

حداثة و تشكيل الفكر



تأليف :
ترجمة :
مراجعة :

حرارة وتشكيل المعادن

نشر هذا الكتاب بالاشتراك
مع
مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر
القاهرة — نيويورك
ديسمبر ١٩٦١

إهداء ٢٠٠٦
عبد السلام علي محمود الرخس
الإسكندرية

حداثة وتشكيل المعادِن

تأليف
س. ١٠ روزينوف

ومراجعة
الأستاذ حسن حسين فزهي

ترجمة
الكتور فاروق عثمان فزهي شهبان



١٨ شارع سوق التوفيقية بالقاهرة

هذه الترجمة مرخص بها ، وقد قامت مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بشراء
حق النشر من صاحب هذا الحق .

This is an authorized translation of FORGING AND
FORMING METALS by S. E. Rusinoff. Copyright, 1952 by
American Technical Society. Published by American Techni-
cal Society, Chicago, Illinois.

شكر

يقدم المؤلف خالص شكره إلى الأفراد والمؤسسات وصانعي أدوات الحدادة ، وصانعي مكينات الإنتاج والمؤسسات الصناعية الأخرى ، الآتي ذكرهم لتعاونهم العظيم على تقديم الأشكال التوضيحية والعلومات المفيدة الواردة في هذا الكتاب . واعترافا بالجميل وبالمساعدة السخية يتقدم المؤلف بشكره الخاص إلى كل من :

ريموند م . سيبوري ، لى أ . دونولى ، ريتشارد . جرات ، جمعية الحدادة المتساقطة بكليفلاند بولاية أوهايو ، صموئيل س . كلارك ، ليستر ه . أيرسول ، شركة شيمبرز ج الهندسية بشيمبرز بروج بولاية بنسلفانيا ، شركة إيرى للسباكة بايرى بولاية بنسلفانيا ، شركة أ . فينكل وأولاده بشيكاغو بولاية إلينوى ، شركة تحسين الصلب ورش الحدادة بكليفلاند بولاية أوهايو ، شركة أجاكس بتيفين بولاية أوهايو ، س . س . برادلى وولده بسيرا كوز ، بولاية نيويورك . والمؤلف مدين للأفراد الآتي ذكرهم ، للعلومات الثمينة والأشكال التوضيحية المستقاة من كتبهم والتي استعملت في هذا المجلد .

كارل ج . جونز مؤلف كتاب « Metallurgy » علم الفلزات .

شارل برادفورد كول مؤلف كتاب « Tool Design » تصميم العدد والآلات
توم س . بلامريديج وروى و . بويد الصغير ، وجيمس ماكيني الصغير ،
مؤلفو كتاب « Machine Tool Guide » . وقد قامت بنشر جميع هذه الكتب ، الجمعية الأمريكية الفنية .

ويعبر المؤلف عن امتنانه إلى ج . رالف د . أنزيل ، مدير تحرير الجمعية الأمريكية الفنية ، لتشجيعه واقتراحاته الثمينة الخاصة بمحتويات الكتاب ، إلى روبرت ج . سوليفان لتحريره الفنى البارع ، إلى آرثر أ . بارك لتنظيمه الأشكال التوضيحية ، إلى أعضاء قسم الأشكال التوضيحية لمهارتهم الفنية .

س . ا . روزينوف

محتويات الكتاب

الباب الأول

صفحة	المقدمة
١	تطور فن من الفنون الميكانيكية القديمة . الحدادة عملية أساسية في الإنتاج . استخدام الحدادة في الإنتاج الحديث .

الباب الثاني

١٠	خواص الفلزات (المعادن) منافع الفلزات عند استعمالها . تحديد نوع شبق الصلب . صفاته وكفائته . العيوب الشائعة في شبقات الصلب . طرق صناعة الصلب . تبويب أنواع الصلب . تحسين خواص المعدن الفلزائية بالتشغيل الميكانيكي على الساخن . الدرفلة على الساخن هي الخطوة الأولى لتشغيل المعادن على الساخن . ممكنات الدرفلة والمعدات الأخرى . درفلة الشبقات المربعة والقضبات اللازمة للحدادة . مزايا عمليات حدادة المعادن .
----	---

الباب الثالث

٣٧	الحدادة اليدوية الحدادة في الزمن القديم . الآلات والعدد اليدوية . سكور الحداد . التسخين للحدادة . درجات حرارة الحدادة . وسائل قياس درجات الحرارة . عمليات الحدادة اليدوية البسيطة . الإحام بالحدادة اليدوية . صناعة الآلات القاطعة بالحدادة اليدوية .
----	--

الباب الرابع

٦٢	الحدادة بالمطارق الميكانيكية عملية الحدادة . المطارق البخارية . المطارق التي تعمل بالهواء المضغوط . المطارق الميكانيكية الصغيرة . عدد وأدوات المطارق الميكانيكية .
----	---

(ح)

الباب الخامس

صفحة

الحدادة بالطرق المتساقط ٧٦
أساليب الحدادة بالطرق المتساقط . سميات الحدادة بالطرق المتساقط
على قوالب . خص الخامات التي تشغل بالحدادة . للطارق المتساقطة .
قوالب التشكيل المغلفة . مطرقة اللوح المتساقطة . الطارق المتساقطة
البخارية . طاقة الطريقة وأثر التشكيل بعملية الحدادة . أفران تسخين
المعادن قبل الحدادة . عمليات إضافية . معدات نقل المواد وتناولها .

الباب السادس

أمثلة للحدادة بالطرق على قوالب ١١٢
طريقة حدادة ذراع توصيل كبير لمحرك ديزل . حدادة الأجزاء التي بها
نقوب وجيوب ونجاويف . حدادة القطع ذات الجدران الرفيعة . حدادة
الأجزاء المعرضة للصدمات والأحمال تسبب تب وكلال المعدن . تشكيل
كرات كرلى دوران من الصلب بالحدادة . تشكيل قطع غير منتظمة
الشكل ، عدة منها فى آن واحد . تشكيل القطع المنحنية والقطع التي بها
بروزات وتنوعات بالحدادة .

الباب السابع

الحدادة بالضغط ١٣٤
عمليات الحدادة بالضغط باستخدام القوالب المسطحة وقوالب التشكيل
المغلقة . القطع المشكلة بقوالب التشكيل من النوع المفتوح . مكابس
الحدادة الميكانيكية والميدرولية . حدادة القطع الكبيرة بمكابس الحدادة .
حدادة الأجزاء الصغيرة والمتوسطة بحدادة الضغط . استخدام حدادة
الضغط على أساس إنتاجى . تشغيل التلغ غير الحديدية بحدادة الضغط
على الساخن تشغيلاً مضبوط الأبعاد . تشغيل أجزاء المكونات بعملية
السك وضبط الأبعاد بحدادة الضغط على البارد .

الباب الثامن

الحدادة بالمكثبات ١٦١
حدادة الصلب بالكبس على الساخن . مكثبات الحدادة بالكبس . القوالب

صفحة

والآلات (العدد) المستعملة في الحدادة بالكبس . أمثلة للأساليب الفنية الحدبنة المستخدمة في تشكيل الكبس على الساخن . مسكنات الحدادة بالكبس بالتفذية الأتوماتية . أثر الحرارة في الحدادة بالكبس . الحدادة أو التشكيل على البارد . خطوات صنع قطعة بوسيلة الكبس على البارد . القف على البارد .

الباب التاسع

وسائل أخرى للحدادة ٢٨٢

حدادة الصلب باستعمال الدرافيل . التخريم والسحب الهيدرولى على الساخن . بثق المعادن على الساخن . بثق المعادن على البارد . تشكيل الصلب بالدوران السريع بالتشغيل على الساخن . تشكيل المواسير غير الملحومة على الساخن . أنابيب الصلب الملحومة . لف المعادن على الساخن . مكنة الثنى والحنى التقيّة .

الباب العاشر

تنظيف وتنظيف المطروقات ٢٠٦

إزالة طبقة الأكسيد . تنظيف المطروقات بالتغطيس والتحميض وبالرج والحز في براميل التنظيف الدوارة وبالرش . المعدات الحدبنة المستعملة لتنظيف المطروقات بسرعة وبطريقة فعالة . استعمال كريات معدنية لتنظيف المطروقات . عمليات إضافية للتخليل من كية التشغيل بالمسكنات .

الباب الحادى عشر

معاملة المطروقات حراريا ٢١٩

معاملة مطروقات الصلب حراريا . تخمير مطروقات الصلب . استبدال بنية مطروقات الصلب . تصليد مطروقات الصلب . مراجعة مطروقات الصلب . ألوان الأكسيد . التصليد بالحث الكهربى . التصليد باللهب . وسائل أخرى لمعالجة مطروقات الصلب بالحرارة . معاملة مطروقات المعادن غير الحديدية بالحرارة . أفران المعاملات الجبرارية . التسخين في حمامات السوائل .

(ى)

الباب الثانى عشر

صفحة
٢٤٦
غص واختبار المطروقات
الغرض من اختبار وغص المطروقات ، العيوب الشائعة فى المطروقات .
غص واختبار الحامات المستعملة فى الحدادة . غص أسطح الأجزاء
المطروقة . اختبار المطروقات بظهير بنيتها بحامض ساخن . الاختبار
المجهرى (بالميكروسكوب) اختبارات غير اتبارية . ضبط جودة
عمليات الحدادة بالتحكم فى العمليات تحكماً شاملاً . طرق التعرف على
أنوع الصلب المختلفة .

الباب الثالث عشر

٢٦٧
قوالب الحدادة وآلاتها
أهمية تصميم قوالب الحدادة وآلاتها بطريقة صحيحة . خطوات صنع قوالب
التشكيل من النوع القفل . حفر فراغات التشطيب . تحضير مصبوبات
من الرصاص . حفر الفراغات المبدئية . قوالب تشكيل من النوع المفتوح
لمطروقات المعادن غير الحديدية . قوالب التشكيل وغيرها من الآلات
والعدد المستعملة فى الحدادة بالمسكنات أو الحدادة بالكبس . قوالب
التشكيل والآلات المستعملة فى الحدادة بالكبس السريع . الآلات المستعملة
فى بنق الأنابيب غير الحديدية .

الباب الرابع عشر

٢٨٨
تصميم منتجات الحدادة
ما يؤخذ فى الاعتبار عند تصميم المطروقات والقوالب . مدى الدقة (التفاوت
والتسامح) فى تصميمات الحدادة . جودة السطح ومطاب خاصة أخرى .
الجيوب ، والفجوات والأضلاع وغير ذلك من الأجزاء الرقيقة . تصميم
المطروقات . الأساس فى اختيار عمليات الحدادة للإنتاج . اختيار المعادن
التي تناسب عمليات الحدادة .

الباب الخامس عشر

٢٩٦
الأمّن والسلامة فى أثناء إجراء عمليات الحدادة .
منع الإصابات . قواعد وقوانين الأمّن والسلامة التوعمية المتبعة فى الولايات
المتحدة . تدابير الأمّن والسلامة .

(ك)

الباب السادس عشر

صفحة

الأساليب الفنية القياسية المتبعة للتشكيل بقوالب التشكيل من النوع	
المقفل والتفاوت	٣٠٢
مقدمة — الأساليب الفنية : التعريف . المميزات . مطروقات قوالب	
التشكيل . المعادن التي تصلح للحدادة . الأساليب الفنية في الحدادة	
التجارية . مقادير التفاوت : درجات التفاوت . مقادير تفاوت السمك	
والعرض والطول والانكماش وتآكل القوالب وانحراف الشكل والحجم	
بعد تهذيب الأطراف وزوايا الاستدقاق والسكينات والدورانات	
والأركان .	
المراجع	٣١٧
مجموعة من المصطلحات الفنية المستعملة في الحدادة	٣٢١
ملحق به بعض الجداول المفيدة	٣٤٤
النهرس	٣٤٩

الباب الأول

المقدمة

تطور فن من الفنون الميكانيكية القديمة

خاصية قابلية التشكيل في المعادن هي الخاصية التي تسمح بتغيير دائم في شكل المعدن دون أن ينكسر . ولهذه الخاصية أهمية كبرى وتزداد في المعادن خاصية اللدونة إلى درجة كبيرة عند رفع درجة حرارتها ، ويمكن عندئذ إجراء عمليات التشكيل اللازمة لصنع المنتجات المختلفة . وتشغل عملية الحدادة التي تعتمد على هذه الخاصية مكانا رئيسيا بين عمليات التشكيل .

ظهر فن الحدادة منذ قرون عدة وذلك مع الاستكشافات الأولى للمعادن . وليس في المصادر التاريخية إلا معلومات قليلة عن الأساليب التي كانت تستخدم قديما في صناعة العدد والأسلحة من المعادن . ولكن من المؤكد أن الحديد كان المعدن الرئيسي منذ الأيام الأولى للحضارات القديمة كما هو الحال اليوم . ورغمما من أن معادن أخرى كالنحاس والذهب والفضة قد عرفت واستعملت من قبل فاتها لم تستخدم على نطاق واسع مثل الحديد . ولعل ذلك يرجع إلى وفرة المصادر الطبيعية لهذا المعدن .

وربما كان أول استعمال لفن الحدادة هو تشكيل قطعة من المعدن بطرقها بين قطعتين من الحجر ، وذلك لصناعة العدد والأسلحة البدائية التي كان يحتاج إليها الانسان . ويشير الكتاب المقدس إلى أن سكان غرب آسيا كانوا أول من استخدم الحديد وغيره من المعادن ، ومن هذا يمكن أن نستنتج أنهم استحدثوا فن الحدادة في صناعة أشياء نافعة من المعادن التي كانت معروفة عندهم . ولعل اليونانيين القدماء

هم الذين خلفوهم في استخدام هذا الفن لتشكيل العدد والأسلحة المختلفة . وتشير المصادر القديمة إلى أن الحديد — وكذلك الصلب — كان معروفا في الهند والصين في العصور التاريخية الأولى . وقد عرف صناع الهند فن حدادة المعادن بعد تسخينها في كور بدائي ، كما تمكنوا من صناعة بعض الأسلحة مثل السيوف والسكاكين وذلك بطرق المعدن بمهارة بعد تسخينه إلى درجة حرارة تكسبه قابلية للتشكيل . كذلك عرف الصناع القدماء فن معاملة المعادن بالحرارة وذلك بتسخينها ثم تغطيسها (سقيها) في سائل لتصليدها ، وما زالت سيوف «دمشق» و «توليدو» و «بلبوا» الشهيرة أمثلة تشهد لهؤلاء الصناع القدماء بالمهارة الفنية .

وكان أهم استخدام لفن الحدادة في الأيام الأولى للحضارة ، هو صناعة معدات القتال كالسيوف والسكاكين والأدعج الواقية والخوذات . وكان الصناع القدماء يستعملون عددا بدائية لتشكيل هذه الأشياء من المعادن الرئيسية مثل الحديد والصلب . وظهر بعد القرن الثاني عشر اتجاه واضح لتحسين المعدن التي يستعملها الصناع لتشكيل أشياء تزيد في جودتها ودقتها ، فاستعمل الصناع بدلا من الكور البدائي القديم الذي كان يستعمل لاعداد التشغيلات لعملية الطرق كورا آخر يستخدم الهواء المضغوط للتسخين إلى درجات عالية ، وتوزيع الحرارة بكفاية وجودة في أقصر وقت ممكن .

ولزيادة الطلب على المطروقات الكبيرة والمطروقات المعقدة شكلا ، استمر التطور في صناعة مطارق الحدادة ، وكانت في أول الأمر «الرزبة» اليدوية هي الأداة الرئيسية المستعملة خلال السنين الطويلة ولا تزال تستعمل للآن في تشكيل بعض المطروقات الصغيرة . وظهرت بعد ذلك المطارق الميكانيكية وهي معدات لها قوة كبيرة تمكنها من أداء المطلوب منها على الوجه الأكمل ، وذلك لتشكيل المطروقات المعقدة ذات الحجم الكبير . وفي البداية كان من الطبيعي أن تكون هذه المطارق الميكانيكية بدائية ، ولكن استمرار التطوير والتحسين المستمر في صناعتها استولت المطارق الميكانيكية الحديثة المستعملة هذه الأيام في صنع وإنتاج المطروقات . غير أن

التطور في هذه المطارق كان بطيئاً للغاية في أول الأمر، ولكنه في بداية القرن التاسع عشر تقدم تصميمها وصناعتها . وأسلوب التشكيل بالطرق ليس الوسيلة الوحيدة لتشكيل المعادن بالحدادة إذا تطورت الحدادة كثيراً واستنبطت وسائل عديدة أخرى لتشكيل المعادن على البارد أو على الساخن . ونتيجة لهذا التحسين والتطوير أمكن بوساطة الحدادة إنتاج أدوات ومنتجات لها منافع واستعمالات كثيرة .

الحدادة عملية أساسية في الإنتاج

عملية الحدادة من العمليات الشائعة الاستعمال في الإنتاج، وهي عملية أساسية . وتتكون عمليات الحدادة أساساً من تشكيل قطعة من المعدن، تكون في غالب الأحوال ساخنة إلى شكل وهيئة معينة، وبوسيلة من وسائل الحدادة المعروفة . وتعتمد هذه الوسيلة على نوع وحجم وشكل القطعة المطلوب تشكيلها، كذلك على ما يلزم القطعة للمشكلة من اشتراطات عند استعمالها بعد إنتاجها . وهذه العمليات هي : الطرق - الابعاج - الضغط - البثق . ويمكن بطبيعة الحال استخدام عدد أكثر من هذه العمليات . ويراعى أمران هامين عند اختبار طريقة التشكيل الأساسية : أولاً : إنتاج المطروق بشكل معين .

ثانياً : تحسين خواص المعدن الفيزيائية بالحدادة . ولأساليب الحدادة مزايا أخرى هامة .

١ - عند تصميم الجزء المطلوب إنتاجه يكون للمهندس مجال أوسع عند اختيار المواد التي تناسب ما تتطلبه استعمالات ومنافع الجزء ، وذلك لوجود عدد كبير من هذه المواد يمكن اختيار المناسب منها .

٢ - ما للأجزاء المشكلة بالحدادة من قدرة على تحمل القوى المؤثرة الخارجية، إذ أنه من الممكن استعمال أجزاء سمكها قليل - وهذا يقلل من وزنها إلى درجة كبيرة .


٣ — تشكيل جزء ما بالحدادة إلى شكل معين ، يكسب هذا الجزء مجموعة من الخواص الفيزيائية بمقادير مناسبة ، وذلك يحقق في المادة أقصى مقاومة للاجهادات ويمتئها إلى حد كبير ، ولهذا ماله من الأهمية عند الاستعمال .

٤ — مراعاة الدقة والتفكير السليم عند تصميم الآلات تمكن من إنتاج منتجات دقيقة بأقل تفاوت ، وخصوصا في عملية التشطيب ، وذلك يؤدي إلى تخفيض تكاليف عمليات التشغيل النهائية .

ما زال تشكيل المعادن تشكيلا مجينيا يعتمد على تأثير القوى المؤثرة الخارجية ، إلا أن هذه العمليات والأساليب تحتاج في أداؤها إلى معدات وآلات مصممة تصميميا علميا صحيحا . والطريقة الميكانيكية للتساقطة من هذه الآلات ، ويمكن الطرق بها بضغط يصل إلى ١٠,٠٠٠ طن . وكذلك المكابس التي تعمل ميكانيكيا أو أيدروليا إذ يمكن أن يصل الضغط بها إلى ما يوازي ٢٠,٠٠٠ طن . ويمكن بهذه الآلات إنتاج منتجات مختلفة بكل الأحجام التي يمكن تصورها . وفي شكل (١) مجموعة من المضغوطات التي شكلت بوساطة ختمها بقوالب الحدادة ، ويترأخ وزنها بين أوقية واحدة وعدة مئات من الأرباط .

قبل تطوير أساليب الإنتاج الكبير الحديث ، كانت المعادن تسخن في أكوار مناسبة ثم تطرق إلى الشكل المطلوب على السندان بوساطة الحدادة حيث كانت تستعمل عدة آلات يدوية لتشكيل القطع المطلوبة . وما زالت هذه الطريقة القديمة مستعملة حتى الآن ، وذلك عندما يكون العدد المطلوب من القطع صغيرا . كما هو الحال في أعمال الصيانة بالورش وفي ورش إصلاح السكك الحديدية ... الخ . ولا تتكلف المعدات التي تلزم لهذا العمل كثيرا . ومع ذلك بدأ يقل استعمال عمليات الحدادة اليدوية في معظم الورش على مر الزمن ، وأخذت المطارق الآلية تستعمل بدلا عنها ، كما حلت الأفران الحديثة محل أكوار تسخين المعادن .

ليست فائدة المطارق الآلية بأنواعها مقصورة على تشكيل المشغولات إلى أشكال

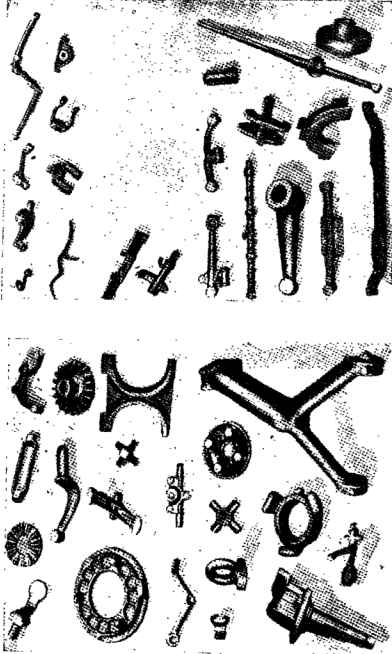

شكل (١) مجموعة من المطروقات صنعت في قوالب تشكيل مقفلة

معينة وإنما يمكن تكسييف استعمالها لتشكيل قضبان من الصلب إذا أريد إيقاص مساحة مقطوعها بتغيير أو دون تغيير فى شكل المقطع العام . والعمل بهذه المطارق يشابه الحدادة اليدوية من جميع الوجوه ، إلا من حيث إن المطارق تدار آليا باستخدام السيور أو الهواء أو اللوائع أو البخار . وفى جميع الحالات تكون القوالب المستعملة مسطحة .


استخدام الحدادة فى الإنتاج الحديث

للمعادن عموما والصلب على وجه الخصوص من أهم المواد الهندسية اليوم ، إذ أن عليها أن تحتمل قوى كبيرة وأن تقاوم الصدمات ليحقق النفع منها فى الاستعمالات الكثيرة فى الإنتاج الحديث حيث للسرعة العالية للطاقة وللإنتاج الكبير أهمية قصوى ، ويهتم كل من منتجى ومستهلكى للنتجات الصناعية بتحسين وتطوير خواص المواد التى تستعمل فى صنع هذه المنتجات وتشكيلها إلى الشكل المطلوب . ولا يقصد من عمليات الحدادة تشكيل المنتج النهائى فحسب ، بل إنها تساعد على تحسين خواص مقاومة القوى الخارجية ، كما تزيد من متانة المادة نفسها فى أثناء دورة الإنتاج .

ولقد حدثت تطورات تكنولوجية واسعة النطاق فى أساليب الحدادة المستعملة فى الإنتاج الحديث ، وهكذا أصبحت أساليب الحدادة هذه ، عمليات أساسية تشمل عدة طرق تختلف تبعا للتطبيقات الصناعية . ويعتمد اختيار الطريقة المناسبة على نوع الإنتاج المطلوب ، وكذلك على تقدير المصمم ومهندس الإنتاج وخبرتهما .

وتشمل أساليب الحدادة المستعملة الآن فى الصناعة الحديثة ، أربع وسائل رئيسية ، تتضمن كل منها طرقا مختلفة لتشكيل المعدن إلى الشكل المطلوب ، ويكون هذا التشكيل غالبا على الساخن . وتنحصر هذه الطرق فيما يلى : الحدادة اليدوية والحدادة بالمطرقة المتساقطة ، والتشكيل بالضغط باستخدام مكابس ومكنات

الحداثة المختلفة . وطبقا لتقدير (جمعية صناعة التشكيل بالطرق المتساقط) التي تمثل معظم شركات الحداثة بالطريقة المتساقطة البخارية ، وجد أن ٨٠٪ على الأقل من الوزن الكلى للمنتجات المشكلة بالحداثة والتي تنتجها المصانع تشكل بطريقة الطرق المتساقط .

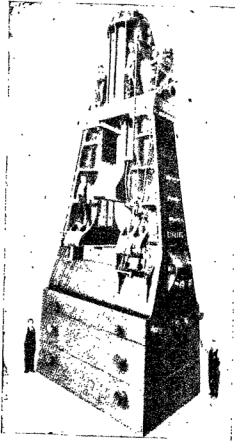

وبين شكل (٢) مطرقة متساقطة بخارية مصممة لتشكيل أجزاء الطائرات ، وتزن هذه الآلة أكثر من ٥٠٠ طن ، ووزن المطرقة نفسها يصل إلى ٥٠,٠٠٠ رطل . وتستعمل معها قوالب التشكيل المقلدة المشروحة في الصفحات التالية في تشكيل المنتجات التي تحتاج إلى دقة في أبعادها ، وتستعمل مطارق مشابهة في تشكيل أجزاء الآلات الأوتوماتية في تشغيل منتجات تلزم في الصناعات الانتاجية المختلفة .

شكل (٢) مطرقة متساقطة بخارية الحداثة
أجزاء الطائرات

يتحسن عند أداء الحداثة بأى طريقة من الطرق السابق ذكرها

للمعدن للشكل بدرجة معينة . ويلاحظ أن اختبار أحسن طريقة للإنتاج يخضع لعدة عوامل مختلفة . ويلزم لها استشارة مهندس له خبرة في أساليب الحداثة وطرقها المختلفة . وتعتبر عملية الاستشارة هذه خطة رئيسية تؤدي إلى معرفة الطريقة المثلى في الأداء . وتشتمل طريقة الحداثة اليدوية ، تشكيل المعدن الساخن

باستخدام قوالب مفتوحة مسطحة الأزوجة ، كما هو مشروح في الصفحات التالية من هذا الكتاب . وتستعمل القوالب المقفلة في الجدادة ، عند استخدام المطارق المتساقطة أو المكابس أو مكينات الجدادة ، لتشكيل المعادن إلى الأشكال النهائية المطلوبة . واستخدام القوالب المقفلة يحقق فائدة أساسية في تشكيل المعادن على الساخن ، وخصوصا عند تشكيل الصلب ، إذ أن تشكيل الصلب على الساخن في هذه القوالب يستغل البنية المتليفة التي تتخلق في الصلب إلى أقصى الحدود ، ويركز كثافة الحبيبات والألياف في المواضع التي تتعرض للأكبر الصدمات والاجهادات . ويمكن تشكيل كثير من المعادن بأساليب الجدادة . والصلب (٠,١ ٪ - ٠,٥ ٪ كربون) . والحديد المطاوع أكثر المعادن شيوعا في عمليات التشكيل بطريقة المطرقة المتساقطة . ولكن قلما يستعمل الحديد المطاوع بسبب ضعف مقاومته . كما يشيع تشكيل السبائك التي أساسها النحاس وسبائك الألومنيوم وكذلك سبائك المغنسيوم بهذه الطريقة ، أما الصلب الذي يحتوى على نسبة كربون أعلى من هذه النسبة المذكورة ، فيستخدم لتشكيل منتجات لها خواص فيزيائية معينة . والجداول التي في ملحق هذا الكتاب ، ترشد المصمم إلى ما يمكن أن يكون في هذه المعادن من خواص . ويتضمن الجدول معلومات عن أنواع من الصلب يمكن استعمالها لمواجهة حالات الطوارئ والاحتياجات الوطنية ، عندما يصعب الحصول على بعض سبائك الصلب الخاص .

أسئلة للمراجعة

- ١ — اشرح معنى خاصية اللدونة (المعجونية) ومطاوعة التشكيل في معدن ما وأهمية هذه الخاصية .
- ٢ — ماذا كان الغرض الاساسى لتشكيل المعادن بأساليب الحدادة في الأيام الأولى للحضارة ؟
- ٣ — اذكر أسماء بعض الأدوات التى كانت تستخدم في الحدادة في العصور الأولى .
- ٤ — اذكر سببين من أجلهما اختيرت طريقة الحدادة طريقة أساسية من طرق الإنتاج .
- ٥ — ما مقدار أقصى طرفة يمكن أن تنتجها المطرقة المتساقطة الحديثة ؟
- ٦ — ما مقدار أقصى ضغط يمكن أن تصل إليه المكابس الحديثة المستخدمة في الحدادة ؟
- ٧ — اذكر أربع طرق رئيسية تستعمل في الإنتاج بالحدادة .
- ٨ — اشرح باختصار كل طريقة ذكرتها في إجابتك على سؤال رقم (٧) .
- ٩ — اشرح باختصار أهمية مهندس الحدادة عند اختيار أسلوب مناسب للإنتاج .
- ١٠ — ما هى مؤهلات مهندس الحدادة ؟
- ١١ — اذكر خمس مراحل في الإنتاج يكون فيها إرشاد مهندس الحدادة ذا أهمية كبرى للصانع .

الباب الثاني

خواص الفلزات (المعادن)

منافع الفلزات عند استعمالها

تقاس القيمة الحقيقية لمعدن ما بمقدار المنفعة المستخلصة منه عند استخدامه في عمل معين ؛ إذ يجب توافر عدة اشتراطات عند استعمال المعادن في المسكنات الحديثة وفي غيرها من الآليات ، وكذلك في بعض الأجهزة والمعدات الأخرى . ويجب على المهندس الذي يصمم المنتجات المختلفة أن يستعين بكل معرفته بالمعادن وخبرته في طرق الانتاج ليجعل من هذه المنتجات ما يعتمد عليه ، بحيث لا يتسبب من استعمالها أى خطورة وأن تبقى صالحة مددا طويلة . يجب على المصمم عند اختبار المعدن المناسب أن يتأكد أولا من قابلية هذا المعدن لمواجهة الاجهادات التى قد يتعرض لها عند التشغيل . وقد يسر التطور التكنولوجى الحديث للمعادن ، كما يسرت المعلومات التى يمكن الحصول عليها مهمة المهندس عند اختبار المعدن المناسب لأى غرض من أغراض الصناعة .

ولا تحتوى البيانات التى يمكن الحصول عليها على كل خواص المعدن ، وإنما تحتوى على بعضها . وتقتصر الطريقة الشائعة على تقدير أهم خواص المعدن الفيزيائية كأقصى إجهاد الشد . ومن المفروض أن توافر هذه الخاصية يدل على توافر خواص فيزيائية صالحة أخرى بنفس النسبة . وهذه الخواص يجب توافرها في المعدن حتى ينتفع به إلى أقصى حدود الارتفاع في أثناء التشغيل . وتوجد في الجداول والرسوم البيانية معلومات هامة عن خواص المعادن ، وتفيد هذه المعلومات خبير المعادن أكثر من فائدها المهندس التصميم والانتاج الذى لا يعرف معرفة تامة في كثير من الأحيان الاصطلاحات الفنية التى تقدم بها هذه المعلومات .

يجب أن يكون للمعدن الذى يختاره مهندس الانتاج كفاية حقيقية تمكنه من أداء المطلوب منه ، بحيث يحقق أقصى فائدة فى حالات التشغيل المطلوبة . فيجب لذلك أن يحتوى المعدن على مجموعة المناسبة من الصفات الفيزيائية . ومن هنا يتضح أن كلا من خبير المعادن والمهندس لن يقع اختياره النهائى على المعدن على أساس خاصية فيزيائية واحدة تكون أكثر وضوحا من غيرها ، كأقصى إجهاد للشد مثلا ، بل إن على كل منهما أن يبحث الموضوع من ناحية خاصة تختلف فى كل حالة .

ونأخذ على سبيل المثال حالة منتج تؤثر فيه عند استعماله إجهادات عادية ، وهذه الاجهادات إما أن تكون غير متغيرة استتائية ، أو متغيرة دينمية ، أو الاثنين معا . ويجب عند اختيار المواد المناسبة لصناعة مثل هذا المنتج معرفة طبيعية الاجهادات التى ستعمل فيه ، وكذلك طريقة توزيعها داخله بتحليل هذه الاجهادات بدقة وعناية . وكثيرا ما يؤدي معدن من المعادن الغرض المطلوب منه فى أحد الاستعمالات ، ولكنه فى الوقت نفسه لا يتناسب مع استعمال آخر . فثمة فى حالة عمود مرفق (كرنك) مشكل بالحدادة أو بالسبائك مثلا ، نوع من أنواع الصلب يناسب نوعا من الحركات ولكنه لا يناسب المطالب الخاصة التى يجب توافرها فى محرك من نوع آخر . لهذا كان الأساس فى اختيار معدن مناسب هو تحليل جميع الاجهادات التى سوف يتعرض لها . فمثلا فى الحالات التى يكون لاستمرار العمل فيها أهمية كبيرة ، كما فى حالة الأجزاء المتحركة فى القاطرات والطائرات ، يجب أن يلى هذا التحليل تعيين هذه الاجهادات بالتجربة العملية فى عينة تصنع خاصة لاجراء الاختبار العملى ، عليها وذلك قبل البدء فى الانتاج على نطاق واسع .


وتبرز فى كثير من المواد الهندسية خاصية فيزيائية واضحة تمام الوضوح وخصوصا فى المعادن الشائعة الاستعمال مثل مقاومة الشد العالية ، ولكن قد تكون هذه الخاصية قليلة الأهمية إلا إذا كانت بنسب متوازنة مع مجموعة

الخواص الفيزيائية الأخرى . فمثلا في حالة جزء مصنوع من صلب على الكربون ، مصلد مقوى ، له مقاومة شد عالية جدا يلاحظ أنه لا يطاوع الاجهاد ولا يتغير شكله دون أن ينكسر . ولهذا فإن الجزء المصنوع من هذا الصلب لا تكون له فائدة ما إذا كان ضمن أعضاء أو أجزاء أساسية في آلة أو في مكينة أو محرك لأن مقاومته للشد لا تتعادل مع خواصه الأخرى التي من شأنها تحمل الاجهادات العملية المركبة التي قد يتعرض لها في أثناء الاستعمال . ويعتبر الصلب المصلد « المقوى » على الكربون ، الذي تزيد مقاومته للشد عن ٣٠٠.٠٠٠ رطل على البوصة مثلا للمادة محدودة الخواص ، لا قدرة لها على مطاوعة الاجهادات التي تتغير في شكلها أثناء الاستعمال . وهناك خطورة كبيرة عند استخدام مثل هذه المادة في آلة من الآلات المتحركة التي تتعرض لاجهادات الاستعمال المختلفة ، والتي يعرفها بلاشك المهندس الخبير .

هذه الاجهادات هي إجهادات الحنى واللى والتصادم وشكل (١) يبين هذه الحالة .



شكل (٢) خطاف شغل بالجدادة له قدرة على امتصاص الاجهادات

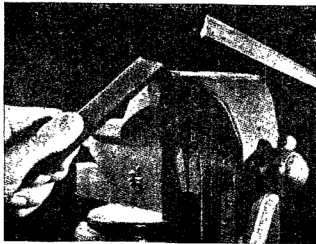

شكل (١) صورة تبين صلب على الكربون مصلد (مقوى) لا يطاوع التغير في الشكل أثناء الاستعمال .

ولبعض المواد : مثل أنواع خاصة من الزجاج ، درجة صلادة عالية جدا ؛ وهى الخاصية الرئيسية التى تجعل لهذه المواد أهمية كبرى فى كثير من التطبيقات الصناعية العملية . ولبعض أنواع من الزجاج وغيره من المواد الأخرى المشابهة له خاصية المرونة وهذه تعتبر خاصية أساسية . وتعرف المرونة بأنها قدرة المادة على استرجاع شكلها السابق تماما بعد تغيره عند الاستعمال . ومع أن للصلب مرونة كبيرة بالنسبة لباقي المعادن ، إلا أنها أقل من درجة المرونة الموجودة فى أنواع خاصة من الزجاج ، وكذلك فى بعض المواد الأخرى . ويحتفظ الزجاج بمرونته وبمتانته إلى حد يسمى (حد المرونة) ، عندما يصل إلى هذا الحد يفقد هاتين الخاصيتين وينكسر، وفى بعض الحالات لا ينكسر الصلب إذا تعرض لاجهادات أعلى من حد المرونة ، وذلك عندما لا تصل هذه الاجهادات فى ارتفاع قيمتها إلى حد عال جدا . وللصلب قدرة عظيمة على امتصاص كمية كبيرة من الطاقة وذلك لطبيعة تكوين بنيتها التى لها مقدرة على تغير الشكل بالانسياب اللين قبل أن ينكسر .

للمعادن خواص فيزيائية أخرى تدل على قدرتها على الأداء المجدى عند الاستعمال ؛ منها خاصية المتانة والانسائية ، ولهذه الخاصية أهمية كبيرة عند التشكيل لمصاحبها لمقاومة التآكل . . إلخ . وطريقة توزيع الاجهادات العديدة التى يتعرض لها الجزء المنتج هى التى تتحكم فى اختيار أصلح المواد لتأدية الغرض المطلوب . ويمكن لمهندس الانتاج أن يبدأ فى حساب أبعاد الجزء المنتج ، إذا اطمأن لطريقة الانتاج التى وقع عليها اختياره . كما يمكن تغيير الأبعاد المحسوبة إذا أظهر أن الطريقة التى وقع عليها الاختيار غير ممكنة لسبب أو لآخر . فثلا عند تغيير أسلوب الانتاج من السباكة إلى الحداة أو بالعكس ، فإن أبعاد القطع المنتجة تتغير تغيرا كبيرا باختلاف أساليب الصنع والانتاج . وعلاوة على ذلك ، فإن الطريقة المستعملة فى صنع أو إنتاج القطعة المطلوبة ، كثيرا ما تتغير تغييرا شاملا حسب تكون مجموعة الخواص الفيزيائية التى فى الجزء ، رغم أن نفس المادة قد تستعمل فى الحالتين .

والمثانة خاصة فيزيائية ذات أهمية كبرى في المواد الهندسية . وتعرف هذه الخاصية بأنها قدرة المادة على امتصاص كل الطاقة التي يستولدها الاستعمال . وتشمل المثانة درجة التغير للرن ، والتغير المعجن أو اللدن في المادة موضع الفحص . وتوجد علاقة محددة بين مقاومة المادة للصدمات أو مثانتها ، وبين قدرتها على مقاومة الأحمال والصدمات المفاجئة . وهذه القدرة هي خاصة مقاومة الصدمات والاجهادات المفاجئة ، وشكل (٢) يبين خطاف رافعة صنع بحيث تنوافر فيه خاصية مقاومة الصدمات ، ليؤدي عمله على الوجه الأكمل . والمنتجات التي من نفس نوع خطاف الرافعة هذا تتعرض دائماً لأحمال كبيرة ، ويلزم عند استعمالها أن تمتص كثيراً من الطاقة المولدة قبل حدوث أى تغير معجن أو لدن في المادة . ويلاحظ أن خاصية واحدة فيزيائية رئيسية في المعدن ، لاتكفي لمقاومة الأحمال الخارجية التي قد تتعرض لها عند الاستعمال . ولكن توافر عدد من الخواص الفيزيائية المشتركة ، يلزم لمنع الانهيار والكسر . واختيار أسلوب التشكيل وعمليته المناسبة هام جداً (الحدادة في حالة صنع الخطاف السابق الذكر) . حيث إن أسلوب التشكيل وعملياته كثيراً ما تحسن مجموعة الخواص الفيزيائية التي في الجزء . وذلك بتشغيل المعدن إلى الشكل المطلوب ليصبح بالمثانة والقوة اللازميتين للاستعمال .

تحمير نوع سبب الصلب وصفاته وكفائته

المطروقات هي الأشكال الصناعية الأولى لجميع المعادن التي في حالة الصلابة . هذا طبعاً فيما عدا المعادن التي في حالة تبيع أو سيولة ، التي تشغل مباشرة من مساحيقها . ويسخن المعدن أولاً في فرن مناسب حتى يسيل أى ينصهر ، ثم يصب في قوالب رملية أو معدنية مناسبة ليتجمد . وبذلك يتم سبكه ، وتخرج للمسبوكات أو السكتل من القوالب ، ثم تحول إلى أشكال نصف منتبهة ، وذلك باستخدام وسائل تشغيل ميكانيكية على الساخن أو على البارد . ويبين شكل (٣) طريقة سبك الصلب في قوالب ، حيث يرفع وعاء كبير به صلب منصهر بواسطة رافعة (ونش) معلقة فوق



شكل (٣) طريقة صب الصلب في قوالب

صف من قوالب مصنوعة من الزهر لتشكيل شبكات الصلب ، وينصب المعدن المنصهر في القوالب من فتحة في أسفل هذا الوعاء .

وكتل الصلب في الواقع أساس كل أنواعه المختلفة . والصلب المنصهر سائل متجانس إلى حد كبير ، ويحتوى على الحديد متحداً بالكربون والمنجنيز والكبريت والسليكون والفسفور . وقد تحتوى أنواع خاصة من الصلب على نسب مئوية مختلفة من الكروم والفانديوم والنيكل والمواليدنيوم والأليومنيوم ، وغير ذلك من عناصر تستولد فيه بعض الخواص الفيزيائية النافعة ، مثل الصلادة والمتانة والمطوية ومقاومة الحرارة ومقاومة الصدأ ومقاومة التآكل التفاعلى بفعل الحوامض وغير ذلك من الخواص الكثيرة ؛ إذ أنه كثيراً ما يستلزم استعمال بعض أنواع الصلب أن يحتوى على خاصية أو أكثر من هذه الخواص ، لتؤدى غرضاً أو أغراضاً معينة عند استعمالها .

والخواص الفيزيائية للشبكات المصبوبة ، لها أثر هام في عمليات التشغيل الميكانيكية الأولية التي تمر بها . كما أن لها أكبر الأثر على خواص الصلب الفيزيائية وجودته النهائية . وعمليات التشغيل للميكانيكية مثل الحدادة والدرفلة ، تزيل بعض العيوب التي بهذه الشبكات ، والتي ربما تستقر في المنتج النهائي . فإذا كانت الشبكات سليمة خالية من العيوب ؛ فإن ذلك يهيئ السبيل إلى إنتاج جيد خال من العيوب ، وإذا لم تكن الشبكات سليمة خالية من العيوب ، يصبح الصلب في هذه الحالة قليل الجودة لا يمكن الاعتماد عليه في بعض المشغولات . وتعرف الشبكات السليمة بخلوها من الفجوات واللسامات الاسفنجية وتجانس كل منها في طولها الكامل . ويتراوح حجم الشبكات عادة فيابين (١٠٠ رطل و ٢٠ طناً) ، كما يزن حجمها العادى للمستهمل في صناعة الصلب حوالى (٣ أطنان) ، ويكون مقطع القطعة عادة مربعاً أو مستطيلاً بأركان مستديرة ، ولكتل وشبكات الأنواع الجيدة من الصلب الكربونى وكذلك السبائك الصلب أسطح موجة . ويتغير حجم كتلة الصلب أو بمعنى آخر تتغير مساحة مقطعاها وطولها حسب العوامل الآتية :

- ٢ - نوع وقدرة آلة الدرفلة المستعملة في درفلة الصلب على الساخن .
 ٣ - طبيعة الصلب ومرتبته .
 ٤ - تكاليف درفلته أو تشغيل كتل الصلب على الساخن .


العيوب الشائعة في شبقات الصلب

العيوب التي يحتمل وجودها في شبقات الصلب هي : الدندرية أو (البنية الشجرية) والأنبوبة الاسفنجية أو (البخبخة) الانفصالية . وتحدث (الدندرية) أو البنية الشجرية نتيجة للتباور غير الطبيعي للمعدن المنصهر . والذي يحدث نتيجة للتبريد المفاجئ عند ملاصقة المعدن المنصهر لسطح القالب المصنوع من الزهر . إذ تبدأ البلورات في التكوين على سطح شبقات الصلب ، ثم تنمو في الحجم في اتجاه وسط الكتلة . وهذا يظهر تكوين حبيبي على شكل شجري ، هو البنية الشجرية أو (الدندرية) . وهذا التكوين يقلل من مقاومة الصلب ، وذلك لوجود مستويات ضعيفة داخل البنية . وفي معظم الأحيان يكون تبريد المعدن مركزاً على سطح الشبق ولا يمتد إلى الداخل . ونتيجة ذلك هي أن يكون المقطع في وسط الشبق له اتجاه بلورى واضح وبنية تقاوم الصدمات . وبين شكل (٤) مقطع شبق من الصلب مضبوط ، له بنية شجرية بالقرب من السطح الخارجى ، وتشكيل بلورى طبيعى في الداخل . وتلاحظ مستويات التشققات عند الأركان وكذلك عند الأنبوبة في الوسط .

وتتكون الأنبوبة بتجمد المعدن المنصهر من الخارج نتيجة التبريد المفاجئ عند ملاصقته سطح القالب البارد المصنوع من الزهر . وبما أن المعدن في حالته الصلبة يغفل فراغاً أقل من المعدن المنصهر ، فلا بد من حدوث فراغ داخلى هو ما نسميه (الأنبوبة) في شبقات الصلب وهو نتيجة حتمية للانكماش . وتوجد الأنبوبة عادة في منتصف الجزء العلوى من الصلب ، لأنه آخر جزء يتجمد . وبين شكل (٥) شبقات من الصلب معدة لاجراء التجارب عليها . وعادة يفصل طرف الشبق أو يقطع (٢) المادن

للتخلص من الأجزاء الأنبوبية . وتتكون هذه الأنبوبة في أعلى الكتلة حيث يمكن التخلص منها بقطعها ، وذلك عن طريق تغيير تصميم القالب بحيث يمكن التحكم في التبريد .

وتنتج الاسفنجية أو (البخبة) عن تحرر الغازات في أثناء تجمد الشبق . وتنطلق عند انصهار المعدن بعض الغازات من المعدن ، وينحبس البعض الآخر نتيجة لتجمد المعدن عليها . وقد تحدث الاسفنجية (البخبة) القريبة من سطح المعدن عيوباً خطيرة في شبقات الصلب ، بينما التي تحدث بالقرب أو عند الوسط ضررها أقل . وعند درفلة شبقات الصلب على الساخن ، تستطيل الفجوات الاسفنجية (البخبة) القريبة من السطح الخارجى ، وتظهر عروق في الصلب المشكل .

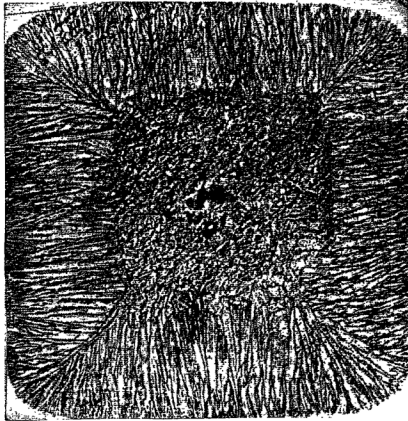


شكل (٤) التكوين البلورى الدائلى في شبق من شبقات الصلب المسبوك

وتحدث الانفصالية ، نتيجة لعدم توزيع العناصر الداخلية في تكوين الشبكة توزيعاً منتظماً. وتعلل هذه الظاهرة بأن أجزاء المعدن المنصهر التي تتجمد في بادئ الأمر تكون أتقى من التي تتجمد أخيراً . ويختلف مقدار الانفصالية في المعدن تبعاً للطريقة المتبعة في إنتاج الصلب . ويتجمد المعدن المنصهر الذي يلامس سطح القالب البارد بسرعة وبهذا يكون أتقى نسبياً من المعدن الذي يكون جزء الشبق الداخلى والذي يبرد بسرعة أقل من الشبق . ولا يزال فصل الجزء العلوى الأنبوبة خصب، وإنما يزال كذلك الجزء الذى يحتوى على أعلى درجة من الانفصالية . « انظر الشبق في أقصى اليمين في شكل (٥) » .

ولا يحتوى الصلب الذى تنطلق منه الغازات خلال فترة التجمد أى إسفنجية (مبخخة) ، ولكن يكوّن انكماش المعدن - نتيجة للتبريد المفاجئ الذى يسببه القالب - أنبوبة في وسط الكتلة . وتخلص الشبقات من هذا العيب في نوع خاص من الصلب يسمى الصلب المقفل . وينتج هذا النوع من الصلب بطريقة خاصة ، وذلك في صناعات أنواع الصلب عالية الجودة مثل الصلب السبائكى الخاص وصلب العدة . ويبين شكل (٥) في الشبقين الأول والثانى ، أمثلة من صلب لا يحتوى على أى إسفنجية ومع ذلك في وسطه أنبوبة .

يلتج صلب إسفنجى بنيته الداخلية كالمين في الشبق الذى في أقصى اليسار من شكل (٥) بطريقة معينة تخفف بها نسب الكربون والسليكون ، ولكن لا يُعنى بتخليص الصلب من الغازات . وفي العينة المشار إليها إسفنجية بها مبخخة كثيرة ، ولكن في الوقت نفسه لا توجد أنبوبة داخلها . وذلك نتيجة لتجنب تخفيف أثر الانكماش الذى يعوض فراغات الاسفنجية . ويستخدم هذا النوع من الصلب في عمل الألواح المدرفلة التى تصنع بالسحب الطويل العميق . وخُصّصت العينة الثانية من اليسار في شكل (٥) من الغازات تخليصاً جزئياً . وأصبحت بذلك وسطاً بين الصلب المقفل والصلب الاسفنجى . ويستعمل هذا النوع في إنتاج ألواح صلب الانشاءات والقضبان ، وكذلك تستعمل في مختلف المطروقات ومنتجات

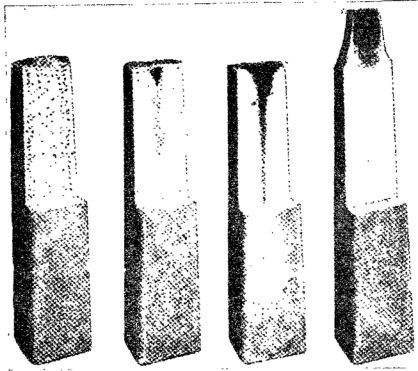

شكل (٥) شبق من صلب معد للاختبار

الحدادة . وبالصلب عيوب أخرى مثل الشوائب غير المعدنية أو الخبث والقشور والشقوق ولكن يجب أن تكون شبقات الصلب خالية من الاجهادات الداخلية .

طرق صناعة الصلب


تنتج جميع أنواع الصلب ، سواء الصلب الكربوني العادى منها أو الصلب السبائكى ، بإعادة صهر الحديد الخام والصلب الخردة فى أفران خاصة . والحديد الخام هو العنصر الأساسى فى إنتاج الصلب . وينتج فى القرن العالى بعملية اختزال كىماوى ويصنف خام الحديد والحديد الخام عدة أصناف ، ترتب تبعاً لتركيبها الكيموى ، بحيث يمكن اختيار الأنسب منها لإنتاج الصلب المطلوب ، المستعمل مثلاً فى إنتاج مكنة أو محرك أو أى منتج آخر . ولإنتاج الصلب عدة طرق ، ولكن العوامل

الاقتصادية ونوع الصلب المطلوب ، هي التي تحدد اختيار طريقة الإنتاج المناسبة .
والطرق الثلاث الرئيسية المستعملة في إنتاج الصلب هي : طريقة الفرن المفتوح ،
وطريقة الفرن الكهربى ، وطريقة « بسمر » . وينتج أغلب الصلب الذى يلزم
الصناعة بطريقة الأفران المفتوحة . وتتلخص طريقة إنتاج الصلب في اختزال وتنقية
شحنة الحديد الخام والحردة عند درجات حرارة عالية داخل الفرن ، ثم تضاف
إلى الشحنة عناصر مختلفة لإنتاج أنواع الصلب المطلوب ، التى تطابق المواصفات
الطبيعية والكياوية الموضوعة .

توضع الشحنة في الفرن المفتوح - وذلك في حالة استعماله - وتسلط من فوقها حرارة
عالية يولدها احتراق خليط من الهواء والغاز ، فتتأ كسد الشوائب التى بالشحنة ،
ثم تنفصل المتأكسدات وتطمو على المعدن المنصهر ، وذلك لانخفاض وزنها النوعى .
ثم تنطلق هذه التأكسدات على هيئة خبث من فتحة مناسبة في الفرن . ثم يصب
الصلب المنصهر المنقى في بوتقة كبيرة ، ومنها يصب في قوالب الشبكات التى تكون
بأحجام تناسب ما سيجرى على الشبكات من أساليب وعمليات صناعية . وينتج صلب
الفرن المفتوح بالطريقة القاعدية أو بالطريقة الحامضية ، وذلك تبعاً للتغيرات
الكياوية التى تحدث بالحديد الخام . وتستعمل الطريقة القاعدية على نطاق أوسع .
وبين شكل (٦) قطاعاً في فرن مفتوح يعمل بالغاز أو بالوقود السائل .

وينتج الصلب على الجودة في الفرن الكهربى ؛ وذلك لأنه يمكن فيه التحكم
الدقيق في تركيب المعدن وفي درجة الحرارة . وتتولد الحرارة اللازمة لتنقية
المعدن عن طريق أقطاب كربونية تدخل في الفرن ، فتتولد قوس كهربية بينها
أو بين الشحنة ، أو عن طريق ملف تأثير يحيط بوعاء داخل الفرن الذى
يحوى الشحنة . والتحكم الدقيق في درجة الحرارة ، وفي الجود داخل الفرن ، من أهم
العوامل لإنتاج صلب نقي خالص . ويمكن أخذ عينات لتحليلها خلال فترة الصهر ،
لتقدير إضافة بعض العناصر إذا لزم الأمر ، وذلك لضبط المواصفات الفيزيائية
أو الكياوية المطلوبة . وتنتج طريقة الفرن الكهربى صلباً بأى درجة من النقاوة


يبين قطاعاً في فرن كهربى مجهز بثلاثة أقطاب كربونية تدخل الفرن وتلامس الشحنة المعدنية ، فيسير فيها التيار الكهربى .

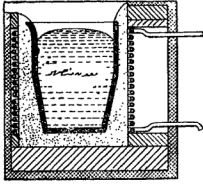

شكل (٨) قطاع تخيلى في فرن يعمل بالتأثير والتردد العالى

وشكل (٨) يبين قطاعاً في فرن يعمل بالتأثير والتردد العالى . يدخل هذا الفرن تيار على التردد فى ماسورة من النحاس المبرد بالماء تكون الملف الابتدائى للمحول الكهربى . فيتولد بالتأثير تيار فى الشحنة التى تكون بمثابة الملف الثانوى ، وتولد مقاومة المعدن الكهربى للتيار ، ارتفاعاً فى درجة حرارته فينصهر .

وطريقة بسمر هى أقل الطرق المستعملة اليوم فى إنتاج الصلب ، مع أنها تعتبر أقدم طرق إنتاجه . وتستخدم حالياً بمثابة عملية ابتدائية لصهر الصلب الذى ينقى بعد ذلك فى الفرن المفتوح . وتسمى هذه الطريقة بالطريقة المزدوجة . وأهم فوائدها

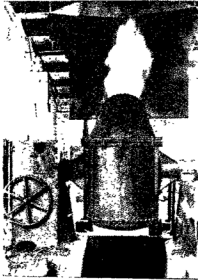

شكل (٩) منظر أمامى لمحول « بسمر » سعة ١ طن فى أثناء التشغيل

هى أن زيادة السليكون والمنجنيز فى الشحنة تنخفض بسرعة فى محول « بسمر » ، وذلك لاحتراقهما نتيجة لمرار هواء مضغوط خلال المعدن المنصهر . وهذا ينقص مدة التسخين اللازمة فى الفرن المفتوح . وينتج الصلب نقياً بهذه الطريقة المزدوجة . أما فى طريقة بسمر المباشرة ، فإن شوائب الشحنة المعدنية تتحول إلى خبث بواسطة الهواء البارد الذى يندفع خلالها ، فيحترق الكربون الزائد ، ثم بعد يصب الصلب المنصهر فى وعاء المصهور ، ثم بعد ذلك فى قوالب خاصة . وشكل (٩) يبين المنظر الأمامى لمحول « بسمر » سعته ١ طن .

تبويب أنواع الصلب

الصلب من أهم المعادن التي عرفها الانسان . إذ يستعمل في صنع منتجات كثيرة لتتنوع خواصه ، وتبويب لكثرتها حسب ما يلي :

١ - تركيبه الكيماوى .

٢ - بنيته .

٣ - خواصه الفيزيائية الواضحة .

٤ - طريقة إنتاجه .

٥ - منافع واستعمالاته المختلفة .

وتستعمل الاصطلاحات الفنية الآتية لتبين أنواع الصلب التجارية المختلفة .

وهي : النوع ، والمرتبة ، والنحط ، والدرجة .

النوع : ويعين أسلوب أو طريقة الصناعة .

أمثال ذلك : صلب بوتقة ، صلب بسم ، صلب فرن مفتوح قاعدى ، صلب فرن كبرى ... وغير ذلك .

المرتبة : وتعين أقسام الصلب حسب حجمه ومنافعه واستعمالاته .

مثال ذلك : صلب على الكربون ، صلب سباكي ، صلب عدة ... إلخ

النحط : ويعين صفات الصلب ، كحجم حبيبات بنيته ، أو تحليله الكيماوى .

مثال ذلك : صلب ناعم الحبيبات ... إلخ

الدرجة : وتعين أقسام مختلفة ضمن كل نمط من أنماط الصلب ، وهذا التقسيم بناء على نسبة الكربون التي فيه أو نسب غير ذلك من عناصر سباكية .

ومثال ذلك : صلب منخفض الكربون ، صلب يقاوم الحرارة وغير ذلك من الخواص الفيزيائية .

ولقد تطورت صناعة الصلب إلى درجة عظيمة ، أصبح معها الصلب في أنواع مختلفة عديدة حسب تركيبها الكيماوى ومواصفاتها الطبيعية . وبهذا أصبح

من الممكن إنتاج أى نوع من الصلب ليناسب أى نوع من أنواع الاستعمال .

تحسين خواص المعدن الفيزيائية بالتشغيل الميكانيكى على الساخن

تشكل شبقات الصلب بصبه منصهرأ فى قالب معدنى أو قالب من مواد حرارية . وتتبع نفس هذه الخطوات - مع بعض التغيرات - لانتاج شبقات من المعادن . ويولد التبريد البطيء نسبياً بنية خشنة (كبيرة الحبيبات) . لذلك يلزم لتحسين هذه البنية تشغيل الصلب على الساخن . وكذلك يعامل الصلب حرارياً لتحسن بنيته إذا كانت كبيرة الحبيبات ويشمل تشغيل المعادن الميكانيكى على الساخن ، تسخينها إلى الحالة اللدنة (العجنية) ، وبعد ذلك يتم تشغيلها بأساليب مختلفة ، نوردها فيما بعد . ويعد تشغيل المعادن على الساخن ترتيب بلوراتها التى تكونت فى أثناء التبريد . وطبيعياً أن ينساب المعدن فى اتجاه التشغيل ويقل مقطعه ويتحول تركيبه الحبيبي من الخشونة إلى النعومة . وللأسلوب الميكانيكى المتبع فى التشغيل أهمية كبرى ، فالمعدن قد يشغل بالدرفلة ، أو بكبس فى القوالب ، أو بوسائل أخرى .

وتتحسن صفات المعدن كثيراً بالتشغيل الميكانيكى على الساخن ، فتزداد قوة تحمله وقد تزداد صلابته فى بعض الأحيان أما قابليته للاستطالة ، فقد تزيد أو تقل ، وذلك تبعاً لأحوال وكيفية التشغيل .

الدرفلة على الساخن هى الخطوة الأولى لتشغيل المعادن على الساخن

تؤدى درفلة المعادن على الساخن على وجه العموم ، ودرفلة الصلب على وجه الخصوص إلى تحويل كتلة المعدن إلى أشكال مبسطة ، ويمكن تشكيلها بعد ذلك إلى عدد من الأجزاء المختلفة، كما أنها تحسن خواص المعدن الميكانيكية . وتحول الدرفلة بنية الصلب المسبوك إلى بنية حبيباتها دقيقة ، تزيد بذلك ممطولية الصلب ومتانته ، فيقاوم الصدمات . والدرفلة وسيلة اقتصادية لانتاج كميات كبيرة بأشكال

مبسطة مصنوعة من الصلب . ومنها الصلب الانشائي ، والقضبان ، والصاج والألواح . وتستعمل كذلك لتجهيز الأشكال اللازمة للتشغيل بالحدادة وسحب الأسلاك .



توضع الشبقات المصبوبة قبل الدرفلة في حفرتها الاستنقاع ، حيث ترفع درجة حرارتها فتصبح مناسبة لتشغيل المعدن على الساخن .
وشكل (١٠) يبين كيف تخرج شبقات الصلب من القوالب كما يبين شكل (١١) كيفية إخراج الشبقات المسخنة من حفر الاستنقاع .

والدرفلة عبارة عن إمرار شبقات الصلب الساخنة بين أسطوانتين تدوران في اتجاهين عكسيين بسرعة دائرية واحدة ، وتضبط المسافة بين هاتين الأسطوانتين بحيث تكون أقل قليلاً من سمك الكتلة المارة

شكل (١٠) إخراج شبقات الصلب من قوالبها

حولها . وبهذه الطريقة تقل مساحة مقطع الكتلة ويزداد طولها . وينتج بذلك ثلاثة أشكال تناسب العمليات التالية :

المسطحات — المربعات — الألواح . ويبين شكل (١٢) مكنة درفلة مقاس ٣٥ بوصة ذات طابقين ، وبها كتلة بين الأسطوانتين .

مكنات الدرفلة والمعربات الأخرى

الأسطوانات هي المعدات الضرورية لدرفلة المعادن ، وتصنع غالباً من الصلب الجيد . وتستعمل الأسطوانات المصنوعة من الزهر الجيد أيضاً في نطاق محدود ،

وخصوصاً عندما تكون درجة حرارة الدرفلة منخفضة نوعاً . وتكون مكنة الدرفلة من ثلاثة أجزاء رئيسية :


١ - جسد برميلي الشكل .

٢ - رقبة .

٣ - توصيلة حركة الدوران .

ويختلف نوع الدرفلة باختلاف المطلوب منها ، فربما تكون درفلة ناعمة ومستوية للتسطيح ، أو تكون لمجار ومشقيات عند درفلة مقاطع صلب الانشاءات وقضبان السكك الحديدية .


وتتراوح أقطار الدرافيل من بضعة بوصات إلى خمس أقدام . ويتحكم وزن وحجم الدرافيل في كمية النقص في مساحة مقطع الجزء المدرفل . وينصح أن تكون الدرافيل بأقطار صغيرة ، تعمل مسندة على اسطوانات كبيرة ، تمنع الانحناء في أثناء الدرفلة وذلك للاقتصاد في النفقات .

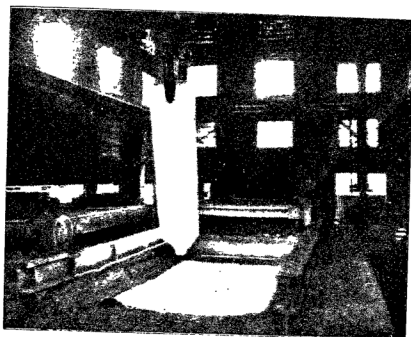


شكل (١١) لإخراج شبق من حفرة الاستنقاغ المرارى وهى ساخنة إلى درجة تناسب الدرفلة

والرقبة هي الجزء الذى يدور عليه الدرفيل داخل كرمى محور الدوران ، وتوصيله الحركة ، هي توصيلة على شكل النجم ، يدار عن طريقها الدرفيل بواسطة اسطوانة مجوفة تربطه بعمود الإدارة . وبهذا تصبح حركة الإدارة مرنة ، فاذا زاد الحمل أو حدث أمر غير عادى ، تنكسر الوصلة قليلة التكاليف بدلا من أن ينكسر الدرفيل نفسه .

وتنقسم قوائم مكنات الدرفلة حسب ترتيب الدرافيل فى أماكنها . فهناك قوائم بطابقين تحتوى على درفيلين ، وأخرى بثلاثة طوابق تحتوى على ثلاثة درافيل ، وثالثة بأربعة طوابق تحتوى على أربعة درافيل . وتدور الدرافيل فى القوائم ذات الطابقين فى اتجاهين متضادين . أما فى القوائم ذات الثلاثة الطوابق ، وهى العاكسة ، فيمكن إدارة الاسطوانات فى الاتجاه العكسى ، وبذلك يمكن إقصاء مساحة مقطع المدرفلات دون توقف ، وذلك بامرارها ذهابا وإيابا بين درفيلين ، حتى تصل إلى الحجم المطلوب . وشكل (١٣) يبين قائما بثلاثة طوابق يدور فيها

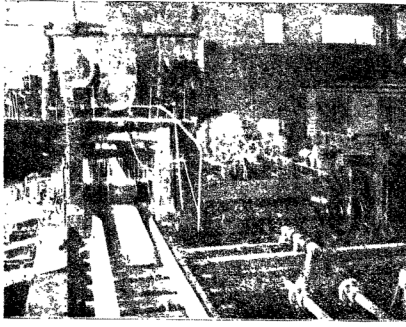

شكل (١٣) منظر آلة درفلة ٣٥ بوصة

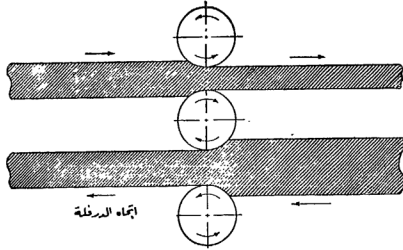

شكل (١٣) مكنة درفلة لها قائمة ذات ثلاثة طوابق

درفيلان الأعلى والأسفل منهما يدوران في اتجاه واحد . والدرفيل الأوسط يدور في اتجاه عكسي . ولمكنات الدرفلة التي من هذا النوع ، حوامل خاصة يمكن ضبط ارتفاعها لادخال المدرفلات أو الكتل المسطحة بين درفلي مكنات الدرفلة الأعلى والأسفل .

ومكنات الدرفلة ذات الاتجاه الواحد ، عبارة عن عدة قوائم ذات طابقين مرتبة الواحد بعد الآخر ، بحيث يمكن إمرار المعدن داخلها على التوالي . ويدار درفيل كل قائمة بسرعة متزايدة ، لتناسب الزيادة في طول المعدن . وهذه الطريقة تلائم إنتاج كميات كبيرة من المدرفلات المصنوعة من الصلب في مدة قصيرة ، وذلك لأن المعدن يمر باستمرار من القائمة الأولى إلى آخر قائمة . ويمكن زيادة سرعة الدرفلة كثيرا ، ففصل هذه السرعة في مكنات الدرفلة الحديثة إلى (٤,٠٠٠ قدم في الدقيقة) . ولا يمكن إنتاج الأشكال المعقدة في مكنات الدرفلة ذات الاتجاه الواحد . ويلاحظ أن التكاليف المبدئية للمعدات اللازمة لتقسم مكنات الدرفلة ذات الاتجاه ، الواحد عالية . ولكن مما يبرر هذا وفرة الإنتاج ، الاقتصاد في أجور العمال . وشكل (١٤) يبين مكنة درفلة ذات اتجاه واحد في أثناء التشغيل .



شكل (١٤) مكينة درفلة بأنحاء واحد (لدرفلة الكتل المسطحة)

وينظم توزيع سرعات مجموعات الدرافيل المختلفة بواسطة مجموعة من تروس الادارة . ويمكن تعويض التأكل في الاسطوانات ، وكذلك يمكن درفلة تخفضات مختلفة من المعدن بواسطة تغيير المسافة بين الدرافيل . ويدخل المعدن بين الدرافيل بواسطة حواجز وحوامل أسطوانية خاصة .

وتتم درفلة الصلب ، وهو في الحالة اللينة المعجنة في المراحل النهائية في حالة درفلة الألواح . وتدرفل المواد غير الحديدية مثل النحاس الأصفر والألمنيوم وسبائك النيكل والفضة ، في العادة على البارد ، في سلسلة من العمليات . ومن الضروري إجراء عملية تخمير بين عمليات الدرفلة ، لتلين المادة لأنها تتصلد نتيجة للتشغيل على البارد في أثناء الدرفلة . وتدرفل كميات كبيرة من النحاس الأحمر على الساخن لتصبح في هيئة أسياخ تسحب منها الأسلاك .

وتزن كتل الصلب المستخدمة في صناعة الكرات والقضبان والألواح عادة فيما بين (٣ أطنان و٢٠ طناً) ولها مقطع مربع بأركان دائرية . وتحول هذه الكتل إلى مدرفلات مسطحة وأخرى مربعة والألواح . ثم يعاد تسخينها أو تشكيلها

بأساليب أخرى إلى أشكالها النهائية . وتم إعادة تسخين الكتل بعد إخراجها من قوالبها في حفرات الاستنقع الحرارى ، كما ذكر من قبل . ويستعمل الغاز الخارج من الأفران العالية وقودا لهذه الحفرات ، عندما تكون قريبة منها . وتزيد مدة بقاء الكتل في حفرة الاستنقع على المدة التى تبقى فيها الشبقات لتبرد . وتتعادل خلال مدة بقاء الشبقات في الحفرة درجة حرارة الكتلة في جميع أجزائها . وهذا ضرورى لنجاح عملية الدفلة على الساخن ، كما هو ضرورى لأى عملية من عمليات التشكيل الاخرى على الساخن .


ودرلة الشبقات المربعة والفصيان المربعة للعمدة

وتلزم لدرلة الشبقات والقضبان على الساخن ، معدات درلة خاصة لتحكم من إمرار المدرلات عدة مرات ، وللمعدن لا يزال ساخنا . وهذا ينطبق على وجه الخصوص على الصلب ، حيث يلزم التحكم الدقيق في درجة التشطيب والحصول على خواص فيزيائية معينة . وتعد بنفس الطريقة المدرلات المربعة ، وكذلك القضبان التى لا أنبوبة فيها ، وليس فيها انفصالية للشوائب ، ولا أخطاء سطحية ضارة لتشغيلها إلى منتجات نهائية بأساليب الحدادة المختلفة والتى يتبعها التشغيل بالمسكنات ثم التخليخ .

وعندما تلزم منتجات من الصلب الجيد ، تعاد درلة الكتل المربعة والأعمدة ، وهذا يخلصها من أى عيوب تكون قد بقيت في الصلب . ويحقق هذا التشغيل الإضافى على الساخن سلامة السطح وسلامة الجزء الداخلى للمعدن ، كما يُظهر أهم خواصه الفيزيائية إلى أقصى حد . وشكل (١٥) يبين عدد مرات الدرفلة ، وكذلك تتابع العمليات اللازمة لانقاص مقطع مدرفل مربع بمقاس (٤ × ٤) إلى أعمدة مستديرة المقطع . ويعتمد عدد مرات الدرفلة على شكل وحجم القضيب المراد درفله . ويتأى من اتباع خطوات الدرفلة هذه الاندماج في بنية المعدن وتولد خطوط السياحية في اتجاه الدرفلة .

مزايا عمليات صراطة المعادن

أهم ميزة لتشغيل المعدن بأساليب الحدادة المختلفة الشائعة ، هي تحسين كبير في خواص المعدن ذاته . والحقيقة أن تشغيل المعادن لتشكيلها إلى المنتجات المطلوبة هي أكثر من مجرد توليد الشكل المطلوب لجزء معين من المعدن . ويحسن تشكيل المعدن بأساليب الحدادة الحديثة من حبيبات البنية ، ويزيد قدرته على التحمل ، ويحسن خواصه الفيزيائية ، كما تكون بنيته متجانسة خالية من العيوب الداخلية . وتحقيق مقدرة التحمل والمتانة التي بالمعدن ، التي نشأت عند إجراء أساليب الحدادة عليه ، معامل أمن وسلامة وضروري جدا إذا عرضت للمنتجات إلى أحمال كبيرة في أثناء استعمالها ، أو إلى إجهادات داخلية تنتج من هذه الأحمال في أثناء الاستعمال . وهذه الزيادة في معامل الأمن مرغوب فيها ، وخصوصا في حالة الطوارئ التي تحدث عندما يتعرض الجزء للمشغل لاجهادات مفاجئة لم تخطر على بال المصمم عند حسابه لاجهادات الاستعمال ، كما يحدث في حالة أجزاء المحركات أو غير ذلك من آليات .

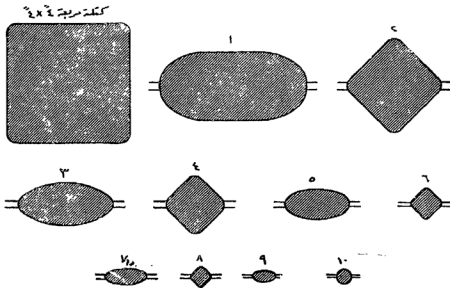

شكل (١٥) رسم يبين عدد مرات تمرير المدرفلات على الدرافل ، وتتابع العمليات اللازمة لإنتاج مقطع كتلة مربعة مقاس « ٢٠ × ٢٠ » إلى أعمدة مستديرة المقطع

ويمكن التحكم في اتجاه وتركيز حبيبات البنية التي تترب كالألياف عند تشغيل المعادن بالحدادة . وخصوصا في المواضع التي تتعرض لأكبر الاجهادات وذلك بأسلوب مناسب من أساليب التشغيل بالحدادة . وتنمى عمليات الحدادة الخواص الطبيعية المرغوب فيها في الجزء المشغل ، وهى الخواص التي من شأنها زيادة تحمل المعدن لاحتياجات الاستعمال . والأساليب الحديثة في صناعة السبائك المعدنية المختلفة يسرت اختيار أنسب المعادن لأي جزء يطلب تشغيله . يؤدي هذا الاختيار مع استعمال طريقة حدادة ملائمة ومع معالجة حرارية مناسبة إلى إنتاج أجزاء معدنية تطابق المواصفات المطلوبة .



(أ)



(ب)



(ج)



(د)

شكل (٦) تكون خطوط الانسياب أو ترتيب الألياف بالتشغيل

تستعمل جزئيات المعدن في أثناء عملية الحدادة على شكل ألياف طويلة تسمى خطوط الانسياب . وشكل (١٦) يبين تكوين هذه الألياف بالحدادة . ويبين (١) الانفصالية في البنية الدندرية (الشجرية) في مقطع الشق . وتظهر هذه الحالة بوضوح عند معالجة السطح بحامض ساخن . ويبين (ب) تأثير عملية حدادة قصيرة غير مطولة ، أو عملية أخرى من عمليات التشغيل على الساخن في تحويل البنية الدندرية . للطولة في اتجاه انسياب المعدن . ويبين (ح) تأثير الحرارة المطولة أو عملية أخرى من عمليات التشغيل على الساخن . ويمكن ملاحظة النقص الواضح في المعدن من الشكل . وأخيرا يبين (د) كيف أن البنية الدندرية الشجرية الأصلية قد تطورت إلى خطوط انسيابية على شكل ألياف .

تنتشر جزئيات المعدن المختلفة خلال فترة التشغيل على الساخن ، ويسبب هذا نقصا في الانفصالية في الكتلة المسبوكة ينتهى باختفائها تماما . والتشغيل للطول على الساخن يؤدى إلى إنتاج صلب متجانس له انسياب أو ألياف دقيقة . وشكل (١٧) يبين كيف أنه يمكن إظهار خطوط الانسياب في أى جزء أجريت عليه عملية من عمليات الحدادة ، وذلك بقطع الجزء ومعالجته بمحلول في درجة الغليان ، يتكون من (٥٠ ٪ حامض هيدروكلوريك و ٥٠ ٪ ماء) . وبين الشكل مقطعا في عمود مرفق (كرنك) شكل بطريقة الحدادة بمطرقة التساقط وعولج بحامض ساخن .

وتحدث هذه الخطوط الانسيابية خواص اتجاهية واضحة . والأجزاء التى تولدت فيها ألياف ظاهرة إثر عملية من عمليات الحدادة لها ممطولية ومثانة تقل في اتجاه

متعامد على اتجاه الألياف

عنه في اتجاه الألياف ، كما هو

الحال في الخشب . وشكل (١٨)

يبين كيفية الاستفادة من


مزايا خطوط الانسياب عند

تشغيل أجزاء مختلفة ، مثل

الخطاف أو عمود المرفق

(الكرنك) ، بعملية من


عمليات الحدادة . وبين (١)

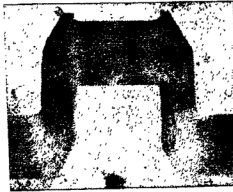

شكل (١٧) قطاع في عمود مرفق (كرنك)
عولج بحامض ساخن

خطوط الانسياب في قضيب مدرفل أو مشكل بالحدادة . وبين (ب) كيف أن هذا القضيب قد شكل ليصبح ترس له خطوط انسياب مركزية ، لأسنانه أقصى مقاومة . وبين (ح) و (د) و (هـ) و (و) خطوات صناعة خطاف ، يمكن بها الاستفادة إلى أقصى حد من الخطوط الانسيابية . والجزء المنحني في الخطاف أهم موضع فيه ، إذ تتركز الأجهادات فيه عند الاستعمال . وبين (ز) خطوط

الانسياب أو الألياف في عمود مرفق، كما يلاحظ أنها تتشكل بشكل الجزء العام .

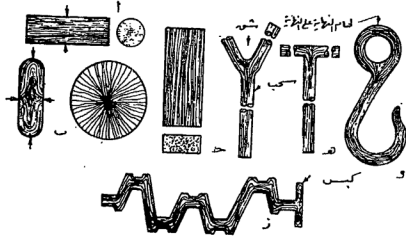

شكل (١٨) كيفية الاستفادة من خطوط الانسياب في تشكيل ترس
وخطاف وعمود مرفق الحدادة

ومن مميزات عملية الحدادة ، أنه يمكن الاقتصاد في الوزن دون تقليل من قدرة التحمل أو حمل الأمان ، كما يمكن استخدام مقطع أصغر دون الاقلال من قدرة الجزء المشغل على التحميل . وهذا يقلل من الحجم الذي له أهمية كبرى في حالة المكونات الحديدية وغيرها من المحركات أو الآليات . وكذلك يمكن الحصول بأساليب الحدادة على أقصى مقاومة للشد أو الضغط أو الالتواء . وكذلك في حالة ثقب المعادن في أجزاء الآليات . وهذا التحسن في المعدن ينشأ من التحكم في انسياب الجزئيات في أثناء الحدادة . وللحصول على أحسن النتائج في الجزء المشغل ، يجب اختيار أنسب المعادن وأنسب أساليب الصناعة . وجعلت أساليب الحدادة الحديدية من الممكن تشغيل أجزاء بتفاوت صغير ، تشغيلها على المكونات أقل من الاجزاء المشغلة بالطرق البدائية الأخرى . ومكنت وفرة الأنواع المختلفة من المعادن وسبائكها المنتجة من اختيار المعادن التي يسهل تشغيلها بالدرافيل مما أدى إلى تخفيض تكاليف إنشاء المكونات وآلات ومعدات التشغيل .

أسئلة للمراجعة

- ١ — ما هي الطريقة المستعملة في تقدير نوع وجودة المعدن ؟
- ٢ — ما هي الجودة الحقيقية لجزء صمم لي عمل تحت ظروف معينة ؟
- ٣ — اشرح معنى مجموعة متوازنة من الخواص الطبيعية المشتركة لمعدن اختيار لمنتج معين .
- ٤ — عرف خاصية للتانة لمعدن ما .
- ٥ — ما هو الشكل الصناعي الأول لمعظم المعادن ؟
- ٦ — ما هي العناصر الداخلة في تكوين الصلب الكربوني ؟
- ٧ — اذكر بعض العناصر المختلفة ، التي قد توجد في بعض أنواع الصلب السبائكي الخاصة .
- ٨ — في أي حدود تتراوح أحجام كتل الصلب ؟
- ٩ — اذكر و اشرح باختصار مسببات بعض العيوب الشائعة في كتل الصلب .
- ١٠ — ما هي الثلاثة أساليب الرئيسية لصناعة الصلب ؟
- ١١ — اذكر التقسيمات الخمسة الرئيسية للصلب .
- ١٢ — اشرح باختصار عملية الدرفلة على الساخن لتشكيل المعادن .
- ١٣ — صف الدرافيل التي تستخدم في درفلة الصلب .
- ١٤ — ما هي معدات الدرفلة ذات الاتجاه الواحد المستخدمة في درفلة الصلب ؟
- ١٥ — ما الغرض من الأفران الخاصة ، وما درجات الحرارة التي يعمل بها ؟
- ١٦ — صف عملية تشكيل الكتل المسطحة والأعمدة ، استعدادا للتشغيل بالحدادة .
- ١٧ — اذكر أهم ميزات حدادة للمعادن .

الباب الثالث


الحدادة اليدوية

الحدادة في الزمن القديم

لم تعرف أساليب الإنتاج الكبير المستعملة في الحدادة إلا حديثا . ولكن حدثت عدة تطورات وتحسينات في الأساليب المعروفة وذلك لتحسين المنتجات ، وزيادة كمياتها . وتهدف أساليب الحدادة الحالية إنقاص تكاليف المنتجات دون المساس بجودتها . وكانت الحدادة اليدوية قبل ظهور الطرق الحديثة أهم وسيلة لتشكيل المعدن الساخن إلى الشكل المطلوب . وكانت عمليات الطرق اليدوية ، هي مما يقوم الحداد به في غالب الأحوال ، ليصنع من الحديد والصلب كل الأشكال المطلوبة التي يمكن تشكيلها تشكيلا لدنا بهذه العمليات اليدوية . ولكن في وقتنا الحالى أصبحت تكاليف أداء الحدادة بالطرق اليدوية ، وعدم دقة نتائجها مما يجعل هذه الطرق اليدوية غير مجدية بتاتا . لهذا لا تستخدم إلا قليلا في تشكيل بعض المنتجات البسيطة المطلوبة ، لأغراض الصيانة ، وغير ذلك مثل مستلزمات ورش إصلاح السكك الحديدية . . . الخ . ولذلك استغنت معظم الورش عن الحدادة اليدوية ، واستبدلتها باستخدام المطارق الميكانيكية ، كاحلت الأفران الحديثة محل الكور القديم في تسخين المعادن . إلا أن مبادئ وقواعد الحدادة اليدوية ، لا تزال تستخدم في أساليب الحدادة الميكانيكية الحديثة ، هذا زيادة عن أن كثيرا من المنتجات لا تزال تشكل بالحدادة اليدوية في مرحلة التصميم . ولا شك أن هذه الطريقة أقل نفقة من صنع قوالب مرتفعة التكاليف ، لمنتجات في مراحل التطوير الأولى . ويستحسن دراسة أساليب التشغيل بالحدادة اليدوية ، ودراسة معادنها قبل دراسة طرق وأساليب الحدادة الميكانيكية للمعدة ، وكذلك دراسة الآليات التي تستعمل في الانتاج الكبير .

الآلات والعقد اليدوية

وما زالت أساليب الحدادة اليدوية وطرقها ، تمارس على نطاق محدود لتشكيل الأجزاء الصغيرة ، كما ذكر من قبل . والواقع أنه في بعض الأحيان ، لا يستغنى عنها عند صنع الآلات التي تلزم لورش الصيانة ولأعمال الإصلاح . وكثيرا ما تستعمل المطارق الميكانيكية الصغيرة بدلا من المطارق اليدوية ، كما أن عددا من الآلات والعقد الصغيرة ، يلزم إعدادها لتزيد سرعة العملية ودقتها . ولهذا الآلات في الغالب مقابض خشبية تلمسك باليد في أثناء الطرق عليها « بالمرزبات » أو بالمطارق الميكانيكية . ويبين شكل (١)

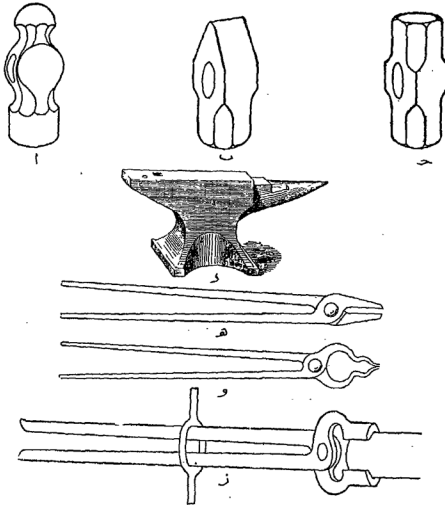


شكل (١). آلات الحدادة اليدوية

مجموعة من هذه العدد والآلات اليدوية المستعملة في الحدادة اليدوية . ويبين (ا) مطرقة ببيضة يستخدم في أغلب عمليات الحدادة اليدوية . ويبين (ب) مطرقة بتاريج (مطرقة حدادة بوجه واحد) . ويبين (ح) مرزبة (مطرقة حدادة ثقيلة بوجهين) . وهاتان المطرقتان لاستعمال مساعد الحداد، ويترأوح وزنهما فيما بين ٢٠,٥ رطلا . ويبين (د) سندال الحداد — وهي أداة تستخدم بنفس الشكل والصورة منذ عدة قرون . وفي بعض الأحيان تصمم بعض السندالات بشكل خاص لتستعمل في بعض عمليات حدادة معينة ، ولكن استعمالها يماثل استعمال السندال العادى المستعمل في أغلب عمليات الحدادة اليدوية . والسندال اللين في (د) يتكون من الجسم (ا) الذى يصنع غالبا من الحديد المطاوع ، ويلحم عليه سطح من الصلب الصلب . ويسمى الجزء (ب) القرن ، والجزء (ح) ذيل السندال . ويرتكز السندال على قاعدة وأرجل في أسفله . وفي ذيل السندال ثقبان أحدهما مربع ، ويسمى الثقب المربع ، والآخر مستدير ويسمى الثقب المستدير .

وتستخدم ملاقط بأشكال مختلفة في عمليات الحدادة اليدوية ، لأنه كثيرا ما يطلب طرق أجزاء على السندال لا يمكن مسكها باليد ، ولكن باستخدام الملاقط المناسبة يمكن مسكها وتناولها بسهولة . وكما يمكن مسك وتناول الأشياء الصغيرة بها مثل الأسلاك ، يمكن مسك الأجزاء الكبيرة مثل الشبقات والكتل والقضبان باستعمال ملاقط مصممة لتناسب كل حالة . ويصمم فكا الملقط ليناسبا للجزء المراد تناوله في أثناء طرقه على السندال . ويبين شكل (ا) مجموعة من الملاقط التى تستعمل كثيرا في الحدادة اليدوية . ويبين (هـ) ملقطا مستقيما (و) ملقطا معوجا (ز) ويبين حلقة لإحكام إقتال ملقط ملفوف عند مسكه قطعة ثقيلة . وهذه بعض الأمثلة للتعرف على الملاقط التى يشيع استعمالها ، وهناك ملاقط عديدة أخرى مصممة لجميع الحالات عند حدادة الأجزاء والآلات والأوزان والأشكال المختلفة . ومن الآلات والعدد اليدوية أنواع مختلفة من المقاطع التى تستخدم لقطع الصلب الساخن أو لحز الصلب البارد . ويبين شكل (٢) مجموعة من هذه المقاطع التى تستخدم لقطع الصلب .

وبيين (١) مقطعا يقطع على الساخن و (ب) مقطعا يقطع على البارد و (ج) قطعة . وتستخدم القطاعة بوضعا في الثقب المربع في كعب أو ذيل السندان ، ثم يطرق على الصلب بوجه المطرقة مع وضع الصلب على حد القطع في القطاعة . ويستخدم بلص بأشكال مختلفة لتشكيل وتنشيط الأسطح المحدبة والثقوب المستديرة وغير ذلك من الأشكال المناسبة . ويبين شكل (٣) بلص ملف مصمم لتشكيل الأجزاء المستديرة . وتعرف الآلة العليا بالملف العلوى . وهى مزودة بمقبض مشابه ليد المطرقة . وهذه الآلة توجه الضربة فوق المعدن الساخن الموضوع على آلة الملف السفلى المثبتة فى مكانها بواسطة ساق مربعة تمتد إلى أسفل وتثبت فى الثقب المربع فى ذيل السندان المبين فى شكل (١) . ويجب ألا تستخدم الآلات التى لها سيقان مربعة على السندان ، إذا وجدت صعوبة فى تثبيتها بإحكام فى الثقب . وبلص الخصر للمنفوف ، هى آلة تستخدم فى تشكيل المجارى أو الفجوات فى أثناء طرق المعدن الساخن إلى الشكل المطلوب . ويبين شكل (٤) بلص خصر لمنفوف لتشغيل المجارى أو الفجوات المطلوبة . وهو يتكون من آلة عليا وأخرى سفلى . والآلة العليا مزودة بيد ، وتستخدم فى تنشيط المعادن عند الأركان وحول السرر . وأجزاء الزوايا الداخلية — والآلة السفلى لها ساق مربعة تثبت فى الثقب المربع فى السندان ، وتستخدم هذه الآلة لبسط المعدن فى اتجاه واحد .

وهناك آلات مختلفة مصممة لصقل الأجزاء المسطحة فى أثناء عملية التنشيط ، وتعرف هذه الآلات (بلص سوكة وبلص مربع) . والبلص السوكة له فائدة فى تشغيل المعدن على الساخن داخل الزوايا والأمكنة الضيقة . ويصمم البلص المربع لتشغيل الأسطح المستوية الواسعة .

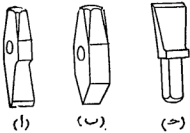

شكل (٢) مقاطع مختلفة

 
ويستعمل السبك المستدير لثقوب ثقوب مستديرة فى المعدن على الساخن . وهناك سناكب أخرى ذات أشكال مختلفة تستخدم لعمل ثقوب بيضاوية ومربعة . . . الخ .

ويبين شكل (٥) بلص سوكة، وشكل (٦) بلصا مربعا، وشكل (٧) سنبكاً مستديراً .


كور الحدادة :

أبسط الآكوار التي يستعملها الحداد، عبارة عن فرن مفتوح يعمل بالهواء المضغوط . ويمكن تسخين الحديد والصلب ومعادن أخرى وتجهيزها إلى الاشكال المطلوبة في هذا الكور . وتستعمل المواد الحرارية مثل الطوب الحراري في بناء هذا النوع من الآكوار التي لها في الغالب شكل مستطيل . وهناك غطاء في أعلى الفرن لتجميع وسحب الدخان إلى المدخنة . وكثيرا ما يثبت في جاب الكور حوض مصنوع من الحديد ، يملأ بالماء يغطس فيه الحداد القطعة المحمأة من الصاب لزيادة صلابته . ويضغط الهواء اللازم بمراوح ، إما باليد أو ميكانيكيا . وهناك فتحات خاصة في أسفل الكور يدخل منها الهواء تحت النار ، ويمكن التحكم فيها بصمامات مناسبة .


وتصنع الآكوار بأشكال وأحجام مختلفة ، ولكن بنفس الفكرة في التصميم ، وهي أن الغرض الأساسي للكور ، هو أن يولد النار اللازمة لتسخين المعدن قبل الطرق . ويجب الاحتفاظ بعمق كبير من غم الكوك بأقل




شكل (٢) بلص ملف

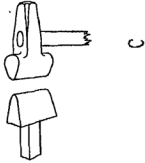

شكل (٤) بلص خصر ملفوف

 

شكل (٥) بلص سوكة

 


شكل (٦) بلص مربع



كمية من الهواء المضغوط ، الذي يدخل من الفتحات في أثناء تسخين الصلب في الكور . ويلاحظ أنه إذا كان عمق غم الكوك قليلا وكمية الهواء كبيرة في الكور ، يسبب زيادة في أكسدة المعدن ، وربما يحترق الصلب في أثناء تسخينه .

وشكل (٨) يتبين فيه كور يتجه فيه الهواء المضغوط

إلى أسفل ، وعليه غطاء لتجميع وسحب الدخان . وتظهر في الشكل ماسورة متصلة بالغطاء تمتد إلى أسفل ، كما هو مبين إلى يسار الشكل ، حيث تصل إلى مروحة العادم التي تسحب الهواء إلى الخارج . وعندما توضع اللواسير تحت الأرض يسمى هذا نظام الهواء المتجه إلى أسفل . وتظهر الماسورة التي بها الهواء المضغوط تحت مستوى الأرض أيضا ، كما هو مبين في اليمين

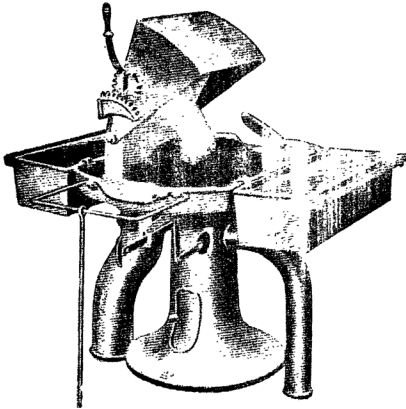

شكل (٨) كور بنظام الهواء المتجه إلى أسفل


من الشكل ، كما تظهر الماسورة التي توصل ماسورة الهواء المضغوط وتجه إلى أعلى في الفتحات . ويتحكم صمام خاص في كمية الهواء المضغوط الذي يمر على النار .

ويستمد تيار الهواء المضغوط في بعض أنواع الأكوار القديمة ، من منفاخ . في حين تستخدم الأنواع الحديثة ، مراوح دوارة هي طلبات الهواء أو المراوح الصادرة ، وهي إما تدار باليد في الورش الصغيرة ، أو ميكانيكياً في أغلب ورش الحدادة . وتدار المراوح أو طلبات الهواء بالسير من طمبور مثبت على عمود الإدارة ، ويستمد حركته بالسير من محرك كهربى ، أو تدار المراوح من محرك مثبت فيها مباشرة . وأكثر أنواع الوقود استعمالاً في كور الحداد لتسخين الحديد المطاوع والصلب ، هو نوع جيد من الفحم الحجري اللين الخالى من الكبريت ، يكسر إلى قطع صغيرة لزيادة كفاية التسخين . كما يستخدم غم الكوك في تسخين الحديد والصلب لأنه لا ينسد فلا يعطل النار في الكور . والفحم النباتى وقود ممتاز لأنه خال من الكبريت وخال من العناصر الأخرى غير المرغوب فيها ، ويولد نارا نظيفة . ويستخدم الفحم النباتى خاصة في تسخين الصلب الكربونى ، ولكنه لا يستخدم في تسخين الصلب سريع القلع (صلب الهواء) ، لأن الحرارة المولدة من احتراقه لا تكفى لرفع درجة حرارة هذا النوع من الصلب إلى درجة الحرارة التى تناسبه . كما يستخدم الغاز أو الزيت أو مسحوق الفحم في كور الحداد لتسخين كل من الحديد والصلب .

التسخين للممرارة

يعتبر تسخين المعدن من أهم عمليات الاتاج بالحدادة . وكثيرا لا يعنى بأداء هذه العملية ، فتظهر صعوبات كثيرة في أثناء عملية الحدادة وفي أثناء المعاملات الحرارية التى تتبعها . والواقع أن كثيرا من العيوب التى تظهر المنتج النهائى ، يسببها خطأ في طريقة التسخين عقب عملية الحدادة نفسها . ومن هذه العيوب الرئيسية عند تسخين المعدن : التسخين الزائد عند اللزوم والتسخين غير المنتظم .

وطريقة تسخين العدد الصحيحة هي ألا يكون هناك فرق بين درجة الحرارة عند سطح المعدن، وبين درجة الحرارة الداخلية. ويحدث عند تشغيل معدن درجة حرارة سطحه أعلى من درجة حرارة داخله السياب غير منتظم، قد يسبب تشققا داخليا في المعدن. ويتبين من الخبرة العملية في الحدادة، أن مدة تسخين قدرها ساعة أو ساعتان للبوصة في مقطع قطعة من المعدن، هي السرعة المناسبة للتسخين. ويجب أن تكون مدة التسخين عند أعلى درجة حرارة مدة كافية للتأكد من انتظام توزيع درجة الحرارة على جميع أجزاء المعدن. فيلزم لقضيب صغير من الصلب ألا يزيد عن (٣٠ دقيقة) ليصل إلى درجة حرارة الحدادة المناسبة، ثم يلزم بعد ذلك من (١٠ إلى ١٥ دقيقة) أخرى قبل الحدادة. وقد تحتاج كتلة كبيرة جدا من الصلب إلى أكثر من ٨٠ ساعة لتسخينها و ٣٠ ساعة أخرى قبل الحدادة.

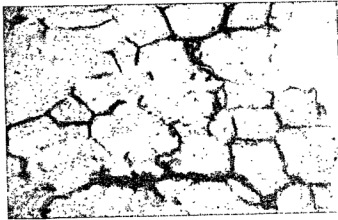

شكل (٩) سطح مقطع كتلة محروقة سخنت أكثر مما يجب في أثناء الحدادة


درجات حرارة الحدادة

يعمل الكثيرون إلى تسخين المعدن حتى درجات حرارة أعلى من الدرجة المطلوبة لأداء عملية الحدادة على الوجه الأكمل، ويرجع ذلك إلى سهولة أداء

الحدادة في درجات الحرارة العالية . وقد تسبب درجات الحرارة الزائدة عن الحد احتراقاً يتلف تماسك المعدن ، كما هو مبين في شكل (٩) . وفي هذه الحالة يجب إعادة صهر المعدن . وإذا سخن المعدن إلى درجة حرارة تزيد عن الحد ، ولكن لم يحدث عندها احتراق ، تكبر وتحشن حبيبات بنيته . وكثيراً ما يسبب هذا ارتفاع درجة حرارة التشطيب . ويحدد تركيب المعدن بداية درجات حرارة احتراقه وانصهاره ، لذلك يجب أن يتوقف تسخين المعدن قبل درجات الحرارة هذه بمقدار (٢٠٠°ف) على الأقل . وتحدد عمليات الحدادة نفسها ، الحد الذي يمكن الوصول إليه بالقرب من درجات حرارة احتراق المعدن المسخن . فإذا كان المطلوب تغييراً كبيراً في شكل الخامة لتشكيل المنتج المطلوب ، يصح أن يسخن المعدن إلى أن تقترب درجة حرارته من درجة حرارة الاحتراق أو الانصهار . وإذا كان المطلوب تشكيل المعدن تشكيلاً بسيطاً لا يحتاج لعمليات حدادة كثيرة ، يلزم تسخينه إلى درجة حرارة كافية ، لا تزيد عما هو ضروري لإنهاء العملية فقط .

وسائل قياس درجات الحرارة

تستخدم أساليب حديثة لقياس درجات الحرارة داخل أفران تسخين للمعادن قبل الحدادة . وطريقة القياس (بالبيرومتر) ، أو بمقياس درجة الحرارة بمزدوجة حرارية كهربية (الترموكبل) ، أوسع الطرق انتشاراً لقياس درجات الحرارة داخل الأفران . ويتكون مقياس الحرارة هذا من مزدوجة حرارية كهربية ، توضع في الفرن ، وتتصل هذه للمزدوجة بأسلاك بجهاز لتقدير درجات الحرارة . وتتكون أجهزة قياس درجة الحرارة ، إما من النوع الذي يشير إلى درجة الحرارة ، أو الذي يسجلها برسم بياني . وقد تستخدم الطريقتان معاً في بعض أنواع الأجهزة . وبين (شكل ١٠) الدائرة الكهربائية المستخدمة في مقياس درجة الحرارة (البيرومتر) ، وكذلك للمزدوجة الحرارية والكهربية ، والمبين في (شكل ١٠) جهاز بسيط مكون من سلكين من معدنين مختلفين طرفاهما ملحوم أحدهما في الآخر ، ومتصلان بجهاز تسجيل درجة الحرارة من طرفيهما الآخرين . ويوضع الطرف

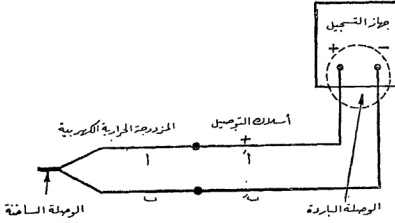

شكل (١٠) الدائرة الكهربائية للجهاز الحراري الكهربائي الذي يبين درجة حرارة الفرن

للملحوم داخل الفرن ويصبح الوصلة الساخنة . وتصبح الأسلاك المتصلة بجهاز تقدير درجة الحرارة الوصلة الباردة . والواضح أن مجرد وضع طرف المزدوجة الحرارية الكهربائية الساخن في الفرن ، لا يمكن أن يقدّر درجة حرارة الصلب الساخن الحقيقية . لذلك يجب ترك الصلب في الفرن وقتاً كافياً لترتفع درجة حرارته إلى درجة حرارة الفرن . وكذلك يلزم ترك الطرف الساخن مدة مناسبة ، ليشير جهاز تقدير درجة الحرارة إلى درجة حرارة تمثل الحالة الحقيقية للمعدن الساخن .

وهناك أنواع أخرى من مقاييس درجة الحرارة (البيرومتري) ، وأجهزة تسجيل درجة الحرارة . ومهما كان نوع الأجهزة المستعملة ، يلزم التأكد من صحة قراءتها (معايرتها) مراراً ، (مرتين في الأسبوع) ، ذلك إذا كانت هذه الأجهزة تستخدم باستمرار . وقد يؤدي إهمال التأكد من صحة قراءات الأجهزة أى معايرتها إلى عيوب خطيرة في المنتجات النهائية .

تستخدم طرق بسيطة معروفة منذ سنين عديدة ، لتحديد درجة حرارة المعادن ، وخاصة الحديد والصلب . وهذه الطرق تتطلب خبرة عن تقدير درجة حرارة المعدن بالتقريب بمجرد النظر إليه . وبطبيعة الحال ، يكون احتمال الخطأ في هذه الحالة كبيراً ، إذ ليس في استطاعة إنسان تحديد درجة حرارة المعدن الساخن بالضبط عن طريق لونه فقط . وبين جدول رقم (١) ألوان المعدن التي تتولد عند درجات الحرارة

المختلفة . ويستعمل الحداد الذى يشغل منتجات الحدادة بالأساليب اليدوية ، طريقة تعيين درجة حرارة الحديد والصلب المسخن فى الكورن عن طريق اللون . ولتقدير درجات حرارة الحدادة لأنواع الصلب الكربونى وسبائك الصلب الشائعة الاستعمال ، يجب أن يرجع الطالب لكتاب (Forging Handbook) ، كتاب اليد فى الحدادة ، الذى نشرته الجمعية الأمريكية للمعادن « بكليفلاند » أوهايو سنة ١٩٣٩ . وتنشر شركة (أليومنيوم الأمريكية) وشركة (رينولدز للمعادن) نشرات بها معلومات مفصلة عن نطاق درجات الحرارة الدقيقة لحدادة سبائك الأليومنيوم المختلفة . وتوجه نظر الطالب إلى النشرات التى تنشرها الشركات الآتية :

Revere Copper and Brass Incorporated, American
Brass Company, and Dow Chemical Company.


لمعرفة درجات حرارة الحدادة لسبائك للمعادن غير الحديدية . وللحصول على معلومات دقيقة عن خواص للمعادن المختلفة ، يرجع الطالب إلى كتب اليد فى المعادن التى تنشرها الجمعية الأمريكية للمعادن « بكليفلاند » أوهايو سنة ١٩٤٨ .

جدول رقم (١) ألوان الحديد والصلب عند درجات الحدادة المختلفة

درجة الحرارة ف °	اللون
٨٧٨	أحمر ، أقل ما يرى فى الظلام
٨٨٧	أحمر ، أقل ما يرى فى ضوء النهار
١١٠٠	أحمر غامق
١٣٢٠	أحمر
١٥٥٠	أحمر فاتح
١٦٥٠	برتقالى
١٧٢٥	برتقالى فاتح
١٨٢٥	أصفر
١٩٥٠	أصفر فاتح

عمليات الحدادة اليدوية البسيطة

 يجب في جميع عمليات الحدادة اليدوية تسخين المعدن في الكور إلى أعلى درجة حرارة يمكن أن يصل إليها ، بحيث لا يحدث أى ضرر له . وأكثر عمليات الحدادة استعمالاً ، هى عملية تقليل مساحة مقطع قطعة من المعدن للسخن ، ليزداد طوله . ويعرف هذا بسحب المعدن للسخن . وهى عملية يمكن إجراؤها بتشغيل المعدن على قرن السندان بسرعة أكثر من طرقها على سطحه . وطرق المعدن على سطح السندان ، يفرطح المعدن أكثر مما يجب ، فينتشر على مساحة أكبر منها إذا طرق على قرن السندان . وفى معظم الأحيان ، يكون المطلوب إطالة المعدن للسخن دون زيادة فى اتساع عرضه . لهذا يستعمل قرن السندان لأن مساحته محدودة .



شكل (١١) سحب المعدن على قرن السندان

وبين شكل (١١) عملية سحب المعدن على قرن السندان . ويلاحظ أن الجزء الدائرى من القرن ، يدفع المعدن إلى الانسياب فى الاتجاه الطولى عند طرقه بالمطرقة . وسحب

المعدن على هذا القرن ، يستنفد معظم طاقة طرقه المطرقة فى دفع المعدن على الامتداد فى الاتجاه المرغوب . والأدوات اليدوية ، البلوص والخصر الملفوف السابق شرحها تحقق إلى درجة ما نفس النتائج التى تصل بالطرق على القرن . ويمكن استعمال قضيب من الصلب مستدير المقطع لتأدية نفس الغرض عند استعمال المطارق الميكانيكية .

وبين شكل (١٢) خطوات العمل اللازمة لسحب عمود مستدير المقطع بقطر معلوم لتصغير قطره . ويلاحظ أن أحسن طريقة لسحب القضبان المستديرة للمقطع ، هى طرق القضيب وسحبه إلى الطول المطلوب ، ولكن بقضيب مقطعه مربع ، ثم طريقة بعد ذلك إلى القطر المطلوب عندما يكون المعدن ساخناً لينا . وبين الجزء (أ) القضيب المستدير قبل السحب ، والجزء (ب) الخطوة الأولى عند طرق القضيب

إلى الشكل المربع ، وهذا الأخير يطرق إلى الشكل المثلثن كما في الجزء (ج) ، وأخيرا يظهر في الجزء (د) القضيب بعد السحب وإعادة مقطعه إلى الشكل المستدير .




شكل (١٢) سحب عمود مستدير
المقطع ويصغر قطره

وبين الجزء (١) والجزء (ب)

من شكل (١٣) الطريقة الصحيحة
والطريقة الخاطئة عند تشغيل قضيب
بالحدادة . فإذا طرق القضيب الأصلي

إلى الشكل النهائي المستدير دون تشكيكه أولا إلى الشكل المربع ، يحتمل أن ينشق المعدن للسخن عند منتصفه تحت تأثير ضربات المطرقة . ويوضح اتجاه الأسهم عند الجزء (ج) تأثير الضربات التي تقع على القضيب ، إذ ينحصر المعدن في هذا الاتجاه ، كما يتمدد في الاتجاه العمودي للبين بالأسهم عند الجزء (ج) . والأسلوب الفنى الصحيح لحدادة قضيب مستدير موضح في الجزء (د) .

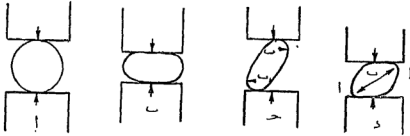


شكل (١٣) الطريقة غير الصحيحة لحدادة معدن مستدير المقطع مبيّنة في الأجزاء
(١) و (ب) و (ج) والطريقة الصحيحة مبيّنة في الجزء (د)

من عمليات الحدادة اليدوية الأخرى عملية التبطيط . وهى عبارة عن تشغيل المعدن للسخن بطريقة تؤدي إلى تقصير طوله وزيادة عرضه أو إلى الاثنين معا . وتتبع عدة طرق لتبطيط المعدن المسخن ، وتنتخب منها أنسب طريقة في كل حالة ، تبعا لحجم الجزء وشكله . وإذا كان المطلوب « تبطيط » أجزاء قصيرة ، يوضع المعدن المسخن عادة على إحدى نهايتيه فوق السندان ، ويطرق الطرف العلوى في الاتجاه الأسفل . فإذا لم يبق الجزء في وضع عمودى ، ينحنى ، فإذا حدث ذلك ،

(٤) المادن

يلزم استبدال المعدن قبل مواصلة عملية التبطيط . وإذا طلب « تبطيط » أجزاء طويلة ، تطوح ذهابا وإيابا في اتجاه أفقى ، ويتم التبطيط بذلك نهاية « القطعة » على السندان .

وتستخدم عملية لف وتدوير المقاطع — وهي عملية من عمليات الحدادة — لتدوير المطروقات المطلوب تشكيل بعض أجزائها بدقة وبنعومة في سطحها ، أو عندما يطلب استدقاق (عمل سلبية) في القضبان. أما إذا لم تكن الدقة مطلوبة ، فتجربى عملية لف أو تدوير المطروقات باليد ، باستعمال الآلات والعدد اليدوية العادية. فإذا لُزمت الدقة في تشغيل الأجزاء التى مقاطعها كبيرة ، تستعمل قوالب أسطوانية الوجه ، بسيطة لهذه العملية ، فيثبت أحد جزئى القالب الأسطوانى فى الأسفل فى السندان ، ويثبت الجزء الآخر العلوى فى رأس المطرقة الميكانيكية . ويبين شكل (١٤) قالب تدوير بسيط لتدوير مقاطع المطروقات مكونا من جزئين . والقالب المبين فى الجزء (أ) والجزء (ب) أطرافه غير حادة ، وهذا لازم حتى لا يتسبب من الضغط بها على المعدن، زوايا حادة فى المعدن المسخن، كما هو مبين فى الجزء (د). وبذلك ينتهى الشكل كما هو مبين فى الجزء (هـ) . والقالب المبين فى الجزء (ج) له زوايا مستديرة ، ولكن طريقة وضع الجزء داخل القالب خاطئة .

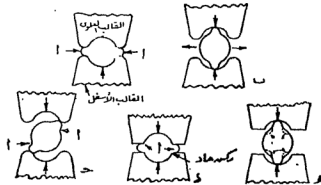

شكل (١٤) قوالب لف وتدوير الحدادة وطرق تدوير مقطع المعدن الصحيحة والخاطئة

لحساب كمية المعدن المراد تشغيله بالحدادة إلى جزء بشكل معين ، يصح إهمال أى تغيير فى وزن المعدن النوعى لأنه صغير جدا . ولهذا يعتبر حجم المعدن قبل

عملية الحدادة مساويا لحجمه بعد الحدادة . ويحدد هذا الحجم قبل إجراء عملية الحدادة بالطرق الحسابية .

مثال : قضيب من الصلب قطره (٣ بوصات) سخن ثم أجريت عليه عملية التبطيط ، فأصبح قرصا مستديرا قطره (٨ بوصات) . فما طول القضيب الخام قبل الحدادة ؟

الحل : يقدر حجم القرص (وهو عبارة عن مساحة القاعدة \times الارتفاع)

$$\text{حيث مساحة القاعدة م} = \text{طنق}^2 \text{ حيث م} = \text{مساحة المقطع}$$

$$\text{ط} = 3,1416 \times 6 \text{ نق} = \text{نصف القطر}$$

$$\text{م} = 3,1416 \times 4^2$$

$$\text{م} = 3,1416 \times 16$$

$$\text{م} = 50,27 \text{ بوصة مربعة}$$

$$\text{وبما أن الارتفاع} = 2 \text{ بوصة فيكون حجم القرص}$$

$$= 50,27 \times 2 = 100,54 \text{ بوصة مكعبة.}$$

ثم يقدر حجم جزء من القضيب بطول بوصة واحدة .

$$\text{م} = 3,1416 \times 1,5^2$$

$$\text{م} = 3,1416 \times 2,25$$

$$\text{م} = 7,07 \text{ بوصات مربعة}$$

$$\text{حجم جزء من القضيب طوله 1 بوصة} = 7,07 \times 1 = 7,07$$

بوصات مكعبة . ويقسم العدد ١٠٠,٥٤ على العدد ٧,٠٧ يكون الناتج

هو طول القضيب المطلوب الذي قطره ٣ والذي يلزم لتشغيل القرص .

$$\text{إذن } 100,54 \div 7,07 = 14,22 \text{ بوصة .}$$

ويمكن تقريب الطول حتى يساوى ١٤,٢٥ بوصة .

قلما يمكن تشغيل أجزاء متشابهة تمام المشابهة بطريقة الحدادة اليدوية لعدة

عوامل . والعامل الرئيسى هو أن عمليات الحدادة اليدوية تتم دون استعمال قوالب .

وإذا ما استعملت القوالب في بعض الأحيان ، تكون بأشكال بسيطة ورخيصة ، تصنع دون دقة كبيرة . ووصف القوالب المستعملة في الحدادة اليدوية بالتفصيل موضح في الباب الثالث عشر . ويتسبب في تعذر الحصول على أحجام ثابتة للمنتجات المشغلة بالحدادة اليدوية عامل آخر، وهو أنه كثيرا ما يفضل ترك تفاوت مناسب لمواجهة ظروف معينة في أثناء عملية الحدادة . وسواء أكان التشغيل بالحدادة اليدوية ، أم باستعمال الطرق الميكانيكية ، فإنه يلزم ترك تفاوت مناسب لمواجهة نقص الحجم الناتج من تبريد المعدن في الهواء بعد الحدادة . فكما أن صانع النماذج يقدر انكماش المصبوبات بعد تجمد المعدن المنصهر في قوالب الرمل التي تشكل بشكل النموذج ، يقدر الحداد مقدار انكماش المعدن المطروق بعد تبريده . وفي الباب السادس عشر من هذا الكتاب معلومات عن مقادير انكماش المعادن المسخنة .

اللحام بالحدادة اليدوية

عملية اللحام بالحدادة اليدوية بسيطة ، لتوصيل قطعتين من المعدن ، وذلك بتسخينهما إلى درجة حرارة الحدادة ، ثم بالطرق عليهما بعد تجميعهما ، وهذه الطريقة هي الوحيدة المعروفة منذ قرون ، وما زالت تتبع إلى اليوم في حدود ضيقة ، وذلك عندما تكون طريقة اللحام باليد كافية لأداء الغرض المطلوب . والشرط الأساسي لنجاح عملية اللحام باليد ، هو تسخين المعدن المراد وصله بطريقة مناسبة . ويجب أن يكون التسخين تسخيناً نظيفاً منتظماً متساوياً في موضع تلاصق القطعتين . ويلاحظ أن درجات الحرارة التي تزيد عن الحد ، تسبب احتراق المعدن . وبين شكل (٩) عينة من الصلب المحروق . أما إذا كانت درجة الحرارة منخفضة ، يمتنع تلاصق المعدن . ويقدر عامل اللحام بخبرته درجة الحرارة المناسبة ، التي يجب تسخين المعادن إليها قبل طرقها للحام . ولقد بينا فيما سبق في هذا الباب ألوان الحديد والصلب عن درجات الحرارة المختلفة . ويستحسن في الأحوال التي لا تعرف نتائجها ، أداء بعض التجارب على عينات صغيرة من المعادن المطلوب لحامها وذلك قبل تنفيذ عملية اللحام المطلوبة .

ويجب قبل إجراء عملية اللحام ،التأكد من خلو سطح المعدن من الشوائب ، كالفضلات وطبقات الأكسيد والزيوت وحبيبات الرمل . وتتأكد سطوح الحديد والصلب بسرعة كبيرة عند تسخينها ، فتتكون على سطحها طبقة من الأكسيد بسبب ملامستها مع الأكسجين. وتمنع طبقة أكسيد الحديد هذه المساحات المسخنة من التلاصق بالحداذة . أما إذا سخن المعدن إلى درجة حرارة كافية لصهر طبقاته السطحية ، وإذا شكلت المعادن بطريقة صحيحة ، يطرد الطرق بعنف طبقة الأكسيد المنصهرة ، ويحصرها خارج الجزأين المراد لحامهما ، إذ تتلاصق أسطح المعدن المسخن النظيفة ويتم تلاصقها .

ويميل البعض إلى رفع درجات حرارة اللحام كثيرا ، ولكن ربما يسبب هذا الارتفاع احتراق المعادن للتلامسة . لذلك تستعمل مساعدات التلحيم ، وهي مواد خاصة تساعد على اللحام بالحداذة . وترش هذه المواد للمساعدة على سطح المادة المراد لحامها مباشرة قبل تسخينها إلى درجة حرارة اللحام . ثم يعاد وضع المعادن في الفرن ، ويسخن إلى درجة حرارة اللحام المناسبة . ثم يطرق لعمل اللحام المطلوب . وتساعد المواد للمساعدة هذه ، طبقة الأكسيد على الانصهار عند درجة حرارة أقل بكثير من درجة الحرارة التي تجرى عند اللحام دون هذه المواد ، إذ تنصهر في الحال وتنتشر على سطح المعدن الساخن ، وتكون طبقة واقية تمنع تولد طبقة أكسيد جديدة ، وذلك بعزل الهواء المؤكسد عن سطح المعدن . وتستخدم المواد للمساعدة لخفض درجة حرارة انصهار طبقة الأكسيد ، كما تمنع الهواء من ملامسة المعدن الساخن . وليس صحيحا أن المواد المساعدة هي مواد لاصقة .

وتستخدم مواد مساعدة مختلفة تناسب جميع أنواع اللحام بالحداذة . وأكثر المواد المساعدة استخداما ، الرمل والبوراكس . والرمل أنسب المواد المساعدة على عمليات لحام الحديد المطاوع ولحام صلب المكنات . والبوراكس أحسن المواد المساعدة للحام صلب العدة والأشغال الدقيقة ، لأنه ينصهر في درجة حرارة أقل بكثير من درجة حرارة انصهار الرمل . ومن الواضح أن خاصية الانصهار في درجات حرارة منخفضة ، تمكن من أداء عملية اللحام في درجات حرارة منخفضة

 
وهذا من أنسب الأمور للحام الأجزاء التي تتطلب جودة عالية في التشغيل .
ويستخدم كذلك خليط من البوراكس وكلوريد الأمونيوم مادة مساعدة للحام .
وتكون نسب الخلط عادة أربعة أجزاء من البوراكس وجزء واحد من كلوريد
الأمونيوم .

تشكل نهايات الأجزاء المراد لحامها بحيث تتلامس في منتصف منطقة اللحام
فقط ، بحيث لا تتلامس الجوانب . وعند عمل اللحام ، تنطرد طبقة الأكسيد
المنصهرة عند أداء عملية اللحام بالطرق . وطريقة اللحام الشائعة لوصل القضبان
المسطحة هي طريقة لحام (الشفة على الشفة) . وتشكل نهايات القطع استعداداً
للحام بكبسها ، بحيث تصبح أكثر سمكاً بالكبس من باقي القضيب . والغرض
من هذا التشكيل .

أولاً : تعويض السكية التي قد تحترق وتفقد وتتلاشى لتولد طبقة الأكسيد
عليها .

ثانياً : لمواجهة الطرق الشديد اللازم للحام القطعتين .

(ويبين شكل ١٥) شكل النهايات المناسب لذلك ، كما يبين موضعها استعداداً
للحام بالطرق .




شكل (١٥) شكل نهايات المعدن وموضعها
استعداداً للحام

ويجب عند لحام صلب العدة
أن يعنى كثيراً بالتسخين قبل التشغيل .
ولا يختلف شكل النهايات عن شكلها
في المعادن الأخرى . وفي هذه الحالة
يكون العامل المساعد للحام خليطاً

من البوراكس وكلوريد الأمونيوم . وفي بعض الحالات يمكن لحام معدنين مختلفين ،
واحد مع الآخر ، كما في حالة صلب العدة الكربوني وصلب العدة السبائكسي مع
الحديد المطاوع أو الصلب منخفض الكربون . ويلاحظ أن المعدنين الأخيرين


أرخص من سابقهما . ويمكن استعمال معادن رخيصة التكاليف منخفضة الثمن في صنع بعض العدد والآلات والأدوات . فيستعمل المعدن الرخيص في صنع البدن أو المرتكز ، بينما يستخدم المعدن الغالي الثمن في صنع إحدى القطع وأوجه الآلات ليقاوم تأكل الاحتكاك أثناء الاستعمال . وفي شكل (١٦) توضيح لكيفية لحام معدنين مختلفين عند صنع سكين مكنة (عندتها القاطعة) . والجزء (أ) يبين المرتكز أو الجزء الخلفي الذي يسند السكين ويشكل المرتكز (بزاوية ٤٥°) حتى يكون موضعا مناسباً لتواصل صلب العدة ، الذي يشكل بدوره بنفس الزاوية . ويبين الجزء (ب) قطعتين معدنيتين للحام . ويبين الجزء (ج) قطاعاً في العدة بعد لحامها بالطرق . ويبين الجزء (د) قطاعاً في هذه العدة بعد التجليخ .

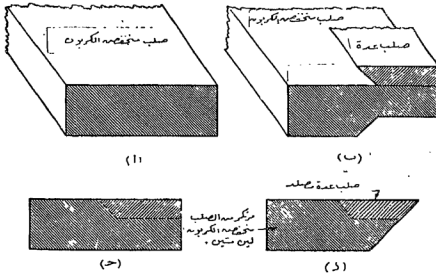

شكل (١٦) مرتكز من الصلب منخفض الكربون لين متين

ولحام المعادن المختلفة أمر شائع في صناعة عدد كبير من عدد القطع المستخدمة في صناعات كثيرة ، مثل السكاكين والأزاميل والأنصه . ولهذا الطريقة مميزات كثيرة ، منها أنها تخفض من تكاليف الصنع دون نقص في الجودة . ويعامل جزء العدة القاطع وحده حرارياً لتقسيته . ويبقى البدن أو المرتكز لدينا مطاوعاً ليتمكن استعداله في أثناء إجراء المعاملة الحرارية ، كما أن ليونة هذا البدن ومتانته تزيدان

من قدرة العدة على التحمل . وبين شكل (١٧) مثالا آخر للحام معدن غالى الزنك مع معدن رخيص الزنك . وهو عبارة عن عدة قاطعة مكونة من جزء قاطع مصنوع من صلب العدة ، ملحوم في مقبض رخيص التكاليف مصنوع من صلب منخفض الكربون .

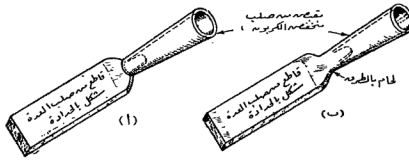


شكل (١٧) أزميل خشبي مكون من نصل للقطع ملحوم في مقبض

صناعة الآلات القاطعة بالحدادة اليدوية

تصنع في أكثر الأحيان أقلام المخارط والمقاشط وعددها القاطعة ، وكذلك الأزامل المختلفة الأنواع التي تستعمل في تشغيل المعادن والأحجار وغيرها من المواد الأخرى ، وكذلك تصنع الآلات المستعملة في قطع ونحت الأخشاب بالحدادة اليدوية ، وذلك بطرقها إلى الشكل المطلوب . وبعد تجليخها أوليا تصلد ثم تراجع في النهاية لتجلىخ بدقة إلى الشكل والحد المطلوبين . والوسائل المستعملة في صنع هذه العدد والآلات بالحدادة اليدوية ، لا تختلف أساسا عن الطرق التي سبق شرحها . وتسخين المعدن في الأفران بالطريقة الصحيحة قبل الطرق عليه ، من أهم العناصر لنجاح عمليات الحدادة . فيجب لذلك العناية التامة بضبط درجة حرارة الفرن ، ودرجة حرارة المعدن عند بدايته وعند نهاية عملية الحدادة ، كما يجب استعمال الآلات بالوسائل والطرق الصحيحة ، وبالأخص عند صنع آلات القطع وعدده .

وتستخدم أنواع (رتب) مختلفة من الصلب الكربوني العادي ومن السبائك ،


في صنع الآلات بوسائل الحدادة اليدوية . وتستهمل الآلات المصنوعة من الصلب الكربوني في الأعمال البسيطة ، التي لا تقع عند الاستعمال تحت تأثير درجات الحرارة أو السرعة العالية أو غير ذلك ، مما يتلف الصلب الكربوني . وتكون نسبة الكربون عالية حوالى (٠.٩٪) في الأجناد وحوالى (١.٢٪) في أقلام المخارط والمقاشط . ولتشكيل أزميل بالحدادة ، يسخن الصلب في كور أو فرن مناسب ، حتى يصير لونه أصفر ، ثم يطرق إلى الشكل المطلوب ويشطب ، حتى يصبح السطح أملساً ، وذلك قبل هبوط درجة حرارته . وحيث إن أدوات ومعدات الحرارة لتشكيل مثل هذه العدد والآلات ، هي السندان والمطارق على اختلاف أنواعها — كما هو مبين في شكل (١٨) — لذلك لا غنى عن المهارة والأقنان في تناول المعدن ، وفي وضعه عند طرقه على السندان . ولهذا يجب أن يكون للصانع خبرة ودراية ومهارة في تناول المعادن المسخنة لأداء عمليات طرقها وتشغيلها إلى الشكل المطلوب ، وخصوصاً عند صنع أنواع من الآلات والعدد الهامة . وشكل (١٨) يبين طريقة صنع أجنة قطعية بالحدادة . ويبين الجزء الأعلى من شكل (١٨) الأجنة بعد صنعها .

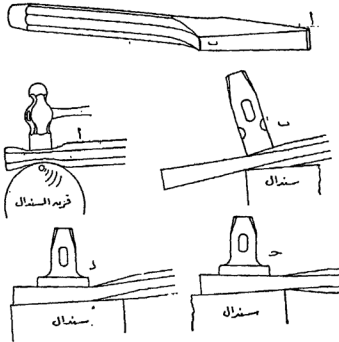

شكل (١٨) طريقة صناعة أجنة بالحدادة


وتشمل الخطوة الأولى طرق جزء من المعدن على قرن السندان ، كما هو مبين في جزء (أ) . وفي جزء (ب) ، جزء (ج) ، جزء (د) أجزاء أخرى من الأجنة عند تشكيلها بالطرق على سطح السندان .

ويبين شكل (١٩) طريقة حدادة قلم خراطة للقطعية . وفي الجزء (أ) طريقة

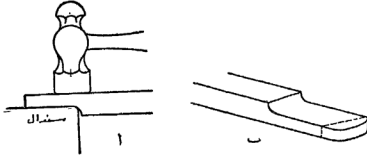

شكل (١٩) طريقة حدادة قلم قطعية


طرق جزء القلم الرفيع على السندان . ويجب ملاحظة وضع المطارقة بالنسبة للجزء المطروق في الموضع المبين في الشكل . ويبين الجزء (ب) شكل العدة النهائي . ويبين شكل (٢٠) طريقة التشكيل العام ، وخطوات العمل اللازمة لصنع قلم

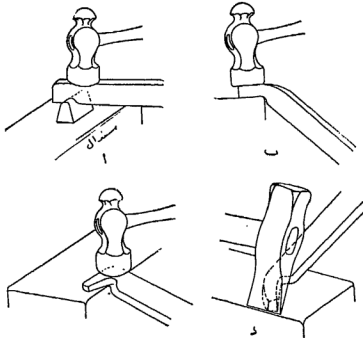

شكل (٢٠) طريقة حدادة قلم خراطة يركب عليه حد قطع من الماس

خراطة بحد قطع مصنوع من الماس . يُطرق المعدن أولاً على قاعدة بلص الخصر الملقوف ، بحيث يشكل المعدن إلى الثلثين كما هو مبين في الجزء (أ) . ويمكن استخدام حرف السندان المستدير ، بدلا من البلص الملقوف . ثم يشكل الطرف كما هو مبين في الجزء (ب) ، ثم يثنى المعدن كما في الجزء (ج) ، ويشغل جانبا القلم حتى يتشكل حسب الطلب والحجم . وفي النهاية يوضع طرف القلم على سطح السندان ، ويقطع الطرف إلى الطول المطلوب باستخدام مقطع على الساخن .

ويبين شكل (٢١) طريقة حدادة قلم خراطة تسوية جانبية . وتبدأ العملية بسحب طرف المعدن كما هو مبين في الجزء (أ) . ثم يطرق الطرف عند ركن السندان ، بحيث يمكن سحبه حتى يصغر ، بحيث لا تلمس المطرقة السندان . ثم ينقل المعدن إلى قرن السندان لتشكيل طرف القلم أو لترفيع المعدن من ناحية واحدة . ويبين الجزء (ب) كيف يمتد سطح المطرقة خارج حافة السندان ، حتى يكون الامتداد

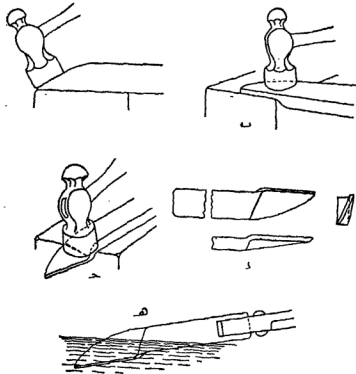

شكل (٢١) طريقة حدادة قلم خراطة تسوية جانبه

في الجزء من الناحية السفلى . ثم توضع الآلة على السندال كما هو مبين في الجزء (ج). ثم يشكل جانبها الأعلى لعمل الخلوصى الجانبي ، كما هو مبين في الجزء (ب) . وبين الجزء (هـ) كيف تسقى الآلة المشكلة بالجدادة في الماء أو الزيت ، بعد تسخينها إلى درجة حرارة التقسية . ويمكن تقدير درجة الحرارة هذه من لون المعدن المسخن . ويتراوح اللون بين الأحمر والأحمر الفاتح . ولقد سبق بيان درجات الحرارة التي تقابل الألوان المختلفة للصلب المسخن في هذا الباب . ويلاحظ أن تسخين القلم، المشغل ، وتبريده بسرعة ، يقسّيه ويصلده لذلك يسخن بعد ذلك مرة أخرى إلى درجة حرارة أقل من درجة حرارة التقسية ، ثم يبرد إلى درجة الحرارة العادية . وتسمى هذه العملية عملية المراجعة . والمراجعة تقلل من صلادة وقساوة القلم ولكن تزيد من متانته ، وتختلف درجة حرارة المراجعة تبعاً للمتانة المطلوبة في الجزء المشغل . وقد تكون درجات حرارة المراجعة هذه منخفضة إلى (٤٠٠°ف) أو تكون عالية تصل إلى (١٢٠٠°ف) أو أكثر .

وتشكل عدد وآلات الإنتاج المطلوب إنتاجها بأعداد كبيرة ، بالجدادة الميكانيكية ، أى بوساطة مطارق ميكانيكية وقوالب تشكيل دقيقة . ويربر العدد الكبير المطلوب من هذه الآلات والعدد ، استعمال قوالب الجدادة عالية التكاليف . وتصنع عدد الانتاج الكبير وآلات القطع فيه من معادن ذات جودة عالية، تتحمل درجات الحرارة العالية التي تحدث من التشغيل على المكينات ذات السرعة العالية، والتي تقاوم التآكل الناتج من الاحتكاك والمؤثرات السيئة الأخرى .

أسئلة للراجعة

- ١ — اشرح باختصار عملية الحداذة اليدوية .
- ٢ — اذكر بعض الآلات والعدد الرئيسية المستعملة في الحداذة اليدوية .
- ٣ — اشرح باختصار طريقة استعمال كور الحداد .
- ٤ — بين بالرسم طريقة سحب قطعة بسيطة على قرن السندال .
- ٥ — ارسم خطوات العمل المتلاحقة في سحب قضيب مقطعه دائري من قطر كبير إلى قطر أصغر .
- ٦ — وضع بالرسم طريقة الحداذة الصحيحة والحاطئة عند تشكيل قطعة مقطعا دائري .
- ٧ — اشرح طريقة التشكيل بالكبس بالحداذة .
- ٨ — اشرح طريقة تدوير المقاطع بالحداذة .
- ٩ — قدر بالحساب طول قضيب من الصلب قطره (٢,٥ بوصة) ، سخن وأجريت عليه عملية الكبس إلى قرص دائري قطره (٦,٢٥ بوصة) ومثله ١٨ بوصة .
- ١٠ — اشرح باختصار طريقة اللحام بالحداذة اليدوية .
- ١١ — ما هي درجة الحرارة المناسبة للحام قطعة من الصلب بالحداذة اليدوية ؟
- ١٢ — اذكر بعض أنواع مواد التلحيم للمساعدة في لحام الصلب ، واذكر فائدة استخدام كل منها .
- ١٣ — وضع بالرسم عملية التشكيل التي تجرى على نهايتي قطعتين من الصلب استمدا للحامهما واحدة مع الأخرى .
- ١٤ — ارسم رسما مبسطا لطريقة اللحام بالمطرقة المستخدمة في لحام عدة قاطعة من صلب العدة في مقبض من صلب منخفض الكربون .
- ١٥ — اشرح كيفية صنع كيات كبيرة من عدد وآلات القطع .

الباب الرابع


الحدادة بالمطارق الميكانيكية

طريقة الحدادة

حلت الحدادة بالمطارق الميكانيكية محل الحدادة اليدوية في تشغيل وتشكيل المعادن، وخاصة الصلب الذى يحتاج إلى طاقة كبيرة عند تشكيله . وللمطارق الميكانيكية فائدة خاصة في تشكيل قطع الصلب التى تحتاج إلى إنقاص كبير في مقطعها، سواء صلب هذا الانقاص تغيير في شكل المقطع أم ظل على نفس الشكل . والحدادة بالمطارق الميكانيكية تشبه تماما طريقة الحدادة اليدوية، إلا أن المكونات المستخدمة تدار ميكانيكيا بواسطة سير، أو تدار مباشرة باستخدام الهواء أو البخار. وتستعمل قوالب تشكيل بسيطة مسطحة قليلة التكاليف، لتسهيل عملية الحدادة . ويستعمل قالبان يركب أحدهما في الجزء المتحرك من المطرقة أو (رأسها)، ويثبت الآخر في سندان المطرقة التى يحدث الطرق عليه .

وتتلخص طريقة الحدادة السابقة، في تشغيل الصلب على الساخن، وطرقه بين القالبين المسطحين . وتعتمد دقة تشكيل الجزء بهذه الحدادة، على مهارة العامل الحداد، وعلى قدرته على تناول المعدن المسخن لاتاج الشكل المطلوب في أقصر وقت قبل انخفاض درجة حرارته . ويلاحظ أن الجزء المشغل بالحدادة، يشكل باستخدام آلات يدوية مناسبة، عندما يكون التشكيل بسيطا غير معقد. ولكن أكثر عمليات التشكيل تتم بالحدادة اليدوية التى يؤدىها حداد ماهر. وتنتج الأجزاء المصنوعة بالحدادة في هذه العمليات بمقاسات تقريبية، وتستخدم مكونات التشغيل للتشطيب النهائى عندما تلزم الدقة .

وطريقة الحدادة السابقة مناسبة للإنتاج المحدود، حيث يمكن إتمام شكل المنتج النهائي وحجمه المطلوب باستخدام مكينات التشغيل ومكينات التجليخ. ومن المستحسن اتباع هذه الطريقة عندما تكون أحجام الأجزاء المطلوبة كبيرة، أو تكون غير منتظمة شكلاً، ولا يمكن إنتاجها بطرق الحدادة الحديثة باستعمال قوالب التشكيل المقفلة الدقيقة. وتتراوح أوزان منتجات الحدادة الميكانيكية بالمطارق الميكانيكية، فيما بين أجزاء تزن أقل من رطل، إلى مشغولات كبيرة قد يتجاوز وزنها (٢٠٠ طن). وتشغل المطروقات عموماً على مطارق الحدادة البخارية ذات الهيكل المفتوح. أما المكابس الأيدروية فتستخدم في تشغيل المنتجات الكبيرة. ويستخدم بعض الصانع عدد ومعدات صغيرة تسمى (مطارق يدوية) لإنتاج بعض المطروقات الصغيرة البسيطة. ويبين شكل (١) مطرقة ميكانيكية ذات هيكل مفتوح، تستعمل القوالب المسطحة وتعمل بالبخار.

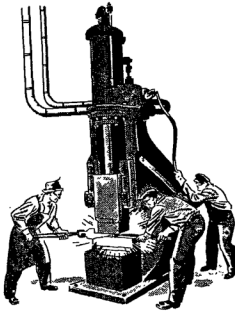

شكل (١) مطرقة ذات هيكل مفتوح
تستخدم قوالب مسطحة

وتصنع بعض المطارق بهيكل مزدوج لاستخدامها في تشكيل الأجزاء الثقيلة. ويجد بعض كبار المنتجين فائدة في استخدام جميع أنواع المطارق، في عمليات التشكيل المبدئية للمطروقات، قبل تحويلها إلى الشكل النهائي في قوالب التشكيل المقفلة. كما عرفت فائدتها في إنتاج الأجزاء الصغيرة، مثل الأعمدة البسيطة أو الحلقات، التي تحتاج إلى عمليات تشغيل تالية على مكينات التشغيل ومكينات التجليخ لتشطيفها حسب المواصفات.


المطارق البخارية

تعمل المطارق البخارية بنظرية المحرك البخارى ، كما هو مبين فى شكل (١) . وتشمل أجزاء المطرقة الرئيسية هيكلًا متينًا ، وأسطوانة البخار ، ومكبس وعمود مكبس . وتثبت المطرقة فى عمود المكبس فترفع بإدخال البخار من أسفلها . ثم تتساقط المطرقة إلى أسفل بإخراج البخار من أسفل المكبس وإدخاله مرة أخرى أعلاه . وتزيد سرعة المطرقة عند السقوط بفعل الجاذبية الأرضية وبضغط البخار على المكبس معا . ويكون ضغط البخار حوالى ١٢٥,٧٥ رطلا على البوصة المربعة) . ويمكن التحكم فى ضربات المطرقة بحيث تعمل بضربات شديدة أو بدقات خفيفة ، وذلك بإدخال البخار من أسفل المكبس فى أثناء سقوط المطرقة ، فتمتص الوسادة المكونة من هذا البخار طاقة رأس المطرقة المتساقطة .

وتصنع المطارق الميكانيكية بأحجام مختلفة ، ويتحدد ثقلها بوزن الأجزاء التى تسقط بتساقط المكبس . وهذه الأجزاء هى المكبس والحلقات والعمود والمطرقة وجزء القالب العلوى . ويتراوح وزن المطرقة فيما بين (٢٠٠ رطل و ٥٠٠ رطلًا) حسب حجم ونوع الصلب المطلوب طرقه . ويمكن عمل تقدير سريع لوزن المطرقة فى هذا النوع من المطارق ، باعتبار أن أقل ثقل يؤثر على شكل المعدن يعادل (٥٠ رطلا على كل بوصة مربعة) فى مقطع الجزء المراد حدادته . فمثلا إذا كان مقطع عمود من الصلب (٥ × ٧ بوصات) يكون أقل وزن للمطرقة المطلوبة ، لتشكيل هذا المعدن هو (٥٠ × ٥ × ٧ = ١٧٥٠ رطلا) . وتستعمل طريقة الحساب السالفة الذكر لتقدير الوزن التقريبى للأوزان المتساقطة فى هذا النوع من الحدادة فقط . أما عملية حساب الأوزان المتساقطة على الحدادة باستخدام قوالب التشكيل المقفلة ، فإنها أكثر تعقيدا من ذلك .

وتسمى المطرقة البخارية ذات الهيكل المفتوح المبين فى شكل (١) مطرقة بعقد واحد ، وتثبت أسطوانتها فى هيكل على شكل نصف عقد . وقد ذكرنا

فما سبق أن هذا النوع من المطارق هو أكثرها استعمالاً في الحدادة الميكانيكية . ويجب أن يكون للمطرقة البخارية أساس متين مثبت في الأرض إلى عمق كبير ، إذ أن رد فعل المطرقة تتمصه مكنة الطرق وأساسها . ويلزم في بعض الأحيان إرساء أساسات المطارق الكبيرة على فرش صخرى . وبين شكل (٢) أساس الهيكل والسندال في مطرقة بخارية هيكلها مفرد . وتحمل المطرقة ذات الهيكل المفرد دعامتان ، بينما يرتكز السندال على دعامة ثالثة منفصلة .

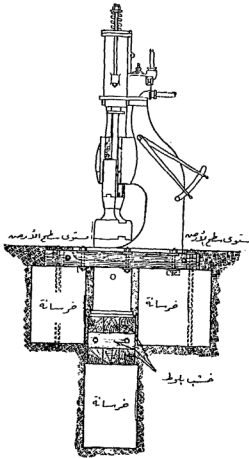

شكل (٢) أساس الهيكل والسندال في مطرقة بخارية هيكل مفرد

والمطارق الصغيرة لها سندال وهيكل مصبوبان في وحدة واحدة ، ولكن المطارق الكبيرة لها سندال منفصل ، يصنع من الحديد المسبوك (الزهر) ، ويرتكز على أساس عميق منفصل . والهيكل مصنوع من سبيكة من الحديد المسبوك (الزهر) . وتصنع أجزاؤها المتحركة مثل عمود المكبس من الصلب السبائكي ، ويكون السندال عادة أثقل ٢٠ مرة من وزن الأجزاء المتساقطة . فمثلا مطرقة وزنها ١٢٠٠٠ رطل يكون سندالها مناسباً إذا كانت وزنه ٢٤٠٠٠ رطل .

وتصنع قوالب التشغيل بالمطارق البخارية من أنواع خاصة من الصلب

السبائكي ، ويقاوم هذا النوع من الصلب تأثير درجات الحرارة العالية التي تسخن إليها المطروقات التي تشغل بالحدادة . كما يقاوم هذا الصلب الضربات والصدمات

العنيفة التي تحدث بين المطرقة والسندان . وتفكّل هذه القوالب على مكينات التشغيل ، ثم تصاد وبعد ذلك تجلّخ إلى مقاساتها النهائية بدقة .

وتستخدم المطارق البخارية الصغيرة بنجاح في تشغيل أشكال مختلفة من المطروقات . وهذه المطارق الصغيرة مناسبة جدا لتشكيل آلات القطع والتشكيل وأدواتها ، وكذلك للحام وآلات القطع وما يشابهها . ويناسب الطرق بالمطارق البخارية الكبيرة ، أشغال الحدادة الثقيلة لتشكيل قطع الصلب السبائكي ، وكتل صلب العدة ، إلى قضبان وشبقات تمهيدا لدرفلتها أو تشكيلها بالمطارق المتساقطة . وتشغل بالمطارق البخارية الكبيرة . أجزاء المدافع ، وكذلك أعمدة مرفق محركات الديزل ، وأعمدة التوصيل الكبيرة وغير ذلك من الأجزاء الأخرى الثقيلة والكبيرة ويبين شكل (٣) مطرقة بخارية بهيكل مزدوج في أثناء التشغيل بها ، ويلاحظ أن أسطوانة البخار في هذه المكنة ، مثبتة في وضع يجعلها في محور عقد كامل .

المطارق التي تعمل بالهواء المضغوط

ويستخدم الهواء المضغوط بدلا من البخار في تحريك المطارق الصغيرة . ويتراوح ضغط الهواء المضغوط المستعمل في إدارة هذه المطارق بين ١٠٠ و ١١٠ أرطال على البوصة المربعة . ولاستعمال المطارق التي تعمل بالهواء المضغوط مزايا أكثر من مزايا استخدام المطارق البخارية ، وتتلخص هذه المزايا فيما يلي :

١ - لا تتساقط قطط المياه على القوالب المصنوعة من الصلب وغيرها والأجزاء الهامة الأخرى ، لأن تساقط المياه على الصلب يشدّخه ، وذلك زيادة عن أضرار عديدة أخرى .


٢ - لا يلزم المطارق التي تحرك بالهواء المضغوط تغيير حشوات التسرب (الجلاندات) في حين أن ذلك لازم في حالة المطارق البخارية التي لا يمكن استعمالها فترات زمنية طويلة ، دون استبدال هذه (الجلاندات) . وهذه عملية تكاليفها عالية .



شكل (٣) مطرقة بخارية بهيكل مزدوج

٣ - المطارق التي تستعمل منفردة ، وتعمل بالهواء المضغوط ، يمكن تشغيلها وحدها منفردة ومنفصلة عن باقي المطارق والمعدات المشتركة بينها . ويصنع كثير من هذه المكونات المنفردة بحيث تكون المطرقة ومكبس الهواء في وحدة واحدة ، وتعمل هذه الوحدة مستقلة دون الحاجة إلى غيرها من المكونات .

ويبين شكل (٤) مطرقة تعمل بالهواء المضغوط ، بمحرك كهربائي في أثناء التشغيل . وهيكل هذه المطرقة متناسب ، ويتسع بالتدرج من مكان الأسطوانة من أعلى إلى القاعدة في أسفل المطرقة . وتصب القاعدة عادة مع الهيكل .

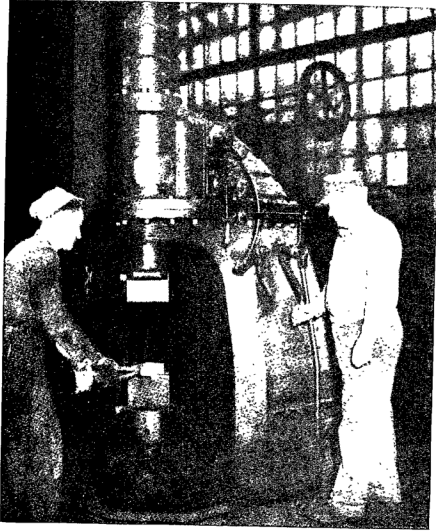


شكل (٤) مطرقة تعمل بالهواء المضغوط أثناء التشغيل بمحرك كهربى
وهذا التصميم يزيد في جساء المطرقة ، كما أن الأجزاء المتحركة التى منها المحرك
مثبتة فى الهيكل . وهذه المطرقة مصممة فى وحدة واحدة تشتمل على المطرقة ومكبس
الهواء معا . ويكون الهواء الذى يدخل هذه المطرقة فى نفس درجة حرارة الهواء
الذى فى المكبس ، وبذلك يكون تمدد الهواء أقرب ما يمكن للتمدد المثالى وهكذا
تنتقل كل الطاقة المولدة فى المكبس تقريبا .

المطارق الميكانيكية الصغيرة

تصمم المطارق الميكانيكية الصغيرة لأعمال الحدادة الخفيفة . وهذه المطارق

بأنواع مختلفة ، ولكن معظمها يعمل ميكانيكيا . وبين شكل (٥) مطرقة ميكانيكية

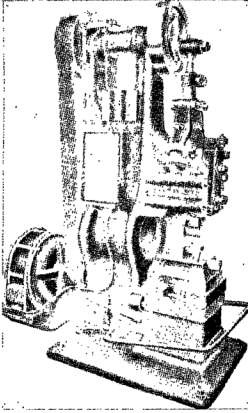


صغيرة تعمل بوساطة مرفق (كرانك) يمكن ضبطه وعمود موصل ، متصل بالمرفق (بالكرانك) الذي ينقل الحركة إلى رأس المطرقة . ويستعمل زمبرك لولبي ثقيل ، لتصبح طرقتها مرنة تمنع انكسار المطرقة ، كما تمنع تولد الصدمات الثقيلة في المطرقة .

وبين شكل (٦) مطرقة ميكانيكية من نوع آخر ، بنيتها صغيرة تشغل مساحة قليلة . ويثبت المحرك عادة في قاعدة منفصلة ، فلا تتأثر

باهتزازات المطرقة ، وكذلك لا تتأثر الأجزاء الكهربائية وتتوافرها السلامة خلال أطول مدة ممكنة . وتكون ضربات المطرقة قوية ومرنة إذا صممت الأجزاء المتحركة بدقة . هذا وتستعمل وسادات من الكاوتشوك لمنع الارتجاج العنيف والصدمات المفاجئة فيقل التآكل فيها . ولتصميم هذا النوع من الممكنات ميزة أخرى هامة . فاستبدال الزنبركات المصنوعة من الصلب ، بوسادات من الكاوتشوك يقلل احتمال حدوث إصابات من الأجزاء التي عساها أن تنطير في أثناء الطرق على المعدن . وتحرك هذه المطرقة بتوصيل رأسها بالمرفق أو بالكرانك . ويمكن التحكم في طول مشوارها بتغيير وضع محور المرفق (الكرانك) في مشقبيته ، التي في عملة التوازن كما هو مبين في الشكل . وبتغيير وضع هذا المحور ، يطول المشوار أو يقصر حسب الطلب .

شكل (٥) مطرقة ميكانيكية صغيرة

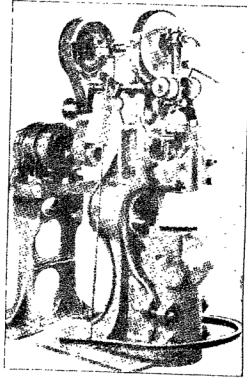


شكل (٦) مطرقة ميكانيكية بآليتها صغيرة


وفي بعض الأحيان يلزم التشغيل طرقات قصيرة سريعة ، بينما في أحيان أخرى يلزم طرقات طويلة المشوار . ويبين شكل (٧) بعض الأشكال التي يمكن إنتاجها بالحدادة على مطارق ميكانيكية صغيرة .

عمر وأدوات المطارق الميكانيكية

تعتمد جودة نتائج الحدادة الميكانيكية كثيرا على العدد والأدوات المستخدمة . ويبين شكل (٨) مقطعا على الساخن ، يستخدم مع المطارق الميكانيكية . وفي بعض الأحيان يصنع المقبض والحد القاطع من قطعة واحدة من صلب العدة ، كما هو مبين في الشكل . وأحيانا يصنع الحد القاطع من صلب العدة ، ويلحم في يد من الحديد ، كما هو مبين في الشكل . ويجب أن يقلل مقطع اليد بالقرب من الحد القاطع ليصبح مرنا حتى يطاوع قليلا عند الطرق على المقطع بالمطرقة .

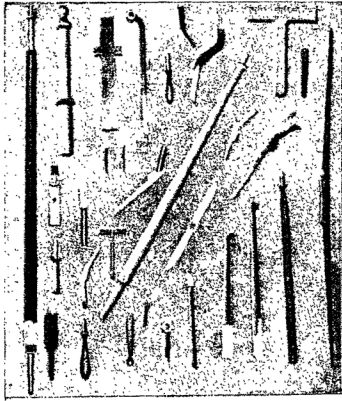

شكل (٧) بعض الأشكال التي يمكن إنتاجها بالمادة على مطارق ميكانيكية صغيرة
يجب أن يشكل الحد القاطع في آلة القطع ، بحيث يتناسب مع العملية التي
ستستخدم فيها . ويجب أن يكون طرف الحد القاطع مستويا غير مستدير ، كما هو
مبين في (١) من شكل (٩) . وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون الطرف منحرفا
قليلا ، كما هو مبين في الجزء (ب) والجزء (ج) من شكل (٩) .

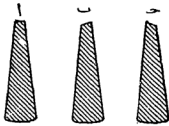

شكل (٩) أشكال الحد القاطع في عدد للقطع

شكل (٨) مقطع على الساخن

 
 
وبين شكل (١٠) مقطعاً على البارد ، يستخدم في قطع أو حز قضبان غير مسخنة . ويصنع المقطع بارتفاع أقل من عرضه ، وبهذا يصبح للمقطع قوة تقاوم الضربات الثقيلة في أثناء عملية الحدادة .



شكل (١١) مقطع مصمم لقطع الأركان

شكل (١٠) مقطع على البارد

وبين شكل (١١) مقطعا مصمما بقطع الأركان ، وهناك عدد مشابهة يمكن استعمالها في الأشكال المنحنية أو الأشكال غير المنتظمة .



بين شكل (١٢) الطريقة

المستعملة في قطع المعدن الساخن .


وبين الجزء (١) كيفية قطع

الجزء باستخدام مقطع مناسب

شكل (١٢) طريقة قطع المعدن الساخن

إذ تقلب القطعة المشغلة ، ويوضع فوقها مقطع مشابه ثم تضرب ضربة ثقيلة سريعة على المقطع ، لقطع الجزء الرفيع من المعدن ، كما هو مبين في الجزء (ب) . وبهذه الطريقة تصبح كل من النهايتين نظيفة ناعمة .

والعدد والأدوات المستعملة في تشكيل المعادن باستخدام المطارق

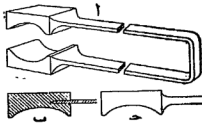

شكل (١٣) عدة تدوير المقاطع تستعمل في التشغيل بالمطارق الميكانيكية

الميكانيكية بسيطة ورخيصة . وتستخدم

آلة استدارة المقاطع كثيرا . وبين


شكل (١٣) بعض العدد والأدوات

المستخدمة في تشطيب الأجزاء إلى

قطر مقداره ٤ بوصات . وبين الجزء

(١) العدة بأكملها .

وتصنع أيدي هذه العدد من سيقان مرنة مصنوعة من قطعة واحدة مع قوالب التشكيل ، كما هو مبين في الجزء (ج) ، أو من جزء يثبت من الداخل في القالب كما هو مبين في الجزء (ب) ، وتسمى هذه العدد والأدوات عدد وأدوات بأيدي مرنة .

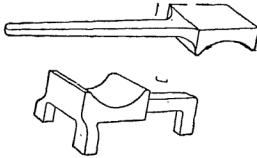

وبين شكل (١٤) تصميم آخر لعدد وأدوات تستدير المقاطع بها . وبين الجزء (أ) جزءها العلوى ، وفي (ب) جزءها الأسفل . وتثبت عدد استدارة المقطع هذا في سندال له ثقب مربع على سطحه .

شكل (١٤) عدد تدوير المقاطع تستخدم فوق السندال

فيدخل الجزء في الثقب ، بينما يرتكز الجزءان البارزان الآخران على سطح رأس السندال .


وبين شكل (١٥) عدة استدارة المقاطع (بلص ملفوف) ، يستخدم مع المطارق الميكانيكية لتشكيل المقاطع المستدقة (المسلوبة) . ولما كان سطح



السندال و سطح قالب المطرقة متوازنين ومستويين ، يجب استعمال عدد وأدوات كالمبينة في الشكل لتشطيب القطع التي لها سطوح في مستويات مائلة .


شكل (١٥) أداة تشكيل تستعمل مع المطارق الميكانيكية لتشكيل الأسطح المائلة

وبين شكل (١٦) طريقة تشكيل الأسطح المائلة ، باستعمال عدد وأدوات تناسب الحال . وتستخدم أداة التشكيل و سطحها المستدير متجها إلى أسفل في عمليات التشكيل الأولية . وعند التشطيب يجب أن يكون سطحه المستوى متجها إلى أسفل . وسواء أكان الطرق باليد ، أم بواسطة مطرقة ميكانيكية ، فإن استخدام هذه الأداة يحتاج إلى مهارة يدوية كبيرة .

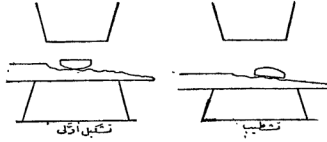

شكل (١٦) طريقة تشكيل الأسطح المائلة

ويبين شكل (١٧) طريقة استعمال قضبان مستديرة المقطع لعمل مجار أو حوز في القطع المشغلة بالمطارق البخارية . وتستعمل هذه الأدوات بدلا من آلات التشكيل المألوفة ، لأن شكلها أنسب لعمل المجارى في القطع المشكلة بالحدادة اليدوية . ويستعمل قضيب واحد ، إذا كان المجرى المطلوب في ناحية واحدة . ولوضع الأداة في المكان المضبوط بالنسبة للقطعة السفلى قبل الطرق أهمية كبيرة . ويبدأ التشغيل بطرقات خفيفة من المطرقة ، حتى يمكن للأداة الارتكاز على القطعة ارتكازا تاما ، ثم يوالى الطرق المتصل لإتمام العمل المطلوب .

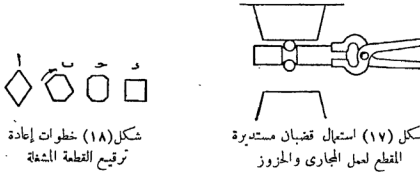

ويبين شكل (١٨) خطوات العمل لإعادة المقطع المربع للمنتج . ويلزم إجراء هذه العملية ، عندما ينحرف الجزء إلى جانب من الجوانب ، أو يحدث فيه أى تغيير مخالف للشكل المطلوب ، كما هو مبين في الجزء (أ) . ويصحح هذا الخطأ بوضع القضيب المعوج تحت المطرقة ، ويشكل كما هو مبين في الجزء (ب) . ثم يدار الجزء في الاتجاه المبين بالسهم حتى يصبح مطابقا للشكل (ج) . ثم يشكل القضيب إلى الشكل المبين في الجزء (د) وهو الشكل النهائى المطلوب .

أسئلة للمراجعة

- ١ - أشرح بإيجاز طريقة الحدادة اليدوية .
- ٢ - ما هي القوالب البسيطة المسطحة ؟
- ٣ - أشرح عمل المطارق البخارية .
- ٤ - أوجد وزن المطرقة البخارية ، التي تناسب تشكيل معدن يلزمه (٥٠ رطلا) على البوصة المربعة ، من مقطعه الذي يساوى (6×8) إذا استعملت قوالب مسطحة في تشكيله .
- ٥ - أوجد وزن السندان في مطرقة بخارية مقدرتها ١٠٠٠٠ رطل .
- ٦ - أشرح بإيجاز طريقة عمل المطرقة التي تعمل بالهواء المضغوط .
- ٧ - ما هي الميزات الأساسية في استعمال المطارق التي تعمل بالهواء ، بدلا من استعمال المطارق البخارية ؟
- ٨ - أشرح طريقة عمل مطرقة ميكانيكية صغيرة .
- ٩ - أذكر بعض أسماء الأدوات والعدد المستعملة مع المطارق الميكانيكية .
- ١٠ - أرسم مجموعة من الأدوات التي تستعمل في المطارق الميكانيكية لاستدارة المقاطع .
- ١١ - بين بالرسم طريقة استعمال قضيب مستدير المقطع في عمل مجار أو حوز في قطعة ما باستعمال المطارق البخارية .
- ١٢ - بين بالرسم طريقة استعادة تربع المقطع في قطعة تحت التشغيل ، حدث فيها اعوجاج أثناء عملية الحدادة .

الباب الخامس

الحدادة بالطرق المتساقط

أ-السير المحددة بالطرق المتساقط

تجرى عملية الحدادة بهذه الوسائل ، بطرق قضبان أو كتل من الصلب أو من معادن أخرى ، بعد تسخينها بين قوالب تشكيل من النوع المقفل . ويشكل المعدن بهذه الطريقة وهو في حالته العجينية في قوالب تشكيل . وهذه مصنوعة بكل دقة ، بمكنات التشغيل والتجليخ . فتخرج الأجزاء المطلوبة من القوالب في الشكل والحجم والأبعاد المطلوبة . وتدمج ضربات المطرقة المتلاحقة التكوين الحيبي في القضيب أو في الكتلة ، كما تحسن خواص المعدن الفيزيائية . ويظهر هذا التحسن في المعادن المشغلة بالحدادة ، وخصوصاً الصلب ، الذي يشغل على عدة مراحل حدادة متوالية ، تبدأ بالعمليات الأولية ، وتنتهى بالوصول إلى الشكل النهائى المطلوب في آخر مرحلة .

وتستخدم وسيلة الحدادة بالطرق المتساقط على قوالب التشكيل ، في إنتاج أجزاء تتراوح فيما بين وزن أقل من أوقية واحدة ، ومئات من الأرتال . وتشمل المعادن التي يمكن تشكيلها بهذه الوسيلة ، كل أنواع السبائك العجينية من مركبات الحديد والصلب ، وكذلك الصلب السبائكي ، والصلب الذي لا يصدأ ، وكذلك النحاس الأصفر ، والبرنز ، وكثير من سبائك الألومنيوم والمغنسيوم . كما تشكل قضبان الصلب وكتله بالحدادة إلى أشكال عديدة ، منها أجزاء هامة في السيارات والطائرات وعربات السكك الحديدية والمحركات وآلات الزراعة ، وغير ذلك من اللوازم المنزلية .

ويمكن حدادة كثير من المعادن بهذه الوسيلة ، إلا أن الصلب من أنسب المعادن ، وخصوصا عندما يصبح لدينا (عجينا) إثر رفع درجة حرارته . ويمكن إنتاج كميات كبيرة من الأجزاء المتماثلة بجودة عالية ، على أى شكل يسمح بإخراجها من قوالب التشكيل . وليس من الضروري في هذه العملية التقيد بإنتاج عدد كبير من هذه الأجزاء ، إذ يمكن حدادة عدد قليل منها اقتصاديا ، وخصوصا عندما يقتصر الغرض الأساسى من الحدادة على تحسين الخواص الفيزيائية وبتعداده لغرض تشكيل المنتج أيضاً . لذلك يتراوح عدد المنتجات فيما بين عدد قليل جداً ، إلى عدة ملايين من الأجزاء المتماثلة . ولا يمكن حصر أنواع المنتجات المختلفة الحجم والشكل ، التى يمكن إنتاجها بهذه الطريقة . ولا يمكن القطع بأن جزءا ما ، لا يمكن تشكيله بالطرق المتساقط ، إلا إذا درست جميع احتمالات ذلك بعناية ودقة . وتتكون المعدات اللازمة لإجراء عملية الحدادة أساسا ، من مطرقة تطرق بالتساقط ، أو من مطرقة تعمل بالبخار ، ومن مجموعة من قوالب التشكيل المجهزة لإنتاج معين . ومن المطارق المتساقطة ، مطرقة تسمى مطرقة بلوح . إذ يثبت رأس المطرقة الذى يحمل جزء قالب التشكيل العلوى فى ألواح من الخشب الصلب ، تمر بين مجموعات من أسطوانات دوارة فى الجزء العلوى من المطرقة . وتضغط هذه الأسطوانات على الألواح ، فيرتفع الرأس ومعه جزء قالب التشكيل العلوى إلى أعلى موضع . فاذا فصل العامل الأسطوانات عن اللوح ، يتساقط الرأس بالجاذبية فتحدث الطريقة المطلوبة . وتحدث هذه الطريقة من سقوط الرأس وعليها جزء قالب التشكيل العلوى ، بتأثير الجاذبية الأرضية . فتقع على جزء قالب التشكيل الأسفل الثابت . وفى هذا الباب من الكتاب وصف مفصل للمطرقة ذات اللوح .

ويمكن استعمال هذه الطريقة فى إنتاج أى جزء له أى شكل هندسى يشترط فيه أن يمكن سحبه أو إخراجه من قالب التشكيل . ويمكن تشكيل أى معدن بهذه الوسيلة ، بشرط توافر خاصية اللدونة (المعجونية) والليونة ، سواء أكان

الطرق على البارد أو على الساخن . والصلب المسخن لدرجة اللدونة (المعجونية) ، أكثر المعادن المستخدمة في الحدادة .

مميزات منسوبات الحرارة بالطرق المتساقط على قوالب

يعتمد اختيار طريقة الحدادة بالطرق المتساقط لإنتاج جزء معين ، على واحد أو على عدة عوامل أساسية ، يمكن تقيمها حسب الترتيب الذي اقترحه شركة .

وهذه العوامل هي :

- ١ - الحصول على أكبر مقاومة للإجهادات .
- ٢ - إنقاص وزن الجزء المشطب إلى أدنى حد .
- ٣ - زيادة المقدرة على تحمل إجهادات غير محسوب لها حساب .
- ٤ - تقليل كمية التشطيب بالمسكنات إلى أدنى الحدود .
- ٥ - الاقتصاد في المعدن .
- ٦ - إقصاء العيوب الداخلية .

إذا اعتبرنا أثر العامل الأول ، فإن الجزء المصنوع بالحدادة بالطرق على قوالب التشكيل ، يصبح أكثر قوة واحتمالاً من الجزء المسبوك الذي له نفس المقطع . ولهذا يمكن تصميم الأجزاء المشغلة بهذه الطريقة بمساحات مقطع أقل كثيراً من الطريقة الأخرى . وهذا يقلل من كمية المعدن المطلوبة ، وبذلك تقل تكاليف الإنتاج .

وإذا أخذنا العامل الثاني في الاعتبار ، نجد أنه إذا قارنا أجزاء مصممة لتتحمل إجهادات معينة ، تشغّل بطرق مختلفة ، فإن الأجزاء المشغلة بحدادة الطرق المتساقط ، تكون أصغر حجماً وأقل وزناً . ومن ثم تتطلب جزء مشغل ، قوة تحمل كبيرة ، مع لزوم خفة وزنه ، فتصبح بذلك طريقة الحدادة المتساقطة أنسب الطرق ..

الجيبات



تشكيل بالسباكة
تشغيل بالمكنات
تشكيل بالرداء

السياب صبيبي



مقطع من عمود مرفوع أظهرت لكشف عنه انسياب البنية

شكل (١) مقارنة انسيابات حبيبات البنية

وبالنسبة للعامل الثالث ، ينساب معدن الجزء المصنوع بالحدادة ، وهذا الانسياب يرتب حبيبات البنية ترتيباً مناسباً للمطلوب من الجزء . وترتيب البنية هذا ، أو انسياب الحبيبات ، يتحكم في كثافة المعدن ، ويرتب مستويات انزلاق الحبيبات ترتيباً يزيد من مقاومتها للإجهادات المفاجئة . وبهذا يمكن لها أن تتحمل أحمالاً مفاجئة أعلى بكثير من تلك التي صممت لمواجهتها . وبين شكل (١) انسياب الحبيبات في ثلاثة مشغولات متماثلة ، صنعت بثلاث طرق مختلفة : وهي السباكة ، وبالتشغيل على المكنات ، والحدادة . وبين الشكل الأسفل مقطعا في عمود مرفق (كرنك) ، أظهرت بنيته لكشف عن انسياب البنية في المادة .

وبالنسبة للعامل الرابع ، بمقارنة جزء شغل بالحدادة ، بجزء آخر مماثل شغل

بالسباكة نرى أنه يمكن إنقاص مقدار التفاوت المسموح به في الأبعاد أو مقاسات الجزء المشغل بالحدادة ، عن مثيله المشغل بالسباكة في قوالب الرمل . وليس من الضروري ترك أى تساح في الأبعاد ، لمواجهة الاعوجاج عند التشغيل بالحدادة ، على عكس الحال في السباكة . وبهذا تقل كمية المعدن التى يلزم ازلتها بالمسكنات ، للوصول إلى الأبعاد النهائية ، التى تجرى من أجلها عمليات التشطيب . مع هذا ، يجب أن يكون مفهوماً أن كثيراً من المنتجات ، تشغل بالسباكة في قوالب من الرمل ، وتكون أكثر اقتصاداً منها إذا شغلت بالحدادة المتساقطة ، التى تستلزم استخدام قوالب تشكيل مقفلة . ومثل هذه المنتجات ، لا يلزم فيها خواص فيزيائية تستولد من التشغيل بالحدادة بقوالب التشكيل . وذلك ناشئ من ارتفاع تكاليف المعدات والمسكنات والقوالب ، التى تستعمل أساليب الحدادة ، ويستغنى عنها في عمليات السباكة في قوالب الرمل . وإذا كان عدد الأجزاء المطلوبة صغيراً ، تصبح عملية السباكة في الرمل أقل تليفاً منها في التشكيل بالحدادة ، لأن تكاليف المعدات اللازمة للسباكة في الرمل ، قليلة نسبياً . وهذا الاقتصاد في تكاليف المعدات ، يعادل ويزيد تكاليف اليد العاملة في عمليات السباكة في الرمل وكذلك في تكاليف التشغيل الإضافى اللازم أدائه بعد عمليات السباكة .

وبالنسبة للعامل الخامس ، فإن كمية التشغيل بالمسكنات التى تلزم لتشطيب الجزء بعد عمليات الحدادة المتساقطة قليلة ، إذا قورنت بمثيلاتها التى تلزم لتشغيل الجزء من خامات مثل الأعمدة والقضبان المعدنية ، أو من مسبوكات شكلت في الرمل . كما تقل كمية المعدن العادم أو المضيع المزال بالتشغيل المذكور . وزعانف منتجات الحدادة المتساقطة صغيرة ، إذا قورنت بزوائد السباكة ومصباتها . والزعانف هى كمية المعدن التى تخرج بعد تطابق جزئى قالب التشكيل ، بعد امتلاء فراغ القالب ، وتخرج في شكل زوائد رفيعة .

وبالنسبة للعامل السادس ، فإن منتجات الحدادة المتساقطة ، تصنع دائماً من قضبان معدنية . وبهذا لا تنتج في الجزء البخبضة التى توجد كثيراً في المنتجات

المصبوبة . وتسبب العيوب الداخلية في المصبوبات رفضها وإرجاعها خردة ، عندما تكتشف هذه العيوب في أثناء التشغيل بالمكنات ، وعندما لا تكتشف هذه العيوب في أثناء التشغيل أو التشطيب النهائي ، فإن هذا قد يسبب إنكسارات متمهلة في أثناء الاستعمال .


فحص الخامات التي تشغل بالحدادة :

أول خطوة في تشغيل قطعة بالحدادة المتساقطة ، هو فحص قطعة المعدن التي يقصد تشكيلها بالحدادة ، للتأكد من جودتها . والصلب المخصص للتشغيل في قوالب التشكيل ، هو أكثر المعادن المستخدمة في صناعة الحدادة . ويدقق المنتجون عند اختيارهم للصلب الخام اللازم لتشغيل معظم منتجاتهم بالحدادة ، فينتجون أجود الأنواع باختيار نوع راق من الصلب .

ولا يمكن تبرير تكاليف تصميم وصناعة قوالب التشكيل بالحدادة ، إلا إذا استخدمت في تشكيل معادن عالية المرتبة . وتدخل عادة هذه المعادن ، وأهمها الصلب في قسم الدرفلة في الهيثة والحجم المناسبين ، وتكون من كتل صلب عالية المرتبة . ويجب أن يطابق الصلب مواصفات كيميوية وفيزيائية ، تحدد لتناسب الاستعمال الذي سيتعرض له الجزء المشكل بالحدادة . ويلزم عند فحص صلب الحدادة ، التحقق من أن سطحه ممتاز ، وبنيته خالصة وخالية من العيوب . ويشمل هذا الفحص عادة التحليل الكيموي ، وفحص السطوح واختبارها باظهار بنيتها ، بمعالجتها بحامض ساخن ، وكذلك اختبارات تطبيع الكبريت واختبارات مقاومة القص ، وغير ذلك من الاختبارات الفيزيائية . ويتوقف بطبيعة الحال ، نوع هذه الاختبارات الكيموي والفيزيائية ودرجة دقتها وتركيبها ، على نوع التشغيل المطلوب ، وعلى ما سيعرض له الجزء عند الاستعمال . وفي المنتجات الجيدة عالية الرتبة ، تشمل الاختبارات الفيزيائية ، اختبارات الشد واختبارات الصلادة ومقاومة الصدمات واختبارات الحدادة . وتتألف هذه الاختبارات إيجابية قاطعة ، يتقرر على ضوءها قبول الصلب أو رفضه لتشغيله بعمليات الحدادة .

المطارق المتساقطة :

مطارق الحدادة المستعملة ، أمان النوع الذى يعمل بالجاذبية الأرضية، أو من نوع المطارق المتساقطة البخارية ، وهما متشابهان من الناحية الانشائية . ويتكون كل من هذين النوعين ، من هيكل متين ، وسندال ثابت ، ورأس متحرك ومصدر للطاقة وأجهزة إدارة الآليات المحركة . وتشمل أهم المهمات الإضافية لكل مكينة ، قوالب تشكيل من النوع المقفول ، التى يشكّل المعدن المطروق إلى الهيئة النهائية المطلوبة . ويثبت أحد جزئى القالب فى الرأس المتحرك ، كما يثبت الجزء فى السندال الثابت . وتشتمل المطرقة نفسها على الوزن الكلى للأجزاء المتحركة ، وهى الرأس وجميع الأجزاء الموصلة والقالب العلوى . وتقاس سعة أو قوة ضربة المكينة بوزن المطرقة . وهو الوزن الكلى لجميع الأجزاء المتحركة . وتمتص المكينة وأساسها إلى درجة كبيرة الضربة المفاجئة التى تلقيها المطرقة . ويجب تثبيت أساس المكينة فى الأرض إلى عمق كبير، وخصوصا عند استعمال المطارق الكبيرة والثقيلة. والمطارق المتساقطة باللوح ، أكثر أنواع مكينات الحدادة المتساقطة، التى تعمل بالجاذبية . ويثبت الرأس الذى يحمل القالب العلوى فى لوح من الخشب الصلب ، ويمرر بين مجموعات من الأسطوانات تدور فى أعلى المطرقة . وتضغط الأسطوانات على الألواح ، فيرتفع الرأس والقالب العلوى إلى ارتفاع معين ، فيفصلها العامل ، فتلقى الضربة المطلوبة . وتنتج هذه الضربة من سقوط الرأس ومعها القالب العلوى تحت تأثير الجاذبية الأرضية ، على القالب السفلى الثابت . وتتوقف قوة الرأس على وزن الرأس ، وعلى الارتفاع الذى سقط منه . وهناك نوع آخر من المطارق ، تعمل بالجاذبية، ويستخدم فيها الهواء المضغوط أو البخار من جهة واحدة ، بدلا من الألواح فى رفع الرأس والقالب العلوى . ويبين شكل (٢) مطرقة متساقطة باللوح ، إنتاج شركة « إبرى » . والمكينة مستقلة بذاتها ، وكل أجزائها الرئيسية من الصلب ، وتدار بمحرك كهربى عن طريق تروس مغطاة تماما . وستوصف هذه المكينة توصيفا كاملا فيما بعد .

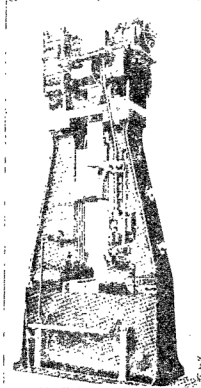


شكل (٢) مطرقة متساقطة بالهوا

وتعمل المطرقة المتساقطة البخارية بواسطة البخار ، في إسطوانة ثنائية (بخار من أعلى ومن أسفل) على الرأس المثبت فيه قالب التشكيل العلوى . ويمكن بهذه الطريقة رفع الرأس والقالب وزيادة قوة الضربة ، كما يمكن أن يتحكم العامل في قوة الضربة على القالب السفلى ، من طرفة خفيفة ، إلى أقصى قوة يلقيها الرأس المسير بالبخار . ويمكن رفع الرأس والقالب بواسطة أسطوانة ثنائية في أعلى المطرقة تعمل بالهواء المضغوط .

ويمكن استخدام الهواء بدلا من البخار في التحكم في قوة الضربة . وتنتج من المطارق المتساقطة التي تعمل بالجاذبية ، ضربة تتوقف على وزن الرأس والقالب . ويمكن التحكم في ضربات المطارق المتساقطة التي تعمل بالهواء المضغوط في اسطوانة ثنائية ، بحيث تتراوح فيما بين طرقات خفيفة جدا ، طرقات في منتهى القوة .


وبين شكل (٣) مطرقة بخارية قدرتها ٣٠٠٠ رطل من إنتاج شركة « إيرى » ويتحكم جهاز التحكم في البخار في فتحة صمامة ، عن طريق دواصة المطرقة . وبذلك ينظم طول المشوار العاقل ويولد طرقه حسب الطلب ، ويمكن غلق مصدر البخار عن المطرقة عن طريق صمام التحكم ، بحيث تنزل الرأس عدة مرات هواده ، حتى يتلامس القالبان ، في فترات متوالية قصيرة حسب الطلب . وفي المطارق الكبيرة ، يكون وزن المعدن من الثقل بحيث يلزمه شخص لتحريكه ، في الوقت الذي يقوم فيه شخص آخر بالتحكم في المطرقة عن طريق روافع ، تحرك باليد بدلا من الدواصة . وفيما يلى وصف لهذا النوع :

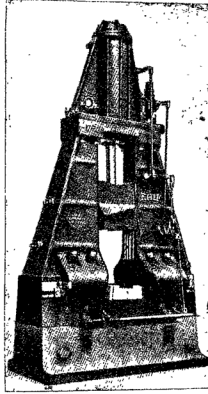

شكل (٣) مطرقة بخارية

قوالب التشكيل المقلدة

تصنع القوالب المستعملة في عمليات المطارق ذات الألواح أو المطارق البخارية من نوع على الجودة من الصلب الكربوني ، أو الصلب السبائكي ، بأحجام مناسبة لاجراء عمليات التشكيل بالمكائن . فتشغل الأسطح المستوية ، ثم تشغل الخامة بدقة ، حتى يتخذ الفراغ الناتج شكل الجزء المطلوب ، ثم تعامل الخامة بعد ذلك حراريا . وفي كثير من الأحيان ، يشطب الجزء إلى المقاسات المطلوبة بالتجليخ والتلميع . ويحدد عدد التشكيلات (الفراغات) في مجموعة من القوالب ، بشكل وحجم القطعة المنتجة ، وكذلك بالعدد المطلوب تشكيله منها . ويبين شكل (٤) طريقة صنع عمود مرفق (كرنك) بالحدادة المتساقطة وقوالب التشغيل المقلدة .

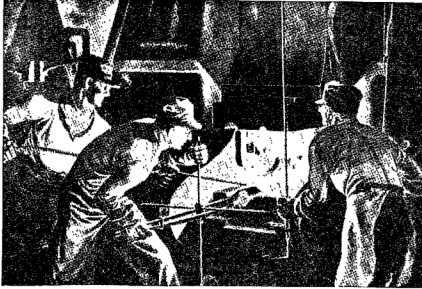

شكل (٤) الحدادة بقوالب التشكيل المتفولة

ويلزم لعملية الحدادة زوجان من القوالب ، يثبت أحدهما في السندان ، والآخر في الرأس . وتشكل هذه القوالب إلى الشكل المطلوب في مكانات مخصصة لتشكيل القوالب ، وتصبح صالحة للاستعمال بعد معاملتها حراريا ، لتصليدها ثم تجليخها . وتسخن قطع الصلب المطلوب تشغيلها إلى درجة (٢٢٠٠ ف°) قبل إجراء عملية الحدادة ، ثم تضغط بين قوالب التشكيل المختلفة . ويتوقف عدد التشكيلات ، أو خطوات الضغط بين القوالب ، التي يتم فيها تشكيل المعدن الساخن ، على شكل المنتج النهائي .

ويبين شكل (٥) التشكيلات أو الخطوات الناتجة من زوجي القالب المستخدم في إنتاج ذراع توصيل لمحرك .

ويطلق على التشكيلات الأولى في القالب ، المبينة في شكل (٥) ، عمليات تطريق وتعديل . وتشكل الخامة في هذه القوالب إلى الشكل التقريبي . وهذه العمليات في الواقع عمليات إعداد . ويتشكل الجزء نهائيا في العمليات التالية ، حيث يتحدد شكله وهيئته في قوالب ضغط تعتبر عملية تالية ، في قوالب تشطيب ، حيث يأخذ




شكل (٥) القالب المستعمل في حدادة ذراع توصيل

الجزء شكله النهائي . ويخرج ما يزيد من معدن الخامة عن حجم الجزء المضبوط من مجرى أو فراغ الزوائد أو الزعانف . وهو فراغ مخصص في القالب لهذا الغرض . ويصبح هذا المعدن الزائد زائفا تزال بالضغط في مكابس ميكانيكية وقوالب خاصة ، لقطع هذه

الزعانف ، وذلك بعد أن تنخفض درجة حرارة الجزء إلى درجة الحرارة العادية . وهكذا تكون إزالة هذه الزعانف والجزء ساخن ، وخصوصا إذا كان كبير الحجم ، فلا يلتوى في أثناء عملية الإزالة ويتشوه شكله .

ويبين شكل (٦) خطوات تشكيل صناعة ذراع توصيل في محرك ، بالحدادة المتساقطة . و (١) قطعة من عمود مقطوع بطول مناسب لاجراء عملية الحدادة الابتدائية . و (ب) زوجان من قوالب التشكيل المقفلة ، مصممة خصيصا لتشكيل هذا الجزء بالحدادة . (ج) الجزء بعد إجراء عمليات التشغيل الابتدائية على الساخن . و (د) الجزء بعد إجراء العملية التالية . ويظهر فيه الشكل الأول لذراع التوصيل . و (هـ) ذراع التوصيل بعد عملية التشطيب وانتهاء تفكيكه إلى شكله النهائي . و (ز) ذراع التوصيل بعد إزالة الزعانف . وتجرى عملية إزالة الزعانف في تشكيل التراسات الواصلة ، بعد عملية التشطيب مباشرة ، وذلك في مكبس مخصص لتهديب الأطراف . وتستخدم قوالب مخصصة لعملية الإزالة ، تطابق شكل الجزء المنتج . وتهذب في نفس الوقت نهايتى ذراع التوصيل . وبذلك يصبح الجزء معدا للمعاملة الحرارية والتشغيل على المكائن . ويظهر في أسفل الشكل مقطع في ذراع

التوصيل ، عولج بالحامض ، وظهرت البياضة ، وينتج عن تشغيل المعدن المعينى على الساخن ، بقوالب التشكيل المقفلة ، انسياب الحبيبات والألياف بالترتيب الظاهر فى الشكل .

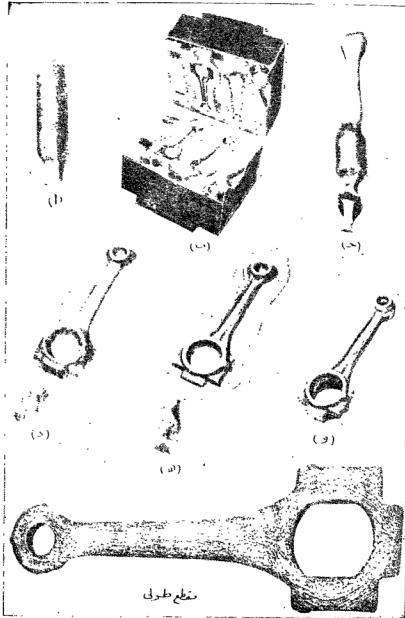

شكل (٦) خطوات حدادة ذراع توصيل بمحرك


مطرقة اللوح المتساقطة

فيما يلي توضيح للأجزاء الأساسية في مطرقة اللوح المتساقطة كذلك ، طريقة العمل بها ، ولقد سبق إيضاحها بالتفصيل . وينتفع هذا النوع من المكنتات بقوة جاذبية الأرض ، لتكوين الطرقات . وتصنع هذه المكنتات بأحجام وقدرات مختلفة ، تتراوح فيما بين (١٠٠ رطل و ١٠٠٠٠ رطل) وتمثل هذه القيم أوزان المطارق المتساقطة وجميع الأجزاء الاضافية المثبتة عليها . وتستخدم المطارق المتساقطة ذات اللوح ، في إنتاج جميع أنواع منتجات الحدادة من أجزاء المكنتات الصغيرة إلى أجزاء الترينينات البخارية الكبيرة . ويبين شكل (٢) من هذا الباب مثال لمطرقة لوح متساقطة .


تتوالى ضربات المطرقة التي في هذا النوع ، طالما كانت قدم العامل ضاغطة على الدواسة . وتثبت عدة ألواح من الخشب الصلب ، وتكون غالبا من خشب الأسفندان أو الغرب في رأس المطرقة . وترتفع هذه الألواح إلى أعلى باحتكاكها ، وهي متلامسة مع أسطوانتين أو أربع اسطوانات (دراويل) إحتكاك من الصلب ، هي في الواقع جزء من جهاز الرفع بالمكنة . فإذا ارتفعت الألواح مع الرأس ، إثر الاحتكاك مع الأسطوانات (الدراويل) تتساقط الرأس والألواح معها على المطروقات إذا أزيل الاحتكاك . وتتحكم أجهزة الإدارة في مشوار الارتفاع والسقوط . وبهذا تختلف الطرقات فيما بين القوة والضعف . وتثبت قوالب الصلب في السندان الثابت وفي الرأس المتحرك بازدواج غنفارى . ويبين شكل (٧) أهم أجزاء مطرقة اللوح المتساقطة . كما يبين شكل (٨) طريقة إدارة المطرقة . وفيما يلي خطوات العمل على هذه المطرقة :

— توضع ترتيبات وآليات تحريك الأسطوانات (الدراويل) في موضع الرفع أو التساقط في رأس المكنة في أعلى الهيكل .

— يثبت الرأس على الهيكل الذى يعمل في نفس الوقت دليلا لحركة الرأس

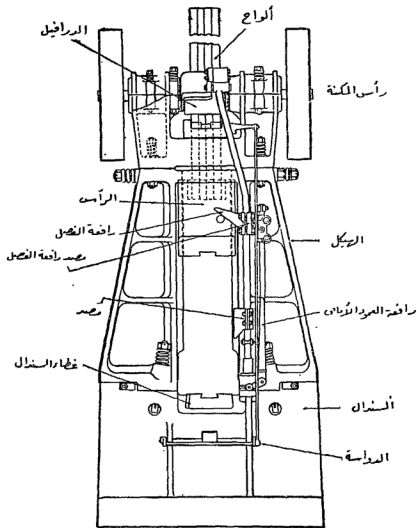

شكل (٧) أجزاء مطرقة لوح المتساقطة .

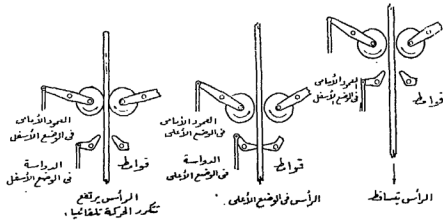

شكل (٨) خطوات عمل مطرقة اللوح المتساوقة

في الصعود والهبوط ، ويرتكز جزء المكنة العلوى على السندال أو القاعدة ، التى تصمم لتحتمس طريقة الرأس .

— يثبت جزء القالب الأسفل في غطاء السندال ، كما يثبت جزء القالب المتحرك في الجزء المتساقط . فإذا أبعدت الأسطوانات (الدرافيل) عن ألواح ، تساقطت وهبطت بفعل الجاذبية الأرضية وتحدث الطريقة المطلوبة .
والأسطوانات (الدرافيل) الرافعة في هذه المكنة عبارة عن أسطواناتين تدوران في اتجاه عكسى .

— تلامس هاتان الأسطوانتان (الدرافيلان) الألواح ، فترفعها ، ثم تبتعد عنها فتساقط الألواح ، وتنشأ الطريقة عن تساقطها .

— في الطريقة رافعة آمن ، تمنع الأسطواناتين (الدرافيلان) من العمل ، عندما تكون الألواح والرأس المتحرك في الوضع الأسفل ، فلا ترتفع إلا إذا رجعت الرافعة إلى وضعها الأصلى .

— بالمكنة دواسة مخصصة لفصل الألواح عن الأسطوانات حتى تساقط الألواح والرأس معها إذا ضغط بالقدم عليها . وتصمم هذه « الترتيبة » ، بحيث إذا استمر الضغط على الدواسة ، تتكرر الطرقات تلقائيا .

— تحرك الرافعة التى تفصل الأسطوانات (الدرافيل) عن الألواح ، بمسار (دبوس) يثبت في الرأس ، بحيث إذا تحركت ، تتحرك الرافعة وتبتعد الأسطوانتان (الدرافيلان) واحدة عن الأخرى . ويحدث هذا عندما تصل الألواح إلى ارتفاع الطريقة المطلوبة .


— تعمل رافعة الفصل عن طريق مسار (بنز) ، أو دبوس ، موضوع في الرأس ، وتفصل هذه الرافعة الأسطوانات عن الألواح ، عندما يصل الرأس عند نهاية شوط الطريقة .

- رافعة الفصل مصد مثبت بعمود تشغيل الإسطوانات (الدرافيل) ، تعمل عن طريقة رافعة الفصل، في آلية إدارة الأسطوانات .
- يعمل الرأس وهو في موضعه الأسفل ، في مصد يقوم بدوره على توصيل الأسطوانات بالألواح ، ليرتفع إلى نهاية مشوار الاستعداد للطرفة التالية .

وتوضح الرسومات الثلاثة التي في شكل (٨) عمل الأسطوانات (الدرافيل) والقوامط . في الجزء العلوى إلى اليسار ، رسم يوضح كيف أن الرأس يعمل في المصد الأسفل ، فيدفع العمود الأمامى إلى أسفل ، ويوصل بذلك الأسطوانات (الدرافيل) بالألواح . ولا تلامس القوامط الألواح ، إذا كانت الدواسة مضغوطة عليها . وبين الرسم في الجزء العلوى إلى اليمين ، كيف أن رافعة الفصل يعمل فيها بمسار أو دبوس الرأس ، فتعمل بدورها في المصد الأعلى ، فيرفع العمود الأمامى ويبعد الأسطوانات عن الألواح ويفصلها عنها . فإذا تركت الدواسة في موضعها الأعلى ، قبضت القوامط على الألواح وهي في أعلى المشوار . وعلى أى حال ، إذا ضغط على الدواسة ، لزم أن تتوالى الطرقات تلقائياً .


ويبين شكل (٩) أمثلة لبعض مطروقات الحدادة المتساوقة . ومنها يستدل على أحجام وأشكال منتجات الحدادة المتساوقة . ولم توضع قاعدة ثابتة لاختيار أنسب نوع من مكائن الحدادة المتساوقة ، التي تعمل بالجاذبية أو بالبخار ، لصناعة نوع ما من المنتجات . انظر شكل (١٣) . ومن الطبيعي أن تشكل أغلب الأجزاء الصغيرة البسيطة ، التي تخلو من التعقيد على مطارق اللوح المتساوقة ، أو على غيرها من المطارق المتساوقة ، في حين تشمل الأجزاء الكبيرة التي لها أشكال معقدة على مطارق بخارية متساوقة .

ولست جميع المطارق المتساوقة ، التي تعمل بالجاذبية ، مطارق بلوح متساوقة . وكما ذكر من قبل ، تعمل بعض المطارق بالجاذبية ولكنها تستخدم الهواء المضغوط أو البخار ، بضغط من جهة واحدة . وتستخدم أعمدة بدلا من الأسطوانات (الدرافيل) : في رفع الرأس وجزء القالب المتحرك . ويبين شكل (١١) نوع حديث

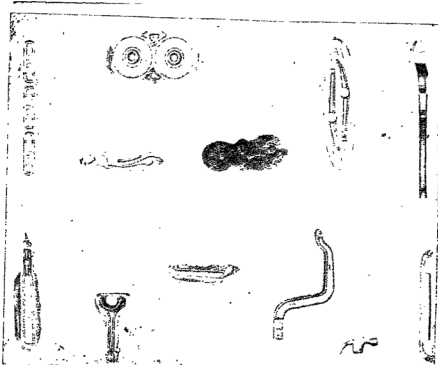

شكل (٩)

من المطارق ، تعمل بالجاذبية ، وتستخدم الهواء المضغوط أو البخار في رفع الرأس . وأهم ميزة لهذه المكنة ، هي سرعة ارتفاع الرأس ، وبالتالي سرعة الأداء . ويسقط الرأس في جميع أنواع المطارق ، التي تعمل بالجاذبية ، سواء أكانت من ذات اللوح ، أو من أى نوع آخر ، بنفس السرعة إذا سقط الرأس من ارتفاع واحد . ويشترط بطبيعة الحال ، ألا يقاوم سقوطها احتكاك أو ضغط عكسى . وتتوقف سرعة رجوع الرأس ، مرتفعا إلى أعلى ، على نوع وتصميم الجهاز الرفع . وترفع الأسطوانات (الدرافيل) ألواح الخشب بالاحتكاك ، وذلك في حالة مطرقة اللوح المتساقطة . ويزيد عدد الطرقات في المطرقة المبينة في شكل (١٠) لاستعمال الهواء المضغوط أو البخار بضغط حوالى (١٠٠ رطل على البوصة المربعة) فتضغط على أسفل إسطوانة المكنة ، فتزيد من سرعة ارتفاع الرأس . وتصنع هذه المكنات بأحجام مختلفة القدرة ، تتراوح فيما بين (٥٠٠ رطل و ٥٠٠٠ رطل) ، وهذه تناسب إنتاج الأجزاء الصغيرة الخالية من التعقيد .

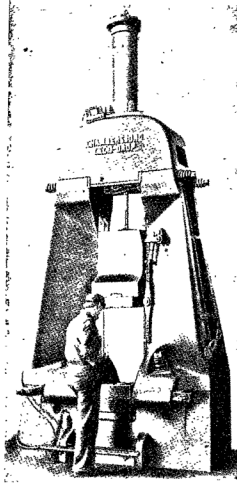



شكل (١٠) مطرقة متساقطة تعمل بالبخر

المطارق المتساقطة البخارية

يبين شكل (٣) من هذا الباب ، مطرقة متساقطة بخارية . ويمثل هذا النوع من الممكنات ، مطارق الحدادة البخارية ، العادية إلا أن الرأس ، يجب أن يعمل داخل دليل دقيق ، يمكن ضبطه للتأكد من تطابق جزء القالب العلوي على جزء القالب الأسفل . ويجب أن يكون هيكل المطرقة مثبتاً جسيماً . وأن يكون تركيب الأجزاء الميكانيكية مضبوطاً ، لتطابق محاور حركتها المحاور النظرية على قدر الامكان . ويلزم أخذ مقدار تأكل الجمارى الدليلية الاحتكاكي في الاعتبار . وترفع الرأس بالبخر ، وتحكم قوة الضربة بصمام ينظم البخر ، وتزيد عدد الطرقات في كثير

من هذه المكنتات عن (٣٠٠ ضربة في الدقيقة) . وتتراوح قدرة ^٧المطارق المتساقطة البخارية فيما بين (٤٠ إلى ٥٠٠٠ رطل) .

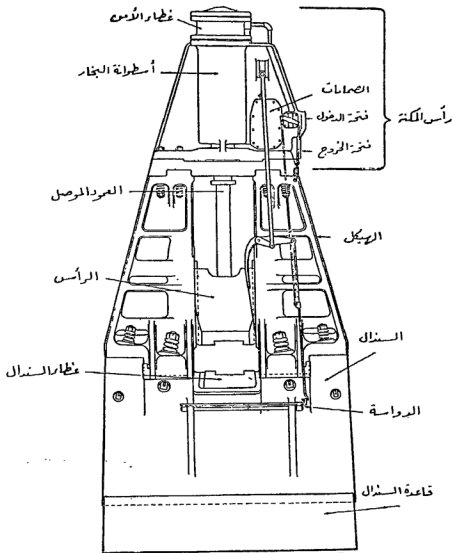

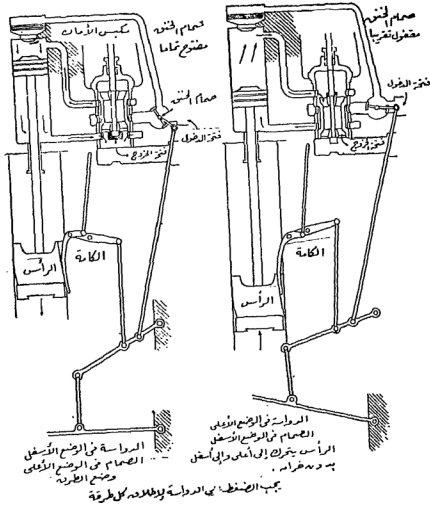

شكل (١٢) عمل صمامات المطرقة المتساقطة البخارية

توضع صمامات الإدارة، والاسطوانة، وغطاء الأمن، في رأس المكنة في أعلى الهيكل. ويحمل الهيكل الرأس، — كما في حالة مطارق اللوح المتساقطة — وكذلك دليل حركة الرأس الذي يثبت في السندال. يرتكز الجزء العلوي من المكنة على السندال الذي يمتص الطريقة. ويختلف حجم قاعدة السندال باختلاف حجم المطرقة. وكذلك يثبت جزء القالب الأسفل في غطاء السندال. وبطبيعة الحال تكون الرأس هي الجزء الذي تنشأ عنه الطريقة، ويثبت فيها جزء القالب المتحرك.

ويثبت العمود الموصل في الرأس ، وهو الذى يدفعه بسرعة كبيرة إثر ضغط البخار أو الهواء المضغوط في أسطوانته ، وبذلك تكون الأسطوانة مصدراً للسرعة العالية المطلوبة ، التى تنشأ عنها الطرقات ، كما أنها تعيد رفع الرأس إلى مكانها الأول استعداداً للطريقة التالية .

ويحوى غطاء الأمن مكبس الأمن ، ويدخل البخار فوقه في حيز يعمل عمل الوسادة ، فإذا ارتفع مكبس المطرقة لسبب أو لآخر أعلى من المسافة المقررة ، يصطدم بمكبس الأمن ، الذى يضغط بدوره على وسادة البخار التى أعلاه ، فيمنع هذا استمرار حركة مكبس المطرقة إلى أعلى ، فلا تتعرض الأجزاء المتحركة للانكسار أو التلف .

والصمامات أجهزة للتحكم في البخار أو الهواء المضغوط ، الذى يدخل الأسطوانات ، وبها كذلك يمكن التحكم في حركة الرأس ومشاويرها .

ونستخدم الدواسة لإطلاق الطرقات وذلك للتحكم في الصمامات . ويلزم لإطلاق كل طريقة أو ضربة من طرقات المطرقة المتساقطة البخارية ، أن يضغط على الدواسة . وتتوقف قوة الطريقة على سرعة ومسافة هبوط الدواسة . ويبين الرسم الأيسر من شكل (١٢) ، وضع أجزاء الصمام وملحقاته ، عندما تكون الدواسة في وضع إطلاق الطرقات . ويلاحظ من الشكل أن البخار يدخل من فتحة الدخول ، ويمر من صمام تنظيم البخار المفتوح ، إلى منتصف الصمام المنزلق ، ثم يجتزأ الفتحة العلوية ، فيضغط على المكبس من أعلاه . ويبين الرسم الأيمن ما يحدث عندما تكون الدواسة في الموضع العلوى ، في حين يكون صمام الخنق مقفولاً تقريباً ، فيتحرك الصمام المنزلق إلى أسفل ، فيعبر البخار الفتحتين السفلتين في الصمام المنزلق ، فتنتقل الرأس مرتفعة .

ويجب ملاحظة أنه عندما يتحرك الرأس إلى أعلى ، تتحرك السكامة التى ترفع الصمام المنزلق قليلاً ، فيدخل مقدار صغير من البخار إلى الناحية العليا من المكبس ،

ويخرج من الناحية السفلى . ويتحرك الصام المنزلق إلى أسفل قليلا كلما كانت الكامة في موضع الرفع . وتعمل الكامة هذه ، عندما تكون الدواسة في الموضع العلوى ، لتحريك الرأس إلى أعلى وإلى أسفل بدون ضربات ، وبهذا يستمر مرور البخار داخل الأسطوانة . ويمنع هذا احتمال تكثف البخار في الأسطوانة . ويلاحظ أن البخار يعمل دائما إلى أعلى مكبس الأمان .

والمطرقة المتساقطة البخارية ، مناسبة لحدادة الأجزاء الكبيرة والأجزاء الصغيرة التى بها تشكيلات معقدة .

طائفة الطرق وأثر الفسكيل لعملية الحدادة .

لا يعتمد تأثير طريقة المطرقة على قدرة الضربة بحسب ، بل يعتمد كذلك على نسبة القدرة المولدة التى يمكن استخلاصها لتشكيل المعدن . والعوامل الرئيسية التى تؤثر على هذه النسبة ، هى معجونية ولدونة المعدن وأوزان الأجزاء العليا للمطرقة ، كذلك وزن السندان . فتوازن الهيكل والأسطوانة وقوة ومتانة هذه الأجزاء ، تتحكم فى الأجزاء المتحركة ، وتعمل دائما على توازى وتحاذى الأجزاء فى أثناء حركتها . كما يمنع تراخمها واعوجاجها الجانبى ، كما توجه كل القدرة المولدة إلى المعدن الذى يشكل بين جزئى القالب .

وتتوقف قدرة الحدادة على وزن المطرقة ، وتسمى عادة (حجم المطرقة) ويؤخذ فى الاعتبار عند ذكر قدرة المطرقة ، الزمن اللازم لتشغيل جزء معين بشكل معين ، ويجب أخذ كل حالة على حدة . فثلا فى حالة المطرقة الصغيرة التى تستخدم فى حدادة قضبان صغيرة المقطع ، يصح استخدامها فى حدادة قضبان صغيرة المقطع الكبير ، مثل كتلة مربعة مساحة قطعها (٦ بوصات X ٦ بوصات) ، ولكن استخدام مطرقة كبيرة يحقق اقتصادا فى العمل ، وجودة فى الإنتاج . وتتبع طريقة معروفة لتقدير وزن المطرقة البخارية وهى مايلزم للبوصة المربعة من مساحة مقطع خامة الصلب المراد طرقها ، حوالى ٥٠ رطلا لثقل متساقط . وتطبق (٧) المادان

هذه الطريقة في حالات الحدادة العادية . ويستدل منها على الحجم الذى يمكن من الكفاية . ولا يستدل منها على أكبر حجم للمطرقة . ويتوقف وزن المطرقة في المطارق المتساقطة المستعملة في الصناعة على عدة عوامل ، ولذلك تتبع عدة قواعد . ولوزن السندان أهمية كبرى ، فكلما نقص وزنه ضاعت الطاقة في تحريكه ، وقلت طاقة الطريقة التى يمتصها الجزء المراد تشغيله . ونسبة وزن السندان إلى وزن الرأس ، أحد العوامل الهامة في تصميم مطارق الحدادة . ويستعمل عادة سندان يزن ثمانى مرات وزن الأجزاء المتحركة . وعندما يكون المعدن المراد تشغيله صلبا جدا ، كالصلب السبائكى مثلا ، فإن نسبة كبيرة من الطاقة تذهب في ارتداد الرأس عند ارتطامه بالمعدن المشغل . ويستحسن في هذه الحالة استخدام مطرقة بنسبة سندان عالية ، قد تصل إلى ١٥ : ١ حتى تتوافر طاقة تكفى لتشغيل المعدن .

وتتناسب دائما الطاقة المفقودة تناسباً عكسياً مع وزن السندان مهما كان نوع المعدن المشغل . فإذا كان المعدن صعب الحدادة ، فإن زيادة الكفاية لا تبرر استخدام سندان ثقيل بحجم لا يتناسب مع باقى أجزاء المكنة . فمثلا عندما تكون نسبة السندان (١٥ : ١) ، فإن ٦ ٪ من طاقة الطريقة تستنفذ في تحريك السندان ، وعندما تكون نسبة (١٠ : ١) ، يضيع ٩ ٪ من الطاقة في تحريكه . ومن الواضح أن استعمال مطرقة نسبة السندان فيها (١٥ : ١) يستفاد منها بحوالى ٦٠ ٪ من طاقتها ، في حين أن تكاليفها عالية . كذلك تكون تكاليف المحافظة على السندان وعلى أساسه مرتفعة ، نظرا لكمية الطاقة الكبيرة التى تطلقها هذه الأجزاء .

ويمكن حساب أقصى طاقة لطريقة مطرقة بخارية ، بفرض أن الضغط الفعال المتوسط للبخار على أعلى المكبس ، هو حوالى ٨٠ ٪ من ضغط البخار في المواسير . وبضرب هذا الضغط في مساحة إسطوانة البخار ، تعرف قوة ضغط البخار الفعال . ومجموع القوة الفعالة ، هو هذه القوة مضافا إليها وزن الأجزاء المتحركة ، وتساوى هذه القوة الوزن الاسمى للمطرقة وتزيد . وطاقة الطريقة هى حاصل ضرب هذه

الفقرة في طول مشوار المطرقة . ويمكن الحصول على متوسط قوة للطريقة ، بقسمة طاقة الضربة على طول المسافة التي يتحركها القالب العلوى بين اللحظة التي يبدأ منها الطرق على الجزء ، واللحظة التي يقف فيها . وهذه المسافة عبارة عن مقدار التلغلل الذي حدث في الجزء مضافا إليه مقدار تحرك السندال تحت تأثير قوة الطريقة .

فئلا في مطرقة بخارية قوتها ١١٠٠ رطل تكون مواصفاتها كالآتى :
وزن الثقل الساقط (١٢٠٠ رطلا وقطر الأسطوانة (ق) ١٠ بوصات وطول المشوار ، (ط) ٢٧ بوصة) .

فاذا فرضنا أن الضغط المتوسط المؤثر (ض) يساوى ٨٠ رطلا على البوصة المربعة ، وفرضنا أن الرأس يستمر في التحرك مسافة تساوى ($\frac{1}{8}$ بوصة) بعد تلقى الطريقة ، بسبب تغلغلها في المعدن وتحرك السندال . تحسب قوة الضربة كما يلى :

$$\text{قوة ضغط البخار} = \frac{\text{ط. ق.}^2}{4} \times \text{ض} = ٦٢٨٣ \text{ رطلا}$$

$$\text{الثقل الساقط} = ١٢٠٠ \text{ رطلا}$$

$$\text{مجموع القوة المتساقطة} = ١٢٠٠ + ٦٢٨٣ = ٧٤٨٣ \text{ رطلا}$$

$$\text{طاقة الطريقة} = ٢٧ \times ٧٤٨٣ = ٢٠٢٠٤١ \text{ رطل بوصة}$$

$$\text{متوسط قوة الطريقة} = \frac{٢٠٢٠٤١}{٠,١٢٥} = ١٦١٦٣٢٨ \text{ رطلا}$$

$$= ٨٠٨,١٦ \text{ طنا}$$

وعند تقدير طاقة الطريقة في المطارق المتساقطة التي تعمل بجاذبية الأرض ، تكون القوة المتساقطة تساوى عبارة عن وزن الأجزاء المتساقطة فقط . وجميع الحسابات الأخرى ماثلة للحسابات للتبعة في المطرقة المتساقطة البخارية .

وبين (شكل ١٣) الفرق بين تساقط المطرقة بالجاذبية الأرضية ، سواء أكانت من النوع ذى الوح أو كانت مطرقة متساقطة بسيطة تعمل بالجاذبية الأرضية وبالتساقط السريع في المطرقة البخارية . ويجب ملاحظة أن سرعة التساقط في أى من نوعى المطرقة المتساقطة التي تعمل بالجاذبية الأرضية ، يحددها الارتفاع (ع) المبين في الرسم ، والذي يتساقط منه الرأس ، بينما يزيد البخار أو الهواء المضغوط المستعمل

في الأسطوانة في سرعة تساقط الرأس في المطرقة البخارية. ومتوسط سرعة المطرقة المتساقطة التي تعمل بالجاذبية الأرضية ، حوالى (١٤ قدما في الثانية ، حين أن أقصى سرعة فعالة في المطرقة البخارية تساوى حوالى ٣٠ قدما في الثانية .

$$\frac{٢ \text{ وس}}{٢ \text{ ح}}$$


وتساوى الطاقة التي في متناول المطرقة

حيث و = وزن الرأس بالرطل

٦ س = سرعة الرأس بالقدم في الثانية

٦ ح = عملة الجاذبية الأرضية (٣٢٢ قدم ثانية)

التحكم في الصدمة
أثناء الحدادة

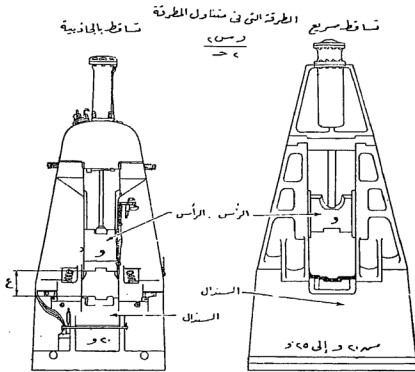

مطرقة متساقطة تعمل بالجاذبية.
تنخفض السرعة على (ع)
تؤثر النسبة بين وزنه السنبل ووزنه
الرأس في أثر طريقة الحدادة .
السرعة المعتادة ١٤ قدم في الثانية .


مطرقة متساقطة بخارية .
تزداد السرعة باستعمال البخار والحداد
تكونه نسبة السنبل العالية إذا صنع السنبل
صغير الكتلة نقطة واحدة
تفقد سرعته ٣٠ قدم في الثانية تقريبا .

شكل (١٣) الفرق بين تساقط المطرقة بالجاذبية الأرضية وسقوطها السريع

ويمكن من هذه العلاقة ملاحظة أن الطاقة التي في متناول المطرقة أكبر في حالة المطرقة المتساقطة البخارية منها في المطرقة المتساقطة التي تعمل بالجاذبية الأرضية إذا كانت جميع العوامل الأخرى ثابتة .

وتؤثر النسبة بين وزن السندان ووزن الرأس في أثر طريقة الحدادة ، كما هو مبين في شكل (١٤) . وسعة المطرقة أى قدرتها على الحدادة تتحدد بالعوامل الآتية : وزن الكتلة الطارقة وسرعتها عند الارتطام ، أو متانة وإحكام تماسك الهيكل وجسائه وكذلك كتلة السندان الذى تقف في طريق الطريقة . وبما أن فعل الحدادة يتناسب مع مربع سرعة الاصطدام أو الطرق ، فإنه من الأفضل استخدام السرعات العالية . وتفضل الهياكل المتينة الجسيئة ذات مركز الثقل المنخفض ، كما أن أداءها جيد .

نسبة السندان وأثر طريقة الحدادة

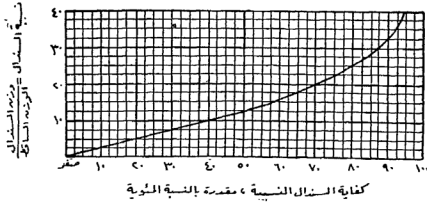


شكل (١٤) نسبة السندان وتأثير الحدادة

أفران تسخين المعادن قبل الحدادة

يجب تسخين المعادن بالطريقة الصحيحة لإتمام عملية الحدادة على الوجه الأكمل؟ ويتم هذا إذا اختيرت معدات التسخين بعناية . وتسخن المعادن عامة والصلب خاصة في أفران مختلفة ، ويحدد حجم قطعة الصلب المراد تشغيلها بالحدادة وشكلها ونوعها اختيار وحدة التسخين التي يجب أن تصمم بحيث تسخن المعدن بطريقة سليمة صحيحة ، وبحيث تعمل بكفاءة وجودة في الظروف المختلفة ، التي يحتملها

الاستعمال . ويصعب تصميم فرن واحد يناسب كل الأحوال . كما يصعب استعمال نوع واحد من الوقود ، لذلك ، وعلى أى حال ، يلزم بذل عناية وحرص شديدين عند تصميم أى نوع من أنواع أفران الحدادة ليناسب حالة العمل . كما يلزم وضع الفرن فى مكان مناسب لتسهيل عملية نقل الجزء من الفرن إلى مكنة الحدادة . ويجب أن يكفى سعة الفرن لإتمام احتراق الوقود وتوزيع الحرارة المولدة بانتظام لتناسب عملية تسخين المعدن المسخن . كما يجب اتباع إرشادات صانعى الأفران للوصول إلى أحسن النتائج .

 ويبين شكل (١٥) بعض الأشكال التى تبنى بها أفران الحدادة . (أ) قطاع فى فرن يدخل الوقود من جانبه وبه حاجز يمنع اللهب التلامس مع الجزء المسخن . و (ب) قطاع فى فرن بلهب مباشر ، وفيه تلامس غازات الاحتراق للمعدن المسخن . و (ج) قطاع فى فرن كهربى .




شكل (١٥) أشكال لبعض أفران الحدادة

ويجب بناء الأفران من مواد حرارية عازلة تعزل الحرارة عن الجدران الخارجية . وتحدد الأجزاء التى يراد تسخينها فى الفرن طوله وأبعاده الأخرى . ويجب أن ينحدر بيت النار فى الفرن إلى الوراء قليلا ليتحد الخبث المتكون إلى الخلف ، ويخرج من فتحة الخبث المخصصة لذلك . ويصمم الفرن عادة ببيت النار مستطيلا ، ويسقف عاليا على شكل عقبة . وتكون فتحة الفرن من الأمام . ويستعمل الطوب الحرارى فى تبطين الأفران ، ولا يصح أن يقل سمك الطوبة عن (٩ بوصات) . ويصنع هيكل من الصلب لتثبيت وحمل جسد الفرن المبطن بالطوب . وإذا استعملت الحراقات فى الأفران ، يلزم تثبيتها بإحكام فى الأفران ، ولا يصح أن

يتلامس اللهب في هذه الحالة مع الصلب . لذلك يبنى حاجز أو أى وسيلة أخرى لحماية الصلب من اللهب ، كما هو مبين في (١) في شكل (١٥) . وتبنى الأفران ضيقة وطويلة ، لا لتسخين القضبان خصب ، ولكن لتسخين الأجزاء الكبيرة ذات المقاطع الضخمة . ويستحسن استخدام أفران واسعة غير عميقة .


ويبين شكل (١٦) نوعاً حديثاً من أفران الحدادة له واق . والفرن نفسه متين ومحكم البناء ، ويحرق فيه الغاز أو الزيت . ويمكن استخدامه اقتصادياً في عمليات الحدادة وكذلك في عمليات اللحام . ويمكن ضبط الحاجز الواق ليحمي العامل من الحرارة ، كما يحمي في نفس الوقت المادة الجارية تسخينها في الفرن . ويمكن تبريد الحاجز بالهواء أو بالماء ، كما يصح تبطينه بالطلوب الحرارى . وتجهز جميع أفران الحرارة الحديثة بأجهزة تلقائية أو توماتيكية ، للتحكم في درجة الحرارة ، وذلك لتثبت حالة التسخين في حالة واحدة حسب الطلب . ومن مزايا أجهزة التحكم التلقائية

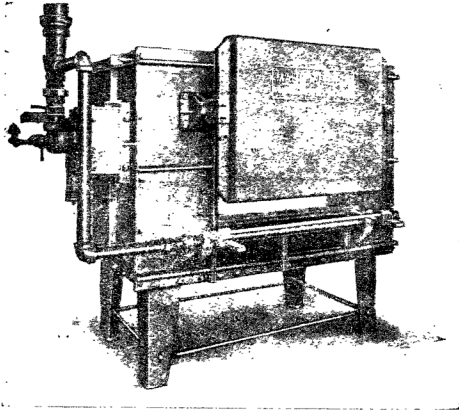

شكل (١٦) فرن حدادة له حاجز واق

(الأوتوماتيكية) ، تخفيض تكاليف عملية التسخين ، وبالتالي تكاليف عملية الحدادة عن طريق الاقتصاد في الوقود المستنفد ، والإقلال من تكاليف صيانة الفرن .


وتستخدم أفران الدفعات في ورش الحدادة التي تشغل فيها قطع عديدة من الصلب بأحجام وأشكال مختلفة ، وهي أفران يستمر فيها إدخال المعدن من ناحية وإخراجه من ناحية أخرى ، فيمكن بذلك تسخين كمية كبيرة من المعدن باستمرار وفي آن واحد . وتستخدم المصانع الحديثة التي تشغل فيها كميات كبيرة جدا من الصلب ، أفران لها حصائر تغذية ، أو نقالات تلقائية تدخل الأفران حاملة للأجزاء المراد تسخينها . وفي الأفران المجهزة بحصائر تغذية (بالجنزير، أو السلسلة) تحمل السلسلة (الجنزير) المعدن وتدخله الفرن من ناحية الشحن ، وتخرجه بعد التسخين من ناحية الخروج . وبين شكل (١٧) فرنا كهربيا له حصيرة سلسلة ، تستعمل في تسخين كتل الألومنيوم قبل الحدادة . ويوضع المعدن على السلسلة لير في الفرن بعد تسخينه ، ويخرج من باب خروج المعدن الذي يجب أن يكون أقرب

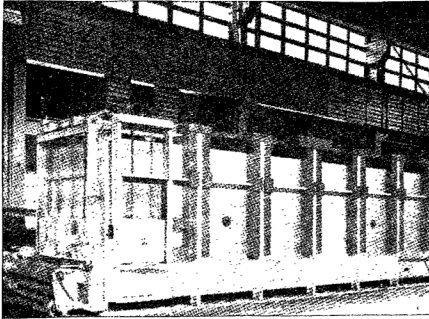

شكل (١٧) فرن كهربى بحصيرة سلسلة

ما يمكن من مكنة الحدادة . وفي بعض الأحيان ، يبنى الفرن أعلى من مستوى الأرض ، بحيث تنزلق الكتلة المسخنة الخارجة من الفرن ، على مجرى منحدر بطريقة تلقائية فتصل إلى مكان مكنة الحدادة .


ويبين شكل (١٨) نوعاً آخر من الأفران المتواصلة التي تعمل تلقائياً . وبيت النار في هذا الفرن دوار ، ويجهز بأجهزة التحكم في درجات الحرارة تلقائياً ، لابقاء درجة الحرارة ثابتة في الفرن عند أى مستوى مطلوب ، كما تمنع زيادة تسخين المعدن ، حتى ولو حدث أى أمر يعطل إخراج المعدن من الفرن مدة أكبر مما يجب . ويعمل هذا الفرن بوضع المعدن في بيت النار ، الذي يدور دورة كاملة في أثناء التسخين . وبعد ذلك يخرج المعدن وبعد التشكيل لوضعه في مكان مناسب بالقرب من مكنة الحدادة . وتعتمد كيفية ضبط أجهزة التحكم الآتوماتيكية (التلقائية) على كمية وتناسق المعدن المراد حدادته من حيث الحجم والشكل .

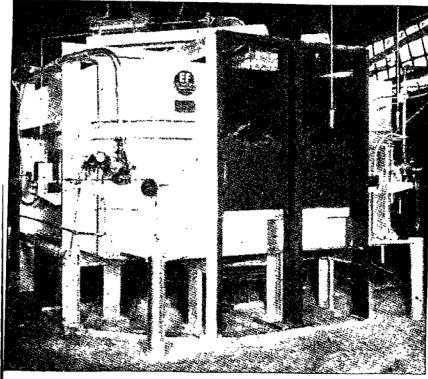

شكل (١٨) فرن من الأنواع المتواصلة التلقائية

ويزداد استعمال وسائل التسخين بالكهرباء في عمليات الحدادة ، زيادة مطردة .
 وخصوصاً في حدادة المعادن غير الحديدية . وأفران المقاومة الكهربائية لا تناسب عمليات تسخين الصلب لأنها تعمل في درجات حرارة أقل من الأفران التي تحرق الزيت ، كما أن تكاليف الصلب في هذه الحالة تكلف كثيراً . ومع ذلك فللتسخين بالمقاومة الكهربائية مميزات عديدة ، في حالة تسخين المعادن غير الحديدية ، وخصوصاً في عمليات الحدادة . وتعمل هذه الأفران بإمرار تيار كهربائي خلال المعدن المراد تسخينه نفسه . ويسخن مرور التيار الكهربائي المعدن إثر مقاومته لهذا التيار . ولا تنفذ في هذه الحالة الحرارة إلا بالإشعاع . ولا يمكن تسخين الصلب بسرعة بهذه الطريقة ، لأن درجة الحرارة المطلوبة عالية جداً ، تصل إلى حوالي ٢٢٠٠°ف غير أنه بهذه الطريقة ، ترتفع درجة حرارة المعدن من الداخل أولاً ، ثم يلي ذلك ارتفاع درجة حرارة بقية المعدن . ويتحقق بهذا تسخين المعدن بانتظام . ويمكن التحكم في درجة الحرارة القصوى تلقائياً ، باستعمال أجهزة تحكم كهروميكانيكية تستخدم العيون الكهربائية التي توضع بطريقة خاصة معينة ، فيما بين المعدن . ويوضع التوصيل الكهربائي في جهاز التسخين . وتضبط درجة الحرارة في لحظة قصيرة بهذا النوع من أجهزة التسخين ، كما هو مبين في شكل (١٩) . وبذلك يجنب المعدن خطر زيادة التسخين أو نقصانه . ويستخدم جهاز تسخين المقاومة الكهربائية في تسخين معادن يتراوح حجمها فيما بين (٨ بوصة إلى ١٥ بوصة) قطعاً وفيما بين (١ بوصة و ٢٤ بوصة) طولاً .

واستُخدمت في السنوات الأخيرة أفران تعمل بتأثيرية التردد الكهربائي العالي ، ونالت نجاحاً كبيراً في هذا الميدان . وذلك بتسخين المعادن وخصوصاً الصلب ، لإعدادها لإجراء مختلف عمليات الحدادة . ويحتوي جهاز التسخين المجهزة به الأفران التأثيرية ملف تسخين تأثيري على التردد ، ولوحة التحكم في المسخن . ويصمم جهاز التسخين عادة ليؤدي مطالب معينة . وطريقة تسخين المعادن هذه ، لها مميزات كثيرة ، أهمها التسخين السريع ، وكذلك التسخين الموضعي إذا استلزم الأمر تسخين

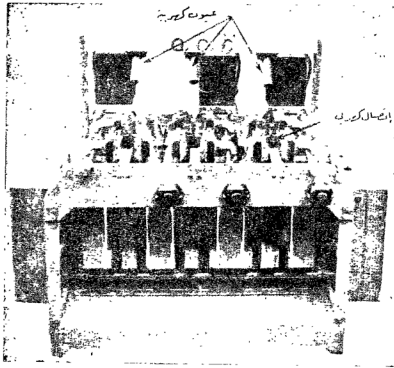

شكل (١٩) جهاز تسخين بالمقاومة الكهربائية

جزء من أجزاء المعدن دون تسخين باقى الأجزاء ، ولا يتولد من التسخين بهذه الطريقة طبقة أكسيدية على سطح المعدن بتاتا . ويمكن تسخين قطاعات صغيرة من الصلب موضعيا ، مسمطة أو مجوفة ، إلى درجة حرارة الحدادة فى أقل من دقيقة واحدة ، أما فى القطاعات الكبيرة فيلزم لذلك وقت أطول .

عمليات إضافية

يجب أن يقص المعدن ويقطع ، لأجراء عملية الحدادة بالطول المطلوب بالمنشار ، ثم يسخن إلى درجة حرارة الحدادة المضبوطة فى أفران تنتخب حسب إرشادات صانعى الأفران . وتصل درجة حرارة الحدادة المضبوطة لتشكيل الصلب إلى حوالى (٢٢٠٠°ف) . ولطريقة التسخين السليمة الصحيحة أعظم الأثر فى نجاح عمليات

الحدادة . وتستعمل أجهزة قص أو نشر بسيطة التصميم ، لإعداد المادن في الورشة بالأطوال المطلوبة .

وتستخدم مكابس تهذيب الأطراف في ورش الحدادة ، لإزالة الزعانف التي تحيط بالأجزاء المصنوعة بالحدادة المتساقطة . والزعانف هي الأجزاء المعدنية الرفيعة الزائدة ، المنبثقة إثر ضغط طريقة المطرقة على المادن الساخن اللدن المعجن ، بعد ما يملأ فراغات القالب تماما . وتزال هذه الزعانف بالقص ، باستخدام قوالب تهذيب أطراف ، مخصصة لذلك . وتوضع مكابس تهذيب الأطراف هذه بالقرب من المطارق لتهذيب أطراف الأجزاء الساخنة بعد حدادتها مباشرة . ويصح أن تجرى عملية تهذيب الأطراف على البارد ، خصوصا في القطع الصغيرة المنتجة بالحدادة ، كل قطعتين معاً ، مجتمعين من قطعة من المادن . ويمكن إجراء عملية التخريم مع عملية تهذيب الأطراف في آن واحد .

وتجرى عمليات معاملات حرارية مختلفة على أغلب أنواع الصلب الكربوني والصلب السائكي ، لظهور الخواص الفيزيائية المرغوبة في الحدود المطلوبة . ويجب ضبط وإحكام أداء عمليات المعاملات الحرارية ، لأهمية ذلك في إعداد منتجات الحدادة للاستفادة منها إلى أقصى الحدود عند استعمالها . وفيما بعد تفصيل لعمليات المعاملات الحرارية .

معدات نقل المواد وتناولها

اجتازت معدات نقل المواد في ورش الحدادة الحديثة ، مرحلة هامة من مراحل التحسين والتطوير ، إذ تستخدم في أثناء أداء العمليات الإضافية الكثيرة ، التي يجب إجراؤها مع عملية الحدادة . ولا تقف الحاجة لاستخدام مختلف أنواع معدات على نقل المواد وتناولها في ورش الحدادة عند رفع المادن قبل التشغيل ، وإحضاره إلى الأفران ، ثم إلى مكائن الحدادة لحسب ، بل يتعدى إلى استعمالها في تحريك ونقل المادن الذي أجريت عليه عملية الحدادة من مكان إلى آخر ، لأجراء العمليات

الإضافية اللازمة ، مثل تهذيب الأطراف ، وإجراء المعاملات الحرارية ، والسبك ، وتحديد الأبعاد وإعادة الطرق وغير ذلك من عمليات . وتجرى عمليات السبك وتحديد الأبعاد وإعادة الطرق ، للحصول على منتجات بتفاوت صغير في أبعادها .

ويتوقف نوع معدات النقل المطلوبة على نوع المنتجات التي تشكل في ورش الحدادة ، من حيث استخدام أنواع القوالب المفتوحة أو المقفلة ، أو غير ذلك من أنواع عمليات التشكيل الأخرى ، التي تستخدم في الإنتاج الحديث . وتنقسم هذه المعدات قسمين : معدات يدوية ، ومعدات تدار بالقدرة الميكانيكية . وتشمل المعدات اليدوية مختلف العربات التي تحرك باليد ، والمرفاعات (الأوناش) بأنواعها ، ومنها المرفاعات العالية . وتشمل المعدات الميكانيكية مختلف العربات الرافعة ، والجبرات والمرفاعات (الأوناش) وكذلك حصائر النقل .

ويجب في الحالات التي يلزم فيها تناول ونقل الأجزاء الكبيرة ، توفير وسائل مناسبة لنقلها من مكان لآخر في أنحاء الورش . وكذلك لنقل كميات الصلب التي تخزن في مخزن الصلب الفرعي في ورش الحدادة استعداداً لإجراء عمليات الحدادة . وهذا يتطلب وسائل مناسبة لتناول هذه الكميات ونقلها . وتنقل مثل هذه المواد بالمرفاع (الونش) المتحرك ، أو المرفاع (الونش) المجهز بذراع متحركة ، ويسير المرفاع (الونش) المتحرك على قضبان متينة ، على ارتفاع مناسب على طول الورشة من أولها إلى آخرها . وأغلب استعمالات المرفاع المتحرك ، يكون في تناول وتحريك الجزء المشغل تحت مطارق الحدادة . وتتكون من ذراع يتحرك حول عمود مجهز بأكية مناسبة لرفع وخفض الأجزاء . وكثيراً ما تعلق الأشغال الثقيلة في المرفاع (الونش) من منتصفها ، إذا تيسر ذلك حتى تتوازن بقدر الامكان . وتستخدم عادة سلسلة متصلة دائرية لسند الجزء المعلق ، ليتيسر لف وأرجحة المعدن المعلق من ناحية لأخرى .

أسئلة للرجعة

- ١ — اشرح بإيجاز عملية الحدادة المتساقطة .
- ٢ — صف طريقة إدارة المطرقة المتساقطة .
- ٣ — ما مميزات منتجات الحدادة المتساقطة ؟
- ٤ — صف بإيجاز نوعي المطارق للمتساقطة .
- ٥ — ما الذى يحدد عدد خطوات التشكيل اللازمة فى قوالب المطرقة للمتساقطة ؟
- ٦ — ما أحجام مطارق اللوح المتساقط ؟
- ٧ — ما أحجام المطارق للمتساقطة البخارية ؟
- ٨ — ما هى قوالب التشكيل المغنطة ؟
- ٩ — تكلم بإيجاز ودقة على طاقة الضربة وأثر حدادة المطرقة .
- ١٠ — ما المقصود بسعة الحدادة ؟ ولماذا تتوقف على وزن المطرقة ؟
- ١١ — تكلم بإيجاز ودقة على الآتى : وزن المطرقة ، وزن السندان ، ونسبة السندان .
- ١٢ — إذا كانت الأوزان المتساقطة فى مطرقة بخارية تساوى (١٦٠٠ رطلا) وقطر الأسطوانة (١٢ بوصة) وطول المشوار (٣٠ بوصة) وضغط البخار للمتوسط (٨٠ رطلا على البوصة) واستمرت الرأس فى التحرك مسافة تساوى (١٤ بوصة) بعد تلامس رأس المطرقة مع الشغلة أو القالب بسبب تغلغل المطرقة فى المعدن وتحرك السندان . احسب متوسط قوة الضربة بالأطنان .
- ١٣ — أثبت أن الطاقة التى يمكن الحصول عليها فى المطرقة المتساقط البخارية أكبر من التى يمكن الحصول عليها فى مطرقة اللوح المتساقط ، إذا كانت جميع العوامل الأخرى ثابتة .
- ١٤ — ما هى الاشتراطات الأساسية التى يجب توافرها فى أفران الحدادة الجيدة ؟

- ١٥ - اشرح بإيجاز فرنا من الأفران الحديثة التى بها حاجز واق .
- ١٦ - اشرح طريقة إدارة الأفران المجهزة بوسائل النقل والرفع التلقائية .
- ١٧ - تكلم بإيجاز ودقة عن مميزات طرق التسخين الكهربائية فى عمليات الحدادة .
- ١٨ - اشرح عمل مكابس تهذيب الأطراف فى ورش الحدادة .
- ١٩ - اذكر العمليات الإضافية التى تلى عمليات الحدادة بالطرق .
- ٢٠ - اذكر الغرض الذى من أجله تعامل منتجات الحدادة حراريا .
- ٢١ - اذكر بعض معدات نقل المواد المستعملة فى ورش الحدادة الحديثة .

الباب السادس

أمثلة للحدادة بالطرق على قوالب

 
طريقة هداية ذراع توصيل كبيرة لمحرك ديزل

سبق أن شرحت طريقة إنتاج ذراع توصيل ، بوساطة قوالب التشكيل المقفلة بالحداثة المتساقطة . ووضعت الطريقة بالرسم في شكل (٦) من الباب الخامس . كما شرحت جميع خطوات الحداثة المتبعة شرحا وافيا ، فلا حاجة لإعادته هنا . وإنما سنستعرض بعض الأمثلة الأخرى في هذا الباب ، لنوضح كيفية استخدام قوالب التشكيل المقفلة ، لاستيلاد أحسن خواص المعدن . وليس من المستحسن استخدام هذه الوسيلة ، بدلا عن طرق الإنتاج الأخرى ، إلا للنتجات التي تواجه مطالب خاصة في أثناء الاستعمال ، إذ أن الحداثة ليست دائما أكثر وسائل الإنتاج اقتصادا .

يبلغ طول ذراع التوصيل هذا ، وهي في محرك ديزل ، أكثر من ثلاث أقدام ، ويوزن (٨٥ رطلا) تقريبا . بينما طول ذراع التوصيل العادية في محركات السيارات ، المئين واحد منها في (شكل ٦) من الباب الخامس ، (١٤ بوصة) ، ويوزن أربعة أرطال . ويجب ألا يتغير وزن العمود الموصل في محرك الديزل إلا في أضيق الحدود ، للحصول على توازن كامل عند تجميع المحرك . وفيما يلي شرح موضع بالرسم لمعدات الحداثة ، وخطوات العمل المطلوبة لإنتاج هذا الجزء :

تبدأ عملية الحداثة باختيار كتلة صلب مناسبة أبعادها $(4\frac{3}{4} \times 4\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4})$ ثم تسخن هذه الكتلة إلى درجة حرارة الحداثة المضبوطة ، أي حوالي (٢٢٠٠ ف) لتشكيل ذراع توصيل طولها (٣٨ بوصة) . وتعتبر عملية التسخين أولى خطوات الإنتاج . وتليها عدة عمليات ميكانيكية في مكابس أو مطارق الحداثة ، باستعمال

قوالب مناسبة . ويبين شكل (١) قطعة المعدن الخام المستعملة في صنع الجزء المطلوب .



شكل (١) قطعة المعدن الخام

ويشكل جزء بارز في نهاية قطعة المعدن ليمسك منه باللقط ، فيمكن بذلك طرق نهايتها في القالب العلوى ، ثم يوضع المعدن المسخن في فجوة القالب الأسطوانية ويشكل

المعدن بشكل القالب بضربات متوالية على القالب ، فيستطيل المعدن من أحد طرفيه ليكون ساق ذراع التوصيل . ويبين شكل (٢) قوالب للتشكيل



شكل (٢) عملية تدوير المقطع وضبطه

المبدئي والتكثيل ، وتستعمل في سلسلة من العمليات مبنية في الأشكال التالية .

وتلزم عدة أطقم من القوالب لإتمام عملية الحدادة . وتحوى القوالب المبنية في شكل (٢) التشكيل النهائى وتشكيل لإطالة المعدن الأصيل وتدوير مقطعه وضبطه . وتصنع القوالب بتحديد مكان التشكيل

في زوجين من قوالب التشكيل الأولى . وتحوى القوالب لتشكيل بشكل التطبيع المطلوب . وتشمل هذه العملية تشكيل تطبيع ، مبدئى بعمليات التفريز بالقريزة ، ثم تشكيل لتطبيع دقيق بالقريزة مع تشكيل بالحفر باليد .

ويبين شكل (٣) استخدام عملية الخصر لإتقان مقطع الجزء الأوسط بين النهاية الكبرى والنهاية الصغرى ، والأخيرة نهاية المكبس في ذراع التوصيل . وذلك (٨) المعادن




(شكل ٣) عملية الحصر

بطرق المعدن المسخن بين التجويفين العلوى والسفلى فى القالب ، فيعصر المعدن إلى الخارج ويبعد عن وسط القطعة الأصلية . ويبين الشكل إنقاص مقطع المعدن باستخدام البلمس لتشكيل الجزء صغير المقطع من العمود دون المساس بتوزيع المعدن فى الأجزاء الأخرى .



(شكل ٥) عملية تدوير المقطع الثانية

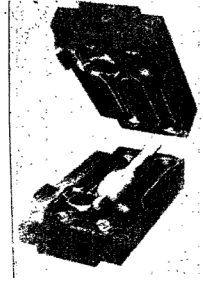


(شكل ٤) عملية لتسطيح

ويبين (شكل ٤) عملية تسطيح النهاية الكبرى، بطرق المعدن على الجزء المستوى فى القالب قبل عملية التكتيل ، والغرض من ذلك هو إرغام المعدن على اتخاذ شكل يقرب من شكل التكتيل ، ويأخذ المعدن فى هذه المرحلة شكلا يقرب من الشكل النهائى .

ويبين (شكل ٥) عملية تدوير المقطع الثانية ، والغرض منها إنقاص مقطع الختام

وتجميعه بالكميات المطلوبة في كل جزء من أجزاء ذراع التوصيل ، كذلك لتنعيم وتسوية الأسطح غير المنتظمة . ويمكن تسكتيل المعدن في حفوة الضبط بعد توزيعه في العملية السابقة ، فيصل المعدن إلى جوانب القالب في آن واحد في جميع الاتجاهات .

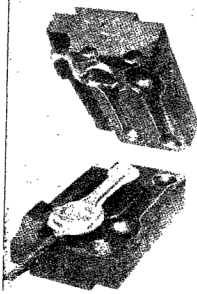

(شكل ٦) عملية الضبط


ويبين (شكل ٦) عملية التسكتيل التي تعطى العمود الموصل شكله المحدود الأول ، وذلك بطرق للمعدن عدة مرات ، لإرغامه على الانسياب داخل حفوة القالب فيملأها تماماً في كل جزء من أجزاء الذراع . وتنساب حبيبات المعدن بالتشغيل على الساخن داخل القالب ويصبح المطروق متانة ملموسة .

وللمعادن عامة وللصلب خاصة بنية البلورية في حالتها الصلبة ، وتنساب


حبيبات المعدن البلورية عند تسخينه ، ويستمر الانسياب أثناء عملية الحدادة في قوالب التشكيل المقفلة فيخرج للنتج المعدني متيناً يقاوم الإجهاد .

وتولد عملية التسكتيل في الذراع المتانة المطلوبة في النهاية التي في ناحية المرفق في ذراع التوصيل لمقاومة القوى المفاجئة التي تتعرض لها عند العمل في كل دورة من دورات المرفق .

وكذلك يبين (شكل ٦) آخر عملية تشكيل مبدئية ، تجري في أطقم القوالب الأولى ، وتظهر الزعانف حول العمود بعد تشكيله بعدة طرقات من المطرقة . ويراعى في عمليات الحدادة الجيدة أداء جميع العمليات المبدئية بعناية وبطريقة صحيحة ، ضماناً لإنتاج منتجات مقبولة جيدة . وللقوالب التشطيب تجويقات تطابق للنتج النهائي تماماً ، فتخرج المنتجات دقيقة في الوزن والأبعاد .

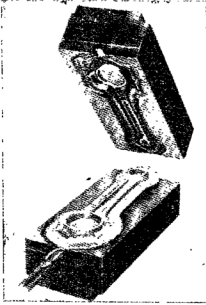


(شكل ٧) عملية التشطيب

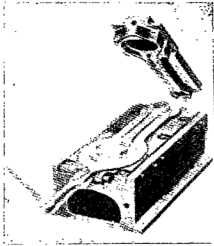

(شكل ٨) عملية تهذيب الأطراف

ويجب إزالة الزعانف التي تتوالد حول ذراع التوصيل ، وذلك بعد عملية التشطيب للمبينة في (شكل ٧) ، باستخدام مكبس وقوالب تهذيب الأطراف . وبين (شكل ٨) عملية تهذيب الأطراف بقوالب تختلف في التصميم عن التي تستعمل عادة . وبالقوالب سنابك (خرامات) لتخريم نهاية ذراع التوصيل الكبرى ، أى التي في ناحية الرفق (الكرنك) ، وكذلك في النهاية الصغرى التي في ناحية المكبس في ذراع التوصيل . ويسقط المنتج داخل قالب تهذيب الأطراف بعد إتمام عملية إزالة الزعانف وعملية الخرم . ويوضع الخرام (السنابك) المستعمل في هذا القالب بطريقة تجعله يدفع الجزء المطروق على إحدى قطع الزعانف . ويجب قطع الزعانف بعد عملية التشطيب مباشرة عندما يكون المعدن ساخناً .


وبين (شكل ٩) قوالب تهذيب الأطراف بعد إزالة الزعانف ، وتظهر على إحدى قطع القالب الأسفل ، ويلاحظ سقوط ذراع التوصيل في فتحة القالب

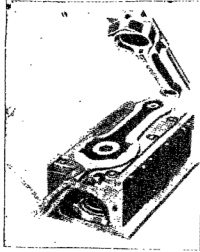

(شكل ٩) الزعانف بعد إزالتها

الأسفل على قاعه ، ويثقب الخرام
أو السنبك الكبير في فتحة القالب
الأمامية ، وهي طرف الذراع ناحية
اللفق ، بينما يثقب الخرام أو السنبك
الصغير ذراع التوصيل في الطرف
(ناحية المكبس) ويخرج الذراع
من أسفل قالب قطع الزعانف ،
ثم يعالج للمعالجة الحرارية المناسبة
قبل التشكيل النهائي بمكنات
التشغيل .

وبين (شكل ١٠) الجزء بعد إجراء عملية تهذيب الأطراف ، ويلاحظ أنه
لا يحتاج بعد ذلك إلا لقليل من التشكيل والتشطيب . ويعتمد ذلك على مهارة

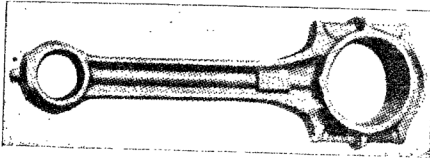

(شكل ١٠) المطروق بعد عملية التهذيب

ودقة الصانع الذى يقوم بعمل قوالب التشكيل بالحدادة، وعلى خبرة الحدادين الذين
أدوا عمليات تشكيل الذراع الواصل ، فينتج بالوزن المطلوب للعين .


معداة الأجزاء التى بها ثقوب ومبرب وتجاويف

برغم صعوبة حدادة الأجزاء التى بها ثقوب وجيوب وتجاويف ، فإن تطور
فنون أساليب الحدادة التكنولوجية يسر تشغيل هذه المنتجات بنجاح كبير .

وخصوصا إذا عني العناية الكافية بالأداء في أثناء التشغيل ، وروعت الدقة في تصميم القوالب . وتنتج مطروقات كثيرة مليئة بالثقوب والتجاويف على للطريقة للتساقطة ، رغم الحدود الفيزيائية والميكانيكية الضيقة في مجال تشكيل المعادن . ويجب أن يكون أى ثقب أو منخفض أوسع عند أسفله منه عند أعلاه في أى جزء ينتج بقوالب الحدادة ، لتكون لحدارانه سلبية بزاوية تسمح بسحب القالب من الجزء المنكس فيه .

ويجب أن تكون القوالب بتصميم خاص ، وخصوصا عند تشكيل الأجزاء التي فيها بروزات خارجة من جسد الجزء . وتجرى عملية الحدادة بأسلوب فنى خاص حتى لا ينقطع انسياب ألياف البنية في أى نقطة . كما يجب اختيار ألشب معدات الحدادة لذلك . وخبرة العامل ومهارته أمر ضرورى ، لىتمكن من تقدير قوة الطرق للتساقطة المناسبة للعملية ، إذ يلزم أن تكون الطريقة كافية للتغلغل في معدن القطعة بأكملها في أثناء تشكيلها . ويجب أن تتوافر جميع هذه الشروط حتى تستولد في المعدن أجود الخواص الفيزيائية وخاصة في الصلب .


وبين شكل (١١) قطعة من الصلب مقطعة (٦ × ٦) وطولها (١٠ بوصات) مجهزة لتشكيل جزء به ثقب وجيوب وتجويفات . وبطبيعة الحال من الضرورى تسخين القطعة إلى درجة حرارة الحدادة المناسبة المضبوطة قبل بدء عمليات الحدادة .

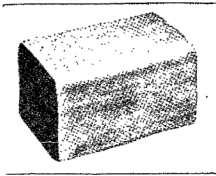

شكل (١١) قطعة من المعدن الخام

وبين شكل (١٢) قوالب تشكيل مقفلة للتشكيل تستعمل في تشكيل الجزء . وتشمل عمليات الحدادة : الحصر والدفلة والتكتيل والتشطيب . والفرص من عملية الحصر تنقيص مقطع المعدن الذى تشكل عنده الأجزاء البارزة للميزة .

وتشكل الأجزاء المستديرة والأجزاء البارزة الصغيرة الأخرى مما تبقى من المعدن .

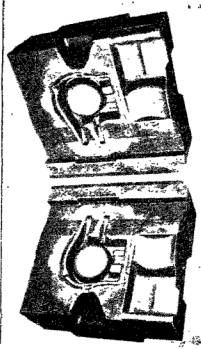


شكل (١٢) قوالب تشكيل منفلة

وتجرى عملية لف المقطع ،
وعملية تشكيل المعدن بعد عملية
الخصر . وتنقص عملية تدوير المقطع
كمية المعدن في هذا الموضع ، وتقربه
من شكل فجوة قالب التشكيل .
وعملية تدوير المقطع توزع المعدن
وتمكنه من ملء فراغات قوالب
الضبط تماما . وتتخذ المطروقات
شكلها المحدد الأول بعد عملية
التشكيل . ولكي ينساب المعدن
ويتشكل ويتطبع بشكل القالب
يجب أن يطرق عدة طرقات متتالية

لينساب في الفراغ داخل القالب ويملاؤه تماما . وتلى عملية التشكيل عملية ثقب
القطعة وتشطيبها .



شكل (١٤) المطروق المشطب بعد قطع الزعانف

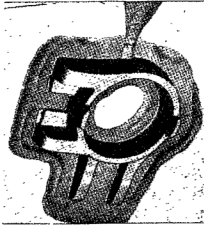

شكل (١٣) المطروق النهائي وبه زعانف

وبين شكل (١٣) الجزء المطروق النهائي وبه الزعانف . وتستعمل قوالب تشطيب لتشكيل الجزء المطروق إلى أبعادها المضبوطة بالتفاوت المطلوب .

وتبقى بعد ذلك عملية قطع الزعانف وتقب الجزء الأوسط من الجزء المطروق ، وتستعمل قوالب قطع الزعانف في هذه العملية ، وبين شكل (١٤) الجزء المطروق المشطب بعد قطع الزعانف والثقب . فيصبح الجزء الآن معدا لمعاملته حراريا . ويعد هذا المطروق مثلا جيدا لقطعة معقدة صعبة، منتجة بالحدادة . وترجع صعوبة حدادة مثل هذه القطعة إلى دقة وصغر سمك جدار الجزء الأسطوانى والأجزاء البارزة ، لذلك يصعب تصميم تجويفات وثنايا القالب الداخلية ، كما يتعسر تنظيم العمليات بحيث ينساب المعدن تحت تأثير الضغط داخل فراغات القالب ويملاؤه تماما . ومع ذلك إذا صمم القالب بطريقة صحيحة ، وأجريت عمليات التشطيب بدقة ، يقل تفاوت أبعاد القطعة النهائية . وبهذا تقل عمليات التشطيب بمكثات التشغيل إلى الحد الأدنى ، كما تنخفض تكاليف اليد العاملة ، كذلك تتوازن مقاومة القطعة مع متانتها ، وذلك بتركيز كثافة الجزيئات وخطوط الانسياب عند مواضع الإجهادات العالية . وتحقق هذه الخواص المرغوبة في المنتجات بدراسة عمليات التشكيل المتتابة ، دراسة وافية قبل إجرائها .

حدادة القطع ذات الجدران الرفيعة


ويجب في كثير من الأجزاء ذات الجدران الرفيعة أن تكون نسبة مقاومتها إلى وزنها نسبة عالية . وتشكل هذه القطع بمهارة بالحدادة حتى يصبح تفاوت أبعادها صغيرا ، فتقل كمية التشغيل بالمكثات وكمية التشطيب اللازمة . ويمكن إنتاج المقاطع الدقيقة بتقنين وزن المطروقات تنقيصا كبيرا ، دون أى تضحية في مقاومتها ، إذا أن عملية الحدادة تضغط المعدن الساخن إلى كتلة كثيفة ذات مقاومة أكيدة تجعلها أكثر مرونة وتزيد مقاومتها للتآكل . ويجب التحكم في درجة الحرارة بدقة ، وطرق المعدن الساخن طرقا مريعا لتتناسق كتلته وأبعاد

مقاطعة الرقيقة كذلك ولتجنب التشغيل على البارد . ويرد المعدن في القالب بسرعة كبيرة في الأجزاء ذات المقاطع الرقيقة . وكثيرا ما تتعرض مثل هذه المطروقات لإجهادات الصدمات ولذبذبات عنيفة . ويجب عند تشكيل مطروقات لتتحمل هذه المؤثرات أن توزع عمليات الحدادة بعناية ، وتصمم القوالب تصميميا مضبوطة . فإذا روعيت جميع هذه الاشتراطات تتحسن خواص المعدن الفيزيائية الأصلية به أيما تحسن .

ويبين شكل (١٥) قطعة من المعدن قطرها بوصتان وربع بوصة وطولها (١٤ بوصة) لإنتاج قطعة من القطع المشكلة بالحدادة .
ويبين شكل (١٦) قوالب تجاوبها مشكلة تشكيلا مضبوطة لتشطيب هيكل مكنة




شكل (١٥) خامه معدنية معدة للتشكيل

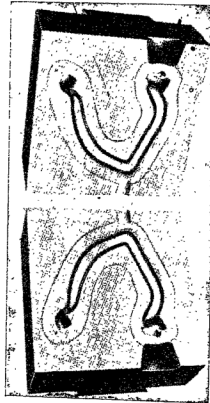

شكل (١٦) قوالب التشكيل النهائي تبيّن فيها فجوات وننايا

للبرشمة . ولا يلزم بعد حدادة هذا الجزء وقطع زخافه إجراء أية عملية تشكيل بالمكينات سوى ثقب ثقبى السرتين عند النهايتين .

 وبين (شكل ١٧) عملية الخصر ، وهى أول عملية من عمليات الحدادة . وتنقص هذه العملية من مساحة مقطع المعدن ، فتزيد فى طوله إلى الطول المطلوب ،




(شكل ١٧) عملية الخصر الأولى

بينما يتجمع المعدن عند النهايتين لتكوين السرتين . ويلاحظ فى هذه العملية استطالة فى ألياف البنية .

وبين (شكل ١٨) المعدن بعد تشكيله بالثنى ليطابق شكل تجاوزيف وثنائا قوالب التشطيب . والغرض من ثنى المعدن هو تجنب انكسار ألياف البنية عند أى نقطة على طول القطعة .

وآخر عملية حدادة هى تشكيل المعدن للثنى فى قوالب التشكيل النهائى المضبوطة . وتزال الزخائف التى حول الجزء المطروق فى قوالب تهذيب الأطراف

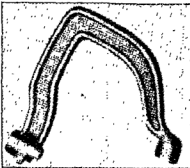

(شكل ١٩) المطروق بعد تهذيب الأطراف

(شكل ١٨) المعدن بعد الثنى

ولا يبقى سوى عملية ثقت ثقبى السرئين عند النهايتين لآتمام القطعة استعداداً لاستعمالها. وإذا وزعت عمليات الحدادة بطريقة صائبة وصممت قوالب التشكيل للقفلة بدقة تصبح لمنتجها مقاومة كبيرة إذا تعرضت للاستعمال العنيف . ويتحقق تجميع أو تركيز ألياف البنية فى المعدن إلى كتلة كثيفة فيها المقاومة والمتانة بضربات سريعة بالمطرقة . والمنتج الذى يشكل بهذه الطريقة له مقاومة كبيرة للصدمات ومقاومة لإجهادات الإلتواء التى تتعرض لها القطعة فى أثناء الاستعمال . وتقل خطوات الحدادة السابق شرحها من كمية المعدن لأن نسبة مقاومة القطعة إلى وزنها نسبة عالية . كما أنه لا يلزمها عمليات تفتيط بمكنات التشغيل ، وبين (شكل ١٩) المطروق النهائى بعد إزالة الزعاف .

مراعاة الأجزاء المعرضة للصدمات ولأصمالم تسبب تعب وكلال المعدن

يجب أن تصنع القطع التى تتعرض للإجهادات المعقدة التى تنشأ عن الصدمات، وكذلك للإجهادات المتذبذبة المتغيرة والأحمال المترددة المنعكسة من معادن جودتها عالية . ويجب عند تصميم وإنتاج مثل هذه المطروقات اتباع القاعدة الآتية :


« يجب الحصول على أقصى مقاومة من وزن المعدن الموجود » . ويُصنع بضع أجزاء الأليات وأجهزة التحكم والإدارة التى تتعرض لإجهادات عالية والتى تعمل دون توقف أو انقطاع بتشكيلها بأساليب الحدادة . وخصوصاً إذا توقفت على كفاية أدائها سلامة الأشخاص . وأساس هذه التوصية والنصح هو أن خواص المطروقات الميكانيكية التى تتوقف على ممطولية المعدن (قدرة للمطروقات على الاستطالة والتناقص فى مساحة المقطع ومقاومة إجهادات الصدمات ... الخ) تتحسن فى الاتجاه الطولى إذا استعملت على الساخن مع بقائها ثابتة تقريباً فى الاتجاه العرضى . كما يظل كل من الحد الأقصى لمقاومة الشد ومقدار إجهاد الخضوع ثابتاً فى الاتجاه الطولى والاتجاه العرضى على السواء .

وتكرار الإجهادات المترددة يسبب فى آخر الأمر تعباً وكلالاً فى المعدن إلا إذا عومل حرارياً بطريقة صحيحة . وإذا تعرض جزء لمثل هذه الإجهادات

فإن المنطقة التي تقع عليها الأحمال المتكررة تقع تحت تأثير الشد تارة والضغط تارة أخرى. وإذا شكل الجزء بالحدادة باستخدام وسائل الحدادة المضبوطة واستخدمت قوالب جيدة التصميم أصبح لبنية المطروق تكوين لينة سليم. وإذا لم تستوف جميع هذه الاشتراطات يتعرض في أثناء الاستعمال الجزء المطروق للكسر والانهار لأي عيب خفي غير ظاهر منه. ويجب تجنب توليد الأركان الحادة عند تصميم المطروقات على قدر المستطاع، لأن هذه الأركان هي أكثر مسببات الإنهار والإنكسار إثر تعب وكلال المعدن.

وبين شكل (٢٠) خامة للتشغيل معدة لتشكيل توصيلة عربية بالحدادة من خامة قضيب إسطواني. بعد تسخين الخامة إلى حالتها العجينية يسحب جزء مناسب منها ليسهل تماسكه بالقط عند أداء عمليات الحدادة التالية وتصبح القطعة معدة للتشكيل بالقوالب.


يصمم قالب تشكيل واحد لإجراء جميع عمليات الحدادة لتشكيل الجزء المطلوب بحيث يوزع المعدن بطريقة تبقى خطوط انسياب بنيته دون تغير حتى تزداد مقاومة المعدن للإجهادات. وإذا اتبعت خطوات الحدادة بالقوالب لتحقيق هذه النتائج، يصبح للجزء المنتج أقصى مقاومة للإجهادات عند استعماله. وبين شكل (٢١) القالب المستخدم في حدادة توصيلة العربية.

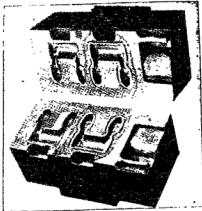

شكل (٢١) قوالب تشكيل مغلقة



شكل (٢٠) خامة معدنية

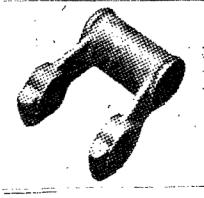

شكل (٢٢) القطعة بعد تشكيلها النهائي

وبعد سحب الجزء المعد لإمساك الخامة وهي ساخنة بالقطع، تجرى أول عملية تشكيل لتحديد نهاياته أو أطرافه ليناسب القالب، ثم تثنى نهايتا الخامة لتتكفيا لملء فراغات القالب في المواضع التي تتشكل فيها أجنحة التوصيلة. ويتم في هذه المرحلة توزيع المعدن توزيعاً يكون ألياف البنية حسب المطلوب، ثم تجرى عملية

التشطيب في قوالب، ويخرج الجزء بالشكل والسطح المشطب المطلوبين، وبذلك تقل كمية عمليات التشغيل بالمسكنات وكذلك عمليات التشطيب عالية التكاليف، إلى أقصى حد. كذلك يتم في قوالب التشطيب زيادة جودة المعدن الضرورية ليصبح عند الاستعمال متيناً، ويقاوم الإجهادات إلى أقصى حد مستطاع. وبلى هذا عملية تهذيب الأطراف على الساخن لإزالة الزوائد التي تكونت في أثناء عمليات التشكيل بالحداثة. وبين شكل (٢٢) القطعة بعد تهذيب أطرافها. وتزن هذه القطعة (١٤ رطلاً).

تشكيل كريات كراسي دورانه من الصلب بالحداثة

التشكيل بالحداثة على الساخن أو على البارد هو أول عملية يخرج بعدها الصلب على شكل كرية. وتستخدم الحداثة على الساخن في تشكيل الأحجام المميزة. لتشكيل كريات الصلب بالحداثة، يقطع سلك من الصلب بقالب قطع خاص ثم تشكل



شكل (٢٤)


الكرية بعد التشكيل الأول



شكل (٢٣)

قطعة من السلك مهيأة للتشكيل لتصير كرة صغيرة (كربة)

قطع السلك الصغيرة إلى شكل كروي تقريباً، وتظهر واحدة منها في (شكل ٢٣) وهذا الشكل يبين جزئاً قالب في كل منهما تجويف على هيئة نصف كرة، وتضبط أبعاد قطر وطول قطعة السلك حتى تتشكل الكريات بأقل ما يمكن من الزوائد أو الزعائف. ويبين (شكل ٢٤) الكرة بعد تشكيلها الأول. ويبين (شكل ٢٥) قالب التشكيل المستعمل في ذلك.

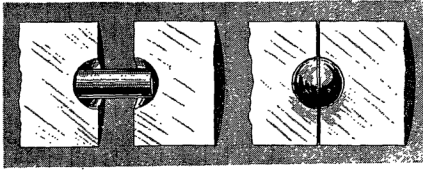

(شكل ٢٥) قوالب التشكيل

وبانتهاء عملية التشكيل هذه تمتاز الكرة مرحلة هامة من مراحل إنتاجها، وتتولد من هذه العملية إجهادات داخلية في الكرة يجب إزالتها بمعاملتها حرارياً، بتسخينها في أفران خاصة ثم تبريدها ببطء إلى درجة الحرارة العادية. ثم تجليخ الكرة بعد المعاملة الحرارية تجليخاً ابتدائياً في مكينات تجليخ خاصة (بدون ذنب) بوضع الكرة ملتصقة بجانب عجلة التجليخ بواسطة ترتيبية خاصة ضاغطة، فتدور الكرة في عكس اتجاه عملية التجليخ في مسار يساعد على تسوية سطح عجلة التجليخ باستمرار. وتخرج الكرة بعد هذه العملية غير كاملة التكور بتفاوت في قطرها مقداره بعض أجزاء من الألف من البوصة، كما يزيد حجمها عن الحجم المطلوب كثيراً.

ويتلو هذا عملية معاملة الكريات حرارياً معاملة مضبوطة لتصبح في منتهى الصلادة مع متانة كبيرة. وهذه العملية عبارة عن تسخين الكريات تسخيناً منتظماً



شكل (٢٦)
الكريّة في حالتها المنتهية
بعد التشطيب

 
إلى درجة حرارة معينة مضبوطة . ثم تسقى في الزيت أو الماء حسب حجم الكريات. ثم بعد ذلك تجرى عليها عملية مراجعة في فرن كهربى .

ثم تختم عمليات صنع الكريات بتجليخها نهائيا وتحضيرها ثم تلميعها . ويلزم التفتيش على الكريات بعد ذلك تفتيشا دقيقا قبل استعمالها . يبين شكل (٢٦) شكل الكريّة .

تشكيل قطع غير منتظم الشكل (عدد منها في آن واحد)

تحقق حدادة عدة أجزاء في آن واحد اقتصادا في المعدن ، كما تحقق تشكيلا جيدا على الساخن خصوصا إذا كان شكل القطع مناسباً لتشكيل جزء أو جزئين في وحدة واحدة . وتفضل بطبيعة الحال القطع المختلفة في عملية تهذيب الأطراف وفصل الزعانف . وتزيد عملية تشكيل عدة قطع في آن واحد في سرعة الإنتاج كما تسهل عملياته ، إذ تجمع هذه القطع ذات الأشكال غير المنتظمة لتكون مجموعة متناسبة بحيث تسهل تصعيم قوالب التشكيل . وكثيرا ما تحقق هذه الطريقة اقتصادا في كمية المعدن ، كما تقلل من تآكل القوالب فتطيل حياتها النافعة . وتستهمل كثيرا طريقة تجميع القطع التي يمكن أن تتوافق في وحدة واحدة للاقتصاد في تكاليف التشغيل . ومن المؤكد أن تجميع مثل هذه القطع في وحدات يزيد في سرعة الإنتاج دون اللباس بمجوده .

وتستهمل طريقة تجميع القطع في وحدات بنجاح في إنتاج منتجات كثيرة منها مثلا : حماله دليلية من الصلب الكريوتى ،



شكل (٢٧) خامة معدة للتشكيل

إذ تشكل إثنين منها في وقت واحد من قضيب اسطوانى مقطوع إلى الطول المطلوب

كما هو مبين في شكل (٢٧)

ويبين شكل (٢٨) قالباً تظهر فيه فجوات وثنايا التشكيل اللازمة لتشكيل حمالتين دليليتين في آن واحد .



(شكل ٢٨) قوالب تشكيل متفلة

وتجرى العمليات الحرارية اللازمة بعد تسخين القضيب إلى درجة حرارة الحدادة المعينة بالضبط. والعمليّة الأولى عبارة عن تكسيح القضيب المسخن لتحديد الأطراف، لإعداد نهايته لتشكيل السرتين ولترك كمية كافية من المعدن في وسط القضيب لتشكيل القنوات والمشقيات.

ثم تجرى العملية التالية داخل القالب. وبذلك يوزع المعدن توزيعاً منتظماً فيملاً فراغات القالب دون أن يتغير اتجاه خطوط الإنسياب في المعدن المطروق. وتشكل القطع في هذه العملية تشكلاً ابتدائياً.

وتنتهى إلى شكلها النهائى المضبوط الأبعاد، في فراغات قالب التشطيب. وتخرج القطع بعد هذه العملية بسطوح جيدة تقلل من عمليات التشغيل بالمكناات إلى أدنى حد. ويبين شكل (٢٩) القطعتين المشكلتين. وتلاحظ الزوائد والزعانف حولها.

وتزال الزوائد أو الزعانف على البارد في مكبس تهذيب الأطراف. وبعد إزالة الزعانف يزال المعدن من حول للمشقيات (المجارى) والنتوآت بالتخريم بالسنبك على البارد، ثم يثقب ثقب الوسط ويكثف بعملية تكييف الثقوب. ويوزع المعدن توزيعاً منتظماً في أثناء العمليات الأولى، فيحقق أقصى متانة في الجزء لمقاومة الإجهادات

العالية في أثناء الاستعمال . وبين الجزء الأيمن في شكل (٣٠) القطعة بعد إزالة الزوائد والزخاف عنها ، وبين الجزء الأيسر القطعة بعد إزالة المعدن من المشقبيات (الجارى) باستعمال السنبك على البارد .




(شكل ٣٠) مطروقات منتهية




(شكل ٢٩) مطروقات عملية التشكيل النهائية .

تشكيل القطع الفنية والقطع التي بها بروزات ونشوات بالحدادة

يلزم لتشكيل القطع التي تحتوى على إنحناءات وبروزات ونشوات، استخدام قوالب تشكيل مصممة تصميمياً دقيقاً . كما يلزم لتشكيلها وسائل من نوع خاص . ومثال لذلك يد إدارة ، شكلت بأساليب الحدادة العادية . وتبين الصور المرفقة عمليات الحدادة التي تلازم لتشكيل هذه اليد . ويجب تخطيط العمليات بدقة ، بحيث يملأ المعدن للسفن فجوات القالب تماماً ، وبحيث يتكون في أثناء التشكيل ، انسياب للألياف غير منقطع ، في المناطق التي تتعرض للإجهادات العالية عند الاستخدام . ويقع أحد مواضع هذه الإجهادات في الزاوية القائمة التي في يد الإدارة هذه . وبين (شكل ٣١) خامة معدنية اسطوانية ، قطرها ٢٥ ر ١ بوصة ، يكفي طولها

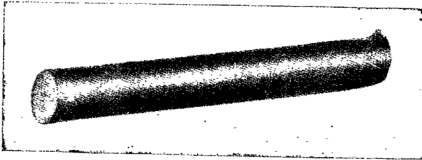

(شكل ٣١) خامة من المعدن

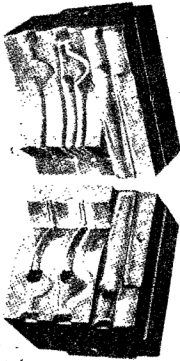

(شكل ٣٢) قوالب تشكيل مقفلة

لصناعة ثلاث قطع . ويبين (شكل ٣٢)
قالب التشكيل الوحيد المصمم لحدادة
هذه اليد .


وتشكل القطعة في الفجوات
الأربع ، التي في قوالب التشكيل للمقفلة ،
وتجرى عمليات الحدادة بالترتيب
الآتي :

يسطح القضيب المسخن أولاً
لتشكيل جزء القطعة الرقيق ، بينما
يركز المعدن الزائد لتشكيل السرة
العليا فيما بعد ، ثم يلي هذا ، عملية
الخصر ، لإطالة القضيب لتشكيل الساق
وطرف اليد ، ويكتل المعدن في ثالث
عملية أى تشكل القطعة ، وتتكون زاوية اليد القائمة دون مساس باستمرار
إنسياب الألياف في بنية المعدن .

ويبين (شكل ٣٣) القطعة بعد العملية الرابعة ، التي ينتج منها الشكل والحجم
النهائي والتشطيب السطحي المطلوب ، وذلك في قالب تشكيل التشطيب النهائي .
ثم تزال الزعانف للتسكونة من عصر المعدن بين سطحي القالبين ، عند إمتلاء فجوات
القالب بالمعدن ، وذلك باستخدام قوالب تهذيب الأطراف في مكبس خاص .


ويستعمل ذراع اليد بعد إزالة الزعانف لإنهاء عمليات الحدادة . ولا يلزم الجزء
المطروق تشغيل أو تشطيب كثير بالمسكنات ، إلا في صنع الثقوب . وتحقيق طريقة
تصميم قوالب التشكيل للمقفلة ، بقاء خطوط الإنسياب مستمرة دون إنقطاع ،
إلى نهاية عمليات الحدادة والتشكيل . وعمليات الحدادة تحسن المعدن في جميع
الاتجاهات ، وتبقى فيه متانة لمقاومة أقصى إجهادات يتعرض لها في أى موضع

منه في أثناء الاستعمال . ويبين (شكل ٣٤) للطروق النهائي بعد تهذيب أطرافه واستعداله .

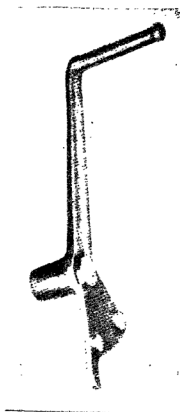

(شكل ٣٤)

نفس المطروق بعد تهذيب الأطراف

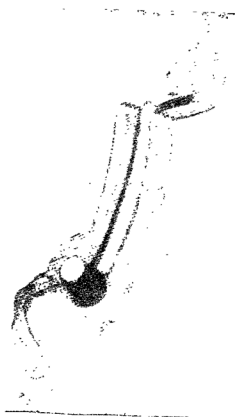

(شكل ٣٣)

النشكيل النهائي

أسئلة للمراجعة

- ١ - صف بإيجاز العمليات الميكانيكية المتتابعة ، التي تلزم لحدادة ذراع توصيل في محرك ديزل ، هذه الذراع مبينة في الأشكال (١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥) من هذا الباب .
- ٢ - صف بإيجاز العمليات المتتابعة الباقية لحدادة ذراع التوصيل المبينة في الأشكال (٦ - ٧ - ٨ - ٩ - ١٠) من هذا الباب .
- ٣ - ما هي الوسيلة المستعملة في حدادة أجزاء بها ثقوب وخفوات عميقة ؟
- ٤ - صف بإيجاز عمليات الحدادة المتتابعة لتشكيل جزء به ثقوب وجيوب وخفوات ، هذا الجزء مبين في أشكال (١١ - ١٢ - ١٣ - ١٤) من هذا الباب .
- ٥ - صف بإيجاز عمليات الحدادة المتتابعة لتشكيل قطعة بها أجزاء رقيقة ، وهذه القطعة مبينة في الأشكال (١٥ - ١٦ - ١٧ - ١٨ - ١٩) من هذا الباب .
- ٦ - أذكر بعض ما ينصح به لحدادة أجزاء تتعرض لإجهادات صغيرة منعكسة متكررة .
- ٧ - صف بإيجاز عمليات الحدادة للمتتابعة لصناعة توصيلة عربية ، وهذه مبينة في الأشكال (٢٠ - ٢١ - ٢٢) من هذا الباب .
- ٨ - صف بإيجاز عمليات الحدادة للمتتابعة لصنع كرية من كريات محاور الدوران مصنوعة من الصلب . وهذه مبينة في الأشكال (٢٣ - ٢٤ - ٢٥) من هذا الباب .
- ٩ - صف عمليات المعاملة الحرارية اللازمة في صنع كريات الصلب ، وكذلك عمليات التشطيب الأخرى .

١٠ - ناقش إمكانيات تشغيل عدة قطع غير منتظمة الشكل في آن واحد بوسائل الحداثة .

١١ - ما الاشتراطات المطلوبة لتخطيط عملية تجميع وحداثة قطع مختلفة ؟

١٢ - صف بإيجاز عمليات الحداثة المتتالية لحداثة عدة قطع في آن واحد وهذه القطع مبنية في الأشكال (٢٧ - ٢٨ - ٢٩ - ٣٠) من هذا الباب .

١٣ - إذكر بعض الإرشادات التي يجب إتباعها لحداثة قطع منحنية بها بروزات وتواءات وأجزاء منثنية .

١٤ - صف بإيجاز عمليات الحداثة للتتابع لحداثة (يد إدارة) ، وهذه مبنية في الأشكال (٣١ - ٣٢ - ٣٣ - ٣٤) من هذا الباب .

الباب السابع


الحدادة بالضغط

عمليات الحرارة بالضغط باستخراص الفوالب المستطحة وقوالب المتشكيل المفلة:

الحدادة بالضغط، عبارة عن عملية عصر بطيئة، لتشكيل المعدن العجيني إلى الشكل المطلوب . ويسمح ضغط المعدن البطيء بالانسياب للمعجن . ويستمر هذا الانسياب داخل المعدن بعمق كبير . ويتراوح الضغط على المعدن المسخن فيما بين (طن واحد و ٢٥ طنا على البوصة المربعة) . وتستعمل غالبا المكابس الهيدرولية في هذه العملية . ويمكن تشكيل المطروقات الكبيرة نوعا بمكابس أصغر بكثير من المطارق الكبيرة اللازمة للتشكيل بالطرق . ويؤثر الضغط في المعدن تأثيرا عميقا ، وهذا لازم في التشكيل الجيد بالحدادة فيشغل الجزء الداخلي من مطروق كبير الجرم تشغيلا أجود مما لو استعملت المطارق فيه .

وتستخدم المكابس الهيدرولية في حدادة الشبقات السداسية أو ثمانية الجوانب التي يصل وزنها أحيانا إلى (٢٥٠ طنا) . كما تستعمل هذه المكابس في عمليات الكبس والتخريم والتثقيب الواسع في الأجزاء الكبيرة ، وفي سحب الأسطوانات كبيرة الحجم الطويلة ، على الساخن . وتشمل عملية التثقيب الواسع إختراق شبق ساخن ، ثم تشكيله على ساق (شاقة) لتكوين إسطوانة مجوفة كما في أنابيب المدافع وما يشابهها ، وأعمدة المرافق (الكرنكات) الكبيرة التي يصل وزنها أحيانا ٥٠ طنا ، وأعمدة الإدارة كبيرة القطر ، وقصان الغلايات (المراحل) ، ومدافع البحرية التي يصل قطرها إلى ١٦ بوصة ، أمثلة للمطروقات الكبيرة التي يمكن تشغيلها بمكابس الحدادة الهيدرولية ، ويبين شكل (١)

شبق كبير من الصلب سداسى المقطع فى مكبس حدادة هيدرولى فى أثناء التشكيل .
ويصل ضغط بعض المكابس الكبيرة للمستعملة فى حدادة القلع الكبيرة
إلى ما يزيد على ١٥٠٠ طن .

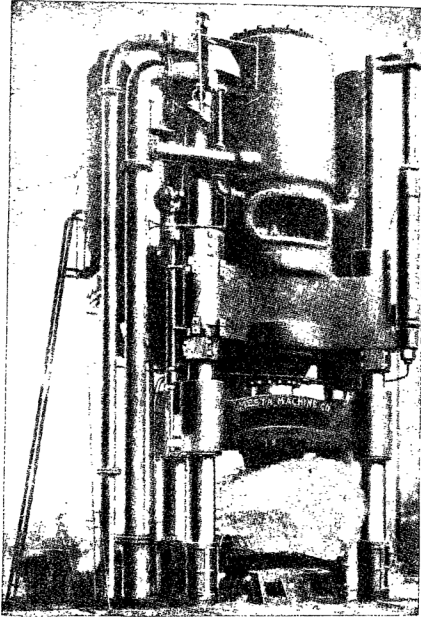

(شكل ١) تشكيل شبق وزنه ٢٠٠٠٠٠ رطل فى مكبس حدادة هيدرولى

وتستعمل القوالب من النوع المفتوح غالبا في أساليب التشكيل بالحدادة بالضغط . وتشكل القطع التي تشغل بالقوالب من النوع المفتوح ، بقوالب مسطحة أو قوالب بها مجار بسيطة ، أى إن هذه القوالب تخلو من الثنايا والتواءات .

ويمكن استخدام عمليات الحدادة بالضغط في إنتاج الأجزاء الصغيرة والمتوسطة الحجم ، ذات الأشكال البسيطة باستخدام قوالب التشكيل المغلقة . ولا يلزم لذلك إلا شوط واحد من رأس المكبس لتشكيل معين في القالب . وتشكل هذه الثنايا والفجوات بالمكائنات بحفرها في سطح القالب . وتنقل معظم طاقة مكبس الحدادة إلى المعدن ، في حين تمتص المكينة وأساساتها معظم الطاقة في حالة استعمال المطارق المتساقطة . ويمكن إنقاص حجم المعدن المطروق بعمليات الحدادة بالضغط ، في مدة أقصر مما لو استعملت عمليات الحدادة المتساقطة . ويعتبر هذا من أهم مميزات الحدادة بالضغط . الأمر الذي يقلل من تكاليف اليد العاملة . ومنتجات الحدادة بالضغط ، أدق من منتجات وسائل الحدادة المتساقطة . ولكن مقابل ذلك فإن الحدادة المتساقطة أكثر اقتصادا في إنتاج الأجزاء غير المنتظمة ، أو ذات الأشكال المعقدة . وتكون المكابس نفسها إما ميكانيكية أو هيدرولية . كما أنه يمكن تشكيل المعادن الحديدية وغير الحديدية بهذه الطريقة .

القطع المشكلة بقوالب التشكيل من النوع المفتوح

تصنع هذه المطروقات من القطع المشكلة بقوالب التشكيل ، باستعمال القوالب التي من النوع المفتوح ، فيضغط المعدن المسخن بين جزئى قالب التشكيل المسطحين ، أو الذى بهما مجرى بسيط على شكل (٧) ، أو على شكل نصف دائرة ، أو نصف بيضاوى . كما يمكن تشطيب وضبط أبعاد المنتجات باستخدام بلص أو آلات ماثلة تضغطها القوالب . وأهم مزايا هذه العملية هى مطاوعتها ومرونتها . وتنحى خواص المعدن الجيدة ، التي يمكن التحكم فيها بتخطيط عمليات الحدادة ، بحيث ينتج عنها أجود مجموعة من الخواص المفيدة ، كما تعين كمية واتجاه تشغيل المعدن على الساخن ،

خواص المعدن التي تحقق أقصى فائدة عند الاستخدام وتقدر الخواص الميكانيكية لهذه القطع عادة باختبار عينات خاصة ، تؤخذ من مواضع معينة بحجم المطروقات . وتنتج المطروقات بالقوالب المفتوحة ، بإحكام وأشكال متعددة بالطريقة السابق وصفها . وتخصص هذه المطروقات للاستعمال في الصناعات المختلفة ، في الأحوال التي تكون فيها أكثر ملاءمة من المطروقات المشككة بقوالب التشكيل من النوع المقفل . وتشغل بعض المطروقات المخصصة لأغراض خاصة ، مثل السكتل التي تصنع فيها قوالب التشكيل (خامة قوالب التشكيل) . ويختار المنتج أنسب وسائل التشكيل والتشغيل وطرقها مستندا إلى خبرته ، لإنتاج قطع تؤدي عملها المخصصة له على أم وجه . ويبين شكل (٢) إحدى خطوات تشكيل خامة قالب من قوالب التشكيل. ولا تستخدم إلا أجود أنواع الصلب في إنتاج خامة هذه القوالب .



(شكل ٢) تشكيل خامة قالب تشكيل

وتصنع خامة القوالب عادة من صلب الأفران الكهربية . وتزن شبعات الصلب التي تصنع منها عادة فيما بين (٣ و ٢٠ طناً) مقطوعاً مربع ، وأركانها مستديرة . وتحول الشبعات إلى كتل مبسطة وكتل مربعة ومسطحات ، ثم يعاد تسخينها ودرفلتها إلى شكلها النهائي . وتجري التحليلات الكيماوية والاختبارات الفيزيائية ، على كل سبكة من الصلب ، قبل تحويله إلى خامة لقالب التشكيل . وتشمل عمليات التحويل الأولى ، الحدادة بالضغط أو الكبس ، لينساب المعدن في ألياف في الكتل مما يحسن خواصه الفيزيائية . وتضبط عملية تبريد خامة القالب بعد عمليات الحدادة



(شكل ٣) جزئى قالب من قوالب التشكيل
من النوع المفتوح

بطريقة علمية ، لإفلال إحتمال حدوث تشققات أو تفلقات حرارية فيها ولإعدادها لعمليات المعاملة الحرارية التي تلى ذلك . والتحكم الدقيق في المعاملة الحرارية ضرورة لا بد منها حتى تتغلغل الصلادة وتتناسق في المعدن . ويبين شكل (٣) جزئى قالب تشكيل من النوع المفتوح ، منتهية ومشطبة ومصدلة (مقساة)


ومراجعة حراريا . صنع هذا القالب بتشكيل كتل من صلب السبائك باستعمال قوالب التشكيل من النوع المفتوح .

ويجب أن تصنع المطروقات عالية الجودة والمخصصة للاستعمال الثقيل من صلب السبائك الخاص . كما يجب توافر الخبرة الفنية والوسائل الحديثة لاستيفاء الشروط سالفة الذكر . وتستعمل مطروقات مصنوعة من سبائك الكروم والنيكل والموليبدوم ، أو ما يماثلها لقدرتها على مقاومة الاجهادات العالية ، ولتحملها

للوثرات التي تستولد تعب المعادن وكلاهما ، التي تتعرض لها في المكينات الثقيلة الحديثة . وتصنع هذه المطروقات في مكابس هيدرولية تعمل بضغط تتراوح فيما بين (٣٠٠ و ٢٠٠٠ طن ويزيد) لاستخدام قوالب من النوع المفتوح .

ويجب إتخاذ جميع الإحتياطات ، للتأكد مما يحدث داخل الشبكات وغيرها من الكتل التي تحت التشغيل ، لذلك تعامل حراريا بطريقة مضبوطة بعد عمليات التشغيل على الساخن . وتشمل المعاملة الحرارية تخمير المطروقات قبل تشغيلها بالمكينات ، ثم تصليدها (تقسيتها) بعد التشغيل ، بسقيها في الزيت أو استبدال بنيتها في الهواء ، تبعا للخواص الموضوعة لنوعها . وبين شكل (٤) مكبس حدادة قدرته (٢٠٠٠ طن) في أثناء تشكيل عمود ترتيبة تروس لتخفيض السرعة من شبق قطره ٥٤ بوصة .


وتصنع مطروقات كثيرة من صلب على الجودة ، بالقوالب المفتوحة ، كالأوعية

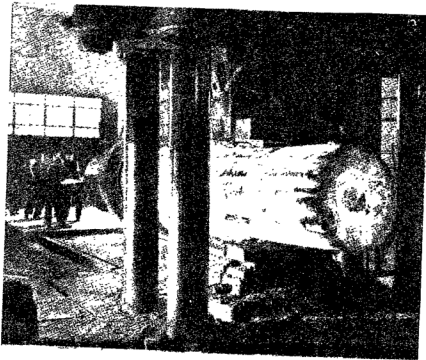

(شكل ٤) مكبس حدادة قدرته ٢٠٠٠ طن

وقصان اسطوانات المحركات أو الكباسات المستعملة في عمليات الشبكات ، وأعمدة مرافق مكابس تهذيب الأطراف ، ومكابس التخريم ، ومكابس التشكيل ، وكباسات مكينات تشكيل المسامير ، والمحركات والمضخات ، وأعمدة دوران جميع أنواع المكينات الثقيلة ، وأعمدة أعضاء التأثير في المكينات الكهربائية ، وأعمدة دوران التروس الكبيرة الثقيلة ، وأعمدة إسطوانات الدرفلة وخاصة قوالب تشكيل اللدائن ، والقوالب الخام وقوالب التشكيل بالسباكة ، ومحاور عجلات القاطرات ، وأعمدة المرافق ، وأعمدة الكباسات . ويتراوح وزن هذه المطروقات فيما بين بضعة أرباطال وخمسين طناً .

ويبين شكل (٥) أمثلة لعدة مطروقات ثقيلة ، معدة للتشطيب في ورش مكينات التشغيل . وتحوى الصورة عمود حركة طوله (٤٨ قدماً) خاص بكراكة حفر ، وعمود مرفق ثنائى لمكبس تشكيل ثقيل عومل حارياً ، ومرفق مكينة

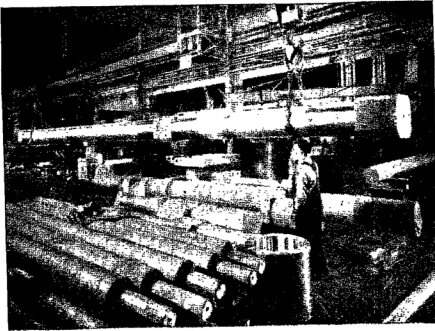


(شكل ٥) مطروقات كثيرة مختلفة

حدادة مقاسه (٥ بوصات) ومجموعة من درافيل تجفيف مكنة غسيل ، وقيص حمالة درفيل .

مكابس الحدادة الميكانيكية الرهبرولية

تستعمل هذه المكابس فى إنتاج كثير من المطروقات المختلفة ، لاسيما المطروقات الصغيرة المتماثلة الجوانب ، التى تصنع من الصلب أو من المعادن غير الحديدية الأخرى ، التى لا تقاوم التشكيل كثيراً وهى فى الحالة اللينة العجينية . كما تصلح هذه المطارق لإجراء عمليات ضبط أبعاد أنواع مطروقات الصلب ، السابق تشكيلها بالمطارق المتساقطة ، وبمكائن التشكيل بالحدادة . فبينما تشكل نسبة كبيرة من المطروقات بالحدادة المتساقطة فإن كثيراً من المنتجات يمكن تشكيلها بمكابس الحدادة ومكائنها ، وكذلك مكائن التنفيخ . وهذا النوع الأخير من المكائن مشروح بالتفصيل فى الباب التالى . وتستعمل مكابس الحدادة ومكائنها فى تشكيل المطروقات عندما يرى مهندس الحدادة أنه من المناسب استعمال هذه المعدات لإنتاج أجود للنتجات وأكثرها إقتصاداً . وتتعين الوسيلة التى يجب إتباعها فى تشكيل المطروقات بعوامل مختلفة ، مثل حجم المنتج وشكله وعدد خطوات الإنتاج ، وتكاليف الآلات اللازمة للأداء ، هذا زيادة عن عوامل أخرى . ولعملية الحدادة بالضغط ، نفس مميزات الحدادة بقوالب التشكيل المقلقة ، من حيث تحسين خواص المعدن . كما أن منتجاتها فى نفس المستوى العالى ، الذى لمنتجات المطرقة المتساقطة التى يشيع استعمالها .

وتصمم مكابس الحدادة الميكانيكية ، بحيث تكون جسيئة ومحاورها على استقامة واحدة ، فى توازن وضبط ، لتصلح للتشغيل السريع . وتتراوح أحجامها فيما بين (٥٠٠ طن و ٦٠٠٠ طن) ، وبين شكل (٦) مكبس حدادة ، ميكانيكياً مريعاً ، قدرته (٢٠٠٠ طن) إنتاج شركة (أجاكس) فى أثناء التشغيل . وهذا المكبس مصمم خصيصاً لإنتاج عدد كبير من المطروقات ، بقوالب التشكيل المقلقة . ويصح أن تكون هذه المطروقات

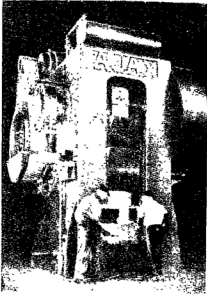

(شكل ٦)

مكبس حدادة ميكانيكى مربع قدرته ٢٠٠٠ طن العمل والإنتاج أكثر من غيرها .


ولهذا القابض الذى يعمل بالهواء المضغوط ، عدة أقراص احتكاك . ويعمل بطريقة مباشرة سريعة سهلة ، ويحرك رافعة تعمل بضغط القدم . وتصميم هذا القابض ، الذى يقصد منه التجاوب السريع ، يمكن من أداء عدة عمليات حدادة بعد تسخين المعدن مرة واحدة لا غير ، وهذا مما يزيد فى إنتاجه . وتنتقل القدرة المحركة ، التى تتولد من المحرك من الحدافة إلى عمود الكبس الخلفى عن طريق سرعة الأمن التى بالحدافة ، وتعمل بالاحتكاك فتزلق عند زيادة عزم الإلتواء ، قبل أن يحدث للكبس أى ضرر، إذا زاد الحمل أو إذا وقع أى حادث معطل أثناء العمل .

ويمكن مقارنة مكابس الحدادة ، بمطارق الحدادة المتساقطة البخارية ، أو ذات الموح ، من حيث قدرة كل ، بضرب قدرة مكابس الحدادة الاسمية بالطن فى معامل (٢ أو ٢½) . ومكبس الحدادة المبين فى شكل (٦) ، يعادل مطرقة بخارية قدرتها (٤٠٠٠ رطل) أو مطرقة متساقطة ذات اللوح قدرتها (٥٠٠٠ رطل) . ومنتجات مكابس الحدادة ، تعادل منتجات وسائل الحدادة الأخرى ، من حيث الدقة والجودة .

وتجنّب فوائد كثيرة زيادة عما تقدم ، مثل زيادة تحمل ومتانة المشغولات ، إذا سخنت بالوسائل المحسنة ، باستعمال التأثير الكهربى للتسخين ، وبالتحكم فى جو التسخين . وتتخلص طريقة التسخين بالتأثير الكهربى فى وضع المسدن فى فرن التأثير ، وإمرار تيار على التردد فى ماسورة من النحاس الأحمر تبرّد بالماء ، وهذه الماسورة فى الواقع هي الملف الابتدائى فى المحول ، فيمر تيار قوى فى المعدن الذى يعتبر فى هذه الحالة ملف ثانوى ، فترفع مقاومة المعدن للتيار الكهربى السارى فيه درجة حرارته . ويمكن ضبط درجة الحرارة المطلوبة بالتحكم فى مدة سريان التيار فى المعدن . ويصم الفرن بطريقة ما ، بحيث يمنع المعدن المسخن من ملامسة الأكسجين الذى يحتوى عليه الهواء المحيط . وتتلأ بعض هذه الأفران بغازات مختزلة ، مثل أول أكسيد الكربون ، أو الأيدروجين ، فتحيط بالمعدن المسخن وتمنعه من التأكسد الذى يكون طبقة من أكسيد الحديد على سطحه .

وتتحسن نتائج التشغيل بالحدادة باستعمال الضغط الهيدرولى لإزالة طبقة أكسيد الحديد ، وكذلك باستخدام قوالب من الصلب تزيد صلابتها عن المعتاد . ويمكن استعمال قوالب صلابتها عالية مع مكابس الحدادة لأنها لا تولد صدمات عند التشغيل . وتستخدم مكابس الحدادة لسك المشغولات والمطروقات والمشكلات على الساخن أو على البارد التى سبق إنتاجها بوسائل الإنتاج السريع الأخرى ، وهذا يقلل من تكاليف الإنتاج .

وتعمل رءوس المكابس الهيدرولى المستخدمة فى الحدادة بالضغط على مائع من الموائع المختلفة . ويستعمل الزيت عادة فى المكابس الحديثة ، كما تستعمل موائع أخرى مثل الماء فى بعض الحالات . كما يستعمل البخار للوصول إلى الضغط اللازم لتحريك المكبس . ولزيادة سرعة التشغيل ، تصمم الدورة الهيدرولى بحيث يرجع المكبس بسرعة بعد شوط الحدادة ، بينما تكون سرعته بطيئة نسبياً فى أثناء الضغط للتشكيل بالحدادة ذاتها . ويمكن التحكم فى طول الشوط ، وكذلك فى ضغط المكبس . وتضم بعض المكابس ليرجع المكبس تلقائياً (أوتوماتياً) عند بلوغ أى ضغط معين .

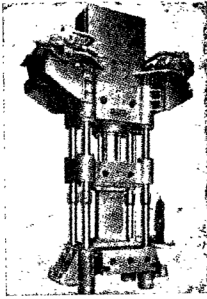

ويبين (شكل ٧) مكبس هيدرولي
قدرته (١٠٠٠ طن) وطول شوط
مكبسه (٤٢ بوصة).

وتستعمل القوالب المسطحة
أو قوالب التشكيل للمقننة
في المكبس البين في (شكل ٧)
ويولد الضغط الهيدرولي في مكبس
يداران بمحركين كهربيين . وتصمم
الدورة الهيدروليكية في المكابس
الهيدروليكية بطرق شتى ، ليصبح لها

كفاية في أثناء شوط الحدادة . (شكل ٧) مكبس هيدرولي قدرته (١٠٠٠ طن)
وطول شوط مكبسه (٤٢ بوصة)


وفي كثير من المكابس يصل ضغط
الزيت إلى إسطوانة المكبس الرئيسية من مضخة (طرمبه) زيت . ويتسرب الزيت
عن طريق صمام الرجوع للموصل بالإسطوانة . ويبقى صمام آخر مفتوح في أثناء نزول
ورجوع المكبس بسرعة ، يسرى الزيت بين الإسطوانة الرئيسية والخزان . ويستعمل
الزيت في كثير من المكابس الهيدروليكية الحديثة ، إلا أن الماء يستعمل في المكابس الكبيرة
التي يلزم فيها تركيب الضغط في خزانات أو إسطوانات التريكم الملحقة بالمكابس .
وأحدث التطورات في هذا المجال ، هو استعمال مكبس ميكانيكي من النوع
ذو الالوب مع الضغط الهيدرولي لتجريك المكبس عن طريق حدافة أو دوارة ،
فستستخدم الطاقة المخزونة في الحدافة في شوط النزول . وبهذه الوسيلة يحدث نزول
ورجوع سريعان ، فيزيد إنتاج المطروقات كثيرا .

حدادة القطع الكبيرة بمطابس الحدادة

يفضل استعمال المكابس الهيدروليكية والميكانيكية الكبيرة عن استعمال مطارق
الحدادة الكبيرة في تشكيل القطع الضخمة . وأهم ما يميز المكابس الهيدروليكية


أن إهتزازاتها أقل من إهتزازات مطارق الحدادة الكبيرة ، وضغط المكابس الهيدرولية بالعصر ، بخلاف المطارق التي تضغط بقوة الصدمة . وتتراوح أحجام المكابس الهيدرولية فيما بين (٥٠٠ طن وما يزيد على ١٥٠٠ طن) وتبين هذه الأرقام أقصى ضغط تولده المكابس .

وتستعمل شبكات الصلب الكبيرة ذات المقاطع المستديرة ، أو المربعة أو المسدسة ، والتي تبلغ مساحة مقطعها (٤٠ قدما مربعا) في المكابس الهيدرولية الكبيرة ، لإنتاج أعمدة الإدارة في المحركات الكبيرة والمولدات التربينينة ومحاور التربينات ، ومواسير مدافع البحرية ، وأعمدة إدارة رفاصات البواخر وأعمدة المرافق الكبيرة ، وخامات قوالب المطروقات الكبيرة . وكثيرا ما تستعمل مكابس هيدرولية قدرتها (١٥٠٠ طن) لحدادة قطع كبيرة وزن (٢٠٠ طن أو أكثر) . وتعمل معظم

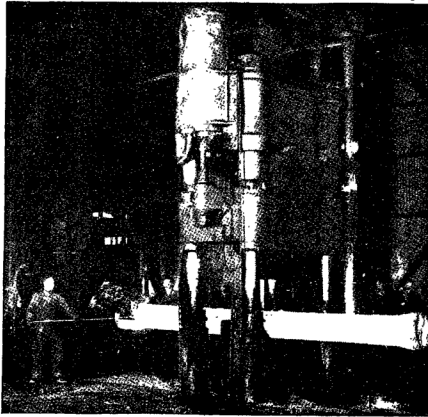

(شكل ٨) عملية سحب عمود كبير في مكبس حدادة قدره (١٠٠٠ طن)

المكبس الهيدروليكية الحديثة بواسطة مجموعة من المضخات تضغط الزيت أو الماء إلى الضغط العالي المطلوب لإدارة هذه المكابس . كما يستعمل البخار لتوليد الطاقة اللازمة ، وخصوصا في المكنات القديمة . ويبين (شكل ٨) عملية سحب عمود كبير في مكبس حدادة قدرته (١٠٠٠ طن) . ويبين (شكل ٩) عملية توسيع مطروق مجوف ، على شاقفة في مكبس حدادة قدرته (٤٠٠٠ طن) به ترتيبه لإدارة المطروقات .

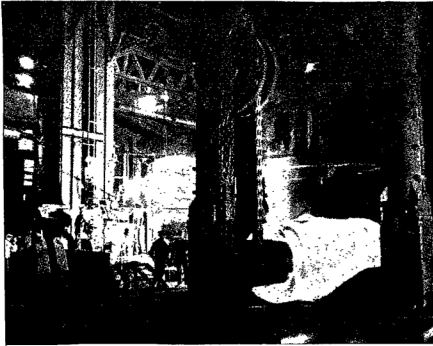


(شكل ٩) عملية توسيع مطروق مجوف على شاقفة في مكبس حدادة ، قدرته (٤٠٠٠ طن)

حدادة الأجزاء الصغيرة والمتوسطة بحدادة الضغط

يمكن استعمال عمليات حدادة الضغط في إنتاج الأجزاء الصغيرة والمتوسطة ، ذات التصميمات البسيطة ، باستعمال قوالب الحدادة المقفلة . ولا يلزم لذلك إلا شوط واحد للكبس . وبهذا تنتقل معظم الطاقة المولدة في المكبس ، إلى المعدن المطروق ، مما يسرع من عملية الحدادة ويقلل من تكاليف اليد العاملة . كما أن منتجات مكابس الحدادة ، أدق من مثيلاتها المصنوعة بعمليات الحدادة المتساقطة . ومكابس

الحداذة، إما ميكانيكية أو هيدرولية. وتستعمل هذه المكابس في حداذة مطروقات من المعادن الحديدية أو غير الحديدية.

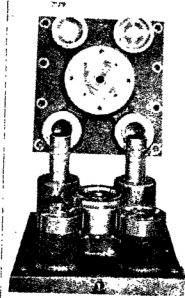


(شكل ١٠)

القوالب المستعملة لحداذة خامة حلقة ترس

ويبين (شكل ١٠) القوالب المستعملة لحداذة خامة حلقة ترس بالضغط ، ويبين (شكل ١١) خطوات العمل اللازمة لإنتاج هذه القطعة ، وتلزم ثلاث عمليات حداذة لإنتاج خامة الترس . يوضع المعدن المسخن فأثماً على القالب الأيسر ، ثم يضغط في العملية التالية ، ليملاً قوالب التكتيتل ثم ناء، فيتشكل المعدن بالشكل العام المطلوب. ويشطّب المنتج في العملية الأخيرة في قوالب

التشطيب . ويمجرى القالب العلوى والسفلى على مسامير دليلية ومجاريها ، لضبط المحاور في أثناء التشغيل .


ويبين (شكل ١١) ، شكل المعدن بعد كل خطوة من خطوات إنتاج خامة الترس بحداذة الضغط . ويبين الجزء (أ) قطعة الصلب مسخنة إلى درجة الحرارة المعينة لها ، استعداداً للحداذة بضغط عاصر بطيء ، على نهايتى القطعة المسخنة ، في الخطوات التالية . ويبين الجزء (ب) أثر العملية الأولى ، التى تنوعج القطعة ، وتزيل طبقة الأكسيد عنها استعداداً للعمليات التالية . ويبين الجزء (ج) شكل المعدن بعد ضغطه بين قالبى التكتيتل . ويبين الجزء (د) المنتج بعد آخر عملية حداذة ، وقد تم تشكيله إلى الأبعاد والشكل المطلوب ، ولا يبق بعد ذلك سوى إزالة الزانف . ويبين الجزء (هـ) المطروق المشطّب بعد إزالة الزانف ، معداً لإجراء عمليات التشكيل والتشغيل بالتشغيل بعد ذلك بالمكينات . وتزال الزانف ويثقب

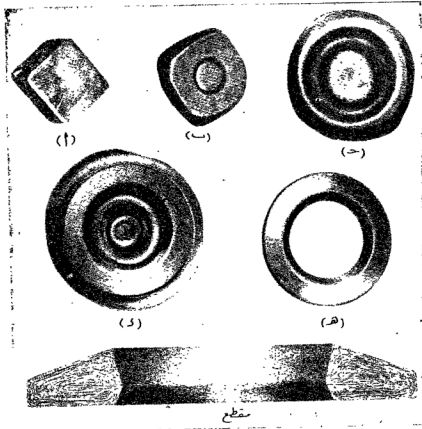

(شكل ١١) خطوات إنتاج خامة ترس بحدادة الضغط


التقب الأوسط على مكبس تهذيب الأطراف باستعمال قوالب التهذيب . وتظهر في صورة المقطع الموجود في أسفل الشكل ، البنية الليفية في خامة الترس المشغلة بعملية حدادة الضغط . ويمكن بهذه الوسيلة التحكم في كثافة وإتجاه خطوط إنسياب التليف لتوليد المتانة ومقاومة الصدمات في المواضع التي يلزمها ذلك .

 وتوضح الأشكال (١٢) و (١٣) و (١٤) كيف تزيد الحدادة من تحمل ومتانة المشغولات . ويظهر الفرق واضحاً من تكوين الألياف في خامتي ترسين ، شغلت إحداها بمكنات التشغيل ، والأخرى بالحدادة . وبين (شكل ١٢) ، البنية الحبيبية في خامة ترس شغل بمكنات التشغيل من عمود، وتظهر البنية الحبيبية في إتجاه واحد فلا يصل المعدن بذلك إلى أقصى تحمله ، لأن خطوط التليف غير متشابكة .



(شكل ١٣)

 
حييات البنية في خامة ترس مشكلة بالحدادة



(شكل ١٢)

حييات البنية في خامة ترس مشكلة من عمود

 ويبين (شكل ١٣)، البنية الحبيبية في خامة ترس مشغلة بالحدادة في قوالب التشكيل المنقطة. تتجمع خطوط الإنسياب الشبيهة بالألياف، في هذه القطعة، بحيث تشكل جميع أسنان الترس عند قطعها بالمكناات في مواضع بالخامة مكتلة بالحبيبات، فتصبح لهذه الأسنان مقاومة كبيرة للإجهادات، مع تساوى ذلك في كل سنة.



(شكل ١٤)


مقطع أظهرت بنيته في خامة ترس مشكلة بالمادة

ويبين (شكل ١٤) مقطعا دون تكبير مجهرى، ظهرت بنيته في خامة ترس شغل بالحدادة. وفي مثل هذا المقطع، يظهر فعل التشكيل بالحدادة، في إنسياب خطوط الإنسياب في بنيته. والمقطع، غير المجهرى، عبارة

عن مقطع في بنية من المعدن، أظهرت بنيته لتفحص بالعين المجردة أو بعدسة مكبرة، لا يتعدى التكبير بها عادة، عن عشر مرات. ويستخدم مثل هذا المقطع لفحص حالة المعدن وبنيته الداخلية خصوصا عدياً.

ويبين (شكل ١٥) قوالب التشكيل للاستعمالة في تشكيل سلسلة خطاف. وتثبت قوالب صغيرة، مستطيلة في سنادة القالب بواسطة قوابض معكوفة، كما هو ظاهر في الجزء الأمامى من سنادة القالب السفلى. وتركب السنادة في مكانها على المكبس، وهى عبارة عن لوح تثبت عليه القوالب.


ويستعمل أول زوج من هذه القوالب، لتحديد أطراف القطعة الختام المربعة المقطع، المنحنية الأركان، للتخلص من طبقة الأكسيد. وتجرى عملية تكتيل المعدن

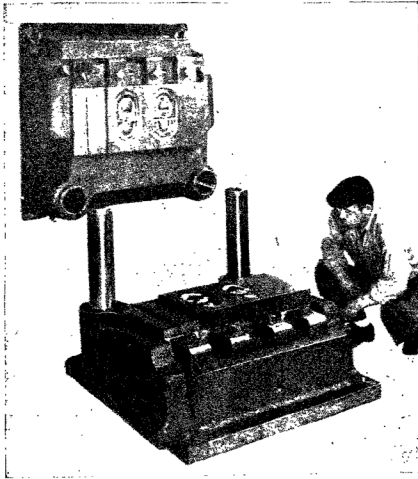

(شكل ١٥) قوالب تشكيل لجدادة سلسلة خطاف

في زوج القوالب الثانى ، وعملية التشطيب في الزوج الثالث . ويمكن إجراء عمليات إضافية أخرى ، في القطع الخام إذا لزم الأمر .

ويبين شكل (١٦) العمليات المتتالية ، التي تجرى على هذه القوالب لتشكيل سلسلة الخطاف السابق الذكر . وتظهر قطعة المعدن الساخن إلى اليسار في الشكل ، كما تظهر في المنظر الثانى نفس القطعة بعد تحديد أطرافها وتسويتها ، كما توضح عمليتي التكتيل والتشطيب في المنظر الثالث والرابع . وهذه السلسلة مشككة في مكبس ميكانيكى إنتاج شركة (أجاكس) .

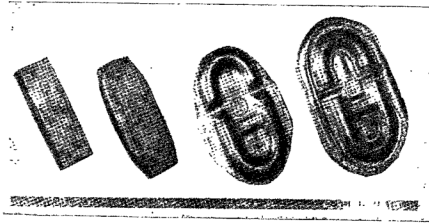

شكل (١٦) العمليات للتشكيل لسلسلة خطاف

١- تقادم حدادة الضغط على أساس تشايبى

يمكن إنتاج عدد كبير من المطروقات المتأثلة الجوانب بحدادة الضغط . إذ يمكن إنتاج مطروقات مثل خامات التروس ، وأقراص وشفة الإدارة ، ومثاقيب الصخر، وغير ذلك من القطع المتشابهة بحدادة قِطْع من المعدن مربعة المقطع، بالضغط بعد قطعها إلى الأطوال المناسبة ، ثم تشكيلها في القوالب . وتشمل عمليات الحدادة عادة، عملية التسوية والإبعاج، لإزالة طبقة الأكسيد، ثم تلها عملية التكتيل التي تغير شكل المعدن . وتحتوى سلسلة العمليات المتعاقبة ، على عملية الكبس والتنفيح الأولية التي تكسّر قشور القطعة ، ويتلو ذلك عملية التكتيل والاستعداد، التي تحرك الخامة المشكلة من موضعها ، وتبينها في الموضع المضبوط حتى يقل إنسياب المعدن إلى أدنى حد ، كما تقل الزخائف المولدة وكذلك يقل تآكل القوالب من الاحتكاك في عملية التشكيل النهائية (التشطيب) . وتخرج القِطْع المشكلة بعد ذلك ، بأبعاد متفاوت قليل بسطح ناعم إلى حد ما . والزخائف المتولدة بهذه الطريقة ، أقل بكثير من الزخائف المتولدة من طرق المطرقة المتساقطة المتوالية في حدادة التساقط .

ويمكن منع تكون الرغاف كلية ، بإدخال جزء القالب الأعلى في فجوة تشكيل الجزء الثالث الأسفل ، ليحاصر المعدن الخامة تماما . وتزداد دقة المطروقات كثيرا بتصميم طرادات ميكانيكية في جزئ قالي التشكيل الأعلى والأسفل . ويمكن تقليل كمية الزائد إلى أدنى حد ، أو التخلص منه تماما ، باستعمال طرادات جيدة التصميم ، وباستخدام الطريقة المناسبة التي يعمل بها المكبس ، لتسهيل تناول مختلف أنواع المشغولات دون استعمال مساكات (لقط) . وينتج عن هذا إقتصاد في خامات عالية التكاليف .


وتطابق تشكيلات فراغات قوالب التشكيل في حدادة الضغط ، خامات القطع (سواء أكانت على إتجاه الطول أم على إتجاه العرض) تشكيلات فراغات قوالب التشكيل بالحدادة المتساقطة . وهذه التشكيلات ، هي تشكيلات "تحميد الأطراف وتشكيلات الخصر والحني والتكثيل والتشطيب .

ويعتمد ترتيبها في أثناء الأداء على شكل القطعة المطلوبة . ويلاحظ أن مشاوير رءوس مكينات حدادة الضغط ، ثابتة لا تتغير . لذلك يجب أن تكون مساحة مقطع فراغ قالب الخصر كافية ، لتحتوى على قضيب الخامة ، دون أن يولد زعافا ، وكذلك لتمنع إحتمال تكون ثنايا إنفصالات لحامية باردة ، في أثناء توالى عمليات الحدادة .

ولا يلزم لبعض عمليات التشكيل بهذا النوع من الحدادة ، توزيع المعدن داخل القالب بعمليات خصر سابقة لصعوبة التصميم ، وفي هذه الحالة تلزم تسوية الخامة للتخلص من قشورها .


ويمكن التخلص من الأكسيد باستخدام طريقة التسخين بالتأثير أو التسخين في جو واق محكم ، أو بإزالة القشور هيدروليا ، أو بعمليات لتكسير القشور الأكسيدية . وذلك قبل إعداد الخامة للتسخين إلى درجة حرارة الحدادة . ولإزالة الأكسيد بهذه الطريقة أهمية كبيرة في عمليات حدادة الضغط ، لأن المعدن المسخن لا يُضغَط إلا مرة واحدة في أثناء كل تشكيلة في القالب . وكثيرا ما يستغنى في هذه

العمليات عن (اللقط) المساكات وذلك باستخدام طرادات ميكانيكية لإخراج المشغولات من فراغات القوالب ، وينتقل الجزء من تشكيل إلى آخر بواسطة الزعانف .

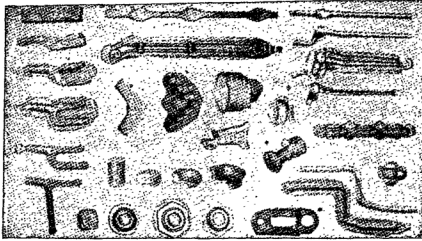

شكل (١٧) عمليات متتابعة لإنتاج مجموعة من المشغولات

ولا تستعمل مكابس الحدادة في إنتاج القطع متغيرة المقطع ، التي تحتاج إلى عمليات سحب وخصر كثيرة ، لعدم إمكان تغيير طول المشوار في هذه المكينات. ويوصى باستعمال المطارق المتساقطة البخارية لإنتاج مثل هذه المشغولات ، لأنه يمكن تغيير أطوال أشواطها . ويستعمل بعض منتجي المطروقات المعقدة ، خامات سبق درفلتها أو خصرها بالمطارق البخارية لتوزيع معدن الخامة قبل حدادتها بالضغط في قوالب التشكيل المقلدة . كذلك يمكن استخدام مكبس الحدادة ، لفص المطروقات الخام ، التي لها تركيب كيميائي خاص ، مثل الصلب السبائكي الخاص ، أو صلب العدة عالي الكربون ، على الساخن لأنه لا يمكن قصها على البارد . ويستعمل المكبس أيضا في تهذيب أطراف المطروقات المصنوعة من الصلب عالي الكربون ، أو السبائك على الساخن بعد تشكيلها بالمكبس وقبل أن تبرد . وكثيرا ما تلف المطروقات إذا هُذِّبَتْ أطرافها على البارد .

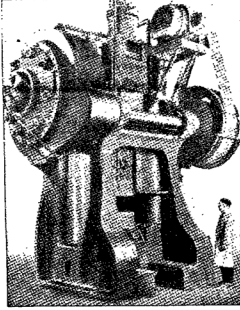


شكل (١٨) مكبس حدادة ميكانيكي
إنتاج شركة أجاكس

ويبين شكل (١٧) مجموعة من المطروقات كما يبين عمليات إنتاجها المتتابعة . ويبين شكل (١٨) واحد من مكابس الحدادة الميكانيكية استعمل في تشكيل المشغولات المينة في شكل (١٧) . والمكبس مجهز بطراد ميكانيكي ، وبكل من جزئي القالب الأعلى والأسفل طراد بذراع تعمل بمحْدَبَة (كامة) للجزء الأسفل . ويمكن تناول مختلف المشغولات دون استعمال (اللقط) إذا استعملت هذه الطرادات، فيحقق هذا اقتصادا في المعدن .

تشغيل القطع غير المدبرية بمحْدَبَة الضغط على السامن تشغيم مضبوط
الاستعداد

تشغل قطع غير حديدية كثيرة كالمينة في شكل (١٩) بوسائل حدادة الضغط، فيقطع المعدن من عمود أو قضيب مبشوق، لدونته تناسب التشكيل وهو في درجة حرارة الحدادة، وذلك لئلا تشكيل فراغ القالب تماماً بشوط واحد . وتقاوم هذه القطع الضغوط العالية إلى حد ما، لأنها لا تُنفذ الهواء أو الغاز أو الماء، كما أنها متينة وكثيفة وناعمة ودقيقة ولا يلزمها تشغيل كثير بالمكناات . وتستعمل المشغولات غير الحديدية المشغلة بمحْدَبَة الضغط في أجزاء المكناات والمحركات والمعدات وأدوات القياس وأجهزته . . . الخ .

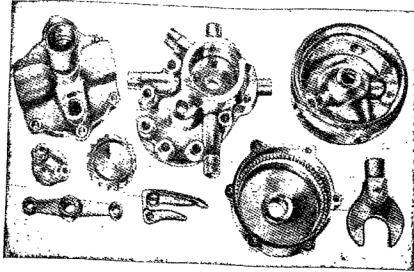


شكل (١٩) مداروقات من النحاس الأصفر شكلت بالضغط على الساخن

وتشكل القطع المختلفة بحدادة الضغط من معادن غير حديدية مختلفة ، مثل النحاس الأحمر ، ومثل سبائك أساسها النحاس الأحمر بتركيباتها المختلفة : كالنحاس الأصفر والبرنز والسبائك الخفيفة من الألومنيوم والمغنسيوم . وتلزم لتشكيل هذه المعادن درجات حرارة حدادة مختلفة ، كما يلزم لها بعض التعديلات في وسائل الحدادة لأنها غير التي تستعمل في حدادة الصلب .

وحدادة سبائك الألومنيوم عادة ، أصعب من حدادة الصلب ، لتأثر هذا المعدن عند درجات حرارة الحدادة . وتُجرى عمليات الحدادة على المعادن غير الحديدية ، في مجال حراري ضيق ، يتراوح فيما بين (٧٠٠°ف و ٩٠٠°ف) . فإذا زادت درجة الحرارة بـ (١٠٠°ف) عن الحد الأقصى المحدد لها ، نالها بعض التلف مثل إحتراق المعدن المسخن المعد للحدادة . وتُصمم القوالب بدقة كبيرة لأهمية ذلك في إنتاج هذه المشغولات . ويجب صنع القوالب بحيث يسهل إنسياب المعدن في أثناء مراحل الحدادة المختلفة . وتقل خاصية اللدونة والمطوية في المعادن غير الحديدية ، عنها في الصلب عند درجات حرارة الحدادة . لذلك يلزمها معدات حدادة أكبر مما يستعمل لتشكيل مشغولات في مثل حجمها من الصلب .

والمعادن غير الحديدية المصنوعة من سبائك الألومنيوم متينة جدا ، إذا أخذنا وزنها في الإعتبار . ويقل وزن مطروقات المغنسيوم عن مثيلاتها في الحجم من الألومنيوم إلا أنها أقل منها متانة .

وتستجيب مركبات النحاس الأصفر والبرنز للتشغيل على الساخن . لذلك تشغل بالحداثة على نطاق واسع ، بأوزان تتراوح فيما بين أوقية واحدة إلى مئات من الأرتال ، وتقع فعلا معظم مشغولات المعادن غير الحديدية المستعملة في الصناعة في حدود الأوزان المذكورة . وتستخدم سيلي الحداثة المتساقطة وحداثة الضغط في إنتاج هذه القطع ، التي تجمع بين المتانة المطلوبة وخفة الوزن . وتزن هذه المعادن أكثر قليلا من ثلث وزن الصلب الكربوني ، بينما لها نفس متانة الصلب السبائكى منخفض الكربون .

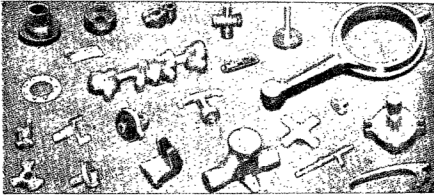

(شكل ٢٠) مشغولات من النحاس الأصفر

ويبين شكل (٢٠) مختلف المشغولات المصنوعة من المعادن غير الحديدية بالضغط في قوالب . ويوضع المعدن المسخن بين جزئى القالب ، ويشكل إلى الشكل المطلوب بالضغط بواسطة مكابس ميكانيكية كبيرة . وتنتج بمثل هذه العملية مطروقات لها بنية دقيقة ، حبيباتها النسيجية متقاربة ، مما يزيد من مقاومتها للشد (انظر أشكال (١٢) و (١٣) و (١٤) . وتنتج هذه المشغولات من معادن وسبائك شكلت بالثق ، الذي يزيد من كثافتها ، فتصبح لها مقاومة كبيرة للشد ،


وتحمل كبير لإجهادات تعب وكلال المعادن ، وذلك لتعرضها في كل من العمليتين لضغوطهما العالية. وينتج تعب المعادن وكلالها من الأحمال المتغيرة المنعكسة المترددة. ويلزم معاملة بعض هذه السبائك حرارياً لتحسين خواصها . لذلك تعامل القطع المصنوعة من هذه السبائك معاملة حرارية مناسبة لظروف استعمالها ، وتخرج هذه المشغولات بأسطح ناعمة إلى حد ما ، كما تظهر بعض التفاصيل الدقيقة كالعلامات التجارية ورقم النموذج ، وكذلك الأسماء ، ظاهرة واضحة على السطح . وهذه المطروقات لا تنفذ الماء أو الزيوت أو السوائل الأخرى أو الغازات ، لذلك نصنع منها أنابيب الزيت ومعدات المصانع الكيماوية وأجهزة التكييف وما يشابهها . وتشمل استعمالها الأخرى تركيبات المواسير وتوصيلاتها ، والأدوات المنزلية ، وتركيبات توصيلات معدات وأدوات الضغط، والصمامات وأجزاء المحركات والمعدات الكهربائية، وأطراف بورى اللحام ، ونقط التوصيل الكهربى ، والهواميل المجهزة ، وصواميل الرقن والجلب، ومبات الآليات، وأجزاء كثيرة أخرى مما تتعرض لإجهادات كبيرة .

تشكيل أجزاء المسكات لعمامتي السك وضبط الأبعاد بمعداة الضغط على البارد
سك قطع كثيرة من الصلب والمعادن الأخرى ، وتحدد أشكالها بأبعاد متفاوتة صغير ، بالضغط بين قوالب التشكيل على البارد ، فتخرج بتشطيب جيد لامع إذا كانت إنسيابية المعدن قليلة أصلاً . وفي كثير من الأحوال ، تحقق عمليات تحديد أبعاد أشكال المشغولات ، إقتصاداً يفوق ما في عمليات القطع . وتجري عمليات السك وتحديد أبعاد أشكال المشغولات على المعادن اللينة المطيلة، مثل مسبوكات ومصبوبات الزهر اللين، ومشغولات الطرق المتساقطة، التي من الصلب أو الأليومنيوم أو المعادن الأخرى غير الحديدية ، التي تناسب إنسياباً معجباً تحت تأثير الضغط .

وتستخدم مكابس الحدادة الميكانيكية والهيدرولية عادة ، في عمليات السك وتحديد أبعاد أشكال المشغولات . كما يمكن استخدام غيرها من أنواع مكينات الحدادة الأخرى، مثل المطارق المتساقطة، ومكابس السك، والمكابس اللولبية . يتوقف اختيار المكبس المناسب على عنف العملية التي سيقوم بها ومداه . فثلاً يمكن

استخدام المطرقة المتساقطة في حالة التشغيل بالضغط المنخفض ، وعندما يمكن للمعدن الانسياب بسهولة في تجاويف القالب . ويفضل استخدام مكابس الحدادة الميكانيكية أو الهيدرولية في مثل هذه العمليات ، لاستطاعة هذه المكابس بذل الجزء الأكبر من طاقة مشاويرها العمالة ، في ضغط المعدن وتوجيه ما تبقى منها لفتح وإقفال القوالب بسرعة .

ومن الأمثلة المناسبة لعمليات السك وتحديد أبعاد الأشكال بها ، أذرع التوصيل في المكينات ، والحمالات والروافع ، وحلقات التوصيل ، وغير ذلك من المسبوكات ومطروقات الحدادة . وتستعمل المكابس الميكانيكية على نطاق واسع في غالب عمليات السك وتحديد أبعاد أشكال المنتجات . وتستخدم طريقة العصر بالضغط السريع ، للحصول على نتائج ممتازة في أعمال حدادة الضغط السريعة . وإذا كان ضغط

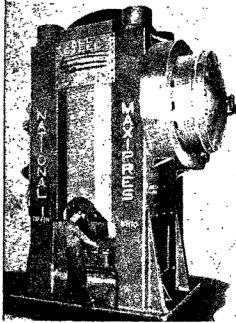

(شكل ٢١)
مكبس حدادة ميكانيكي للتشكيل النهائي

التشكيل كبيراً إلى حد ما ، على قطع مساحتها صغيرة ، تخرج القطع مضبوطة بتفاوت صغير في أبعادها ، وفي هذه الحالات يستغنى عن المكينات التي تكلف كثيراً . ويبين (شكل ٢١) مكبس حدادة ميكانيكي مصمم لتشكيل القطع بدقة بتفاوت صغير في أبعادها ، بواسطة السك وتحديد الأبعاد على البارد أو على نصف الساخن . وإذا كان

تصميم القطع مدمجاً منتظماً ، يزداد جسوها ويقل وقت تشكيلها . وبذلك يمكن استعمال معدلات عالية في التشغيل مما توضح معه المكنة وحدة إنتاجية كفايتها عالية .

أسئلة للمراجعة

- ١ - إشرح قواعد عمليات الحدادة بالضغط .
- ٢ - ما تأثير الحدادة بالضغط على المشغولات ؟
- ٣ - إذكر أنواع القوالب المستعملة في عمليات حدادة الضغط .
- ٤ - صف بإيجاز طريقة تشغيل خامة من الصلب بقلب التشكيل بالحدادة ، وكذلك عمليات التشغيل اللازمة لصنع قوالب تكتيل مقفلة ، تستعمل في تعطيب المشغولات .
- ٥ - مانوع الصلب السبائكي الذي يوصى باستعماله لصنع قوالب التشكيل ؟
- ٦ - إذكر بعض المنتجات المصنوعة بوسيلة حدادة الضغط بالقوالب التي من النوع المفتوح .
- ٧ - اذكر النوعين اللذين يكثر استعمالهما من مكينات حدادة الضغط .
- ٨ - صف بإيجاز مكبسى (أجاكس) المبين في (شكل ٦) من هذا الباب .
- ٩ - صف بإيجاز المكبس الهيدرولى المبين في (شكل ٧) من هذا الباب .
- ١٠ - ما أهم ميزة تمتاز بها المكابس الهيدرولية الكبيرة ، عند حدادة الأجزاء الكبير بالضغط ؟
- ١١ - إذكر أحجام المكابس الهيدرولية المستعملة في الحدادة بالضغط .
- ١٢ - ناقش إمكان إنتاج القطع الصغيرة والمتوسطة بحدادة الضغط .
- ١٣ - صف بإيجاز عمليات حدادة الضغط المتتابة ، لإنتاج خامة الترس المبين في (شكل ١١) من هذا الباب
- ١٤ - إذكر بعض ما يجب إتباعه عن استعمال حدادة الضغط في الإنتاج على نطاق واسع .
- ١٥ - كيف تزداد دقة أبعاد المشغولات بالمكابس عندما تنتج على نطاق واسع ؟
- ١٦ - اذكر ما يجب إتباعه لإزالة طبقة الأكسيد من مطروقات المكابس .

- ١٧ - إذكر بعض الاستعمالات العملية للشغولات المشغلة المصنوعة من المعادن غير الحديدية .
- ١٨ - ماهي مميزات المطروقات غير الحديدية المضغوطة على الساخن ، عند الاستخدام ؟
- ١٩ - إذكر بعض ما يجب إتباعه عند حدادة منتجات الألومنيوم بالضغط .
- ٢٠ - صف بإيجاز طريقة تشكيل القطع بالضغط في التواءب .
- ٢١ - صف بإيجاز عمليات سك وتحديد أبعاد القطع المشكلة بحدادة الضغط على البارد .
- ٢٢ - إذكر أنواع المكابس المستعملة في العمليات المذكورة في السؤال (رقم ٢١)

الباب الثامن

الحداذة بالمسكنات

مرددة الصلب بالكبس على الساخن

تشكل المطروقات للنتيجة بهذه الوسيلة ، بضغط عاصر بطيء ، بدلا من قوة الصدمة المفاجئة السريعة التي تنتج في حالة المطرقة المتساقطة . وتصمم مسكنات الحداذة للمستعملة في كبس المعدن ، لتولد الضغط اللازم للتشكيل . وتصمم قوالب التشكيل التي تستعمل في هذه المسكنات ، من النوع الثقيل بحيث تقبض على المعدن الساخن المعجن فيضغط عليها ويدفعها جزء في المسكنة ، هو الرأس الدافع .

وتشمل عملية الحداذة بالكبس ، إدخال خامة عبارة عن قضيب من المعدن الساخن ، بين جزء القالب الثابت وجزء القالب المتحرك إلى حد معين ، بعينه موقف خاص بحيث يبرز من القضيب جزء من القابض في فجوة التشكيل ليكبس في فراغ أو فجوة القالب برأس الدفع .

ويمكن إتمام عملية الحداذة بالكبس ، في أكثر من خطوة ، كما في الحداذة المتساقطة ، لتشكيل الجزء إلى الشكل النهائي . وينقل القضيب المسخن بعد الانتهاء من الخطوة الأولى التي تتم في فجوة أحد القوالب حيث يتم التشكيل المبدئي الإعدادي البسيط ، إلى الخطوات التالية في فجوات قوالب أخرى ، حتى يتم التشكيل النهائي . وبعض المشغولات بسيطة التصميم لا تحتاج لسوى خطوة واحدة في قالب واحد لإنتاجها . ولكن يلزم أحيانا في بعض المشغولات المعقدة الشكل عدد من الخطوات قد يصل إلى ست خطوات وخصوصا في المشغولات الصعبة المعقدة .

وتحتاج المطروقات بالتساقط وللشغولات المضغوطة لعملية إزالة الزعانف وتهذيب الأطراف . ولا تحتاج معظم مطروقات الكبس لهذه العملية .

ويتراوح وزن مطروقات الكبس فيما بين (أوقية واحدة وما يزيد عن ٥٠٠ رطل) . وتحفظ هذه المكبوسات ببنية انسيابية في أثناء تشكيلها كما في حالات أنواع الحدادة الأخرى . وكثيراً ما تستعمل مكينات الحدادة والمطارق المتساقطة ومكبس الحدادة معاً في أداء عمليات التشكيل . وذلك للاقتصاد في التكاليف ، وربما يتكلف أداؤها بطريقة واحدة من هذه الطرق تكاليف تزيد عن ذلك .


مكينات الحدادة بالكبس

كان القصد من مكينات الحدادة أولاً ، كبس المعدن لتشكيل رؤوس مسامير البرشام ورؤوس المسامير المولبة (القلاووظ) . وأدى نجاح استعمال هذه المكينات إلى تطويرها ، فأصبحت تصمم لإنتاج مختلف مشغولات الكبس ، وكذلك في المشغولات التي تحتاج إلى عمليات إزاحة المعدن ، علاوة على عمليات الكبس . وتصمم مكينة الحدادة بالكبس لتعمل أفقياً في اتجاهين . وبين (شكل ١) مكينة مصممة تصميماً تقليدياً جرى العرف عليه ، في أثناء أدائها للعمل . وبداخل بدن المكينة الثقيل المصنوع من الصلب المصبوب ، قالب ثابت وآخر متحرك ، يقبضان على المعدن الخام بينما تتحرك آلة التشكيل في اتجاه المعدن لتشكله داخل فجوات القالبين .


وتراجع آلة الرأس المنزلة بعد الانتهاء من العملية وتفتح أجزاء القالب . وعندما يلزم لتشكيل القطعة أكثر من كبسة واحدة ، تُفجر بالقالب عدة فجوات أو تشكيلات تتطابق هيئة محيط القطعة فينتقل المعدن من فجوة إلى التي تليها لأداء الكبسات واحدة بعد الأخرى .

وبين (شكل ١) مكينة حدادة سعتها بوصتان ، بقابض هوائى من إنتاج شركة (أجاكس) . ويعمل القابض الهوائى مباشرة بضغط الهواء . ويتكون

من عدة أقراص تثبيت احتكاكي . ويسر الأداء ، سهولة وسرعة عمل القابض ، الذي يعمل في التو واللحظة ، وبذلك ينتهى تشكيل القطعة بتسخينه واحدة دون إعادة تسخينها بعد كبسها الأول .

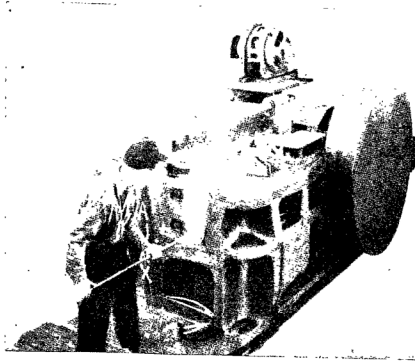


(شكل ١) مكنة حدادة بقابض هوائي (سفنها بستان)

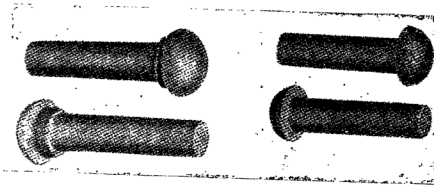

(شكل ٢) مسامير برأس مستدير، وأخرى برأس بيضاوي، بدون زعانف

ويُقطع المعدن بالقطر المناسب على البارد ويدخل في المكنة بلقط. وتستعمل هذه الطريقة في إنتاج مسامير المكينات الملولة ذات الرؤوس المسدسة أو المربعة. يسخن طرف المعدن الذي سيشكل فيه الرأس ثم يتناوله العامل باللقط، ويدخله في حلق المكنة خلال فتحة لوح السند الخلفي، وهي بشعبتين على شكل حرف U، ثم يكبس الرأس أولاً في مجرى جزء القالب الأسفل، ثم ينقل الجزء إلى مجرى جزء القالب الأعلى حيث يشكل الرأس المسدس أو المربع بدقة في فجوة القالب بواسطة آلة أو عدة تشكيل قبة الرأس، فتسويها. ويضغط المعدن عادة مرتين أو ثلاث مرات في الفجوة الثانية، ويلف فيما بين مشاوير الضغط ملء الأركان بقدر المستطاع. ويمكن تصميم الآلات أو العدد، بحيث لا تتكون زعانف بين القوالب القابضة أو عند وجه رأس الدفع، ولا تلزم عملية تهذيب الأطراف في هذه الحالة.

وتجهز مكنة تشكيل الرؤوس بآلية لتغذية العمود الخام في القوالب، مع جهاز طارد، يعمل أتوماتياً لطرد الأجزاء المشكّلة من القوالب، وذلك في الإنتاج الواسع أو الكبير. وتستعمل هذه الطريقة لإنتاج

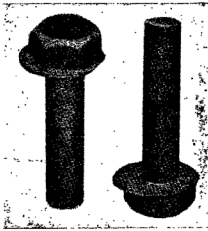


مسامير البرشام القصيرة نسبياً، ومسامير العربات الملولة ومسامير المدادات (الفلنكات) في السكك الحديدية، فتخرج رؤوسها من المكنة بدون زعانف في ضربة واحدة. ويبين (شكل ٢) أمثلة لهذه المسامير. كما تستعمل في إنتاج مسامير برؤوس مسدسة أو مربعة بزعانف تحت الرأس على شكل حلقات (وردات) سمكها $(\frac{1}{16})$ كما في (شكل ٣). وتزال الزعانف على البارد فيما بعد في مكابس تهذيب الأطراف.

(شكل ٣) مسامير رؤوس مسدسة وزعانف على شكل حلقات (وردات)


ويسخن جزء طوله قدمان أو ثلاث أقدام في حالة استخدام طريقة التغذية

التلقائية (الأوتوماتية)، إذا كان العمود المطلوب التشغيل منه طوله عشر أقدام تقريباً. فيدخل العمود في لوح السند خلال فتحة التي سبق ذكرها، حتى يصل إلى الموقف الذي يحدد طول الجزء الذي سيكبس، كما في (شكل ٤). ويبين هذا الشكل نحوه أو فراغ القالب، في مكان سعتها بوصتان معدة لدخول وتغذية العمود تلقائياً (أوتوماتياً). ويظهر محدد الطول أو الموقف في أمامية الصورة. ويقطع القالب المتحرك الطول المطلوب من القضيب في أثناء إقفاله ويقبض عليه في مواجهة القالب الثابت استعداداً لكبسه. وتطرد القطعة تلقائياً (أوتوماتياً) عند فتح القالب. وتتكرر هذه العملية عدة مرات حتى ينتهي تشكيل جزء القضيب المسخن. وتنتج بهذه الطريقة قطعة كاملة في كل دورة من دورات المسكنة.

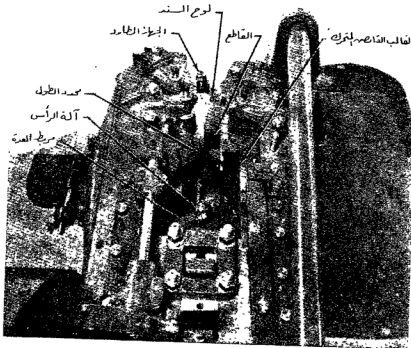

(شكل ٤) منظر يبين حيز القوالب في مسكنة حدادة سعتها بوصتان


ويجب تغيير القوالب لإنتاج أطوال مختلفة ، إذ أن طول القالب يحدد طول المسار المولب (القلاووظ) أو مسار البرشام . وللقالب عادة مجريان على كل من السطحين المتقابلين ، مجموعها أربعة مجار في كل قالب كما هو مبين في شكل (٥) . ويمكن تشكيل القطع من أسياخ أو قضبان أو أعمدة بأربعة أقطار مختلفة في هذه المجارى . ويعاد تشكيل أوجه القوالب الفعالة بتشغيلها بالمسكات لاستعادة شكل المجارى إذا تآكلت إثر الاستعمال المتكرر . ويحدث أكثر التآكل في نهاية المجرى الذى يشكل عنده الرأس ، ويقطع العمود الختام في الوقت نفسه . وبذلك يكون للقاطع وجهان فعالان . وتثبت آلات أو عدد الرأس في مربوط عدة إسطوانى الشكل ، له موضع ربط واحد ، كما هو مبين في شكل (٥) . ومربوط العدة هذا مخصص لضبط العدة في مكانها المناسب ، زيادة عما يسمح به تصميمه الأسمى ، بوضع (وردات) حلقات مصلدة ، لتعوض النقص الذى ينشأ عن إعادة تشكيل أو تجليخ العدد .

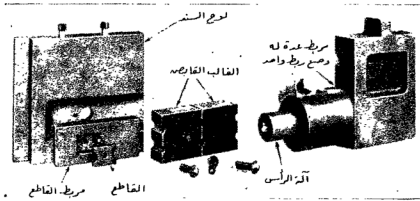

(شكل ٥) لوح السند، والقوالب، وآلة الرأس، ومربوط الآلة أو العدة ، في مكتبة حدادة

المعدات والقوالب (العدد) المستعملة في الحدادة بالكبس

تجرى عمليات الحدادة بالكبس في قوالب محكمة الازدواج ، ولكن ليس بها سلبيات للسحب لتسهيل سحب القطعة من القالب . وتحرم

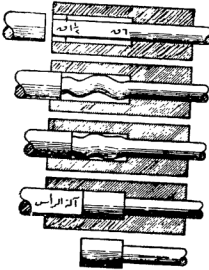

(شكل ٦) كبس عمود طوله ست مرات
قطره في قوالب جيدة التصميم


الثقوب المستقيمة على الساخن ولا تحتاج في الغالب إلى أى تشغيل آخر بالمكينات . وتكبس الأعمدة الطويلة دون أن تنعيج ، إذا صممت قوالب تشكيلها بدقة وحرس وعناية . وبين (شكل ٦) كيف أنه يمكن كبس عمود ، طوله يعادل ست مرات قطره في قوالب جيدة التصميم .

وتكبس أعمدة الصلب المسخنة في مكينات الحدادة في عمليات تشكيل متتابعة . وتزيد هذه العمليات في قطر العمود وتنقص من طوله ، حتى يطابق

الجزء المشغل بعد آخر عملية الشكل المطلوب . ولا تقتصر عمليات مكنة الحدادة على عمليات القبض البسيطة وتشكيل رؤوس المسامير ، بل يمكن الاستفادة من حركة القالب المتحرك في الاتجاه المستعرض ، وكذلك حركة آلة الرأس في اتجاه الحدادة الطولى أو في الاتجاهين في آن واحد ، أو في كل اتجاه على حدة . ويمكن استخدام حركة القالب في الخصر والثني والقص والثقب وتهذيب الأطراف بالإضافة إلى عملية القبض . كما يمكن استخدام آلة الرأس في التخريم وتغيير الشكل الداخلى ، والبثق والشق وتهذيب الأطراف ، والحنى والثني وعمليات أخرى ، زيادة عن التشكيل بالكبس العادى . وبين شكل (٧) الفجوات التى يشكل فيها المنتج ، داخل جزئى القالب . وكذلك آلات الرأس المصممة ، لكبس المعدن الخام ، حتى يملأ هذه الفجوات . وكثيرا ما يحصر المعدن في الفجوات تماما في أثناء الحدادة ، ويعرض لضغط شبيه بالضغط الأيدروستاتى ، فتعتلئ الفجوات والثنايا بالمعدن . وتشكل منتجات كثيرة بهذه الطريقة ، مثل التروس المجمة والتروس الحزونية ، والتروس المخروطية ، بأشكال مختلفة . وكذلك أعمدة الإدارة ، ومبايت ومرتكزات ومحاملات محاور الدوران ،

والروافع (العتلات) ، وسيتان الصمامات ، وتروس أجهزة قيادة السيارات ، وإسطوانات محركات الطائرات القطرية . كما تشكل مئات الأجزاء الأخرى بأساليب الحدادة بالمكائنات أو بالكبس .

في أعلى (شكل ٧) مجموعة القوالب والحجرات المستعملة في إنتاج ترس مجمع ، في مكينة الحدادة أو المكبسة .

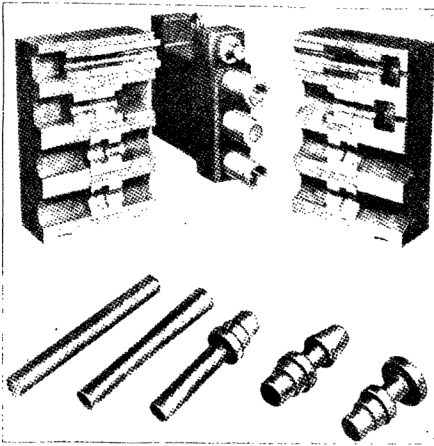


(شكل ٧) مجموعة القوالب وعمليات الحدادة المستعملة في إنتاج ترس مجمع

ويبين الجزء الأسفل من الشكل عمليات الحدادة المتتابعة من اليسار إلى اليمين ، بالترتيب الآتي :

١ — تسخين العمود الخام إلى درجة حرارة الحدادة المضبوطة .

- ٢ - كبس إحدى نهايتي العمود في الموضع الأعلى من القالب، لتجميع المعدن استعدادا لتشكيل نهايتي الترس .
- ٣ - تشكيل وتشطيب طرف الترس الصغير في الموضع الثاني من أعلى القالب .
- ٤ - كبس طرف العمود المقابل في الموضع الأسفل من القالب، لتجميع المعدن اللازم لتشكيل الجزء الباقي من الترس، بينما يقبض على العمود من الطرف الذي شكل جزئيا .
- ٥ - تشطيب الترس بعملية كبس وتشكيل طرف الترس الكبير في الموضع الثاني من أسفل القالب .

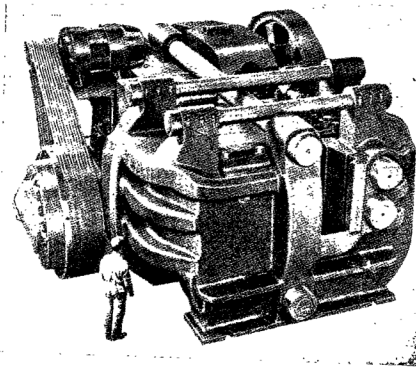

(شكل ٨) مكنة حدادة ثقيلة لإنتاج شركة (ناشيونال)

ويظهر تشغيل المعدن على الساخن بوسيلة الحدادة بالكبس خواص المعدن الفيزيائية إلى أبعد حد، وتولد أقصى مقاومة منتظمة في بنية الجسم المشغل بالحدادة . ويجب تفهم عملية الكبس على الوجه الأكل كما يلزم أن تتوافر الآلات (العدد)


والقوالب المناسبة لأداء العمليات على أحسن وجه . كما يجب فهم القوانين والقواعد ، التي تتحكم في تشكيل المعادن العجينة اللدنة بأساليب الكبس ، خصوصا تلك التي تحدد كمية المعدن الممكن تجميعها أو كبسها في كل عملية حدادة دون اتباع خطوط الانسياب . ويمكن التحكم في انسياب حبيبات البنية وتوليد بنية انسيابية الألياف كثيفتها في الجزء المشغل ، باستخدام طرق حدادة الكبس السليمة . وباستعمال قوالب مناسبة لتجميع المعدن ، كما هو مبين في أشكال البابين السابع والثامن . وتخرج المنتجات المشكلة بأساليب الحدادة بالكبس ، مطابقة للأبعاد المطلوبة فيها إلى حد كبير . لأن السلبية فيها قليلة أو معدومة مما يقلل ويقتصد في عمليات التشطيب بالتشغيل على مكينات التشغيل .

وكثيرا ما تستخدم عملية الحدادة بالكبس في إنتاج مختلف المشغولات الخمرمة . وتشكل المنتجات التي بها تجاويف داخلية أو فجوات عميقة بسهولة ، بتحويل شكل المعدن بالتدرج من خطوة إلى أخرى . وبهذه الطريقة يتحرك معدن الخامة من داخلها إلى خارجها على طولها ليلأ فجوة وثنايا القالب .

أهمية لأساليب الفنية الحديثة المستعملة في تشكيل الكبس على الساخن

يمكن تشكيل مختلف أنواع المنتجات بأبعاد مضبوطة دقيقة بمكينات الحدادة الحديثة . وتحقيق هذه الوسيلة اقتصادا كبيرا في المعدن . ولا تحتاج هذه المنتجات إلا لتشغيل قليل بالمكينات . وبين شكل (٨) مكنة حدادة ثقيلة إنتاج شركة (ناشيونال) ، صنت لتشكيل مختلف المنتجات على نطاق واسع . وتزن هذه المكنة (٥٠٠,٠٠٠ رطل) . وتشكل في ورش الحدادة اليوم ، أجزاء لم يمكن تشكيلها من قبل لتعسر أداء عمليات التشكيل أو لارتفاع تكاليفها ، وذلك باستعمال مكينات حديثة جديدة التصميم . وأصبحت الأشكال الدقيقة والأجزاء التي بها مقاطع متغيرة وأسطح خارجة غير منتظمة في نطاق إمكانيات التشكيل بمكينات الحدادة ونقصت إلى حد كبير كمية المعدن الزائد التي يلزم إزالتها بالتشغيل بالمكينات .

ويبين (شكل ٩) مشغولات مختلفة شكلت في مكنة حدادة ثقيلة من إنتاج شركة (ناشيونال) . ومن الممكن هذه الأيام تشكيل مختلف المشغولات على نطاق واسع، مثل حلقات سلاسل السحب المخرومة، والمفاتيح الصندوقية والمسامير الملولبة وصواميلها ، والصمامات الكبيرة ، ورؤوس المسامير الملولبة الكبيرة المصنوعة من اللولبيات المدرفلة ومسامير المضاعده، ومنتجات كثيرة أخرى لها أشكال دقيقة ، وتحتاج إلى كمية كبيرة من المعدن لتشكيلها .

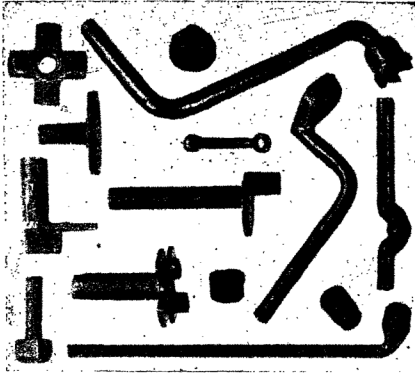


(شكل ٩) منتجات مختلفة شكلت في مكنة حدادة ثقيلة من إنتاج شركة (ناشيونال)

وتشكل مثل هذه المشغولات بسهولة نسبية ، على المكبسة الحديثة المصممة لإنتاج هذه الأجزاء على نطاق واسع وبدقة إلى حد كاف . وتصنع هذه المكنات جسيمة لتقاوم ما يتطلب منها من استعمالات عنيفة . وتصنع أجزاء مكنات الحدادة الحديثة، بحيث يكون انطباق محور آلة الرأس على محور قوالب القبض مضبوطاً دقيقاً،

فيتيسر بذلك تشكيل الأجزاء المعقدة الصعبة . وتشمل أجزاء المكنة التي تنطبق محاورها انطباقاً جيداً مضبوطاً ، من قاعدة مدمجة قصيرة تخفض الارتداد إلى أقل حد ، ومن منزقة قابضة ، تتحرك بخابور مسلوب ، ومن منزقة رأس ، ولوح وسادة .


مكنات الحدادة بالكبس بالشفيرة السلفائية (الأوتوماتية)

لقد تطورت مكنات حدادة جديدة لتشكيل مختلف المنتجات من الأعمدة الخام . ويبين (شكل ١٠) مكنة حدادة بلقط تغذية (أوتوماتية) تلقائي من إنتاج شركة (ناشيونال) . فيقص المعدن بالطول المطلوب ، ويسخن في فرن تلقائي (أوتوماتية) قبل تغذيته في المكنة . ويدخل المعدن الخام في الفجوة العلوية مع كل مشوار، ويُغذى القضيبي أو العمود الخام ، داخل القالب بواسطة لقطة تغذية

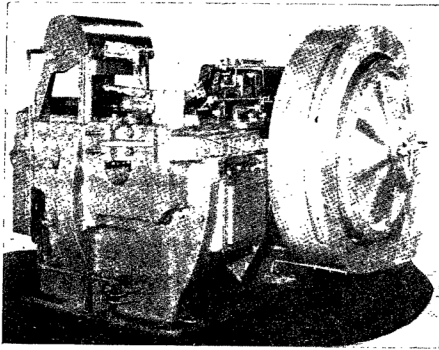

(شكل ١٠) مكنة حدادة (ناشيونال) بلقط (أوتوماتية) تلقائي

تلقائية، فتشغل المكنة قطعة واحدة مع كل شوط مهما كان عدد الكسبات اللازمة . وتدار المكنة بمحرك قدرته (٧٥٠ حصنة) وسرعته (٧٢٠ دورة في الدقيقة) وتعمل المكنة (٩٠ مشواراً في الدقيقة) .

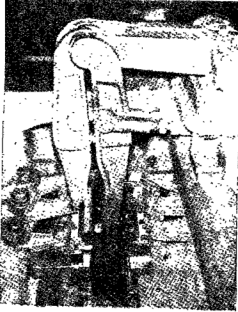

(شكل ١١)

صندوق القالب في مكنة حدادة بلقط نفذية (اوتوماتية)تلقائية المختلفة . وتدخل قطعة جديدة من المعدن الخام في القوالب في كل مشوار، وتجرى عملية واحدة في كل مرحلة في آن واحد . لذا تُنتج المكنة جزءاً مطروحاً مع كل مشوار مهما كان عدد العمليات اللازمة لتشكيل المنتج .

أثر الحرارة في المخرطة والكبس

تتوقف درجة حرارة المعدن المناسبة لعمليات الكبس على عدة عوامل، منها شكل وحجم القطعة ونوع الصلب الذي يصنع منه وسهولة إمتلاء فراغات وخوات القالب بالمعدن المسخن، ودرجة التشطيب المطلوب، وكذلك عوامل أخرى تتعلق بما تتطلبه مواصفات المنتجات المطلوبة . ويسخن المعدن الخام اللازم للشغولات التي تتطلب عدة خطوات لتشكيلها، إلى درجة حرارة أعلى بكثير من اللازم، في حالة

تشكيل المشغولات البسيطة . وتكبس كثير من الأجزاء البسيطة ، مثل المسامير المولبة ومسامير البرشام في خطوة واحدة أو في عدد قليل من الخطوات . وتتراوح درجة حرارة تسخين هذه القطع فيما بين (١٣٠٠°ف أو ١٥٠٠°ف) وهي درجات منخفضة نوعاً .

ويستحسن أن تكون درجة حرارة التسخين منخفضة قدر المستطاع لمنع الأكسدة التي تزيد عن الحد . ويمكن التشكيل في درجات حرارة أقل من (١٥٠٠°ف) لتسخين المشغولات البسيطة التي لا يحتاج تشكيلها خطوات كثيرة ، وذلك للوصول إلى أحسن النتائج . ويلزم لتسخين المشغولات المعقدة الشكل ، كبيرة الحجم ، حرارة أعلى بكثير من (١٥٠٠°ف) . ويمكن إستخدام الأفران الحديثة المزودة بأجهزة التحكم في جو الفرن لتسخين مثل هذه المشغولات . وتنخفض كثيراً درجات حرارة الحدادة التي تشكل فيها المعادن غير الحديدية ، عن درجات الحرارة المستعملة للصلب . كما أن حدود أو نطاق درجات الحرارة المستعملة للمعادن غير الحديدية أضيق مما يلزم لتشكيل الصلب .


وتتراوح درجات حرارة الحدادة المناسبة لكبس الصلب فيما بين (١٣٠٠°ف و ٢٢٠٠°ف) ولسبائك النحاس الأحمر فيما بين (١٠٠٠°ف و ١٦٠٠°ف) ولسبائك الألومنيوم فيما بين (٨٠٠°ف و ١٠٠٠°ف) . وتبين أنسب درجة حرارة للحدادة بتحليل جميع العوامل المؤثرة في المنتجات ، بإجراء عدة تجارب في قطع تجريبية قبل البدء في الإنتاج . ونشرت الجمعية الأمريكية للمعادن كتاب دليل للإسترشاد في سنة ١٩٤٨ يوصي بدرجات حرارة تناسب أداء مختلف عمليات الحدادة لكثير من المعادن الحديدية وغير الحديدية .

الحدادة أو التشكيل على البارد

تستعمل أساليب التشكيل بالكبس على البارد باستخدام مكائنات صممت خصيصاً لإنتاج عدد كبير من الأجزاء الصغيرة من السلك الخام . واتبعت هذه الوسيلة في بادئ الأمر لتشكيل رؤوس المسامير والمسامير المولبة الصغيرة .

أما الآن، فلها تطبيقات صناعية كثيرة في إنتاج المسامير المولبة الصغيرة والكبيرة، وكذلك مسامير البرشام والحلقات والمسامير النجاري وكثير من أجزاء المكنات الصغيرة، التي يمكن إنتاجها بسهولة من خامة من السلك الطويل. وهذه الوسيلة مناسبة جداً لإنتاج كريات الصلب الصغيرة المستعملة في مركّزات محاور الدوران وكذلك في صنع الإسطوانات لنفس الغرض.

وتشبه المكنات المستعملة في هذا، مكنات الحدادة على الساخن السابق شرحها، إذ يكبس المعدن المسخن إلى الشكل المطلوب، في قوالب مناسبة. ويستعمل السلك الملفوف على بكرات في مكنات الحدادة على البارد، فيُقطع بالطول المطلوب ثم تتعاقب عليه عمليات الكبس المختلفة أو توماتياً في مجموعات من القوالب، مصممة ومثبتة بدقة كبيرة. وتستخدم هذه الوسيلة في الإنتاج الكبير الواسع، إذ يمكن إنتاج (٣٠٠ قطعة صغيرة في الدقيقة) بمثل هذه المكنات الدقيقة المضبوطة، دون أن يلزمها مراقبة مستمرة، فيمكن بذلك لعامل واحد أن يراقب عدة مكنات في وقت واحد. وتشمل واجبات العامل إدخال المعدن في كل مكنة عند الطلب، وخص المكنة بين وقت وآخر. والطاقة اللازمة لتشكيل الأجزاء بهذه الوسيلة كبيرة

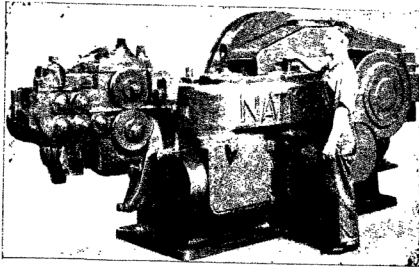


(شكل ١٢) مكنة كبس على البارد

جداً ، لذلك يمكن أن تستخدم فيها أسلاك يزيد قطرها عن بوصة واحدة .
وبين شكل (١٢) مكنة للكبس على البارد، تنتج الأجزاء الصغيرة مثل المسامير
الملولبة ومسامير النجارة ، وتظهر الأسطوانات التي تغذى المعدن في القوالب
إلى يسار الشكل .

خطوات صناعة قطعة بوسيلة الكبس على البارد

تتلخص خطوات صناعة أى قطعة بهذه الطريقة فيما يلى :

تقوم أسطوانات التغذية بتغذية السلك من البكرة، وتدفعه خلال قالب القص
إلى محدد الطول . وبين (شكل ١٣) جزءاً من السلك أو القضيب ، ممتداً خارج
قالب القطع فيقطع ثم ينقل إلى فائض قالب الكبس بأصابع خاصة ، كما فى (شكل ١٤)
ويدفع الجزء المقطوع من القضيب أو السلك داخل قالب الكبس ، إلى عمق
محسوب ، ثم يتقدم قالب واحد أو مجموعة من القوالب لكبس وتشكيل رأس المسامير
الملولبة ، أو رأس مسمار البرشام ، أو أى جزء آخر مشابه له . وبين (شكل ١٥)

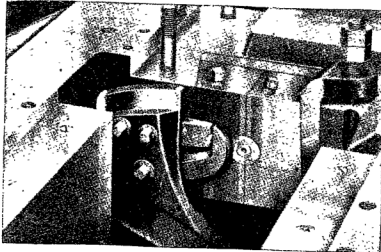

(شكل ١٣)


أصابع المكنة وهى قابضة على السلك الممتد خارج قالب القطع ، قبل قطعه إلى الطول المطلوب



(شكل ١٥) قطعة المعدن الخام مثبتة
في حامل قالب الكبس



(شكل ١٤) أصابع المكنة تنقل الجزء
المقطوع من السلك إلى حامل قالب الكبس

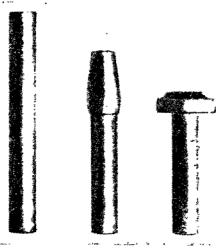


(شكل ١٦) خطوات صنع قطعة بالحدادة على البارد

قطعة المعدن مثبتة في حامل
قالب الكبس . وبين (شكل ١٦)
خطوات صناعة قطعة بالحدادة
على البارد . وُرى قطعة للمعدن
المقطوعة إلى اليسار ، ثم يرى
الشكل المستدق (المسلوب)
في الوسط ، ثم القطعة المنتهية المشطبة
إلى اليمين .

الاستدارة أو اللف على البارد

هذه العملية عملية تشكيل على البارد ، إذ ينحصر المعدن في هذه العملية داخل
مجارى قوالب التشكيل تماما ، ويتم التشكيل بتعرض المعدن لضربات متوالية
(١٢) المادن

 (۱۷ شکل)



يُغذى المعدن من فتحة رأس
مكنة اللف الدائري ، (شكل ١٨) .
وتتوقف سرعة دوران المكنة ،
وعدد الطرقات التي تتلقاها القوالب ،
على المنتج من حيث حجمه وشكله
وتركيبه الكيماوي وكذلك على كمية
المعدن المراد تنقيصه بعمليات
الاستدارة (والف) . ويبلغ عدد
الطرقات في مكنة تدور بسرعة
(٥٠٠ دورة في الدقيقة) بها عشر
إسطوانات (٢٥٠٠ طريقة في الدقيقة) .

ومنتجات عملية الاستدارة (الف) تكون مستديرة للقطع دائماً . وذلك نتيجة لدوران القوالب حولها ، بينما يكون مقطع عمود المعدن انخام ، بأى شكل منتظم ، كالربيع أو المسدس أو المثلث . وتشمل الأعمال التى تستخدم فيها عملية اللف ، تشكيل المواسير الملحومة وغير الملحومة وتنقيص أقطار القضبان والأعمدة والأسلاك ، وتشكيلها بسلبية ، وكذلك تشكيل سيقان عدد القطع وأدواته بسلبية ، وتنقيص أقطار الأسلاك المستعملة فى المصابيح الكهربائية وصمامات الراديو ومختلف الأجهزة المشابهة .

وتعتبر عمليتا السبك وتحديد الأشكال ، المشروحة بالتفصيل فى الباب السابع ، ضمن عمليات التشكيل على البارد . إذ يضغط على المعدن فى هذه العمليات ، للحصول على أبعاد دقيقة مضبوطة ، وأسطح مشطبة ناعمة ، مستوية فى الأجزاء المصنوعة من الحديد والصلب والمعادن الأخرى ، إذا لم يتطلب ذلك انسياب معجن كبير . ويبين (شكل ١٨) من الباب السابع ، أمثلة لبعض منتجات السبك وتحديد الأشكال .

أسئلة للمراجعة

- ١ — ماهى نظرية الحدادة بالمكنات أو بالكبس ؟
- ٢ — صف بإيجاز العمليات الرئيسية فى الحدادة بالكبس .
- ٣ — ماهى أنواع المنتجات التى يمكن صنعها بوسيلة الحدادة بالكبس .
- ٤ — اشرح بإيجاز طريقة عمل مكينة الحدادة التى بها قابض يعمل بالهواء المضغوط ، المبينة فى (شكل ١) من هذا الباب .
- ٥ — ما المقصود باصطلاح « تغذية القضيب » ، المستخدم عند التحدث عن مكينات الحدادة بالكبس ؟
- ٦ — ما عمل الطارد الأتوماتى فى مكينات الحدادة بالكبس ؟
- ٧ — صف بإيجاز كيف تصمم قوالب الحدادة بالكبس .
- ٨ — اذكر بعض منتجات الحدادة بالمكنات أو بالكبس .
- ٩ — صف بإيجاز العمليات المتوالية المستخدمة فى تشكيل الترس المجمع بالحدادة بالكبس ، المبين فى (شكل ٧) من هذا الباب .
- ١٠ — كيف تتحسن الخواص الفيزيائية لمنتجات الحدادة بالكبس ؟
- ١١ — صف بإيجاز طريقة تكوين التجويفات الداخلية ، والفجوات العميقة فى منتجات الحدادة بالكبس .
- ١٢ — صف بإيجاز الأجزاء الرئيسية فى مكينة حدادة ، تشكل القطع المبينة فى (شكل ١٠) من هذا الباب .
- ١٣ — صف بإيجاز طريقة عمل مكينة حدادة بتغذية أوتوماتية .
- ١٤ — اذكر العوامل التى تعتمد عليها درجة حرارة الحدادة بالكبس ؟
- ١٥ — متى يوصى باستعمال درجة حرارة أقل من (١٥٠٠ ف °) لتسخين الصلب قبل إجراء عملية الحدادة بالكبس ؟

- ١٦ — اذكر نطاق درجات حرارة الحدادة ، المناسبة لكبس الصلب ، ولكبس سبائك النحاس الأحمر وسبائك الألومنيوم .
- ١٧ — صف بإيجاز عملية الكبس على البارد .
- ١٨ — صف بإيجاز العمليات المتتابة المبينة في أشكال (١٤ و ١٥ و ١٦) من هذا الباب ، التي تُتَّبَع في تشكيل جزء بالحدادة بالكبس على البارد .
- ١٩ — صف عملية الاستدارة باللف على البارد .
- ٢٠ — ما هي الوسيلة المستعملة للحصول على مقاسات دقيقة ، وأسطح مشطبة ناعمة في المنتجات ؟ .

الباب التاسع


وسائل أخرى للحدادة

حدادة الصلب باستعمال الدرافيل


يمكن حدادة مختلف الأشكال التي بمقاطع مستقيمة أو مسلوقة باستعمال الدرافيل ، فيوضع المعدن الخام في هذه العملية بين قالبين على شكل درفيلين مقطعهما نصف دائرتين لها مجار تشكل القطعة حسب المطلوب . ويحدد عدد اللرات التي يجب أن يمر فيها المعدن بين الدرافيل ، بالمقادير التي يجب تنقيصها من مقطع المعدن ، وكذلك درجة تعقيد شكل المنتج المطلوب . ويبين شكل (١) مكنة حدادة بدرافيل في أثناء الأداء .

وتحمل أعمدة الإدارة قوالب الدرافيل ، التي يجب أن تدور بصفة مستمرة في اتجاه العامل . ويوضح شكل (٢) ، طريقة الأداء بمكنة حدادة بدرافيل . ففي (١) الدرفيلان في الوضع المفتوح ، وبينهما قطعة المعدن المسخن مثبتة في الدليل والمحددات المتحركة أو المواقف ، وفي (ب) الدرفيلان متلامسان ، والمعدن معصور بينهما في مجاريهما ، يخرج المعدن من ناحية العامل في اتجاه دوران الدرفيلين ، وعند وصول الدرفيلين إلى الوضع المفتوح ، المبين في (١) يضع العامل القطعة في المجارى المناسبة التي في الدرافيل ، وتكرر عملية الدرفلة إلى أن تشكل القطعة بالشكل النهائي المطلوب .


إذا كان التشكيل بسيطاً ، والقطع المشكلة قصيرة ، كما في حالة أذرع التوصيل في المحركات ، تستعمل قوالب مجزأة ، مجاريها تقل في المقطع من البداية إلى النهاية

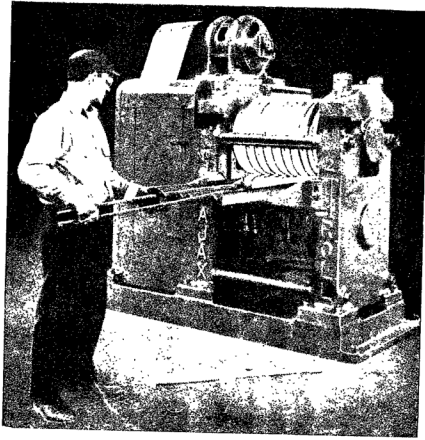

(شكل ١) مكنة حدادة بدرافيل ، لإنتاج شركة (أچاكس) في أثناء الأداء

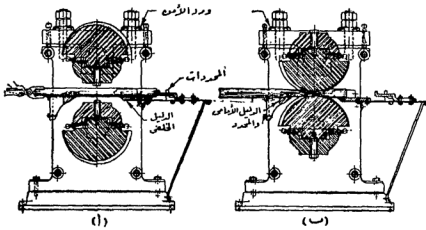

(شكل ٢) طريقة أداء مكنة حدادة بدرافيل

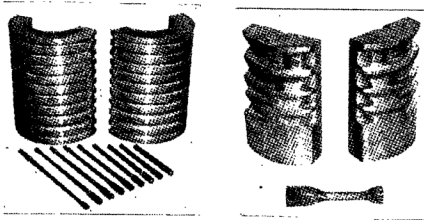


(شكل ٣) قوالب مجزأة تتغير مقاطع مجاريها (شكل ٤) قوالب نصف اسطوانية

- انظر (شكل ٣). وهذه القوالب رخيصة التكاليف ، لأن فجواتها وتشكيلاتها ، تشغل في كل من القالبين على الممكنات في وقت واحد . وهذه القوالب خفيفة ، وتصنع من الصلب السبائكي الجيد . وتعامل حراريا لتصليدها إلى درجة عالية بعد تشغيلها بالممكنات ، ويلزم تجليخ أسطح التشكيل لاستبدال الاعوجاج الذي ربما يحدث إثر المعاملة الحرارية . وتثبت القوالب على أعمدة الإدارة ، بطريقة تيسر استبدالها بسرعة وببساطة .

تستعمل قوالب نصف إسطوانية ، لدرفلة القطع المتوسطة الطول ، مثل أعمدة المحاور (شكل ٤) ، وتثبت هذه القوالب أيضا على أعمدة الإدارة ، ويمكن تغييرها بسهولة . ويمكن تشغيل معظم الأسطح العمالة في القالبين في نفس الوقت ، بتثبيتهما على شاقفة . ويمكن صنع هذه القوالب بحيث يمكن تشغيلها في الاتجاهين ، لدرفلة القطع الطويلة بعض الشيء . ولهذه القوالب بدايتان في نهايتي فجوات ومجاري التشكيل ، في المكان الذي يحدث فيه أكبر مقدار من التآكل .


تكون القوالب إسطوانية الشكل ، وتثبت فيها أطراف أعمدة الإدارة من الجهة اليمنى ، وذلك لتشكيل القطع الطويلة ، كما في (شكل ٥) . وتصنع القوالب بطريقة اقتصادية على شكل حلقات ، بحيث لا يزيد الجزء المقطوع من محيط

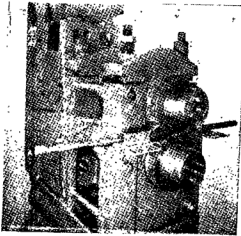

(شكل ٥) قوالب إسطوانية في أثناء الأداء

الحلقات مما يلزم لادخال طرف الخامة أو يزيد مما يلزم لتغذيتها بين القوالب . ويتحدد تعرض هذه الحلقات ، بطول الجزء المطرف عن أعمدة الدوران . وهذا يحدد عدد المجارى . وتركيب القوالب في النهايات المطرقة ييسر عمليات استبدالها بغيرها . وبين (شكل ٦) مجموعة

من المشغولات صنعت بمكنة حدادة بالدرافيل .

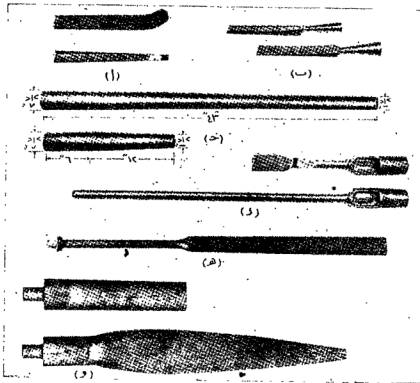

(شكل ٦) مشغولات شغلت بمكنة حدادة بدرافيل


التخريم والسحب الهيدرولي على الساخن

تتلخص طريقة التخريم وسحب المعادن هيدروليا على الساخن ، خصوصا في حالة الصلب ، في تسخين المعدن الخام المسطو المربع المقطع ، ثم وضعه في قالب إسطوانى ، يوضع تحت كباس هيدرولى في المنتصف ، فيشكل المعدن (الخامة) المسخن ، بشكل القالب في أثناء هبوط الكباس ، فيتحرك المعدن المعجن اللدين ، متجها إلى أعلى في الفراغ بين الكباس وجوة القالب ، كما في شكل (٧) . ويرتفع الكباس عند انتهاء شوط النزول ، فيخرج من تجويف المعدن ، ثم يرتفع دبوس الطرد وتخرج القطعة المشكلة من جوة القالب .


وتلى عملية التخريم عادة ، عملية السحب على الساخن . وتتلخص هذه في دفع المعدن المجوف في مجارى مجموعة متعاقبة من الدرافيل ، أو في قوالب حلقيه المقطع ، مثبتة على مسند دفع . وينقص مقطع المعدن المجوف . ويتناقص قطره فيزيد في الطول . وذلك عند تشكيل الأنابيب والمواسير . وتشكل إسطوانات مختلفة الأقطار ، إلى مواسير للماء أو الغاز أو الهواء ، بطريقة التخريم على الساخن . كما تستخدم طريقة التخريم على الساخن ، في المراحل الأولى في صناعة المواسير ، بواسطة السند والدفع .

وتتلخص وسيلة السحب على الساخن ، في تسخين قرص من المعدن بتخانة معينة ، ثم بوضعه على قالب إسطوانى الشكل ، تحت رأس الكباس الهيدرولى . فيدفع الكباس في أثناء هبوطه ، القرص المعجن اللدين داخل جوة القالب ، فيشكل القطعة على هيئة وعاء إسطوانى (كوز) وتسقط القطعة عند خروج رأس الكباس كما في شكل (٨) .

ويترك خلوص كاف ، بين جدران جوة القالب الأسطوانية ، وبين الكباس في عمليات التخريم على الساخن ، لمنع انبعاج القرص الخام ، ويزيد هذا الخلوص عن تخانة المعدن الأصلي ، بمقدار مناسب ، تحدده الخبرة والتجربة . ويمكن تغيير

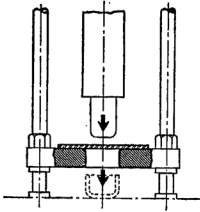

(شكل ٨) عملية السحب على الساخن

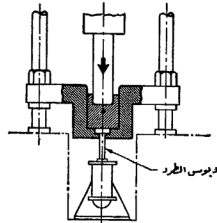


(شكل ٧) التخريم

طول وقطر وتخانة المعدن ، بإعادة تسخين القطعة للمشكلة (الكوز) ، وبضغطها بالتتابع في مجموعة قوالب السحب وتنقيص اللقطة على المسند الدافع .


وتشكل إسطوانات تعبئة الأكسجين والأسيتلين ، بطريقة السحب على الساخن ، كما يمكن تشكيل إسطوانات مقفلة من ناحية واحدة بهذه الوسيلة . ويمكن تشكيل الأسطوانات التي تتحمل الضغط العالي ، بقطر يصل إلى خمس أقدام ، وطول يصل إلى (٤٥ قدما) بثقب شبق مسخن ربما يصل وزنه إلى (٢٥ طنا) ، ثم يسحبها في أثناء تسخينه واحدة . وتختصر هذه الطريقة في زمن التشكيل كما تحقق اقتصادا في تكاليف إدارة الآلات والمكينات ، كما يقل احتمال أكسدة السطوح المشغلة وتستخدم المعدات اللازمة لتشكيل هذه القطع الكبيرة المخوفة على مكبس تخرم هيدرولي ، وعلى مسند دافع هيدرولي كالموضح في (شكل ٩) .

بس المعادن على الساخن

هذه وسيلة أخرى من وسائل تشكيل المعادن الدنية العجينية ، وتتلخص في تسخين كتلة من فلز أو سبيكة مناسبة ، إلى درجة حرارة تناسب عملية البثق ، ثم في وضعها في إسطوانة مكبس البثق . يدفع المكبس أو الرأس المعدن خلال ثقب مشكلة في قوالب البثق . وأنسب المعادن لعملية البثق على الساخن ، هي التي يمكن رفع

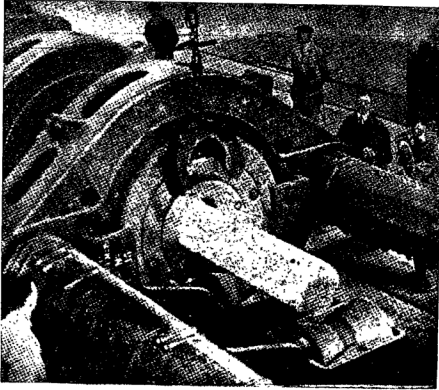


(شكل ٩) مسند دفع هيدرولي قوته (١٥٠٠ طن)

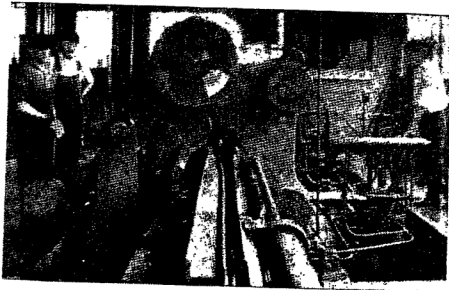

(شكل ١٠) مكنة بثق قوتها (١٠٠٠ طن)


درجة حرارتها إلى ما يقرب من درجة حرارة انصهارها قبيل دفعها في فتحات القوالب ، فتصلح للانساياب بالبتق . وتتراوح هذه الدرجات فيما بين (600°F و 800°F) . وتبتق للمعادن شبه المائعة التي بين التسييل والتجمد خلال فتحات القوالب ، ولكن يلزم أن تتجمد مباشرة بعد خروجها من هذه الفتحات أو الثقوب . ويبين (شكل ١٠) مكنة بتق ، تشكل قضباناً تخرج من القالب ، فتجري على سطح مهيأ لاستقبالها . وتقطع هذه القضبان إلى الأطوال المطلوبة بعد أن تبرد .

تبتق مختلف المعادن والسبائك غير الحديدية ، مثل الأليومنيوم والنحاس الأحمر والنحاس الأصفر والمغنسيوم والرصاص وما يشابهها ، بمقاطع مختلفة مشكلة حسب ما يطلب تجارياً ، وهي إما مسطحة أو أنبوبية ، بمقاطع مستديرة أو مربعة أو مسدسة ، ويسهل بتق بعض الأشكال التي لا يمكن درفلتها مضبوطة الشكل أو دقيقة الأبعاد ، أو نظيفة أو ناعمة الأسطح مع الاحتفاظ بخواصها الميكانيكية العالية .

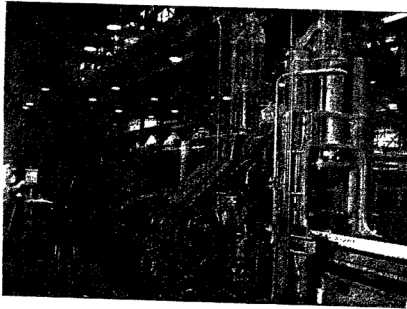


(شكل ١١) مكبس بتق قدرته (٢٥٠ ، طناً)

ويبين شكل (١١) مكينة بثق ضغطها (٤٢٥٠ طنا) بشركة (رينولدز) للمعادن . وتصمم مكابس البثق على الساخن ، للأداء بها بضغط تتراوح فيها بين (٨.٠٠٠ و ١٠٠,٠٠٠ رطل على البوصة المربعة) . تُبثق فيها كتل بأقطار ربما تصل إلى (١٤ بوصة) . ويبين (شكل ١٢) رسماً تخطيطياً لمكبس بثق ، يستعمل

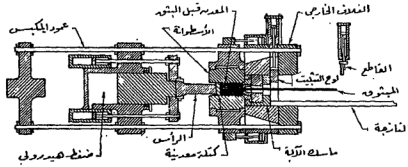

(شكل ١٢) مكبس بثق يستعمل في تشكيل مقاطع من الألمنيوم في إنتاج مقاطع من الألمنيوم ، فيضغط الرأس الهيدرولي على الألمنيوم الساخن ، فينبثق خلال فتحة القالب بالمقطع المطلوب .


ويبين شكل (١٣) ، العدد والقوالب المصنوعة من الصلب ، المستخدمة في إنتاج مقاطع من الألمنيوم . وهذه العدد : قالب بثق ، وكتلة ترجيع ،

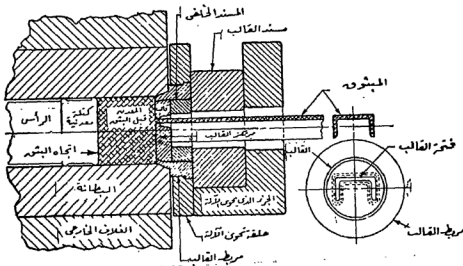

(شكل ١٣) آلات من الصلب تستعمل في إنتاج أشكال من الألمنيوم

ومربط للقالب ، وكتلة القالب ، ووعاء العدد . وتراوح أقطار الكتل الخام فيما بين (٤ ، ١١ بوصة) .

تشكل مختلف المبتوقات من الألومنيوم بأحجام وأوزان وأنواع متباينة . وتحدد دائرة قطرها حوالى (١٢ بوصة) أكبر مقطع يمكن بثقه تجارياً . وربما يبلغ ضغط بعض المكابس إلى (٥٥٠٠ طن) ويمكن بها تشكيل مبتوقات متحد مقطعها دائرة قطرها (١٧ بوصة) ، وهذه الدائرة أصغر دائرة يمكن أن تحتوى شكل للمقطع . ويتراوح سمك المبتوقات فيما بين (٠.٥ بوصة وعدة بوصات) حسب الأحوال . ويمكن بثق السبائك اللينة ، بتخانات تقل عنها فى السبائك التى تقاوم الشد بدجة متوسطة أو عالية . ويبثق الألومنيوم بمقاطع قضبان أو أعمدة أو إسطوانات أو أشكال إنشائية قياسية أخرى . وتبوب هذه المبتوقات الخاصة ، تبعاً لدرجة صعوبة إنتاجها . وتندرج صعوبة الإنتاج من الأشكال المسطحة ، إلى نصف المجوفة ، إلى المجوفة تماماً . ويبين شكل (١٤) مختلف أنواع المبتوقات .

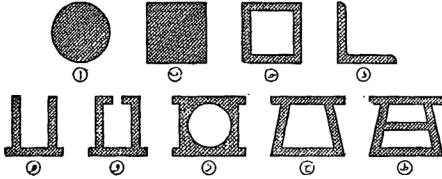


(شكل ١٤) مبتوقات من الألومنيوم

بُنى المعادن على البارد

تستخدم هذه الوسيلة لتشكيل المعدن العجيفى اللدين بالثق على البارد ، وتشابه فى عملها البثق على الساخن ، إلا أن المعادن المشكلة بها لها انسابية عجينية تكفى لتشكيلها وهى باردة ، دون الحاجة إلى أى تسخين يسبق العملية . ولهذه

المعادن عادة ممطوية كبيرة . وتجري عملية البثق على البارد بطرق عديدة، أوسعهما انتشاراً طريقة (هوكر) وطريقة الصدم . وتتخلص طريقة « هوكر » أو البثق في اتجاه أسفل ، في ضغط كتلة تخينة على شكل (كوز) خلال فتحة القالب . وتجري العملية بسرعة كبيرة في مكبس يعمل بمرفق عادي ، وتكون كتلة المعدن غالباً صغيرة نسبياً . ويدار المكبس بمرفق واحد أو بأكثر من واحد ، ويتحكم طول ساعد المرفق (نصف قطر دورانه) في طول مشوار المكبس . وتصنع المشوقات الخفيفة بهذه الطريقة ، مثل الأنابيب رقيقة الجدران غير الملحومة ، وأغلفة الطلقات النارية الصغيرة . ويبين شكل (١٥) ، أربع خطوات في صناعة غلاف طلقة نارية صغيرة من النحاس الأصفر .

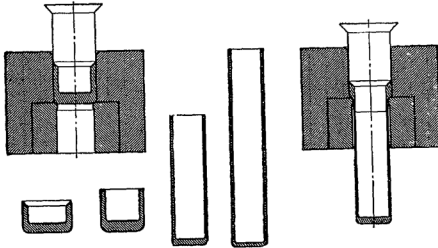


(شكل ١٥)

العمليات المتتالية لتشكيل غلاف طلقة نارية صغيرة من النحاس بطريقة « هوكر »

وتجري العمليتان الأوليان في مكبس ميكانيكي أو هيدرولي ، قبل عملية البثق ، وتستعمل في ذلك قطع مسطحة من المعدن ، بقطر وتجانسة معينة ، وتسخن القطعة قبل التشكيل ، أو تشغل على البارد . ويبين أحد قطاعات شكل (١٥) وضع الخرامة وقطعة المعدن عند بدء العمل كما يبين قطاع آخر وضعهما قبل

لتسطيها مباشرة . تضغط كتف الخرامة على المعدن ، فينسب خلال المسافة الخلفية المحددة فيما بين الخرامة وجوة القالب الإسطوانية .


ويمكن بثق أنابيب النحاس الصغيرة كأغلفة الطاقات النارية الصغيرة بطريقة « هوكر » ، فتوضع قطعة من المعدن على شكل قرص له قطر وتخانة معينتان ، في قالب مناسب ، ثم تضغط في القالب بواسطة خرامة كما في شكل (١٦) . وتنتج قطع مماثلة من معادن أخرى لينة بهذه الطريقة . وتتخلص طريقة الصدمات ، أو البثق إلى أعلى ، في وضع قطعة من المعدن على شكل قرص له قطر وتخانة معينتان في فتحة القالب ، ثم يصدم بضربة واحدة مفاجئة بالخرامة وذلك لدفع المعدن إلى حول ساق الخرامة ، كما شكل (١٧) .

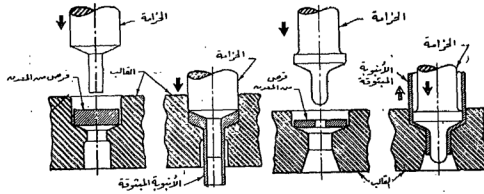

(شكل ١٦) بثق الأنابيب وأغلفة الطاقات النارية الصغيرة من أقراص مسطحة بطريقة « هوكر »

(شكل ١٧) بثق الأنابيب المتنافسة القطر ، بطريقة الصدمات على البارد .

وبين شكل (١٨) أربع خطوات تتبع لتشكيل أنبوبة من الألمنيوم ، بطريقة البثق بالطرق . توضع قطعة من الألمنيوم الخالص النقي إلى درجة كبيرة ، في فتحة القالب في مكبس البثق ، وتضرب الخرامة قطعة المعدن ضربة عظيمة ، فيرتفع المعدن المتبقي حول ساق الخرامة ، ثم تطرد الأنبوبة المشكلة من مكانها في القالب بعد ارتفاع الخرامة .

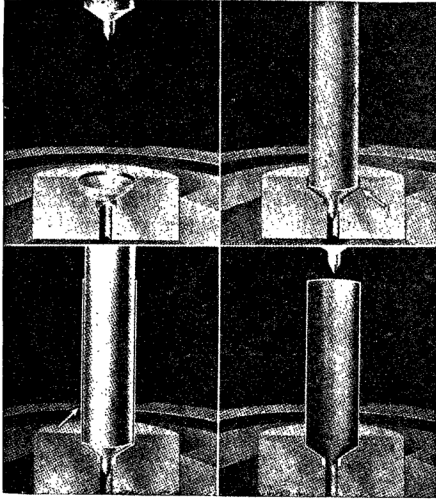

(شكل ١٨) خطوات إنتاج جزء بطريقة البثق بالصدمة وترى قطعة المعدن في مكانها (أعلى إلى اليسار) ، تصدم الحراصة المعدن (أعلى إلى اليمين) فيرتفع المعدن حول ساق الحراصة (أسفل إلى اليسار) وترتفع الحراصة (أسفل إلى اليمين) .


وتُشكل الأنابيب رقيقة الجدران ، من معادن ممطوليتها عالية ، مثل القصدير والألومنيوم ، بسرعة بهذه الطريقة . وتتخذ الأنبوبة من الخارج شكل القالب ، ويساوى سمك جدارها الخلوص بين ساق الحراصة والقالب . ويشكل طرف الأنبوبة بشكل تجويف القالب وطرف ساق الحراصة ، فتلتصق الأنبوبة بساق الحراصة عند ارتفاعها ، وتُفصل عنها إما بجهاز آلي ، أو بتوجيه هواء مضغوط في الأنبوبة .

تصل سرعة الإنتاج بهذه الطريقة إلى (٥٠ أنبوبة في الدقيقة) . وجميع العمليات في هذه الطريقة أوتوماتية . ويتراوح الضغط فيما بين (٥٠ و ١٠٠ طن) تبعاً لحجم الأنبوبة . وتشكل الأنابيب رقيقة الجدران لصنع أنابيب معجون الأسنان ومعجون الحلاقة ، و « البويات » وما يشابهها من المواد ، اقتصادياً بطريقة البثق بالصدّات .

تشكيل الصلب بالدوران السريع بالتشغيل على الساخن

وتتلخص هذه الوسيلة في تشكيل الصلب المسخن إلى أشكال إسطوانية وأشكال أخرى مستمرة الشكل ، مثل أطراف الغلايات والمراجل ، أى (رؤوسها) ، وقيعان الصهاريج الأسطوانية ، وما يشابه ذلك . لقد طورت مكينات التشكيل بالدوران السريع ، لتشكيل (الفلنشات) الشفاه المختلفة . وأمكن تشكيل أقراص وأطراف صهاريج ربما تصل أقطارها إلى (٢٠ قدماً) باستعمال بعض هذه المعدات الكبيرة . ويمكن التحكم جيداً في الخامة في أثناء عملية التشكيل بالدوران السريع ، بحيث لا تُشوه بنيتها الانسيابية أو الحبيبية وبحيث تقل الإجهادات الداخلية المتبقية بعد العملية . وبين شكل (١٩) عملية تشكيل بالدوران السريع على الساخن ، لتشكيل رأس طرف كبير من الصلب ، لغلاية أو مرجل ضغطه عال ، على مكينة التشكيل بالدوران السريع . وتضبط السرعة الخطية ، وتنظم ، لتوليد ضغط تشكيل منتظم لا يتغير ، وذلك باستخدام محولات ، تحول التيار المتردد إلى تيار مستمر . وهذا التيار يستعمل لإدارة المحرك الكهربى ، الذى يدير المحور بسرعات مختلفة . وزيادة قدرة وقوة الربط ، تمنع الانزلاق في أثناء التشكيل ، كما تسمح لتشكيل ألواح ضخمة ، بأشكال دقيقة الأبعاد ، مضبوطة الشكل . يساعد مثبت القالب ، الذى على شكل ربع دائرة (شكل ١٩) ، على تنظيم التشكيل ، والتحكم في الشكل النهائى ، وفي تخانات القطعة بتفاوت مسموح في الأبعاد ، دقيق . وتنتج بذلك مشغولات مضبوطة منتظمة من كل الوجوه . ويحسن السطح المشغل كثيراً باستعمال إسطوانات سنادة

على اسطوانة جهاز ربيع الدائرة ، للتخلص من التذبذب والارتجاج . وتشغل هذه القطع بمختلف الأحجام والتخانات والأشكال ، من معادن مختلفة ، على مكينات التشكيل بالدوران السريع ، المخصصة لذلك . وأنسب المواد لهذه العملية ، هي الصلب المكسو (المكلد) ، والمعادن غير الحديدية . وتتكون ألواح الصلب المكسو (المكلد) من طبقة أساسية من الصلب الكربوني أو الصلب السبائكي منخفض الكربون ، ومن طبقة رقيقة من معدن يصمد للتآكل التفاعلي ملصقة على سطح واحد من الطبقة الصلب الأساسية أو على كل من سطحها .

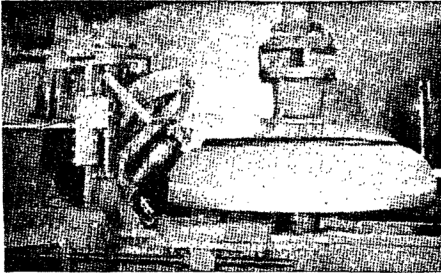


(شكل ١٩) تشكيل رأس مرجل ضغطه عال ، على مكينة كبيرة بالتشكيل بالدوران السريع على الساخن ، المعدن في درجة الحرارة البيضاء

تشكيل المواسير غير الملحومة على الساخن

يشيع استعمال هذه الطريقة في إنتاج (المواسير) غير الملحومة . وتتلخص الطريقة في تسخين كتل إسطوانية من الصلب ، ثم تخريمها على مكينة تخريم مصممة خصيصا لذلك . ويتكون الجزء الرئيسي في المكينة ، من درفيلين مخروطي الشكل ، محوراهما في مستويين مختلفين ، أي ليسا في مستوى واحد ، ومن شاقعة

مدببة ، لتخريم قطعة الخامة الصلب . ويدور كل من المخروطين والشاقة في اتجاه واحد . يبين (شكل ٢٠) خطوات العمل المتتابعة لتشكيل المواسير غير الملحومة . تذهب كتلة الصلب الأسطوانية في أحد طرفيها ، ثم تسخن إلى درجة الحرارة العجينية ، ثم توضع في مكينة تخريم ، وتدفع حتى تتلامس مع درفيلي التخريم ، فيمسك بالكتلة ويسحبها إلى الأمام . ويدور الدرفيلان والكتلة بسرعة كبيرة ، بينما تدخل الكتلة ببطء شيئاً فشيئاً . فتفتح الكتلة في مركز مقطعها ، وتمزق إثر عنف وقوة الدرافيل ، ويزداد الثقب اتساعاً وعمقاً ، كلما تقدمت الكتلة في اتجاه الشاقة المدببة . وهكذا تتشكل الماسورة ، وتستمر العملية حتى تمر الكتلة بطولها الكامل بين الدرفيلين ، فتخرج في هيئة إسطوانة مجوفة ،

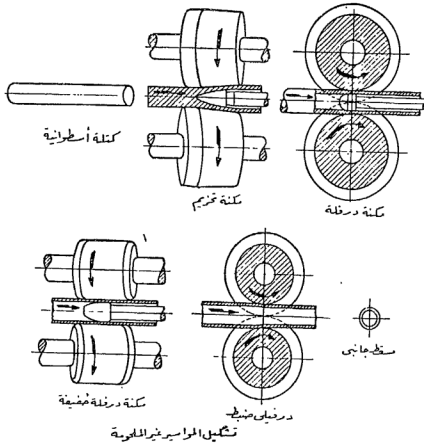

(شكل ٢٠) العمليات المتتابعة في إنتاج المواسير غير الملحومة

أو ماسورة قصيرة تحثينة الجدران ، ثم تسحب الشاقة من الأنبوبة المشكلة ، وتوضع في الماء لتبرد وتوضع في مكانها في المكنة ، شاقة غيرها باردة ، وتعاد العملية في الكتلة التالية .


وتتلخص العملية التالية في درفلة القطعة المشكلة السابقة ، بوضع شاقة أخرى داخلها ، بقطر أقل من قطرها الداخلي ، ثم تدرفل وهي في هذه الحالة في مكنة درفلة . كما (شكل ٢٠) ، فتستطيل الماسورة بالقدر المطلوب ، ويقل سمكها في هذه العملية . ثم تخرج الماسورة من العملية السابقة بقطر خارجي تقريبي ، لأنها لم تشطب بعد ، فنجري عليها عملية درفلة خفيفة . وتتلخص عملية الدرفلة هذه في إمرار الأنبوبة وفيها شاقة ، بين إسطوانتين ، كما في (شكل ٢٠) ثم تجرى بعد ذلك عملية لتحديد الأبعاد وضبطها ، بدرفلتها بين درفيلي ضبط دون شاقة داخلها ، وتجرى عمليتنا الدرفلة الخفيفة والضبط ، عادة على الباراد لتحسين درجة تشطيب السطح الخارجى ، وضبط أبعاده . وتسمى عمليات سحب على الباراد .

أنابيب الصلب الملمومة

تشكل المواسير على نوعين : دون لحام ، وباللحام . وطرق تشكيل الأنابيب الملمومة أربع :

- ١ — لحام الشفة أمام الشفة ، وذلك في المواسير التي تتراوح أقطارها فيما بين $\frac{1}{8}$ بوصة و ٣ بوصات .
- ٢ — لحام الشفة على الشفة للأقطار التي تتراوح فيما بين (٢ بوصتين و ٢٢ بوصة)
- ٣ — لحام بالطرق للأقطار التي تتراوح فيما بين (٢٠ بوصة و ٩٦ بوصة) .
- ٤ — لحام بالصهر للأقطار التي تزيد عن ٦ بوصات .

وتتلخص طريقة تشكيل الأنابيب الملمومة في تغذية شرائط معدنية باردة ، بين درافيل تشكيل خاصة ، تُشكّل الشريط بالتدرج ، وتحنى في شكل دائري ، فإذا تمت استدارته ، تلحم حافة طولية منه في الحافة المقابلة ، لتشكل الدائرة . وتهذب حافتا شرائط المعدن في المكنة ، إلى العرض المناسب لتشكيل الماسورة

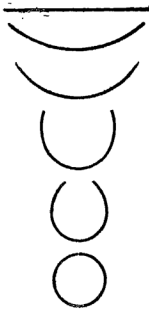


بالقطر المطلوب ، ثم يلف الشريط على ملفات (بكرات) قبل عمليات تشكيل الأنابيب ، وقبل لحامها . وبين (شكل ٢١) طريقة تشكيل شريط من الصلب بالتدرج ، ليستدير مقطعه ويصبح حلقيًا دون إجهاد المعدن زيادة عما يلزم . وتترك هذه الطريقة المعدن المشكل ، خالياً من الإجهادات ، على عكس الحال ، إذا كان التشكيل سريعاً عنيفاً . ويمر الشريط في العملية الأولى بين (درفيلين) ثم على مجموعة من درافيل تشكيل ، تُشكّل المعدن بالتدرج إلى الشكل الحلقي المطلوب ، تشغيلاً على البارد ، ثم تجرى عملية اللحام .

(شكل ٢١) طريقة تشكيل شريط من الصلب بالتدرج إلى شكل أسطوانى حافى للقطع دون إجهادات زائدة في المعدن

وتستخدم عمليات لحام مختلفة للحام حافى الشريط الطوليتين . وبين (شكل ٢٢) طريقة اللحام بطريقة المقاومة الكهربائية وذلك باستعمال مكينة لحام ، تعمل بتيار كبير (على الأمبير) يمر في قطبين من النحاس السائى على شكل قرصين متلامسين في حافى الماسورة المشكلة .

ويمكن ضبط مكينة اللحام في الاتجاه الرأسى ، وهى مصممة بحيث يمكن التحكم في مقدار التيار المار في المقطعين ، وكذلك في سرعة العملية . ويمر التيار من أحد القطبين إلى الآخر ، عند مرور المعدن المشكل تحتها ، وتكفى الحرارة الناتجة من مقاومة أسطح حواف المعدن ، لمرور التيار الكهربى لعملية اللحام . ويضغط درفيلان بضغط جانبي (ب) ، ودرفيل بضغط من أسفل (أ) على حافى المعدن المسخن ، فيتلامهان ، كما في (شكل ٢٢) . وفى حالة لحام الشفة فوق الشفة ترتفع درجة حرارة الحافتين الخارجيتين إلى درجة حرارة أعلى بكثير من درجة الحرارة التى يتعجن فيها المعدن ، فإذا ماضغظت الدرافيل عليها ، ينعصر المعدن المسخن المعجن ، فيخرج وتبقى المواضع المتلامسة بعضها مع بعض والمعدن في حالة

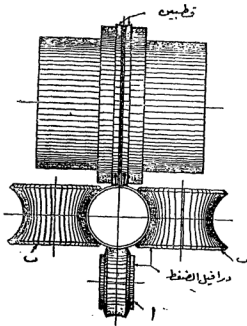



عجينية فتتلاحم تحت ضغط الدرافيل .
وتتشرب الحرارة بسرعة ،
لأن التسخين لم يحدث إلا موضعيا
عند الحافتين فقط .

ويزال المعدن الزائد (الزنانف)
المتبقى من عملية اللحام ، بعمليات
تنظيف وتشطيل مناسبة ، وتصبح
الماسورة بعد ذلك معدة للقطع ،
في مكانة القطع الخاصة التي تتحرك
مع الماسورة وتقطعها بالأطوال


المطلوبة . وتستمر بهذه الطريقة (شكل ٢٢) طريقة اللحام بمقاومة التيار الكهربى
عمليات تشكيل المواسير ولحامها دون توقف . ولا تختلف الطرق الأخرى المستعملة
في لحام المواسير عما سبق شرحه .

ويمكن إنتاج الأنابيب الملحومة بالشفة على الشفة بكميات كبيرة وبطريقة أكثر
اقتصادا من الطريقة السابق شرحها ، وإن كانت أقل منها دقة ، والدقة التامة غير
مطلوبة في الأعمال التجارية . وتتلخص هذه الطريقة في تهذيب طرف لوح وهو
خارج من مكانة درفلة الصلب ، ثم تسخينه في فرن إلى درجة حرارة اللحام ، أى إلى
حوالى (٢٥٠٠° ف) ثم يؤخذ بـلقط من الطرف المهذب الحواف ، ويعرر في قالب
على هيئة ناقوس (جرس) ، مخروطى الشكل وهو ساخن ، فتتلاحم حافته في هذا
القالب ، كما في (شكل ٢٣) .

 
ويربط مقبض اللقط ، في سلسلة متصلة في دائرة (لانهائية) ، تسحب اللوح
المسخن خلال قالب اللحام ناقوسى الشكل ، الذى يضم حافتي اللوح ، واحدة
على الأخرى ، فتتلاحمان بذلك وتكون شكل الماسورة ، كما في (شكل ٢٣) .
وتنقل الماسورة الملحومة إلى درفيل الضغط ، لضبط قطر الماسورة الخارجى

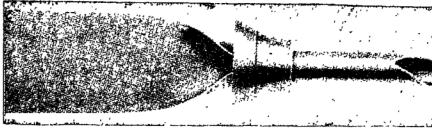


لوح مسطح

 

اللوح بعد التزييف

 

ناقوس الحام

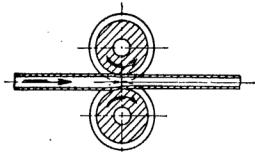

• درفيل الضبط

طريقة لحام الشفة أمام الشفة



المسطح النهائي

(شكل ٢٣) استعمال ناقوس الحام القوية على القوية

إلى حد ما كما في الرسم الأسفل من (شكل ٢٣) . وتلى هذه العملية عملية ضبط ،
بمجموعة من الدرافيل المستعرضة . ويضبط القطر الخارجى في هذه المرحلة ، حسب
المطلوب ، ويتحسن السطح الخارجى إذ تزال القشور فى أثناء عملية الضبط
الآخيرة هذه .


وتنقل المواسير بعد عملية الضبط النهائى ، إلى درافيل الاستعداد ، ثم تغسل
هذه المواسير بالماء وتهذب أطرافها ، ثم تالوب (تفلوظ) . وتستعمل هذه الوسيلة

في الإنتاج السريع ، إذ يمكن إنتاج (٣٠٠ ماسورة في الساعة) ، طول كل منها ٢٠ قدما . ويمكن بمثل هذه الطريقة إنتاج المواسير بلحام الطرف على الطرف بدلا من لحام الطرف في مقابلة الطرف ، القورة على القورة .

لف المعادن على الساخن

يمكن إجراء عمليات اللف بالآلات اليدوية أو بالقوالب المثبتة في المطارق البخارية ، أو غيرها من المطارق الميكانيكية ، كما تستخدم في تصغير فوهات الإسطوانات ، التي تستعمل لتعبئة الغازات المضغوطة أو السائلة . كذلك تستخدم في تشكيل المعادن ، التي يطلب فيها السطح أملس والأبعاد مضبوطة أيضاً ، في حدادة السليبات المخروطية . ويبين (شكل ٢٤) عملية لف إسطوانة غاز .

وتتلخص هذه العملية في تسخين فوهة الإسطوانة إلى درجة حرارة الحدادة ثم طرقها بين قالبين . وتستخدم هذه الوسيلة بالأخص ، في الإسطوانات التي يزيد

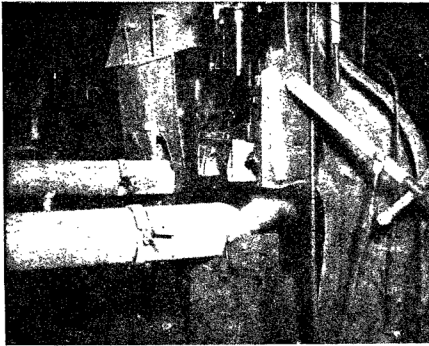


(شكل ٢٤) استعمال عملية اللف في تشكيل فوهات إسطوانات تعبئة الغازات المضغوطة

قطرها عن (٦ بوصات) أما الأنابيب التي يقل قطرها عن ذلك ، فتشكل من المواسير غير الملحومة العادية . تسخن إحدى فوهتي الأنبوبة ، وتدار بسرعة عالية في مكنة تجميع ويضغط عليها بألة غير حادة ليس فيها حد قاطع ، مصنوعة من الصلب مريع القطع ، فينسب ويغلق الفوهة ، فتتسد .

مكنة الشنى والحنى الثقيلة

تستخدم مكنة الشنى والحنى الثقيلة ، لتشكيل المعادن السميكة ، كما يمكن الشنى عليها ثنياً عميقاً يصعب أدائه في مكينات التشكيل بالكبس العادية . وبين (شكل ٢٥) مكنة الشنى والحنى الثقيلة المخصصة لتشكيل الأجزاء الثقيلة . وتتكون هذه المكنة من فرش من الصلب الملحم المقوى ، بضلع كثيرة للعتانة والجسوء . وتبطن الأسطح العالية بكتل تحميل مصلدة ، لمقاومة التآكل الاحتكاكى ، وينزل رأس دافع على الفرش ، في اتجاه كتل التحميل في أثناء المشوار الفعال ، ثم يرجع مكانه . وتستعمل قوالب بسيطة ، تتقابل عندما يتحرك الرأس المنزلق حركته

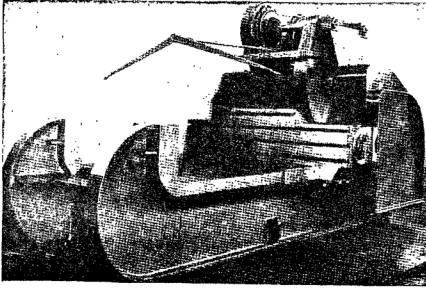

(شكل ٢٥) مكنة بطيئة للشنى والحنى الثقيل

المحكومة . ويتحرك الرأس عادة عن طريق يتحرك مجموعة تروس مباشرة وقابض احتكاكي .

ويشمل استعمال مكينة الحنى والثنى الثقيل ، وضع المعدن المراد تشكيله بين القالبين ، ثم توصيل القالب ، فيتقدم الرأس المنزلق الضخم ، ويحنى المعدن أمامه . ويسخن المعدن عادة قبل التشكيل ، لتجنب إنكساره في أثناء انحنائه أو إنثنائه ، وتستخدم هذه المكينة في عمليات أخرى لتشغيل المعادن ، مثل القص والتخريم ، واستبدال الأجزاء المعدنية المعوجة ، كما تستعمل في غير ذلك من العمليات المشابهة الأخرى .

أسئلة للرجعة

- ١ - صف المبادئ التي تعمل على أساسها مكنة الحدادة بالدرفلة .
- ٢ - متى تستعمل القوالب المجمعة المسطحة في حدادة المعدن بالدرفلة ؟
- ٣ - متى تستعمل القوالب الاسطوانية الكاملة في حدادة المعدن بالدرفلة .
- ٤ - صف الطريقة الهيدرولية لتخريم المعادن على الساخن .
- ٥ - صف طريقة سحب المعادن وتقصيرها على الساخن .
- ٦ - اذكر بعض استعمالات السحب على الساخن .
- ٧ - صف بإيجاز طريقة بثق المعدن على الساخن .
- ٨ - اذكر المعادن وسبائكها التي يمكن بثقها بمختلف الأشكال التجارية .
- ٩ - صف بإيجاز أهم مميزات مكبس البثق .
- ١٠ - قدر حدود وسعات مكابس البثق الكبيرة التي تستعمل حاليا .
- ١١ - قدر أحجام أكبر منتجات هذه المكابس ؟
- ١٢ - اشرح عملية بثق المعادن على البارد .
- ١٣ - صف بإيجاز طريقة « هوكر » لبثق المعادن .
- ١٤ - صف بإيجاز وسيلة البثق في الاتجاه العلوى .
- ١٥ - ما المقصود بتجميع المعادن على الساخن .
- ١٦ - صف عملية التجميع لتشكيل رأس ثلاثية (مرجلية) ضيفه عال .
- ١٧ - صف بإيجاز عملية إنتاج المواسير على الساخن بدون حمام .
- ١٨ - اذكر العمليات النهائية ، لإنتاج مواسير الصلب لنشطيط سطوحها .
- ١٩ - صف بإيجاز عملية إنتاج مواسير الصلب بالحمام .
- ٢٠ - صف عملية لف المعدن على الساخن .
- ٢١ - كيف تستعمل مكنة الدفع في تشكيل المعدن ؟

الباب العاشر

تنظيف وتشطيب المطروقات

إزالة طبقة الأكسيد

تنظف المطروقات عادة بعد تشكيلها بأحد الأساليب السابق شرحها ، وذلك قبل أو بعد عمليات المعاملة الحرارية تُكسى أسطح للمطروقات المصنوعة من الصلب بعد تشكيلها بطبقة أو بقشرة من الأكسيد لتعرض الصلب المسخن للهواء . ويتوقف سمك ومقدار هذه الطبقة على درجة الحرارة ، التي يسخن إليها الصلب ، وعلى المدة اللازمة لأداء خطوات تشكيل المطروقات . ويمكن إزالة هذه الطبقة القشرية بعدة طرق . فيستخدم البخار أو الهواء المضغوط لإزالتها في أثناء تشكيل المطروقات ، وذلك بدفع الهواء باستمرار خلال جزء القالب الأسفل ، وذلك من ماسورة متصلة به ، فتزال القشرة عن سطوح المطروقات بمجرد تكوينها ، وتستخدم لذلك أنابيب مرنة لتوصيل الهواء في حالة للمطروقات الكبيرة ، وذلك لأن فتحة دخول الهواء يلزم نقلها من مكان إلى آخر في القالب . وعندما يطرق المعدن ، أو يضغط بين جزئي القالب ، تتشقق القشرة المتكونة وتنفصل من المعدن المطروق ، وتسقط داخل القالب ، لذلك يستحسن إزالة هذه القشور مباشرة ، خصوصا من جزء القالب الأسفل قبل استمرار إجراء عمليات أخرى بهذا القالب . وتطرد هذه القشور خارج القوالب بنفخها بعد إتمام آخر عملية ، وذلك لإعدادها للدورة التالية .

وتلاحظ قابلية المطروقات للاتصاق في القوالب بعد تشكيلها النهائي في قالب التشكيل الأخير ، لذلك يرش زيت مناسب على سطوح القوالب لمنع التصاق

المطروقات . وتستخدم لذلك كمية صغيرة من الزيت ، لتجنب تلف القوالب الساخنة ، إثر استعمال كميات كبيرة من الموائع ، التي ربما تؤثر على صلابتها للملازمة . هذه الموائع لصلب القالب الساخن ، وهذا يزيد من تآكله . وإزالة هذه القشور من المطروقات أهمية بالنسبة لعمليات تشغيلها بالمسكنات ، لأن هذه القشور صلبة ، وتنقص من حياة حدة آلات القطع وعدده إذا تركت على سطوح المطروقات . ويصعب تشغيل المطروقات على المسكنات بدقة وتفاوت صغير في أبعادها ، إذا بقيت هذه القشور على أسطحها . وكثيرا ما تستعمل بعض المطروقات لصنع أجزاء الآلات والمسكنات التي تدور بسرعات عالية والتي تتعرض لأحمال ثقيلة ، فإذا لم تزل هذه القشور عن السطوح التي تترك دون تشغيل على المسكنات ، تنفصل هذه القشور وتتسرب إلى زيت المحاور وغيرها من الأجزاء الهامة في المسكنات والمحركات والآلات التي تتكون أجزاؤها من هذه المطروقات . كما يجب إزالة القشور التي على أسطح الأجزاء التي يلزم دهانها بالبويات ، وإلا ظهرت عيوب كثيرة في السطح المدهون . وتترك في بعض الحالات هذه القشور دون إزالة كما في حالة تركيبات المواسير ، لأنها تحمي السطح من التآكل التفاعلي ، الذي تتعرض له هذه المواسير .

تنظيف المطروقات بالتفطيس والتحميض وبالرج والهرز في براميل

التنظيف الروارة وبالرأس

تلخص عملية التفطيس والتحميض ، التي تستخدم لتنظيف المطروقات ، في تفطيسها في خزان ملى بمحلول حامض ، يضعف تماسك القشور بالسطح ، ويزيلها إذا تركت المطروقات مدة معينة فيه ، وذلك إذا كان تركيزه قويا يكفي لإزالة هذه القشور عن سطح المطروقات . وكثيرا ما تضاف إلى المحلول ، مادة مانعة في خزان التحميض ، لتجنب سطح المعدن التنظيف ، فاعلية محلول الحامض بعد إزالة القشور .

ويتركب المحلول الحامض ، المستخدم في إزالة القشور من مطروقات الصلب ،


من (١٢ إلى ١٥ ٪) من الحامض الكبريتي المركز ، والباقي ماء . وترفع درجة حرارة المحلول إلى درجة حرارة ثابتة ، تختلف باختلاف المعادن . ويختبر المحلول دوريا للتأكد من نسبة تركيزه ، التي يجب أن تكون ثابتة دائماً . وتستخدم محاليل حامضية مناسبة لإزالة القشور من المطروقات غير الحديدية ، مثل النحاس الأحمر والنحاس الأصفر ، والبرنز والألمنيوم ، ومعدن «مونل» . وتستخدم عملية هز ورج المطروقات ، في براميل دوارة ، لإزالة القشور ولتنظيف المطروقات . ويلزم لهذه العملية معدات بسيطة ، تتكون من برميل لوضع المطروقات فيه مع مواد حاكّة آكلة ، مثل الرمل الخشن ، أو مثل أجزاء صغيرة معدنية . ثم يدار البرميل ألياً بسرعة بطيئة وهو مائل ، وتوضع المطروقات في هذا البرميل ، فتتنظف باحتكاكها بالمادة الحاكّة الآكلة فتتفصل القشور عن سطح المطروقات . وتتراوح المدة اللازمة لإجراء هذه العملية ، فيما بين (١٠ دقائق و ٤٠ دقيقة) تبعاً لنوع وحجم المطروقات . ولا تقتصر فائدة عملية الرج والهز هذه . على تنظيف السطح بعملية الاحتكاك مع حبيبات مادة الحك ، والمادة الآكلة ، وإنما يؤثر النقر والتصادم المتوالي ، والطرق فيما بين المطروقات على سطوحها فينظفها . ويعتقد البعض ، أن الإجهادات الداخلية المتولدة إثر عمليات تشغيل وتشكيل المطروقات ، تزال بعض الشيء بفعل هذا التصادم والنقر ، فيما بين المعدن والرمل الخشن ، والأجزاء المعدنية الصغيرة المستعملة في هذه العملية . ويجب الاحتراس عند إجراء عملية الرج والهز ، عند أدائها ، وذلك في حالة المطروقات التي لها حواف حادة ، ومقاطع محددة ، لاحتمال تلفها بفعل الاحتكاك . وتستخدم أيضاً وسائل تنظيف مناسبة أخرى لمثل هذه المطروقات .

وتستخدم كذلك وسيلة الرش بالرمل ، والرش بكرات معدنية صغيرة ، بنجاح في عمليات التنظيف الحديثة . كما تستخدم مختلف الوسائل والمسكنات ، لتنظيف المطروقات بالرش . وتتلخص إحدى هذه الوسائل في توجيه الرمل أو الحصى أو الحبيبات المعدنية (تكون عادة من الحديد الزهر الأبيض)

إلى المطروقات . ويستعمل الهواء المضغوط ، أو القوة المركزية الطاردة ، أو غير ذلك من أجهزة مناسبة ، للحصول على الطاقة اللازمة لعملية التنظيف بالرش ، فتخرج المادة الحاكّة المنظّفة بقوة من فوهة الرش ، وتضطدم بالمطروقات ، فتزع عنها قشورها . وتستعمل هذه الوسيلة عادة لإزالة القشور عن المطروقات ، لأثرها الواضح السريع ، على الأخص عند إنتاج المطروقات الصغيرة والمتوسطة على نطاق واسع . وتنتج عن عملية التنظيف بالرش سطوح مشطبة ناعمة .

المعدات الحديثة المستعملة لتنظيف المطروقات بسرعة وبطريقة فعالة

في (شكل ١) جهاز رش بالقوة المركزية الطاردة ، وهو أحد أنواع المعدات الحديثة المستعملة لتنظيف المعادن بسرعة . وتصل المادة الحاكّة الخادشة إلى (مرة)

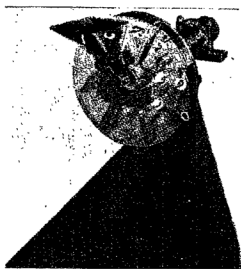


أو مركز العجلة الدوارة عن طريق خزان مرتفع ، فتندفع بفعل طرد دوران العجلة المركزى إلى الجزء المراد تنظيفه ، بسرعة دفع هي في الواقع محصلة السرعة المركزية والسرعة (المماسية) ، وهكذا تستغل كل الطاقة المستنفدة بواسطة جهاز الرش وتكون السرعة المركزية

(شكل ١) مكثف الرش بالقوة المركزية الطاردة

الطاردة في اتجاه شعاعى من المركز وتكون السرعة المماسية في اتجاه الدوران على استقامة مماس العجلة . ويمكن تقدير السرعة المحصلة ، بثلاث السرعات قائم الزاوية ، الذى يمثل ضلعاه السرعة المركزية والسرعة المماسية ، ووتره السرعة المحصلة .


ويتبين من (شكل ١) الأجزاء المختلفة في العجلة الدوارة في مكينة الرش ،
مرموزاً لها بحروف كالآتي :

- (أ) خزان تغذية لتغذية المادة الحاكّة الخادشة .
- (ب) مادة الحك والخدش (حبيبات معدنية أو غير معدنية صلبة) .
- (ج) محددات خاصة لتحديد المسافة بين الجانبين .
- (د) جوانب من صلب صلد خاص .
- (هـ) ريش من الحديد الزهر يمكن استبدالها .
- (و) تقفيسة للضبط مصنوعة من السبائك .
- (ز) دوّارة مسبوكّة من سبائك معينة (تدور مع العجلة) . وتحمل هذه الوحدة مجمعة ، المادة الحاكّة الخادشة إلى فوهة التحكم ، وتخرج منها إلى منطقة الرش في العجلة .

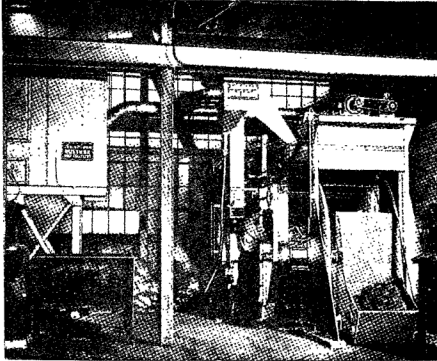

(شكل ٢) مكينة الرش بالمركبية الطاردة في أثناء الأداء

وبين (شكل ٢) تركيبات مكنة رش بالمركبة الطاردة (٣٦ × ٤٢ بوصة) في أثناء استعمالها في تنظيف الطروقات، وذلك في مصنع شركة (كروب) في شيكاغو. والوحدة المبينة في (شكل ١)، جزء من أجزاء هذه المكنة. وتزال القشور من الطروقات بسرعة، فيحقق هذا اقتصاداً في النفقات. وتخرج الطروقات من هذا الجهاز وأسطحها منتظمة النظافة، فتُجرى بعد ذلك عملية فحصها في يسر، إذ تظهر عيوب السطح واضحة. ويمكن بعد عملية التنظيف هذه، إجراء عمليات التشغيل بالمكنات والتجليخ بسرعة، لأن مكنات التنظيف تزيل القشور والشوائب الأخرى عن سطح المعدن نفسه.

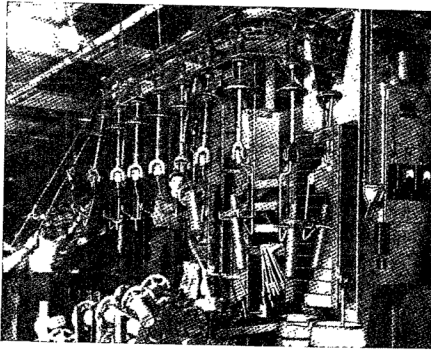

(شكل ٣) مكنة تنظيف لازالة القشور والشوائب من أعمدة المرفق

وبين (شكل ٣) مكنة تنظيف من مكنات شركة (وايمان - جوردون) في (وستمينستر ماساتشوست). تُزيل هذه المكنة القشور والشوائب الأخرى عن أعمدة مرفق الطائرات، وأعمدة المراوح والمنتجات المشابهة الأخرى. وتتكون

المسكنة من وحدة تنظيف ، وحجرة ، وترتبة ميكانيكية خاصة ، لنقل المطروقات بتتابع يناسب خطوات أساليب الإنتاج على أساس خطوطه . ويقدر الزمن اللازم لتنظيف عمود مرفق زنته (٥٥٠ رطلا) ، وكذلك الزمن اللازم لتنظيف المطروقات الأخرى الثقيلة ، بما لا يزيد عن (٩٠ ثانية) . ويمر بهذه الوسيلة صف من هذه المطروقات الكبيرة ويدخل في المسكنة باستمرار وبسرعة منتظمة .

استعمال كريات معرنية لتنظيف المطروقات


تعتبر هذه الوسيلة إحدى وسائل التشغيل على البارد ، وتتلخص في صدم سطح المطروقات بكریات من المعدن ، تنطلق وتصدم المطروقات بسرعة عالية نسبيا . والأساس في هذه العملية ، هو الضغط على السطح للاستزادة من تحمل المعدن ومقاومته . والنظرية في هذا معروفة منذ زمن طويل ، إذ تزيد عملية الصدم هذه ، مقاومة المعدن لإجهادات الكلال ، ومثلها في ذلك مثل عمليات التشغيل على البارد الأخرى ؛ إذ يتعرض سطح المطروقات لإجهادات الشد والضغط والى التي تزيد عن حد المرونة .

وتنطلق الكريات المعدنية هذه ، من ريش عجلة دوارة تدور بسرعة كبيرة ، فتصطدم بسطح المطروقات وتؤثر في موضع التصادم على سطحها تأثيرا موضعيا . ولقد أثبتت التجارب أن إجهاد الضغط والصدم ، الذي يحدث على السطح إثر تصادم الكريات المعدنية يزيد عدة مرات على إجهاد الشد المستولد داخل المقطع . وبذلك تقلل الإجهادات الباقية على السطح ، أثر هذا التصادم ، من شأن الإجهادات التي تؤثر عليه ، إثر الشد المتولد في أثناء العمل . وتطيل عملية النقر زمن إجهادات كلال المعدن وتعبه في المنتج إذ أن سبب انهيار المعدن من الكلال والتعب ، يكون غالبا نتيجة لإجهادات الشد ، لا لإجهادات الضغط .

وتظهر حفر صغيرة على سطح المطروقات ، تشابه الحفر التي تحدثها مطرقة صغيرة ، وهذا يشوه بنية السطح . كما تستولد كل حفرة من هذه الحفر ، إجهادات

ضغط تحت السطح مباشرة ، يتراوح انفعالها فيما بين (٠,٠٠٥ ، بوصة إلى ٠,٠١ بوصة) وبذلك توازن إجهادات الضغط هذه إجهادات الشد داخل المعدن ، المستولدة من الاستعمال ، كما تقلل إجهادات الضغط هذه ، تأثير إجهادات الشد للمضرة ، التي تسبب عادة انهيار المعدن . كما يصنّد هذا الصدم سطح المعدن ، لانهجالة على البارد ، لذلك تحسن هذه العملية خواص المعدن المرغوب فيها .

ويمكن تحويل مكنة التنظيف المبينة في (شكل ١) ، لتقوم بعملية الصدم بالكريات ، وذلك باستخدام القوة الطاردة المركزية في قذف الكريات الصلبة المعدنية بسرعة عالية ، لتصلطم بسطوح المطروقات . كما يمكن كذلك إطلاق الكريات هذه بضغط الهواء . وتتحسن مقاومة بعض أجزاء المكنات ، مثل أعمدة الدوران ، وأعمدة المرفق ، وأعمدة السكّامات ، وأذرع التوصيل ، والتروس واليايات ، لإجهادات التعب في أثناء الاستعمال بمعالجتها بالنقر . وتستعمل هذه الوسيلة بنفس النتيجة الحسنة المذكورة ، في الأجزاء غير منتظمة الأسطح ،

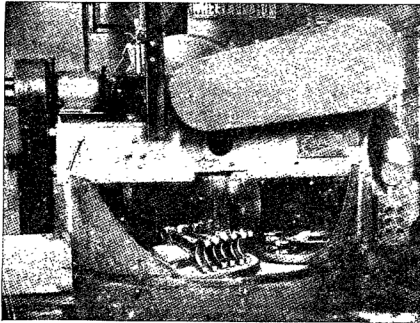

(شكل ٤) عملية رش أذرع توصيل بالكريات

عندما لا يتيسر معالجتها بوسائل التشغيل على البارد الأخرى . ويمكن ملاحظة سهولة استعمال وسيلة الصدم بالكريات ، لمعاملة أسطح محلية في أجزاء مثل دورانات أركان الأعمدة وأسنان التروس لغرض تجنب تركيز الإجهادات .

ويبين (شكل ٤) تركيبات مكينة لصدم أذرع التوصيل بالكريات ، في مصانع شركة (كاديلاك) للسيارات . وتوضع الأجزاء على عدة صوانى مكسوة بالمطاط ، مثبتة على هيكل شعاعى رئيسى يدور على محور في مركزه . وعند ما يدور سطح القاعدة حول محوره ، تتحرك الصوانى كل على حدة على التوالى ، فتدخل غرفة الرش ، وتدور الصوانى تلقائياً عندما تقترب من مسار تيار الرش الخارج من فوهة المرش المثبتة فوقها ، وتستمر في دورانها إلى أن تباعد من مجال الرش . وحركة الأجزاء بهذه الطريقة تحقق رشا منتظماً على الأسطح المعرضة له . وتقلب الأجزاء عند عودة الصوانى إلى الوضع التى تشحن فيه أو تحمل فيه ، وذلك في جزء المكينة الأمامى ، ثم تمر مرة أخرى خلال مسار تيار الرش ، لرش الأسطح التى لم تتعرض في المرة الأولى .

عمليات إضافية للتغلب من كينة التشغيل بالمكينات

يقل زمن التشغيل وكذلك كمية المعدن المزال في عمليات التشغيل (العمليات التى يقصد منها تقريب أبعاد المطروقات إلى الأبعاد الاسمية ، لأن في حالة تشكيل المطروقات المصنوعة في قوالب التشكيل ، تكون أبعادها تقريبية غير مضبوطة تماماً على الأبعاد النهائية المشطبة) عنها في المشغولات غير المطروقة ، ولكن يمكن تخفيض زمن التشغيل بالمكينات في عمليات تشطيب المطروقات ، بإعادة طرقتها أو سكها . وتجري هذه العمليات لضبط أبعاد المطروقات وتقريبها إلى الأبعاد النهائية ما أمكن . إما للاستغناء تماماً عن عمليات التشطيب بالتشغيل بالمكينات ، أو بالتجليخ أو للاستغناء عنها إلى أدنى الحدود .


ويمكن تخفيض تكاليف الإنتاج في حالات كثيرة ، بالاعتقاد في تكاليف

رباطات ومرشدات التشغيل ، بتخفيض الوقت اللازم لتحضير الآلات وتوظيفها وتجهيئتها استعدادا لتشغيل المطروقات على الممكنات لتنشيطها نهائيا . لذلك يجب عند تصميم المطروقات ، الأخذ في الاعتبار ، احتياجات عمليات التنشيط بالممكنات إذ كثيرا ما يمكن تشكيل أجزاء لا تحتاج لتوظيف الآلات أو لتحضير وتجهئة الممكنات استعدادا للتشغيل ، توظيفا وإعدادا معقدين .

أصبحت حدادة السبائك بالتساقط ، التي يلزم رفع درجة حرارتها كثيرا ، عملية تحتاج إلى تخصص وخبرة . وكانت الحاجة ملحة لصنع ريش التربينات الغازية المستعملة في محركات الطائرات النفاثة ، بالحدادة . وكان من اللازم أن يتوافر في هذه الريش ، مقاومة عالية لـلكلال المعدن وتعبه ، وزيادة كبيرة في حد التحمل الذي هو في الواقع العامل الأول ، والقوة الدافعة في تطوير أساليب حدادة هذه السبائك . ولا تختلف الريش في المحركات النفاثة الحديثة كثيرا ، عن الريش في الشحانات التربينية المستخدمة في المحركات الترددية ، المستعملة في الطائرات . ودعى ارتفاع درجة الحرارة التي تتعرض لها ريش المحركات النفاثة إلى تطوير واستعمال السبائك ، التي يلزم تشكيلها بالحدادة عند درجات الحرارة العالية : وهذه السبائك لها مقاومة شد كبيرة عند درجات الحرارة العالية ، كما أن لها ممتولية ممتازة وقابلية للحام . وتشكل وتصنع ريش المحركات النفاثة من هذه السبائك الجديدة ، إما بالحدادة الدقيقة ، أو بالسباكة الدقيقة .

وتستولد أساليب الحدادة الدقيقة الحديثة ، المستعملة في تشكيل هذه الأجزاء الممتازة ، خواص فيزيائية في المشغولات ، منها مقاومة إجهادات الكلال ، ورفع حد التحمل ، ومقاومة عامة ومثانة كبيرتين بالنسبة إلى مساحة المقطع ، وكذلك قدرة على التحكم في كثافة حبيبات البنية أو انتظامها . ولا تخضع بعض السبائك الخاصة المستعملة في المطروقات ، لوسائل المعاملة الجارية العادية ، لاستيلاد الخواص الميكانيكية اللازمة للاستخدام العنيف . وقد طورت إحدى عمليات الحدادة المتساقطة ، لتؤدي على خطوتين ، وذلك لتجنب هذه الصعوبة عند صنع

طارات المشحنات التريينية ، وذلك بإجراء بعض عمليات التشغيل على البارد لتصليدها . وبين (شكل ٥) ريشا مشكلة بالطرق ، تشكيلا دقيقا ، وهي جزء من أجزاء المحركات النفاثة .

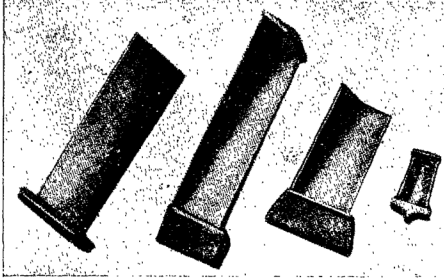

(شكل ٥) ريشة من ريش المحركات النفاثة شملت بالحدادة

وتشمل عملية الحدادة الدقيقة خطوتين : الأولى تشكيل الجزء على الساخن وضبط أبعاده ضبطاً دقيقاً ، والثانية استيلاد الخواص الفيزيائية المنتظمة بتشغيلها النهائي على البارد . ويضبط مقدار التشغيل على البارد في قوالب التشطيب ، وذلك بتصميم قوالب التكتيل تصميا مضبوطا صحيحاً . وهذه القوالب تستعمل في الخطوة الأولى لعمليات التشكيل . وهذا يحقق صلادة منتظمة موزعة على مقطع الجزء المشغل . ويجب توافر الشروط الآتية لإنتاج مطروقات دقيقة من سبائك درجات الحرارة العالية :

التحكم في التسخين والمحافظة على تطابق محوري قالب الحدادة ، والعناية والمحافظة على حدة ودقة أشكال القوالب ، تحقيقاً لدقة التفاوت المطلوب . ويلزم عند حفر وتشكيل القوالب وتشطيبها ، مراعاة الدقة لتكوين تسامح وخصوص الانطباق المطولين ، وكذلك لتوليد الخواص الفيزيائية ، وتكوين البنية المنتظمة المرغوبة .

وتشمل دورة الإنتاج في عمليات الحدادة الدقيقة عدة خطوات : أولاها اختيار الحامة المناسبة ، بعد أن تفحص في معامل الفحص والتفتيش . ثم تقطع الخطات إلى أطوال تناسب عمليات الحدادة ، وذلك باستخدام مكينات النشر أو القطع بالمواد الحاكة ، ثم تسخن إلى درجة حرارة الحدادة في فرن معد بجهاز لقياس درجة حرارة « بيرومتر » . وتجرى عمليات الخصر أو الكبس لتجميع كمية المعدن وتوزيعه في مواضع معينة ، للتأكد من ملء فجوات تشكيلات القوالب . ويلزم في الخطوات التالية ، كما يلزم في بعض الحالات الأخرى ، تسخين المعدن عدة مرات قبل الانتهاء من عمليات التشكيل . ويترك الجزء المطروق ليبرد ويصبح في درجة الحرارة العادية ، ثم ينظف لإزالة قشور الحدادة ليتمكن من فحص المعدن للتأكد من خلوه من الالتصاقات والتشوهات والثنبات والعيوب الأخرى . ثم يسخن المعدن مرة أخرى ، بطرقه في قوالب الضغط ، حيث يبدأ التشكيل ويستمر توليد ألياف البنية الانسيابية . ولا تطرق القطعة إلا مرة أو مرتين في عمليات الضغط ، وفي كل مرة تهذب أطرافها على الساخن ، ثم يعاد تسخينها وتطرق من جديد . وتستمر دورة التسخين والحدادة وتهذيب الأطراف ، حتى يتخذ المعدن الشكل والحجم المطلوبين في قوالب الضغط . ثم تترك الريفة مرة أخرى لتبرد ثم تفحص بعناية . وتستأنف عملية التسخين والحدادة وتهذيب الأطراف في قوالب التشطيب ، حيث يتصلد المعدن بالتشغيل ، وتستولد فيه الخواص الفيزيائية المرغوبة . وتنظف الريش المطروقة برشها برمل ناعم بعد اختبار صلابتها . ثم تجرى عملية فحص واختبار ، تنتخب من العمليات التي لا تؤثر في مقاومة خواص الجزء الميكانيكية . وذلك باستعمال عملية الفحص المغناطيسى ، ثم تنتهى دورة الإنتاج بفحص نهائى ، يشمل التأكد من دقة الأبعاد والفحص جودة السطح المشغل .

أسئلة للمراجعة

- ١ — صف بإيجاز الوسائل المستعملة لإزالة القشور عن المطروقات .
- ٢ — صف وسيلة لتنظيف المطروقات بالتغطيس والتحميض .
- ٣ — صف وسيلة لتنظيف المطروقات بالرج والهز في البراميل .
- ٤ — صف وسيلة لتنظف المطروقات برشها بالرمل والكريات الصلدة المعدنية .
- ٥ — صف بإيجاز أداة تركيبة الرش المبينة في (شكل ١) .
- ٦ — صف عملية الصدم والرش بالكريات المعدنية .
- ٨ — كيف ولماذا تتحسن الخواص الفيزيائية في قطعة تعرضت لالرش والصدم
بكريات معدنية ؟
- ٨ — ماهى العمليات الإضافية التى يمكن إجراؤها لتخفيض كمية التشغيل
بالمسكات لتشطيب المطروقات ؟
- ٩ — صف عمليات الحدادة الدقيقة ، التى تجرى على سبائك درجات
الحرارة العالية .
- ١٠ — ماهى الخواص الفيزيائية التى تظهر فى مشغولات الحدادة الدقيقة ؟
- ١١ — صف بإيجاز عملية الحدادة الدقيقة التى تجرى على خطوتين .
- ١٢ — ما الخطوات الرئيسية فى دورة إنتاج الحدادة الدقيقة ؟

الباب الحادى عشر

معاملة المطروقات حراريا

معاملة مطروقات الصلب مراريا

يحدث لكل المطروقات ، وخصوصا المصنوعة من الصلب ، قدر معين من المعاملة الحرارية فى أثناء الحدادة . لذلك يمكن استعمالها دون إجراء معاملة حرارية أخرى عليها . ومع ذلك تجرى بعض المعاملات الحرارية على كثير من المطروقات مرة أو مرتين قبل استعمالها ، للاستفادة منها إلى أقصى الحدود . وتجرى المعاملات الحرارية غالبا قبل وبعد التشغيل بالمكائن . كما تجرى المعاملة الحرارية الأولى لتوليد بنية حَبَبِيَّة منتظمة فى المعدن ، ولتيسير تشغيل المطروقات على المكائن . وتجرى المعاملة الحرارية النهائية لإعداد المطروقات المشطبة للاستعمال المطلوب : فمثلا ، تجرى عمليات تصليد ومراجعة نهائية على آلات وعدد القطع والتشكيل ، المصنوعة بالحدادة ، لضرورة الصلادة مع التانة فيها .

وتؤثر كل من درجة حرارة التشطيب الثابتة فى أثناء الحدادة ، وطريقة التبريد على المشغولات ، فزيادة صلادة المشغولات زيادة كبيرة ، نتيجة للتبريد السريع من درجات الحرارة العالية ، كما تزداد الإجهادات الداخلية بسبب تغير البنية الحبيبية . لذلك يجب إجراء عملية تخمير على المشغولات بتسخينها إلى درجة حرارة معينة ، فى فرن للتخمير ، ثم بتركها لتبرد فى الفرن ببطء لتلين المعدن استعدادا لإجراء عمليات التشكيل بالمكائن . وتستخدم بعض أساليب المعاملة الحرارية ، لتصغير البنية الحبيبية بعد تضخمها . إثر إجراء عمليات الحدادة ، وخصوصا عند درجات الحرارة العالية . وتجرى جميع عمليات المعاملة الحرارية ،

بالتحكم في معدل تسخين وتبريد المشغولات وهي صلبة متجمدة ، للحصول على الخواص المعينة المطلوبة . وتجرى هذه العمليات في أفران تصمم خصيصا لتناسب المطروقات المنتجة ، والمعاملة الحرارية المناسبة لها . راجع درجات الحرارة المستعملة في المعاملات الحرارية المختلفة ، والخواص الهامة الأخرى للمعادن وذلك في جدول رقم (٣) من هذا الباب .

تخمير مطروقات الصلب

تستعمل عملية التخمير أساسا لتلين المعدن ، كما أنها تستعمل أيضاً لإزالة الإجهادات الداخلية عن المطروقات ، وكذلك الغازات لتحسين الخواص الفيزيائية والميكانيكية . وتتلخص العملية في تسخين المطروق في فرن التخمير إلى درجة حرارة المعدن الحرجة أو إلى درجة أعلى منها ، وهذه تتراوح فيما بين (١٣٠٠° ف و ١٦٥٠° ف) تبعا لنوع ومستوى الصلب المصنوع منه الجزء ، والغرض الذي من أجله تجرى عملية التخمير . ويترك المطروق عند إحدى الدرجات فيما بين حدود درجة الحرارة المذكورة لفترة معينة من الزمن . ثم يترك ليبرد ببطء داخل الفرن . وتضبط درجة حرارة التخمير ومعدل سرعة التبريد خلال عمليات التخمير .

ويحقق إجراء عملية التخمير على الوجه الأكل النتائج الآتية :

إزالة الانفعالات المترتبة في أثناء مختلف عمليات الحدادة ، والانفعالات الناتجة من الضغوط الداخلية في المعدن ، وتلين المعدن لتشكيله بالمسكنات أو تجليخه ، وتغيير ممطوليته وتصغير بنيته الحبيبية ، وتوليد بنية معينة في المعدن حسب الطلب . ويلزم اتباع خطوات العمل المناسبة لنوع الصلب المستخدم ، وإلا تتلف القطعة للأضرار اللاحقة بها إثر خطأ المعاملة الحرارية . ويجب تخمير المطروقات المصعدة قبل تشغيلها بالمسكنات أو تجليخها ، مع حمايتها من تكون القشور ، وتحليلها من الكربون على قدر الإمكان . .


وتستخدم أفران خاصة يمكن التحكم في جوها ، لتخمير المطروقات عالية الجودة ، وإذا لم يمكن التحكم في جو الفرن ، تعامل داخل صناديق محكمة في الأفران العادية . ويجب إذا استعملت الصناديق أن تملأها بمادة كربونية (خم نباتي أو غازات أو سواكل تحتوي على الكربون ... الخ) تناسب الغرض . ويلزم في كل من الطريقتين ، تسخين بطيء من درجات الحرارة المنخفضة إلى درجات الحرارة العالية المضبوطة ، وخلال مدة كافية عند هذه الدرجة ، تسمح بتغلغل الحرارة داخل المطروق ، ثم تترك للمطروقات لتبرد في الفرن ، أو تفرغ من الصندوق وهي ساخنة ، ثم تدفن في رماد جاف أو في جير ، أو أى مادة أخرى عازلة هامة كيأويا ، ثم تترك حتى تبرد . ويستحسن استخدام هذه الطريقة في تبريد مطروقات صلب العدة بعد عمليات الحدادة مباشرة . ولأغلب أنواع صلب العدة خاصة التصلد في الهواء ، لذلك يلزم تبريدها ببطء من درجة حرارة الحدادة العالية . كما يجب حماية المطروقات من الرطوبة وتيارات الهواء ، بدفنها في إحدى المواد العازلة الهامة للذكورة .

استعمال بنية مطروقات الصلب

استعداد البنية عملية تجرى بعد العمليات الحرارية والدرفلة ، لتوليد بنية منتظمة ، ولتصغير حبيباتها ، كما تجرى هذه العملية على المطروقات ، إذا اتضح أن الصلب قد سخن أكثر مما يجب ، أو إذا لم تعرف العمليات التي أجريت على المطروقات قبلاً . وتتلخص العملية في رفع درجة حرارة الجزء إلى (١٠٠°ف) فوق درجة الحرارة الحرجة ، ثم في تبريدها في الهواء في درجة حرارة الجو العادى . ويحسن إجراء عملية الاستعداد بين عمليتي الحدادة والتخمير في بعض أنواع ومراتب الصلب ، لأنها تزيد من مطاويعته للعمليات التالية . ودرجات الحرارة الحرجة في المعادن ، هي درجات الحرارة التي عندها تتغير خواصها الفيزيائية ، وتصبح بنية المعادن بعد بلوغها درجة الحرارة الحرجة ، حرة ، فيمكن بدء تبلورها

من جديد . وبين (شكل ١) درجات الحرارة الحرجة في رسم بياني يوضح نطاقات الاستعداد والتخمير والتصليد .

وتتبع الطريقة الآتية لبلوغ أحسن النتائج من عملية الاستعداد : يسخن المطروق ببطء إلى درجة الحرارة المذكورة سابقا ، ويترك في هذه الدرجة مدة كافية لتسخينه بانتظام ، ثم يبرد في الهواء . ويحتمل أن تتكون بعض إجهادات بسبب هذا التبريد في الهواء ، إلا أنها أقل ضررا من تلك التي تتكون في أثناء عمليات الحدادة نفسها . وعلى أي حال ، يمكن إزالتها بإجراء عملية تخمير بعد الاستعداد مباشرة . ويتصلد الصلب على الكربون ، والصلب على الرتبة من أنواع صلب السبائك ، وصلب العدة ، بسهولة في الهواء ، لذلك يتعرض لإجهادات تبريد مضره . ويحسن ألا يؤدي عملية الاستعداد ، إلا العمال والصناع ذوو الدراية الكافية بعمليات المعاملة الحرارية ، إثر الخبرة العملية والدراسة ، ويسهل تشغيل المطروقات التي أجريت عليها عمليات الاستعداد هذه ، بالمسكنات ، ولو أنها لا تصل

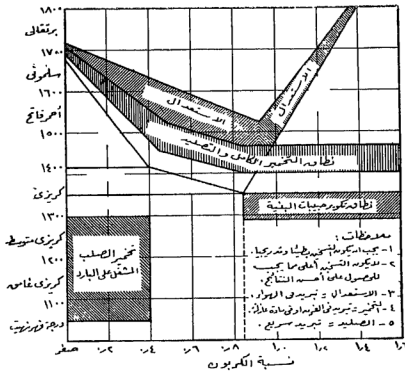

شكل ١ رسم بياني لدرجات الحرارة الحرجة يوضح نطاقات الاستعداد والتخمير والتصليد

إلى درجة سهولة تشغيل الأجزاء المحمرة . وترتفع مقاومة الشد ، ونقطة الخضوع في المطروقات التي أجريت عليها عملية الاستبدال ، عن مثيلاتها التي أجريت عليها عملية التخمير .

تصليد مطروقات الصلب

تجرى عملية تصليد مطروقات الصلب بتسخينها إلى درجة أعلى بقليل من درجة الحرارة الحرجة ، ثم تبريدها بسرعة ، بتغطيس الصلب الساخن في وسيط مبرد مثل الماء ، أو محلول ملح في الماء ، أو الزيت . وكان الصلب يسخن قديما في كور بسيط من أكوار الحداة ، حتى يحمر لونه ، ثم يقرب منه مغناطيس للتأكد من أنه وصل إلى درجة الحرارة المضبوطة : لأن الصلب يفقد خاصية المغناطيسية فوق درجة الحرارة الحرجة . ويسخن الصلب استعدادا لتصليده بالمعاملة الحرارية الحديثة ، في أفران خاصة ، إلى درجة الحرارة المضبوطة ، ويمكن التحكم في كثير من هذه الأفران ، بضبط درجات حرارتها ، وكذلك ضبط الفرن الداخلي ، حيث يسخن الصلب .

وتختلف درجة حرارة التصليد باختلاف نوع الصلب ومرتبته ، وتتراوح فيما بين (١٤٠٠ °ف) للصلب الكربوني و (٢٣٠٠ °ف) للصلب السبائكي عالي الجودة ، ويجب تسخين الصلب ببطء وانتظام ، أيأ كان نوعه أو مرتبته . ويسخن الصلب الذي تزيد درجة حرارة تصليده عن (١٨٠٠ °ف) ، تسخيناً مبدئياً في فرن منفصل ، أو في حجرة تسخين مبدئياً فيما بين (١٦٠٠ °ف و ١٢٠٠ °ف) . ثم تسخن بعد ذلك بسرعة ، حتى تصل إلى درجة حرارة التصليد في فرن التصليد . ويجب ألا ترفع درجة الحرارة عن درجة حرارة التصليد ، التي تعين بالخبرة العملية الطويلة . كما لا يصح أن يبقى الجزء في الفرن مدة أطول من اللازم ، خشية الآثار السيئة التي تترتب على ذلك ، فيتلف المعدن ، وتنقص مدة التسخين اللازمة إلى حوالي النصف إذا استخدمت للتسخين حمامات من الملح المنصهر أو الرصاص ، بدلا من

أفران التصليد . ولكن يلزم تسخين القطعة قليلا قبل تغطيتها في حمامات التسخين هذه . وهى عبارة عن خزانات بها الملح أو الرصاص منصهرا ، وفى درجة حرارة عالية تناسب درجة المعاملة الحرارية المطلوبة .

وتطرأ تغيرات حجمية فى أثناء تصليد قطع الصلب ، تحدث فيها إجهادات داخلية عالية ، قد تسبب انكسارها إن لم تخلص منها . ويحدث هذا خاصة ، فى الآلات المصنوعة بالحدادة ، ولذلك يجب البدء فى عملية الاستعدادال بعد عملية التصليد مباشرة ، ويفضل إجراؤها قبل انخفاض درجة حرارة القطعة إلى درجة الحرارة العادية . كما يجب ترك القطعة فى الوسيط المبرد ، لتبرد إلى درجة (٢٠٠°ف) على الأقل .

وهناك عدة وسائل لتبريد الصلب المسخن ، تتوقف على نوع الصلب ومطالب استعماله ، وكذلك على المعدات التى فى متناول اليد ، ويبرد الصلب المسخن فى الماء أو محلول الملح : أو فى حمامات الملح ، أو فى الرصاص أو فى الهواء الساخن أو فى التيار الهوائى السريع . ويجب ضبط درجة حرارة سائل التبريد فى درجات تتراوح فيما بين (٧٠°ف و ١٠٠°ف) . وتصلد الآلات المصنوعة بالحدادة والمنتجات الأخرى الدقيقة ، بتعبئتها فى صناديق لتجنب تلف السطح والأكسدة ، أو ملامسة القطعة للغازات غير المرغوب فيها . وتعبأ الأجزاء فى صناديق ، ومعها مواد حافظة مثل شظايا الحديد الزهر ، أو الرمل ، قبل شحنها فى الفرن ، ثم تبرد القطع فى الوسيط المناسب بعد تسخينها .

مراجعة مطروقات الصلب

تجرى عملية المراجعة على مطروقات الصلب بعد عملية التصليد . وتتلخص هذه العملية فى تسخين الجزء المصلد لمدة معينة ، ولدرجة حرارة معينة ، فيما بين درجة الحرارة العادية ودرجة حرارة الصلب الحرجة ، وتلى عملية التسخين غالبا ، عملية تبريد فى الهواء . وليست لسرعة تبريد الصلب المسخن أهمية تذكر ، عند إجراء

عملية المراجعة . ولا تستخدم كثيراً مطروقات الصلب كاملة التصلد لقصافتها . وبإجراء عملية المراجعة ، يتحول الصلب الصلب القصيف إلى معدن لين له استعمالات واسعة وفوائد كثيرة .

ويتحول الصلب بإجراء عملية التصليد إلى معدن له أقصى صلادة وأقل مبطولية وأصغر حجم حبيبي ، وبه أقل كمية من الإجهادات والإنفعالات الداخلية . ولا تسكنى هذه الخواص غالباً لتناسب الاشتراطات الواجب توافرها في المنتجات ، ولهذا تجرى عملية المراجعة ، لتحويل الصلب الصلب إلى معدن أقل صلادة ، ولكنه أكثر مقاومة ومتانة ، منه في حالته الأولى . كما تزيل عملية المراجعة الإجهادات الداخلية ، فتستقر بنية المعدن إذا أجريت عملية المراجعة على الوجه الصحيح .

وتتوقف درجة حرارة المراجعة على العمليات التي سبق إجراؤها على الصلب ، كما تتوقف على الغرض الذي من أجله صنعت القطعة ، وكذلك على تحليلها الكيماوي . ويمكن مراجعة الصلب الكربوني عند درجات منخفضة ، فيما بين (٣٠٠° ف إلى ٤٠٠° ف) . وتلزم مراجعة مطروقات الصلب السبائكي العالي الجودة ، درجات حرارة تتراوح فيما بين (٩٠٠° ف و ١٢٠٠° ف) . ويجب مراجعة المطروقات التي تتعرض لدرجات حرارة عالية في أثناء الاستعمال ، عند درجات حرارة أعلى مما تتعرض لها عند هذا الاستعمال .

وتجرى عمليات المراجعة في أفران مراجعة هوائية ، تعمل (تلقائياً) . ويسخن الهواء بالغاز أو بالكهرباء إلى درجة الحرارة المطلوبة ، ثم يمر الهواء الساخن حول الأجزاء المراد مراجعتها . ويمكن استبدال الأفران بمحطات زيوت ساخنة ، أو أملاح منصهرة ، أو رصاص منصهر ، لتسخين الأجزاء إلى درجة حرارة المراجعة . وتغسل الأجزاء في المحامات المسخنة لمدة معينة ، ثم تبرد في هواء ساكن حتى تصل إلى درجة الحرارة العادية .

ألوامه الألسم:

يمكن تحديد درجة حرارة الصلب المسخن ، لدرجات حرارة منخفضة نوعاً ، مثل درجات حرارة المراجعة ، عن طريق لون طبقة أكسيد الحديد التي تختلف (١٥) للمادن

في السمك ، وتتكون على سطح الصلب . فيتلون سطح القطع المصنوعة من الصلب الكربوني ، الملمع ، بألوان تسمى ألوان المراجعة ، ولا تتأثر هذه الألوان بحالة الصلب الفيزيائية ، ولكنها تبين بدرجة تقريبية ، درجات حرارة الصلب أو تعيين درجة حرارة سطحه على الأقل . ويجب عند تسخين القطعة ، مرور فترة زمنية كافية كي تصل درجة حرارة داخلها إلى درجة حرارة سطحها . ويبين جدول رقم (٢) الألوان التي تقابل درجات الحرارة المختلفة ، وإرشادات وبيانات أوجه الاستعمال المختلفة عند مختلف درجات حرارة المراجعة .

جدول رقم (٢) ألوان المراجعة التي تقابل درجات الحرارة المختلفة

درجات الحرارة °ف	اللون	بيانات وإرشادات للاستعمالات المختلفة
٥٤٣٠	قنى فاتح	مكاشط يدوية ، ذكور الالوب ، أسلحة قطع الورق
٥٤٦٠	قنى غامق	عدد توسيع الثقوب ، قوالب التشكيل
٥٥٠٠	بنى غامق	مناشير ، مثاقيب الصخور ، أسطح رؤس المطارق ، البريمات
٥٥٤٠	بنفسجى فاتح	البلط ، عدد حفر الخشب
٥٥٧٠	أزرق غامق	مقاطع الحديد والصلب ، سكاكين
٥٦١٠	أزرق فاتح	يايات ، مفكات ، مناشير الخشب
٥٦٣٠	رمادى معدنى	يايات

التصليد بالحث الكهربي


تجرى على كثير من مطروقات الصلب ، معاملات حرارية لتصليد سطوحها إلى الدرجة التي تقاوم التأكل الاحتكاكى ، ويبقى داخلها ليئا متينا . ويحدث هذا بمعالجة الصلب المنخفض الكربونى بِكَرْبَنَةٍ سطحه أو (بِنْتَرْدَتِه) . وتجري عملية كربنة الصلب بتسخينه في وسط يحتوى على الكربون . ويستعمل غاز الأمونيا في عملية تغليف المعدن بالنيتروجين (النْتَرْدَة) ، الذى يتغلغل السطح من غاز الأمونيا ، وذلك بتسخين المعدن في أفران خاصة ، لدرجة حرارة تتراوح

فيا بين (٨٥٠°ف و ١١٥٠°ف) . كما يمكن إجراء بعض المعاملات الحرارية المناسبة على مطروقات الصلب ، التي بها نسبة عالية من الكوبون لتصليدها بوسيلة السقية ، (التبريد المفاجيء) ، بحيث تتصلد سطحيا فقط بعمق قليل . وتستعمل وسيلتان من هذه الوسائل على نطاق واسع ؛ وهما :

١ - تسخين سطح المطروقات بالحث الكهربى ثم سقيها .

٢ - تسخين سطح المطروقات محليا بلهب خاص ثم سقيها .


طوّرت طريقة تصليد السطح بالحث وتعرف بطريقة «توكو» في شركة (أوهايو) لصنع أعمدة المرافق في (كليفلاند بولاية أوهايو) . ويحدث التسخين باستخدام (ملف حث مدمج) ، أو بملف تسخين فيمر فيه تيار جهده الفولتى عال ، فيتحوّل إلى تيار منخفض الجهد (الفولت) ، على المقدار (الأمبير) ، في كتلة التأثير أو الملف الذى يحيط بالأسطح المراد تصليدها بحيث لا تتلامس . ويمر تيار بالتأثير على سطح الصلب ، فيسخنه وتصل درجة حرارته إلى درجة حرارة

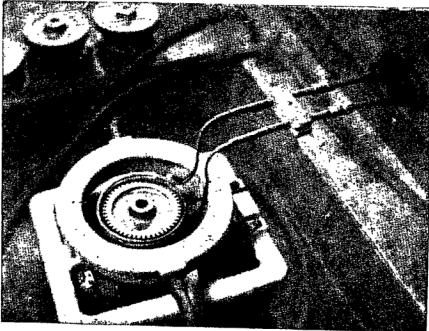

(شكل ٢) استخدام جهاز التصليد بالحث ، لتصليد سطح ترس

التصليد المطلوبة ، وذلك بالتحكم الدقيق في كل من التيار ذى التردد العالى ، وفى زمن التعريض لحرارة . ويُقَطَّعُ التيار عندما تصل درجة الحرارة إلى درجة حرارة التصليد ، ثم يسقى السطح المسخن برشّه برذاذ من الماء ، يخرج من خزان داخل أو خارج كتل الحث أو الملف .


وبين شكل (٢) ، الجهاز المستخدم لتصليد سطح ترس بالحث ، ويدور الترس فى وسط ملف التسخين ، ويسقى بالماء من خزان يحيط بكل من الملف والترس .
وبين (شكل ٣) طريقة تصليد سطح عمود دوران مكنة تجليخ ، باستخدام وسيلة الحث ، ويخرج المحور عندما تصل درجة حرارة سطحه إلى درجة حرارة التصليد ، ثم يسقى فى الماء .

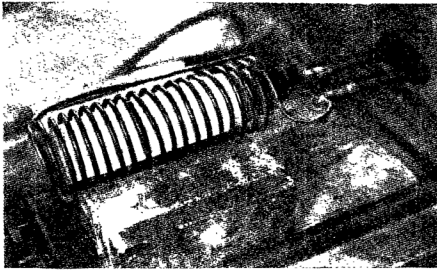

(شكل ٣) ملف الحث المستعمل فى تصليد سطح عمود دوران مكنة تجليخ
ولا تستغرق دورة التصليد سوى ثوان قليلة ، وتختلط صلادة السطح بالتدرج بالجزء الأوسط اللين ، الذى لم يتأثر بالحرارة ، وذلك بالتحكم الدقيق فى التسخين بأداء عملية السقاية بسرعة . ويمكن إستخدام هذه الوسيلة فى عدة أنواع من الصلب الكربونى ، والصلب السبائكى ، بشرط وجود نسبة كافية من الكربون ، تمكن من تصليدها بسقيها .

وترتفع تكاليف استخدام وسيلة التصليد بالحث ، في الإنتاج الفردي القليل ، وذلك لضرورة تصميم وإعداد معدات كثيرة ، خصيصاً لكل منتج ، كما يجب عندئذ ضبط الزمن تلقائياً ، ليناسب كل حالة . وهذه الوسيلة إقتصادية سريعة ، لتصليد أسطح المنتجات المتكررة الكثيرة المتماثلة ، لقصر مدة دورة تصليدها ، مع انتظام صلادة أسطحها .

ويبين (شكل ٤) النتائج التي يحصل عليها باستخدام هذه الوسيلة ، وخاصة انتظام تجنب الصلادة داخل المعدن . ويمكن استخدام وسيلة الحث هذه ، لتصليد أسطح مرتكزات أعمدة المرافق ، وأسطح المرتكزات المتماثلة الأخرى في أعمدة الإدارة ، وأعمدة الكامات ، وأذرع التوصيل ، والتروس ، وأعمدة الدوران ، والأسطوانات . . . إلخ ، بشرط إنتاج عدد كبير من القطع المتماثلة التي تبرر نفقات استخدام المعدات الخاصة . وتتماز هذه الوسيلة على غيرها من وسائل

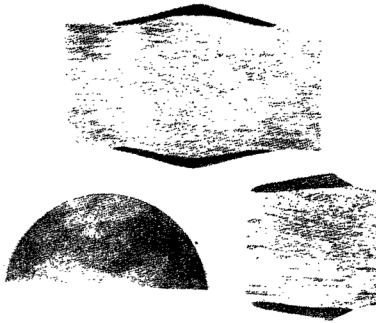

(شكل ٤) مقاطع في أعمدة مختلفة ، ظهرت فيها أسطحها المصلدة بوسيلة التسخين بالحث

التصليد ، بإمكان التحكم الدقيق في منطقة التسخين ، وانتظام توزيع الصلادة ، وتجنب تشوه وإعوجاج شكل الجزء في أثناء دورة التسخين .

التصليد باللهب


تستخدم هذه الوسيلة لتصليد أسطح الأجزاء التي يصعب تصليدها كثيراً ، بالوسائل الأخرى ، أو تقتضى نفقات كثيرة ، مثال ذلك :

لا يمكن تصليد سطح الحديد الزهر الرمادى ، بتسخينه في الفرن وبسقيه في الماء ، أو في محلول الملح ، أو في الماء الخالص ، إذ تتعوج القطعة ، ويتشوه شكلها وتنكسر في أغلب الأحيان ، كما يصعب تصليد أسطح الأجزاء الكبيرة المصنوعة من الحديد الزهر ، أو الصلب ، بالوسائل العادية ، لنفس السبب ، لذلك تستخدم وسيلة اللهب لتصليد أسطح مثل هذه الأجزاء .

وتتلخص وسيلة التصليد باللهب ، في توجيه لهب الأكسجين والأستيلين (الأكسى أستيلىنى) على سطح المعدن ، فتسخن طبقة رقيقة على السطح بالحرارة ، وتصل إلى درجة حرارة التصلد . ويحرك الحراق أو (البورى) ببطء على الجزء المراد تصليده ، ويتبع ذلك مباشرة تيار من الماء ، يسقى السطح فيصمله مباشرة بعد تسخينه السريع . ويضبط سمك الطبقة المصلدة عن طريق تغيير سرعة حركة الحراق (البورى) .

ويمكن استخدام عدة وسائل للتصليد باللهب ، منها طريقة اللهب (الأكسى أستيلىنى) ، وغيرها من وسائل التسخين باللهب . وتعتمد خطوات العمل على حجم وشكل المنتج . ويمكن تسخين الأجزاء الصغيرة كل على حدة ، ثم تسقى بعد ذلك ، كما يمكن إدارة الأجزاء الأسطوانية ، وتعريض سطحها للهيب الحراق (البورى) أو لهب طرق غازى ، طرق موقد من موائد الغاز ، كما في (شكل ٥) . بدلا من تحريك الحراق أو البورى نفسه .

تسقى الأجزاء بعد أن تتغلغل الحرارة داخلها بالقدر المطلوب . ويتراوح مدى هذا التغلغل بين (٠.١ ر. بوصة و ١.٢٥ ر. بوصة) تبعاً لنوع الإستعمال الذى تصنع الأجزاء له . وتصلد هذه العملية سطح المعدن تصليداً جيداً ، بحيث لا يتأثر الجزء الداخلى بالحرارة ويبقى لنا . ويبين (شكل ٥) ترساً فى أثناء تصليده باللهب ، بإدارته بالقرب من حراق الغاز عادى .

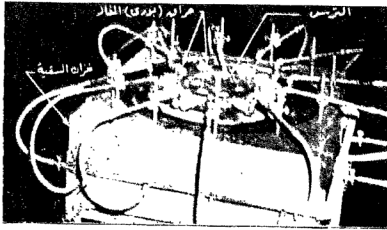

(شكل ٥) مكنة تصليد باللهب

ويغطس الترس مع القرص الدوار داخل خزان السقى ، الذى يكون جزءاً ، من المكنة ، عند وصول الحرارة إلى درجة حرارة التصليد . ويحسن أن تتراوح نسبة الكربون فى الصلب فيما بين (٠.٤ ٪ و ٠.٧ ٪) . كما يمكن تصليد بعض الأنواع الخاصة من الصلب السبائكى المنخفض النوع ، بوسيلة التصليد باللهب . ويمكن تصليد الأجزاء الآتية باللهب : فَرَشَات مكنات التشغيل ، ونهايات القضبان ، والكمامات ، وأعمدة الكمامات .

وسائل أخرى لمعالجة مطروقات الصلب بالحرارة

تجرى على كثير من مطروقات الصلب معاملات حرارية أخرى ، غير التى شرحت فى هذا الباب ، ويمكن تحويل مطروقات الصلب الكربونى المنخفض ، لتقاوم

التآكل بتغليفها بطبقة صلبة ، وذلك بزيادة نسبة الكربون على السطح ، أى بكرنته ، بينما يبقى الجزء الداخلى ليناً ومتيناً . كما تستعمل وسائل المعاملة بالسيانيد (السَّيْنِدَه) والنتروجين (النتردة) على نطاق واسع .

والسيندة عبارة عن كربنة وتصليد الصلب فى أحواض بها أملاح منصهرة ، هى فى الواقع عوامل الكربنة والنتردة . ويستعمل عادة ملحاً ، (سيانيدالبوتاسيوم) (وسيانيد الصوديوم) . وقد لا تحتاج القطع الصغيرة المصنوعة من الصلب منخفض الكربون سوى صلادة على السطح بعمق لا يتعدى أجزاء من ألف من البوصة . كما أنه فى بعض الأحوال ، لا يلزم إلا تصليد جزء صغير من كل قطعة . ويمكن إجراء عملية كربنة على هذه الأجزاء ، وتصليد سطحها تماماً ، بتغطيسها فى حوض أملاح السيانيد السائلة .

ولتصليد سطح الصلب ، توضع القطعة فى حوض ملح مناسب منصهر . ويسخن ملح (سيانيد الصوديوم) الذى يكوّن (٢٥ ٪) من حجم الحوض ، إلى حوالى (١٥٥٠° ف) . ويمتص الصلب فى درجة الحرارة هذه ، الكربون والنتروجين إلى عمق (٠,٠٠٥ بوصة تقريباً) فى مدة ١٥ دقيقة وإلى (٠,٠٠١ بوصة) فى مدة ساعة . ويتحد النتروجين فى القشرة الخارجية على هيئة نتريدات الحديد . وهذه تجعل سطح الصلب صلباً ، ويسقى الصلب مباشرة فى الماء ، أو فى محلول الماء والملح ، للحصول على أقصى صلادة لسطح الصلب .

وقد تُخفّض درجة حرارة الكربنة ، أو تبرّد المعادن المسخنة قليلاً ، قبل سقيها فى الماء أو محلول الماء والملح ، لمنع تشوه شكلها بالإعوجاج . ويجب التأكد من خلو الأجزاء من الرطوبة قبل وضعها فى الملح المنصهر ، لمنع تنائر أو تطاير السائل الساخن . ويجب حماية العامل الذى يؤدى العملية ، بخوذة ونظارات واقية خاصة ، وقفازات ، حسبما يستدعى الحال . ويوضع غطاء مناسب لحجم حوض الملح المنصهر . وتستخدم وسيلة التهوية بالشفط للتخلص من الغازات والأبخرة المضرة الصاعدة من الحوض .

المعاملة بالنتروجين (بالتردة) ، هي عملية معاملة حرارية باستخدام غاز الأمونيا ، إذ يضاف النتروجين لسطح الصلب في أثناء تسخين الجزء في فرن مناسب خاص . ولا يؤثر الكربون كثيرا على صلادة سطح الصلب المعالج حراريا ، بوسيلة المعاملة بالنتروجين ، وإنما يقتصر تأثير نسبة الكربون على الجزء الداخلى . وتتراوح درجات حرارة التردة فيما بين (٨٥٠° ف و ١١٥٠° ف) ، وهى درجات أقل بكثير من المستعملة فى عمليات الكربنة . ويوصل إلى أحسن النتائج بإجراء عملية التردة عند درجة ٩٥٠° ف تقريبا .

وعملية التردة عملية غير مناسبة للصلب منخفض الكربون . ورغم أن عملية الكربنة تتناسب هذا النوع من الصلب ، ويقتصر استعمال عملية التردة على أنواع الصلب السبائكى الخاص . ويمكن تشغيل الأجزاء المصنوعة منه بالمكينات ، كما يمكن معالجتها حراريا فى حالات كثيرة قبل إجراء عملية (التردة) . ولا تحتاج القطعة بعد ذلك لمعالجة حرارية أخرى ، بعد تصليد السطح . وتستولد عملية التردة الخواص الآتية فى الصلب :

مقاومة التأكل الاحتكاكى ، والإبقاء على الصلادة فى درجات الحرارة العالية ، وكذلك مقاومة التأكل التفاعلى .

وتجرى عملية التردة فى أفران خاصة من الأنواع المحجبة ، فيمرر خلالها غاز الأمونيا ، الذى يتحلل جزئيا إلى خليط من غازى النتروجين والأيدروجين . فيتحد النتروجين وهو فى حالة فعالة ، بالحديد والعناصر الأخرى التى فى الصلب ، مكونا حبيبات من النتريدات ، تكسب سطح الصلب درجة معينة من الصلادة .

وعملية تكوير (حبيبات البنية) نوع آخر من عمليات التخمير ، وهى قريبة الشبه بعمليات التخمير العادية ، وتتلخص فى تسخين الصلب حتى يصل إلى نطاق درجة الحرارة الحرجة ، أو أقل منها قليلا ، ويستمر التسخين لعدة ساعات يليها تبريد بطيء ، إلى درجة (١٠٠٠° ف) تقريبا . ويجب ترك الصلب مدة كافية عند

درجة حرارة التخمير ، كي يتشبع المعدن بأكمله بالحرارة قبل إجراء العمليات التالية . مثل تبريده البطيء إلى درجة (١٠٠٠ ° ف) ثم تبريده إلى درجة الحرارة العادية .

ولا يوجد عنصر الكربون (الذى يؤثر فى خواص الصلب الفيزيائية) . فى الصلب ، فى الحالة الحرة ، بل يكون غالبا متحدا مع الحديد ، مكونا كربيد الحديد (السِّمَنْتَيْت) فيخرج هذا (السِّمَنْتَيْت) فى أثناء هذه العملية ، من محلوله المجمعّد (وهذا ما يسمى به فى حالة المتحدة) عند درجة حرارة التخمير ، ويكون كريات صغيرة ، تتخذ شكلها المستقر فى مرحلة التبريد البطيء ، ومعدل التبريد هو (١٠٠ ° ف) فى الساعة . وتتكون بنية الصلب المكرينة من (السِّمَنْتَيْت) وباقى البنية من (الفيرِّيت) . وهو عنصر الحديد الخالص اللين .

ومن أهم فوائد عملية تكوير حبيبات البنية ، إعداد الصلب للتشغيل بالمسكنات ، وهذا عكس الأثر الذى تحدثه عملية التخمير . فثلا يصعب تشغيل صلب العدة المخمر بالمسكنات بينما تتحسن خواصه التشغيلية بعد إجراء عملية تكوير البنية . وقد أمكن تشغيل صلب العدة من النوع العالى الكربون والنوع السبائكى العالى الجودة ، بالمسكنات ، بفضل عملية تكوير حبيبات البنية هذه .

و « الشيزة » عملية تختلف بعض الشيء عن عملية « السيندة » إذ يستخدم فيها غاز الأمونيا ، بالإضافة إلى حوض أملاح السيانيد المنصهرة . فيتصاعد غاز الأمونيا فى فقايع ، خلال سائل أملاح السيانيد المنصهرة فتزداد كمية النتروجين وفعاليتها .

معاملة مطروقات المعادن غير الحديدية بالحرارة

يمكن معالجة مطروقات المعادن غير الحديدية بالحرارة لاستيلاد خواص فيزيائية إضافية لتحسين الخواص الأصلية . فيمكن تصليد النحاس الأحمر

الحالص ، بالتشغيل على البارد ، كما يمكن تصليد وتقوية سبائك النحاس ، بالتشغيل على البارد ، كذلك بالمعاملة الحرارية . كما يمكن إجراء عملية التخمير على النحاس الأحمر الحالص ، وعلى سبائكها ، لاستعادة مطوليتهما الطبيعية وليونتها ، وهي الخواص التي قد تتناقص نتيجة لتشغيلها السابق على البارد . وتتلخص عملية تخمير النحاس الأحمر وسبائكها ، في تسخينه إلى درجة (١١٠٠°ف) تقريبا ، ثم إبقائه عند هذه الدرجة لمدة معينة ، لكي يتشبع المعدن بحرارة منتظمة ، ثم يترك ليبرد لدرجة الحرارة العادية ، دون التحكم في سرعة التبريد . وتتغير بنية المعدن الحبيبية تغيرا كاملا عند درجة (١١٠٠°ف) ، دون تضخم كبير في حجم الحبيبات .

ويمكن تخمير النحاس الأصفر ، للشغل على البارد ، بتسخينه لدرجة أعلى من درجة الحرارة التي يستعيد فيها النحاس تبلوره ، أي لدرجة (١١٠٠°ف تقريبا) ثم تبريده لدرجة الحرارة العادية . وتختفي الإجهادات الداخلية الناتجة من تشغيل النحاس الأصفر على البارد ، بإجراء عملية التخمير ، كما تزول الآثار المترتبة من التشغيل على البارد ، فيستعيد النحاس الأصفر مطوليته الأصلية . ولا يتأثر حجم حبيبات المعدن كثيرا ، بسرعة التسخين أو التبريد .

وتصحح عملية التخمير الصلادة ، التي يولدها تشغيل البرنز على البارد ، وتجري هذه العملية بتسخين المعدن إلى درجة حرارة أعلى من درجة حرارة إعادة التبلور ، ثم تبريده بأى سرعة مناسبة . يمكن تصليد البرنز الألومنيومى ، بتسخين المعدن لدرجة أعلى من نقطة إعادة التبلور ، ثم تبريده بسرعة . ويمكن استخدام العدد والمعدات اليدوية ، مثل الأجنات والمفكات والمفاتيح المصنوعة من هذه السبيكة بعد تصليدها وتمتينها بهذه المعاملة الحرارية ، في الأعمال التي يجب فيها تجنب حدوث شرارات خوفا من الحريق أو الانفجار . وتستخدم مثل هذه العدد في معامل تكرير البترول ، وفي المنشآت الصناعية الأخرى ، التي تستعمل أو تخزن فيها مواد قابلة للاشتغال أو للانفجار . وقد طورت أنواع كثيرة من البرنز

الأليومنيومى يمكن تصليدها وتمتينها إلى درجة ملحوظة ، بمعاملات حرارة تشبه تلك التى تستعمل فى سبائك من نحاس والأليومنيوم .

فتجرى عملية التخمير على سبائك الأليومنيوم المشغلة على البارد ، لإزالة أثر الصلادة الناشئة من تراكم الانفعالات . وتتلخص هذه العملية فى تسخين المعدن إلى درجة حرارة معينة ، تسمح بإعادة تبلوربنية المعدن ثم تبريده إلى درجة الحرارة العادية . وقد تتراوح درجة حرارة التسخين فيما بين (٦٥٠°ف و ٧٥٠°ف) ويتوقف معدل سرعة التبريد المسموح به على نوع سبيكة الأليومنيوم .

وتجرى معاملة حرارية أخرى ، على سبائك النحاس والأليومنيوم ، تسمى المعاملة الحرارية المحلولة . وتعتمد هذه الوسيلة على اختلاف قدرة الأليومنيوم على إذابة تراكيب النحاس والأليومنيوم الكيموية فى أثناء تسخين وتبريد هذا الأخير ، وهو صلب متجمد . فإعادة تسخين سبيكة مخمرة من الأليومنيوم ، تحتوى على (٤,٥ ٪ نحاس) ، إلى درجة (٩٥٠°ف) تقريبا لمدة ١٤ ساعة يذوب المركب (نخ الم) الموجود فى السبيكة المخمرة ، مكونا محلولاً موحداً ، وبسقيه بسرعة ، يبقى أغلب هذا المركب (نخ الم) ذائبا فى المعدن .

وتحسن هذه المعاملة الحرارية مقاومة سبيكة الأليومنيوم للتأكل التفاعلى ، كما تزيد مقاومته للشد . ويمكن زيادة مقاومة السبيكة للشد بتشغيلها على البارد ، بعد إجراء عملية المعاملة الحرارية المحلولة هذه . وتستخدم أحواض بها أملاح منصهرة ، مثل ملح (نترات الصوديوم) المنصهر ، لتسخين المعدن ، وللتحكم فى درجة حرارته . كما تستخدم فى ذلك أفران الهواء ، إذا أمكن التحكم فى انتظام درجات حرارتها ، بإمرار تيار من الهواء خلالها . وتستخدم أجهزة خاصة للتحكم فى درجة الحرارة ، وتسجلها بدقة فى أثناء دورة التسخين . ويبين (شكل ٦) طريقة معاملة حرارية متبعة لمعاملة أجزاء الطائرات حراريا .

وتستعمل عملية التصليد الترسبى لزيادة مقاومة منتجات الأليومنيوم للشد ، وذلك بترسيب جسيمات دقيقة (مركبة من النحاس والأليومنيوم) ببطء فى السبائك



(شكل ٦)

مراوح طائرات مجهزة لاستعدادا للمعاملات الحرارية

التي سبق معامتها بطريقة المعاملة الحرارية المحلولة بالتزمين أو التعمير (بتركها زمناً معيناً) في درجة الحرارة العادية . فتمنع الحبيبات الدقيقة للرسة بهذه المعاملة انزلاق البلورات الدقيقة بعضها على بعض ، فتزداد مقاومة السبيكة بقدر ملحوظ ، فثلاً تزداد مقاومة شد سبيكة من النحاس والأليومنيوم في أثناء المعاملة الحرارية المحلولة بسرعة كبيرة بعد الساعة الأولى ، وتستمر هذه الزيادة حتى تصل مقاومتها ، للشد بعد خمسة أيام إلى (٦٢٠٠٠ رطل على البوصة المربعة تقريباً) ، دون تغيير في مطوية السبيكة . وبإجراء عملية التصليد الترسيبي على سبيكة من الأليومنيوم ، تصبح مقاومتها للشد مساوية لمقاومة الصلب الإنشائي للشد تقريباً ، رغم أنها في ثلث وزنه . ويمكن تأجيل التصليد الترسيبي عند درجة الحرارة العادية ، بتبريد سبائك الأليومنيوم التي أجريت عليها عملية المعاملة الحرارية المحلولة إلى درجة تحت (الصفر °) ، ولإبقائها عند هذه الدرجات المنخفضة ، المدة المرغوبة قبل تصليدها . فتعتمد هذه الخاصية في صنع أجزاء الطائرات التي تجري عليها عملية المعاملة الحرارية المحلولة ؛ إذ توضع في ثلاجات قبل تشغيلها . وعندما تستأنف عمليات التشغيل عليها ويبدأ في عمليات التركيب وتترك الأجزاء لتصلد بالتزمين أو التعمير أي بمرور الزمن عند درجة الحرارة العادية .

أفران المعاملات الحرارية

طورت أنواع مختلفة من الأفران لمعاملة الصلب بالحرارة ، لتناسب أنواع عمليات المعاملة الحرارية التي تلزم للاحتياجات والأحوال المختلفة المطلوبة .

ويتحدد اختيار فرن معين لهذه المعاملة الحرارية بعدة عوامل منها :
نوع عملية المعاملة الحرارية ، ونوع وشكل القطعة . وكمية الإنتاج ، واعتبارات
الكفاية والجودة والاقتصاد .

وتستخدم أفران من النوع المجمع ، أو من النوع المستمر الأداء ، لعمليات
المعاملة الحرارية المختلفة في الإنتاج الكبير . وتجهز هذه الأفران بأجهزة للتحكم
فيها تلقائياً لضبط عناصر الأداء فيها مثل درجة الحرارة وجو الفرن ، وذلك بتحليل
غازاته وغير ذلك . كما تجهز بمعدات ميكانيكية لتناول الأجزاء وحملها عند إدخالها
أو إخراجها من الفرن ، وذلك لتغطية الأجزاء في أحواض التبريد أو لإخراجها
منها . وتصمم كثير من الأفران بحيث تخصص لإجراء عملية واحدة ، وذلك لسرعة
الأداء والاقتصاد في الأيدي العاملة . ويبين (شكل ٧) مجموعة من الأفران
من النوع المجمع تسخن بوقود الزيت وبها مرفاع قنطرة يجرى على قضبان لإخراج
أو إدخال المطروقات أو المسبوكات الثقيلة من وإلى الفرن ، كما تظهر في الشكل
معدات السقية .



(شكل ٧) مجموعة من الأفران المجهزة
التي تسخن بوقود الزيت ، ومعدات تناول الأجزاء ونقلها ، ومعدات السقية

ويستخدم هذا النوع من المعدات في عمليات التخمير والمعادلة ، أو لتسخين وسقى المطروقات والمسبوكات ، والألواح السميكة والدقيقة وملفات الشرائط والمنتجات الأخرى المشابهة .

وتسخن الأفران إما بالزيت أو بالغاز أو بالكهرباء . ويمكن تقسيمها كما يلي :

١ - النوع المباشر : ويسمح للصلب فيها بلامسة الغازات الساخنة الناتجة من الاحتراق .


٢ - النوع شبه المحجب : وتحول فيها غازات الاحتراق بحيث تبعد عن الأجزاء المراد معاملتها فتدور حولها .

٣ - النوع المحجب : وتوضع الأجزاء المراد معاملتها في غرفة تسخين منفصلة ، وبذلك تتجنب ملامسة غازات الاحتراق .

وتجهز الأفران الكهربائية ، بمعدات مقاومة كهربية توضع حول حجرة التسخين المحجبة ، فتسخنها كما تسخن الصلب الذي بداخلها . وتستخدم أفران بغرف تسخين محجبة تماما ، يمكن التحكم في جوها لحماية المعدن من الأكسدة .

ونتيجة للتطورات الحديثة ، أصبح من الممكن التحكم في أجواء الأفران الكهربائية المحجبة إذ يحمي سطح الصلب من التأكسد وتكوين القشور ، أو من اختزال جزء من كربون السطح في أثناء دورة التسخين . ويتم ذلك بتكوين جو اصطناعي من الغاز داخل غرف التسخين في الأفران . ويستخدم عادة مزيج من غازي أول أكسيد الكربون (ك ١) والهيدروجين ، وهي غازات تمنع اختزال الكربون . ويبين (شكل ٨) فرن بجو هيدروجيني كهربى جو متعادل يمكن ضبطه . ويستعمل في تقسية كل أنواع الصلب دون أن تتكون القشور أو يتخلل الكربون منها .

وتبقى أسطح الأجزاء بعد معاملتها حراريا نظيفة ، ولا تحتاج بعد ذلك لعمليات تنظيف تكاليفها كثيرة . وتستعمل أفران مماثلة كالمبينة في (شكل ٨)

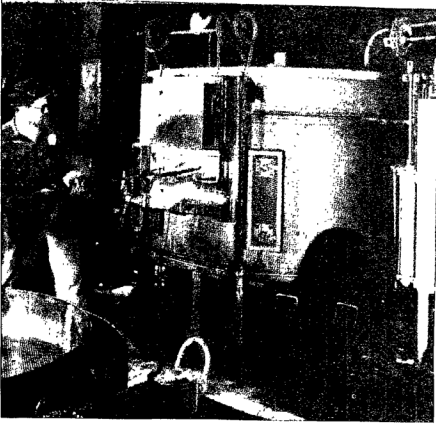

(شكل ٨) فرن بخو هيدروجيني كهر في له سخان دوار

لإجراء عمليات المعاملة الحرارية . والأفران أنواع متعددة : ماله سخان دوار ، ومنها ماله اسطوانة دوار ، وغيرها ماهو مجهز بمحصرة نقل وكذلك مايمكن إمالة وقد طورت هذه الأفران لاستعمالها في الإنتاج الكبير المتكرر ، وكذلك في قسم العدد والآلات القاطعة وفي أعمال الانحام بالمونة .

الفحمين في حمامات السوائل

تستخدم طريقة التسخين في أحواض بها سوائل (حمامات) ، لمزاياها العديدة في عمليات التصليد والتقسية وعمليات المراجعة العادية . وتتلخص فوائد هذه الطريقة في أنها تمنع تكون القشور ، فيستغنى عن عمليات التنظيف ، كما أنها تمنع اعوجاج أو تشقق الأجزاء الدقيقة . وتستعمل ثلاثة أنواع من حمامات التسخين ،

قسمت في كتيب عنوانه (مرشد معاملات صلب العدد الحرارية) كما يلي :

- ١ - حمامات نهرية : لدرجات حرارة (تصل إلى ٦٠٠° ف) .
- ٢ - حمامات رصاص منصهر : لدرجات حرارة تتراوح فيما بين (٦٥٠° ف و ١٦٠٠° ف) .

٣ - حمامات أملاح منصهرة : لدرجات حرارة تتراوح فيما بين (٣٠٠° ف و ٢٤٠٠° ف) : وتستعمل حمامات الزيت لعمليات المراجعة عند درجات الحرارة المنخفضة ، التي لا تتعدى (٦٠٠° ف) . ولكن يصعب التحكم في الحمام عندما تقترب درجة حرارته من درجة الحرارة هذه ، كما ترسب مادة صمغية على الأجزاء ، ولكن يمكن إزالة هذه المادة بإضافة محلول ساخن من الصودا الكاوية ، أو الكيروسين . ويجب تجنب استعمال حمامات الزيت عند درجات الحرارة العالية تجنباً للحريق .

وتستعمل غالباً حمامات الرصاص المنصهر ، لمراجعة أنواع الصلب السبائكي ، والصلب سريع القطع (صلب لهواء) ، وهي سريعة التسخين . كما يمكن استخدامها في أغراض التسخين الأخرى ، بحيث لا تتعدى درجة الحرارة (١٦٠٠° ف) . ويجب حماية حمامات الرصاص المنصهر من سرعة التأكسد باستعمال أملاح منصهرة أو غم نباتي تضاف على الرصاص المنصهر .

وتستعمل حمامات الأملاح المنصهرة في مجال (أى في نطاق) درجات حرارة واسع . وتوجد في الأسواق أملاح مناسبة ، معدة للاستعمال في عمليات التصليد والمراجعة المختلفة . ويمكن التحكم بسهولة في درجات الحرارة المطلوبة في هذه الحمامات ، كما أنها تمنع تكون القشور . وتستعمل في معاملة المعادن الحديدية وغير الحديدية والسبائك .

وتستخدم حمامات الرصاص المنصهر ، والأملاح المنصهرة بكفاية ، في تسخين الصلب ، للمعاملات الحرارية المختلفة كالتخمير والتصليد والمراجعة . . . الخ .
(١٦) الماد

ويستحسن طلاء الصلب بطبقة رقيقة من الملح ، أو من أى مادة مناسبة أخرى ، قبل وضعه فى حمام الرصاص ، لحمايته من تلاحق الرصاص على سطحه . ويغلى الصلب بهذه المواد بتغطيسه وهو دافئ ، فى محلول الملح ، ثم يترك ليحجم ، فتبقى على سطح الصلب طبقة من الملح تمنع تلاحق الرصاص معه .

والأملاح المستخدمة فى عمليات المعاملة الحرارية ، كالتصليد والمراجعة والتخمير والاستعداد أو التغليف بالسبندة أو بالنتردة هى :

سيانيد الصوديوم ، وكلوريد الصوديوم ، وكلوريد الكسيوم ، وكربونات الصوديوم ، وسيانيد الباريوم ، وسيانيد البوتاسيوم ، ومواد أخرى . وتنقل الأملاح المنصهرة الحرارة بسرعة وانتظام إلى الصلب أو المنتجات غير المعدنية مع حماية سطوحها فى أثناء فترة التسخين ، لأنها تغطيها وهى فى الحمام بطبقة رقيقة من الملح ، وتظل هذه الطبقة ملتصقة بالمعدن المسخن ، حتى بعد إخراجه من حمام الملح المنصهر إلى أن يغطس فى حمام السقية . ويجب توفير وسائل الأمن والسلامة لتجنب خطورة التفاعلات التى قد تنشأ من اختلاط بعض الأملاح



(شكل ٩) معدات حمامات الملح المستعملة فى التغليف (تقسية السطوح)

الملح المستعمل في تسخين المعدن متعادلا ، فلا يؤثر في المواد التي يلامسها . ومن أهم مميزات استعمال حمامات السوائل في عمليات المعاملة الحرارية ، أنه ليس لها جو غازي ، كذلك لا يمكن أن يسخن الصلب بواسطتها أكثر مما يلزم .

ويبين جدول رقم (٣) بعض خواص المعادن المستخدمة في العمليات التي تقدم ذكرها في هذا الباب .

جدول (رقم ٣) خواص بعض المادن الهامة ودرجات حرارة تخميرها وتشغيلها على الساخن

العدت	جودة تشغيل عند درجة الحرارة العادية	أقل درجة حرارة يماو عندها التبلور بعد اجراء عملية تشغيل عنيف على البارد	درجات حرارة التخمير المعتاد بعد عملية التشغيل على البارد	مجال درجات حرارة التشغيل المعتادة
		درجات ف°	درجات ف°	درجات ف°
الألومنيوم	جيد جدا	٣٠٠	٦٥٠	٩٠٠ — ٦٠٠
النحاس الأصفر	جيد جدا	٤٠٠	١٠٠٠ — ١٢٥٠	١٦٥٠ — ١١٠٠*
البرنز	متوسط	٧٥٠	١٠٠٠ — ١٢٥٠	١٦٥٠ — ١١٠٠
النحاس الأحمر	جيد جدا	٤٠٠	١٠٠٠ — ١٤٠٠	١٩٠٠ — ٨٠٠
الديور اليومين	نحيف	٥٠٠	٦٤٠ — ٦٧٠	٨٥٠ — ٦٠٠*
الذهب	ممتاز	٣٩٠	٥٠٠ — ١٠٠٠*
الحديد	جيد	٨٤٠	١١٠٠ — ١٤٠٠	١٥٠٠ — ٢٤٠٠
الرصاص	ممتاز	في درجة حرارة عادية	يتخمير نفسه بنفسه	
	متوسط	٨٠٠	١٣٥٠ — ١٤٥٠	١٦٠٠ — ٢١٠٠
النيكل	متوسط	١١٠٠	١١٠٠ — ١٧٥٠	١٦٠٠ — ٢٣٠٠
الصلب الانشاق	متوسط	٩٠٠	١١٠٠ — ١٤٠٠	١٥٠٠ — ٢٢٠٠
الصلب عالي الكربون	ضعيف	١٠٠٠	١١٠٠ — ١٤٠٠	١٤٠٠ — ٢٠٠٠
الفضة	ممتاز	٣٩٠	٥٠٠ — ١٠٠٠	
القصدير	ممتاز	في درجة حرارة عادية	يتخمير نفسه بنفسه	
التنجستين	ضعيف	٢١٩٠	٢٢٠٠ — ٢٥٠٠	١١٠٠ — ٢٩٠٠
الحديد اللطاف	ضعيف	٩٠٠	†	١٦٥٠ — ٢٤٥٠

* يفشل عادة عند درجات الحرارة العادية .

† لا يتصد الحديد المطاوع بالتشغيل على البارد .

قد يستعيد النحاس الخالص بلمرته عند درجة حرارة أقل من ٢١٢° ف . بعد تشغيل عنيف على البارد .

أسئلة للمراجعة

- ١ — ما هو الغرض من إجراء عمليات المعاملة الحرارية على المطروقات ؟
- ٢ — صف عملية تجمير مطروقات الصلب .
- ٣ — صف عملية استبدال بنية مطروقات الصلب .
- ٤ — صف عملية تصليد أو تقسية مطروقات الصلب .
- ٥ — صف عملية مراجعة مطروقات الصلب .
- ٦ — اشرح بإيجاز تكون ألوان الأكاسيد على سطح الصلب المصدر .
- ٧ — صف عملية تصليد مطروقات الصلب بالحث الكهربائي .
- ٨ — ما هي عملية التصليد باللهب ؟
- ٩ — ما هي عملية السندة ؟
- ١٠ — ما هي عملية التردة ؟
- ١١ — ما هما عمليتا تكوير حبيبات القطعة . ؟
- ١٢ — ما هو الغرض من إجراء عمليات المعاملة الحرارية على المعادن غير الحديدية ؟
اذكر بعض الوسائل المستعملة في ذلك .
- ١٣ — صف طريقة المعاملة المحلولة في سبائك الألومنيوم .
- ١٤ — صف وسيلة التصليد بالترسيب في سبائك الألومنيوم .
- ١٥ — اذكر بعض الأفران المستعملة لمعاملة الصلب حراريا .
- ١٦ — صف بإيجاز مميزات الأفران الكهربائية المستخدمة في تسخين الصلب .
- ١٧ — صف طريقة عمل فرن يعمل بحج هيدروجيني .
- ١٨ — ما مميزات التسخين في حمامات السوائل . ؟
- ١٩ — صف طريقة عمل حمامات الزيت .
- ٢٠ — صف طريقة عمل حمامات الرصاص المنصهر .
- ٢١ — صف طريقة عمل حمامات الملح المنصهر .
- ٢٢ — اشرح فائدة استعمال أجهزة قياس درجة الحرارة الكهربائية (البيرومترات)

الباب الثاني عشر

فحص واختبار المطروقات

الغرض من اختبار وفحص المطروقات

يجب فحص المطروقات للتأكد من جودتها . وتختبر المعادن المستعملة في صناعة المطروقات المختلفة دورياً ، للتحكم في جودة المنتجات المنتهية ، إذ قد توجد عيوب كثيرة في المعدن قبل البدء في أى عملية من عمليات الإنتاج . وتجري عمليات فحص المنتجات نصف المنتهية كذلك ، والمنتجات بعد الانتهاء من التشغيل ، لمعرفة ما إذا كانت هذه المنتجات تطابق المواصفات الموضوعة لها . وقد قامت الجمعية الأمريكية لاختبار المواد عن طريق مختلف اللجان ، التي تمثل المنتجين والمستهلكين والمهندسين والجامعات الأخرى التي يهمها الأمر بوضع مواصفات للمطروقات تتبع الآن في صناعة الحدادة .

وهذه المواصفات مشروحة بالتفصيل في نشرات (الجمعية الأمريكية لاختبار المواد) ، وكذلك في نشرات بعض منتجي المطروقات . ويوصى باستعمال هذه المواصفات كلما أمكن ذلك . ولقد وضعت هذه المواصفات بحيث يسهل على المنتجين متابعة ما يخص نوع منتجات الحدادة التي تهتمهم على النحو التالي : إرشادات لأداء العمليات المناسبة ، وتوصيات لما يلزم اتباعه في حالة الأعمال غير العادية . وكذلك توصيات تتناسب مع نوع الصلب المستعمل للمطروقات المطلوبة . ولا يقتصر ذلك على الصلب المجزء ، بل يمتد إلى الكتل المربعة والمسطحة التي تستخدم في المطروقات ، كما تذكر أيضاً التحاليل الكيميائية لخواص المطروقات التي تنتجها صناعة الحديد والصلب ، وذلك ليسهل على المستلم اختبار المعادن التي تتناسب واحتياجاته المعينة ،

وكذلك لمواصفات ، بإجراء بعض إختبارات الخواص الميكانيكية ، مثل إختبارات مقاومة الشد على عينات من المعدن ، لتعيين نقطة خضوعه وإجهاده ، وكذلك إختبارات الصدمات (لمعرفة مقاومة المعدن للإجهادات المفاجئة والصدمات) ، وأيضاً إختبارات كلال المعادن ، وغير ذلك من الإختبارات الأخرى . وتظهر مقاطع المطروقات لفحصها بالعين المجردة ، وذلك بتحريض عينه من المعدن بمادة مناسبة مظهره للبنية . وهذا لازم في بعض منتجات الصلب . وتجري إختبارات بالضغط الهيدروستاتي لإختبار الأواني المحفوفة والمواسير والمنتجات المشابهة الأخرى ، التي تتعرض للضغط أثناء الاستعمال ، وتجري غالباً إختبارات الضغط هذه من الداخل . ويلزم في كثير من الأحيان ، إختبار قابلية المعدن للتصلد وقابليته للمعاملات الحرارية الأخرى . وفي بعض الحالات الخاصة ، تجري إختبارات حرارية إستقرارية من ناحية الأبعاد . فمثلاً ، يجب أن يحتفظ دوار التربين باستقامته وانتظام دورانه عند درجة الحرارة التي يعمل فيها .

العيوب الشائعة في المطروقات

يرجع إنخفاض جودة منتجات الحدادة إلى عيوب في المعدن المستعمل الخام . لذلك يجب التأكد من جودة المواد الخام المستعملة في الحدادة قبل التشغيل للتأكد من الحصول على منتجات عالية الجودة يمكن استعمالها بكفاية دون الحاجة إلى استبدالها بين وقت وآخر ببديلات عالية التكاليف . ومن العوامل التي يجب أخذها في الإعتبار ، توقع إنبهار المطروقات المعيوبة (التي بها عيوب) إذا كانت عبارة عن أجزاء في المسكنات السريعة الدوران . لذلك يلزم إختبار المعدن الخام وأداء عمليات تشكيل الجزء المطروق بحرص ودقة ، لتجنب هذا الإنبهار ، ولتلافي حدوث الكسر . لذلك يلزم التعرف على المعدن الخام من الوجهة العلمية ، كما تلازم المهارة والخبرة في الأداء إلى أقصى الحدود ، لإنتاج مطروقات سليمة كيميائياً ومن حيث تركيب البنية . ولاشك أن إنكشاف العيوب في المطروقات ، سواء أكانت

في أثناء عمليات الحدادة أم بعد الانتهاء منها ، خسارة محققة . ويتوقف مقدار هذه الخسارة على نوع وحجم المطروق ، وكمية التشغيل التي تمت عليه . لذلك تكلف العيوب في المطروقات الكبيرة كثيراً . ولا تنكشف العيوب في أحوال كثيرة ، إلا بعد إتمام عمليات التشغيل بالمكنات ، وبعد المعاملات الحرارية . وهذه مشكلة خطيرة ، تكلف كثيراً ، فإذا تكرر إنكشاف هذه العيوب ، وجب إجراء بحث دقيق مستفيض في نوع المعدن وفي الأساليب المتبعة في الإنتاج لتجنب وجود هذه العيوب . وتبوء العيوب الشائعة في المعادن ، التي أجريت عليها عمليات التشكيل العجيني كما يلي :

١ - عيوب تنتج من عملية الصهر ، مثل ما يوجد في المعدن المعد للتشكيل بالحدادة ، من بقايا أو خبث أو شوائب لم تفصل عن الحديد في أثناء عملية الصهر . أو تكون فجوات صغيرة (مخبطة) يسببها انطلاق الغازات في أثناء تجمد قطعة الصلب الخام (الشبق) .

٢ - عيوب في تكوين الشبقات نفسها . مثل القنوات ، (ويتكون هذا عند محور الشبق) ، والتشققات أو تشوه السطوح أو تخرج بعض العناصر وتراكمها الكيماوية في كتلة المعدن . وسبب هذا التخرج ، توزع هذه العناصر والمكنات في المعدن دون انتظام .

٣ - عيوب سببها أخطاء في عمليات الحدادة ، مثل اللحامات الداخلية ، والتشققات والتثنيات . الخ . وما هذه العيوب إلا انفصالات في بنية الكتلة المعدنية .

٤ - عيوب تسببها أخطاء في تسخين وتبريد المطروقات ، مثل إحتراق المعدن ، وتناقص الكربون في الصلب وتكون القشور الداخلية . وتسبب الصلب ملازمة للهواء تناقص الكربون فيه ، فيخرج الكربون من سطح الصلب بالأكسدة .

ويصعب في كثير من الأحيان انكشاف العيوب التي بالمطروقات . إلا إذا كانت

موجودة على السطح ، وكانت كبيرة ، بحيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، كما يصعب إدراك العيوب التي تقع تحت طبقة من القشور أو تكون داخل المطروق . لذلك تستعمل عدة وسائل لفحص الأجزاء المعدنية ، للتحقق من خلوها من العيوب البالغة الأثر .

ويحتمل أن تتكون القشور الداخلية ، وكذلك تمزقات داخل المعدن ، بعد إتمام عمليات الحدادة ، نتيجة لثقل الصلب وقابليته للتصلد ، لذلك تتبع عدة أساليب لتكثيف ومعالجة المطروقات بالحرارة ، قبل تبريدها إلى درجة الحرارة العادية ، وذلك لتجنب هذه العيوب . كما تجرى معاملات حرارية معينة وكذلك تضبط سرعة تبريد المطروقات نصف المشغلة ، المعدة لعمليات الحدادة ، مثل السكتل المربعة والمسطحة ، التي يعاد تسخينها لإنقاص حجمها في عمليات الحدادة النهائية . ويتوقف نوع التكثيف والمعاملة الحرارية ، على تركيب بنية المعدن وعلى حجم الجزء المطروق ودرجة تعقيد شكل المنتج المطروق .

وتتصاغر وتندمج حبيبات بنية الصلب ، بتشغيله على الساخن في أثناء الحدادة ، فينتظم ترتيب حبيبات المعدن ، وتقل عيوبه المختفية نسبيا . وتتابع تشغيل المعدن على الساخن في القوالب من النوع المقفل ، ينتج إلى حد كبير أجزاء خالية من هذه العيوب المختفية .

فحص واعتبار الخامات المستعملة في الحرارة

تفحص المواد الخام المستعملة في الحدادة للتأكد من جودتها ، وهذه خطوة أولى في إنتاج المطروقات . وتصنع معظم مطروقات الصلب من صلب عالي الرتبة ، عني بأساليب صنعه . ويدرفل هذا الصلب غالبا في أقسام الدرفلة إلى الأحجام المناسبة من كتل عالية الرتبة . ويفحص هذا الصلب دوريا في أثناء إنتاجه ، في قسم الدرفلة ، ليطابق المواصفات الكيماوية والفيزيائية المطلوبة . وتعين هذه المواصفات نوع العمل الذي ستستخدم المطروقات المشطبة فيه .

ويجب التحقق عند فحص المعدن المستخدم في الحدادة ، وخاصة الصلب للتأكد أن له سطحاً ممتازاً ، وبنية داخلية خالصة سليمة . ويفحص المعدن كذلك بالتحليل الكيماوي ، وكذلك يفحص السطح باختبارات التظهير بجامض ساخن ، وأيضاً باختبارات الحدادة . وتنتج هذه الاختبارات إيجابية ، وعلى أساسها يعتمد قبول الصلب للحدادة أو رفضه .

من الواضح أن عمليات اختبار المعادن مطلب أساسي قبل تصميم المنتجات وتركيبها عامة . ويعتبر اختبار أنسب المعادن لعمل معين ، مشكلة غير بسيطة . لذلك طورت معادن كثيرة لإر تطبيق علم الفلزات الحديث ، واستولدت منها خواص فيزيائية مختلفة ، تكرر كثير منها في هذه المعادن . وهذا يزيد مشكلة إختيار الخام المناسب صعوبة وتعقيدا . وتحت تصرف مهندسى تصميم المنتجات معطيات كثيرة كافية ، في مختلف النشرات التى تصدرها الهيئات المهتمة بصناعة المعادن ، أو يصدرها منتجو آلات الإنتاج ومعداته . ولا تعدم هذه المعطيات والبيانات المفيدة مرجعاً فحسب ، وإنما هى فى الواقع مرشد لإختيار أنسب المواد الخام ، وأنسب العمليات والأساليب التشغيلية وفقاً لنتائج التجارب . فتنتقى هذه المواد بحيث تصلح لمقاومة مختلف الإجهادات التى تتولد فى أثناء الاستعمال .

وتشمل هذه المعطيات والبيانات الخاصة بالمواد المستعملة فى الحدادة . معلومات عن الخواص الفيزيائية ، وخواص التصليد ومقاومة كلال المعدن ومقاومة الصدمات وغير ذلك من المميزات الماثلة ، التى تتعين فى معامل الاختبار . وتجربى التجارب على قطع إختيار تؤخذ من المعدن ، أو من أجزاء بالحجم الطبيعى لقطع موجودة فعلا يمكن مقارنتها . ويشمل تحليل المعدن اختبارات مجهرية .

(ميتالوجرافية) ، هى فحص مقطع عينة مجهرة بالعين المجردة ، أو بالمجهر (الميكروسكوب) . وتستعمل هذه بطبيعة الحال لضبط جودة المعدن فى أثناء الإنتاج ، ويجربى الفحص العادى إما بالعين المجردة ، أو بعدسة تكبير صغير . ويستخدم المجهر (الميكروسكوب) أو الأجهزة البصرية الماثلة الأخرى ، فى الفحص

المجهرى (الميكروسكوبى) . ويكون التكبير عادة (٢٥ مرة) أو أقل .
فى الفحص العادى . ويظهر فى هذه الحالة من سطح المقطع ما يكتفى لدراسته لكشف
عيوب المكسر ، وتقدير حجم الحبيبات ، وتخرج الشوائب ، ونوع البنية
على وجه العموم . أما الفحص المجهرى (الميكروسكوبى) ، فإن التكبير فيه يكون
بدرجات كبيرة نسبيا . والغرض من هذا الفحص دراسة تطور البنية ، وقياس
حجم الحبيبات ، وتعيين نوع الشوائب وتقدير كمياتها ، وتحديد حجم
وشكل حبيباتها .

فحص أسطح الأجزاء المطروقة

تفحص أسطح المطروقات بالعين المجردة ، لكشف عن التشققات واللاحامات
الداخلية ، والتثنى ومواضع احتراق المعدن ، والنقط المحروقة ، والقشور الزائدة
والصدأ المتغلغل ، ويظهر التثنى فى المطروقات بسهولة ، وتكشف عنه بالعين المجردة ،

كما تعرف اسباب التثنى بسهولة ،
إذ أنها إما ناتجة عن خطأ فى التسطيق
أو عن استخدام قوالب أجزاءها
غير متطابقة ، تمنع إنسياب المعدن
إنسيابا سلسا فى أثناء الحدادة .



ويبين شكل (١) عيب التثنى فى مقطع
(شكل ١) تثنى فى تكوين بديه مثقاب للخشب
مثقاب للخشب .

ويمتد التثنى المبين فى شكل (١) من أول القطعة لآخرها ، ويتسبب هذا العيب
الواضح من استعمال قوالب مصممة تصميا خاطئا ، كما أن إجراء عمليات الحدادة
لم يكن سليما (فى هذه الحالة) من الناحية الفنية .

وكثيراً ما تظهر العيوب فى قطعة المعدن باختبارها بكسرها ، أو بقطعها ،
فاذا انكسرت أو قطعت القطعة بحيث يسير مقطع الكسر فى المناطق المعيوبه ،

تتكشف العيوب . وتقطع في بعض الأحوال الأجزاء المعدنية بالمقص أو بالمسكنات ، وذلك لكشف العيوب التي تحت سطح المعدن . ويبين (شكل ٢) مقطعا طوليا في



(شكل ٢) مقطع في قضيب مسحوب على البارد به عيوب داخلية

قضيب مسحوب على البارد ، ظهرت تمزقات واضحة في وسطه . ويحدث هذا العيب ، إما بالتشغيل الزائد على البارد ، أو بتأثير كل من انفصال الجزء الأوسط الضعيف والتشغيل على البارد . ويظهر هذا النوع من العيوب في المقاطع التي تتراوح من حيث الجرم فيما بين الأسلاك والإبر الرقيقة إلى قضبان قطرها (١ بوصة) — في المعادن التي سحبت على البارد .

اهتمبار المطروقات بتظهير بنيتها بحامض ساخن

طريقة إختبار المطروقات بتظهير بنيتها بحامض ساخن من الاختبارات قليلة التكاليف ، المستعملة كثيراً للكشف عن عيوب تكوين البنية . وتنقسم إختبارات التظهير بحامض ساخن إلى قسمين :


١ — للكشف عن عيوب السطح ، مثل اللحامات والتثني والتشقق .

٢ — للكشف عن العيوب الداخلية ، مثل المسامية والقنوية والتخرجية .

ويتلخص إختبار التظهير بالحامض للكشف عن عيوب السطح ، في تغطيس قطع قصيرة من قضبان الصلب أو كتل الصلب المربعة ، في حامض كبريتي مخفف ، لمدة ١٥ دقيقة ، فيزيل الحامض قشور الدرفلة التي تتكون نتيجة للملامسة المعدن

لأكسجين الجو . يتلخص اختبار الكشف عن العيوب الداخلية ، في مقطع عينات من القضبان التي تحت الفحص ، بنشرها ، ثم بتلميعها ، ثم بتغطيسها لمدة (٣٠ دقيقة) في محلول (٥٠ ٪ حامض هيدروكلوري) تجارى و (٥٠ ٪ ماء) مسخن لدرجة (١٦٠°ف) . وتؤثر عملية التظهير بالحامض الساخن في المعدن المختبر ، بإظهار خواص بنيته أى حجم حبيبات وتشكيل بنيته .

ويبين (شكل ٣) مقطعاً في مسار عولج بحامض ساخن، فظهر كسر بدأ في أثناء الكبس على البارد . وقد بدأ الكسر في هذا المسار ، من تمزق داخلي في رأسه ، نتج عن تشغيل الصلب على البارد خارج حدود ممطوليته .

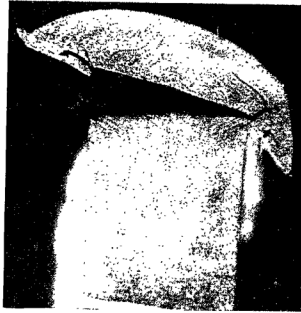

(شكل ٣)

مقطع في مسار ظهّرت بنيته بحامض ساخن يبين كسراً بدأ في أثناء الكبس على البارد

الاختبار المجهرى (بالميكروسكوب)

كثيراً ما تختبر مقاطع في المطروقات بعد تلميعها وتظهيرها بالحامض، باستعمال المجهر (الميكروسكوب) ، الذى يكشف عن العيوب التى لا ترى بالعين المجردة .

وبين (شكل ٤) منظرا مجهريا (ميكروسكوبيا) ، يكشف عن خطوط تخرجات الشوائب المتكونة من الخبث ، في مقطع طولى في عمود من الصلب شكل بالحدادة. ويشير وجود هذه الخطوط إلى خطأ في طريقة صهر هذا النوع من الصلب ، وينشأ بطبيعة الحال عن وجود هذا العيب ، قصر في حياة استعمال هذه القطعة. وقد يسبب تكون خطوط الشوائب هذه . تشققات شعرية داخلية ، تغير في مقادير مقاومة المعدن في الاتجاهات المتعارضة .



(شكل ٥) تشوه البنية على سطح مشغل بالمسكنات (مكبرة ١٠٠ مرة)



(شكل ٤) مقطع طولى في عمود شكل بالحدادة بين الشوائب (مكبرة ١٠٠ مرة)

وبين شكل (٥) أثر التشغيل الأولى التقريبى بالمسكنات على الجزء المطروق . وتسبب اعوجاج البنية الظاهر قرب سطح المطروق ، في هذا الالتواء أو التشدخ وذلك فى أثناء إجراء عمليات المعاملة الحرارية التى تلت التشغيل التقريبى .

اعتبارات غير انهيبارية


تستعمل طرق الاختبار غير الانهيبارية لفحص جودة تشكيل الأجزاء المعدنية . ويكشف عن حالة المعدن الداخلية تحت سطحه بتسليط الأشعة السينية على قطعة من المعدن ، فتتميز بين ذراتها . وتخترق الأشعة السينية قطاعات من المعدن سمكها (٤ بوصات) ، إذا كان الجهد الكهربى المستعمل ، حوالى (٣٠٠,٠٠٠ فولت) ،

وذلك للكشف عن عيوب مثل الكسور والتفلاقات وما يشابه ذلك من العيوب .
وتستخدم الخواص المغناطيسية في اختبار يسمى (المجنفاكس) ، ويعمل
عن طريق انسياب خطوط المجال المغناطيسي ، للكشف عن عيوب السطح في الصلب
مثل الشقوق واللحامات والتثنيات . وتتلخص هذه الطريقة في مغطسة الصلب أولاً ،
ثم ذرّ برادة الحديد على السطح ، فتستقطب مواضع العيوب التي في السطح أو القربة
منه وتجمع حولها برادة الحديد فتبين العيوب للمسترة .

وللاختبار المغناطيسي (المجناملكس) مميزات كثيرة ، كما أن لها بعض نواحي
النقص في الكشف عن عيوب منتجات الحدادة ، فميزات هذه الطريقة حساسيتها
الكبيرة في إظهار عيوب السطح ، التي قد يكون بعضها صغيرا بحيث لا تكشفها
الوسائل الأخرى ، وهي وسيلة سريعة ، وتكشف العيوب بوضوح .

والعيوب التي تكشف عنها هذه الطريقة هي العيوب السطحية ، والعيوب
التي تقع تحت السطح مباشرة : وهذه الأخيرة عيوب لا تكشف عنها الوسائل
الأخرى . ويقتصر استعمال هذه الوسيلة على المعادن الحديدية المغناطيسية ،
أو سبائكها ، ولا تكشف هذه الوسيلة عن كل العيوب التي تحت السطح ،
إذ يتوقف ذلك على خواص وعمق هذه العيوب .

توضع برادة الحديد المغناطيسية الدقيقة ، على المطروقات في محلول أو جافة
طبقاً للأسلوب المتبع ، فيتكون تشكيل منها في نقط تسرب خطوط المجال
المغناطيسي . ويبين هذا التشكيل مكان وخواص العيوب العامة . ومغطسة القطعة
أهم مرحلة من مراحل الكشف ، إذ يلزم أن تتعامد خطوط المجال المغناطيسي
على اتجاه العيب ، لذلك لا يكشف عن وجود خط لحام داخلي ، إذا كان موازياً
للمجال المغناطيسي . لذلك يلزم مغطسة الأجزاء غير المنتظمة في عدة اتجاهات مختلفة
بعد إزالة مغناطيسيتها بعد كل عملية . ويبين (شكل ٦) جهاز اختبار (المجنفاكس)
في أثناء الكشف على مطروقات أجزاء الطائرات ، وهي من اختبارات الكشف
الهامة التي يتحقق عن طريقها جودة هذه الأجزاء التي في غاية الأهمية . وتنتج شركة

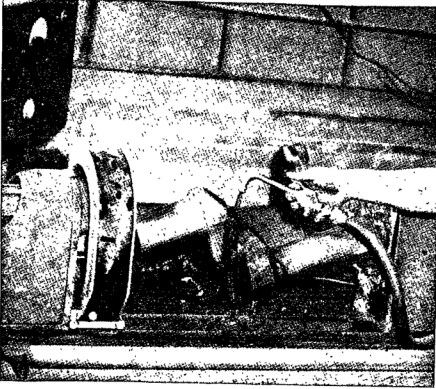

(شكل ٦) مكنة (مجنا فلاكس) لفحص مطروقات أجزاء الطائرات

(مجنا فلاكس) بشيكاجو مجموعة من معدات الاختبار لفحص مختلف المنتجات ، أهمها المطروقات . ويستحسن أن يحصل القارئ على المعطيات والبيانات المتعلقة بهذه المعدات ، من النشرات التي تصدرها هذه الشركة ، أو عن طريق سؤال الشركة نفسها مباشرة .

ضبط جودة عمليات الحدادة بالتحكم في أساليب التشغيل وعملياته فمهما ساهم

لا يمكن التأكد من جودة المطروقات إلا بضبط جميع عمليات أساليب التشغيل ومراحل إنتاج الصلب ، ضبطاً دقيقاً ابتداء من عمليات استخراج خام الحديد من المناجم ، إلى عمليات معاملة المطروقات النهائية بالحرارة وتخليخها . ويلزم تحديد الجودة بمواصفات محددة دقيقة لضبط هذه الجودة . ونلاحظ

أن المواصفات القديمة لم تتعد حدود تسمية أنواع الصلب، إذ كان يعين النوع باسم كما يلى مثلاً: « صلب عجلات العربات » أو: « قضبان صلب للحداثة اليدوية » أو: « صلب الأعمدة الدوارة » أو: « صلب سلاح المحارث » أو حديد قضبان السكك الحديدية . . . الخ.

ومن الواضح أنه يلزم فى المواصفات الجديدة، أن تشمل التحليل السكياوى، ومقدار الصلادة المطلوبة، ومقاومة الشد، ومدى المطولية، ومقاومة الصدمات . . . الخ. وبعبارة أخرى يجب أن تشمل هذه المواصفات كل البيانات والمعطيات التى تحدد صلاحية الصلب لما سيتعرض له فى أثناء الاستخدام.

ويمكن هذه الأيام شراء نوع الصلب لمختلف أنواع إنتاج المطروقات فى المصانع الحديثة، التى تتبع أساليب الإنتاج الكبير، بأسعار أقل بكثير من الأسعار التى كانت فى الوقت الذى بدأت فيه صناعة الحداثة تستخدم أساليب الإنتاج الكبير. وتنتج اليوم المطروقات بجودة أعلى بكثير منها فى أى وقت مضى. ويعتمد إنتاج المعادن عامة على مهارة فنية كبيرة، كان لها أكبر الأثر فى إنتاج مطروقات عالية الجودة متباينة الأشكال.

طرق التعرف على أنواع الصلب المختلفة


تستخدم أنواع سبائك الحديد المختلفة فى إنتاج كثير من المنتجات، وللتمييز بين أنواع هذه السبائك، طرق ووسائل غير وسائل التحليل الفيزيائى والكيمياوى الشاملة. إذ قد يحدث فى مصنع ما أن تختلط أنواع مختلفة الرتب من الصلب بعضها مع بعض، فتصعب التفرقة بينها. ولهذا يلزم تمييز قضبان الصلب عادة بطلاء أجزاء منها بألوان مختلفة أو بأية وسيلة أخرى عند شرائها. ولكن قد يحدث أن تزال أو تمحى هذه العلامات المميزة بقطع الجزء المطلى، فيصبح باقى القضيب الصلب غير مميز بربطته أو بنوعه. ومع أن على صانع الآلات والعدد، أن يختار الصلب المناسب للصنع برتبة معينة، لا يصلح لغيرها. فإذا اختلط عليه الأمر، لا يمكنه ذلك.

لذلك كان من الضروري أن تكون هناك وسيلة بسيطة لتعيين أنواع ورتب المواد الخام هذه ، لأمثل هذه الحالة خصب ، بل أيضاً في كثير من غيرها . ولتعيين أنواع ورتب المواد وسائل عملية بسيطة ، للتعرف عليها كما في حالة سبائك الحديد ، منها إختبار الشرر وإختبار المكسر . واختبار الشرر لا يستغرق إلا زمناً قصيراً دون إتلاف في المعدن ، كما أنه لا يتكلف كثيراً . وهذا الاختبار عبارة عن وضع الحديد أو الصلب ملامساً لحجر جلخ في أثناء دورانه ، وملاحظة نوع الشرر المتطاير من سطح حجر الجلخ الدائر وشكل هذا الشرر وهيئته . ويتكون هذا الشرر من حبيبات صغيرة من المعدن ، تنفصل عن المعدن الأصلي عند ملامسته لحجر الجلخ ، فتتطاير حمراء أو صفراء نتيجة للاحتكاك ، ثم تتأكسد أو تحترق في أثناء تطايرها للامستها لأكسجين الهواء . وإذا كان في الصلب أو الحديد عنصر سهل الإحترق كالكربون ، يحدث اشتعال سريع ويظهر الشرر معه لامعاً .

ولا يتطاير الشرر ، أو يتطاير بمقدار قليل ، إذا وضع الحديد المطروق أو الصلب منخفض الكربون على سطح حجر الجلخ الدائر ، وإنما تخرج خطوط ضوئية من سطح العجلة في اتجاه الدوران ، وتظهر معتمة بالقرب من الحجر ، وينصع لون هذه الخطوط كثيراً ، عند نقطة تبعد نسبياً عن الحجر ، تتحول بدورها مرة أخرى إلى الإعتماد وتسقط على الأرض .


ويتوالد الشرر ناصعاً ، بمجرد وضع قطعة من الصلب على الكربون ملامسة لسطح حجر الجلخ الدائر ، ولكن يتوالد شرر حول محيط العجلة عند تجليخ الصلب منخفض الكربون ، ويختفي شرر الصلب على الكربون بعد تولده مباشرة . ولا تتخلف أى حبيبات منفصلة من العجلة في حالة الصلب على الكربون علواً كبيراً ، إذ أنها تحترق جميعاً ، وتختفي في الهواء . وسبب هذه الظاهرة أن الصلب على الكربون ، يحترق بسهولة أكثر منها في حالة الصلب منخفض الكربون . وتوضح هذه الظاهرة سبب الاحتياطات الكبيرة التي تتخذ في أثناء تسخين الصلب على الكربون ، استعداداً لطرقه ، إذ تُجنَّب هذه الاحتياطات إحتراق المعدن

في هذه الأحوال . ويختلف شكل الشرر الذي يتولد من أنواع الصلب التي تختلف تحاليلها الكيميائية عند تجليخها . ويتعين على عمال الحدادة أن يتعرفوا على خواص الشرر الذي يتولد من مختلف أنواع الصلب ذات التحاليل المعروفة ، بالتعرف على أنواع الخامات المجهولة النوع بوساطة الشرر . ويستطيع العامل الخبير المتمرن ، استعمال اختبار الشرر لمعرفة كمية تناقص الكربون الذي يحدث في أثناء عمليات الحدادة ، كما تستخدم هذه الوسيلة لتحديد سمك الغلاف الصلب في الأجزاء المغلفة أي مقاسة السطوح .

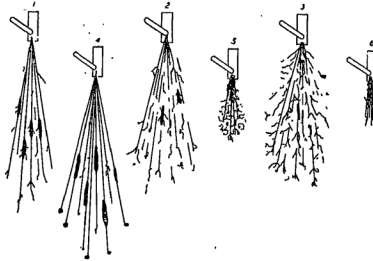

- (شكل ٧) خواص الشرر المتطاير عند تجليخ أنواع مختلفة من الحديد والصلب .
- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ١ — صلب منخفض الكربون . | ٢ — صلب متوسط الكربون . |
| ٣ — صلب عالي الكربون . | ٤ — حديد مطاوع . |
| ٥ — حديد زهر أبيض . | ٦ — حديد زهر رمادي . |

وبين (شكل ٨ و ٧) خواص الشرر المتطاير عند تجليخ مختلف سبائك الحديد . وبين جدول رقم (٤) وصفا تفصيليا لخواص الشرر المتولد من أنواع الحديد والصلب والسبائك المختلفة . « راجع كتاب دليل المعادن (الفلزات) طبعة ١٩٤٨ الذي نشرته الجمعية الأمريكية للمعادن للحصول على معلومات مستفيضة عن اختبار أنواع الشرر المتطاير من الصلب والسبائك » .

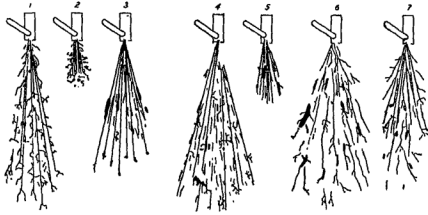

(شكل ٨) خواص الشرر المطاير عند تجليخ أنواع مختلفة من الصلب السبائكي :

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| ١ — صلب عدة . | ٢ — صلب السنايك والقوالب . |
| ٣ — صلب المقاطع المثينة . | ٤ — صلب قوالب التشغيل على الساخن . |
| ٥ — صلب لا يصدأ . | ٦ — صلب لا يتقلس أو ينكسر لذكور |
| ٧ — صلب مغناطيسى . | الاولاب ولقطع الولىيات . |

ويمكن استخلاص معطيات وبيانات مفيدة جداً عن خواص الصلب من اختبارات الكسر . وتتلخص عملية كسر الصلب بطريقة مناسبة ، في أن يحز المعدن مثلاً ، بالمنشار أو الأجنة ، ثم يقبض على أحد طرفيه في منجلة ويضرب طرفه الآخر بالمطرقة فينكسر ، فيتبين للفاحص ما إذا كان الصلب ليناً مطيلاً أو صلباً قصيفاً . ويعرف من خصص المكسر ، ما إذا كانت نسبة الكربون في عينة الصلب منخفضة أو مرتفعة ، كما يعرف من خصص مكسر مسبوك من الحديد الزهر ، ما إذا كان رمادياً أو أبيضاً أو لدناً ليناً .

ولا ينكسر الصلب المنخفض الكربون بسهولة ، لأنه يثنى أولاً للدوثة وماتته ، فإذا انكسر يظهر المكسور بلون رمادى فاتح . ويمكن تقدير حجم الجيبات إذا لم يتشوه المكسر كثيراً . ولا تتغير خواص الصلب منخفض الكربون كثيراً ، كصلادته مثلاً ، عند كسره إذا سخن إلى اللون الأحمر الفاتح ، (أى إلى درجة حرارة حوالى ١٥٠٠°ف) وسقى في الماء .

والصلب عالى الكربون ، أكثر قصافة من الصلب المنخفض الكربون ، وهو لذلك لا يثنى أو ينحن بنفس الدرجة ، لذلك ينكسر بسهولة . ويلعب مكسر الصلب

على الكربون ، ويظهر حجم حبيباته بوضوح أكثر منها في مكسر الصلب منخفض الكربون .

وتتغير خواص الصلب على الكربون تغييرا واضحا عند تسخينه إلى اللون الأحمر ، (حوالي ١٤٥٠ ف) ، وسقيه في الماء ، فيصبح صلبا قسيما ، ويصبح للمكسر حريزي المظهر دقيق الحبيبات ، وذلك بعد معاملته حراريا .

ولا يصلح الحديد الزهر الرمادي للحداة ، ويجب التفرقة بينه وبين الحديد الزهر الأبيض والحديد الزهر اللين (اللين) . وينكسر الحديد الزهر الرمادي بسهولة ، لأنه لين قصيف للمكسر كبير الحبيبات ولونه رمادي غامق .

وينكسر الحديد الزهر الأبيض بسهولة ، ولو أنه صلب جدا ، ولكنه قصيف ، ويُظهر للمكسر حجم الحبيبات وهو أبيض اللون . ويصعب تشغيل هذا الزهر على مكينات التشغيل غير مكينات الجملخ .

ولا يصلح الحديد الزهر اللين (اللين) للحداة ، كما لا يمكن تشغيله على البارد في حين أنه لا ينكسر بسهولة ، لأنه متين مطيل ولا يشبه في ذلك كلا من الحديد الزهر الرمادي أو الأبيض . ويظهر مكسر الحديد الزهر اللين (اللين) ، على هيئة غلاف يحيط بالجزء الداخلي . ولمكسر الفلاف هيئة الصلب منخفض الكربون ، بينما يشبه مكسر الجزء الداخلي ، مكسر الحديد الزهر الرمادي ، إلا أنه أعمق منه لونا .

ويصعب كسر الحديد للمطاوع لليوتته ومئاته ، ولا تتغير خواصه بتسخينه وسقيه في سائل بارد . ولون مكسره يكون مكسر الصلب منخفض الكربون ، إلا أنه تظهر فيه ألياف ، وذلك لوجود خطوط الشوائب فيه ، ويمكن مشاهدتها أيضا على السطح بعد إزالة القشور عنه .

وخلاصة القول ، أن اختبارات الشرور وفحص المكسر ، هي في الواقع اختبارات سريعة بسيطة مفيدة ، وخصوصا في التطبيقات العملية . ورغم ارتفاع تكاليف معدات وسائل التحليل المجهرى (الليكروسكوبى) ، وطول الزمن اللازم لأداء الاختبار ، فإن لهذه الوسيلة أهمية كبيرة في حالات كثيرة ، إذ تدل على تركيب بنية للمعدن وخواصه الأخرى التي تناسب هذه البنية .

(جدول رقم ٤)

خواص الشرر من أنواع مختلفة من الحديد والصلب والسبائك

المعدن والتحليل	خواص الشرر
صلب كربوني (٠,٠٥٪ إلى ٠,٠٩٪) كربون	لون الخطوط المتطايرة من حجر الجلبخ قشى فاتح وتتبع خطوطا مستقيمة ، ويزداد عرضها ويشد ضوءها على مسافة من الحجر . والخطوط عبارة عن حبيبات صغيرة من المعدن ، تتطاير من سطح الحجر بعد أن ترتفع درجة حرارتها . وتنفجر هذه الخطوط في شرر مميز الشكل . ولكن هذه الظاهرة غير واضحة تمام الوضوح . ولا يظهر شرر أو تریش حول محيط الحجر .
صلب كربوني (٠,٢٠٪) كربون	شرره كربوني ، وتنفجر الخطوط أكثر منها في الصلب الكربوني (٠,٠٥٪) . وسبب استئضاء الخطوط المتشعبة هو الانفجار . ولا يحدث هنا أى تریش .
صلب كربوني (٠,٤٠٪) كربون	فيه زيادة في الانفجارات والتشعب . لون خطوطه ذهبي زاهٍ . يلاحظ بعض التريش حول محيط حجر التجليخ .
صلب كربوني (٠,٦٠٪) كربون	به انفجارات كثيرة لونها أصفر نحاسى . يقترب التشعب من الحجر كلما زادت نسبة الكربون في الصلب . ويحيط التريش بالحجر .
صلب كربوني (٠,٨٠٪) كربون	به عدد متزايد من الانفجارات ، وتناقص في طول الخطوط ، وهناك تريش .

المعدن والتحليل	خواص الشرر
صلب كربوني (٠,٩٠٪ كربون)	به عدد كبير من الانفجارات وتشعب ظاهر، كثيرا ما يعود وينقسم، وكذلك به ترش، واللون أبيض ذهبي.
صلب كربوني (١٪ إلى ١,٤٪)	يقل فيه وضوح الخطوط بزيادة نسبة الكربون إذ يتولد الشرر أو الانفجار قريبا جدا من سطح حجر الجليخ.
صلب كربوني (ما فوق ذلك)	يزداد عدد الانفجارات والتشعب كثيرا. وخطوطه أقصر بكثير، ويميل اللون إلى الأحمر كما يحدث ترش ظاهر
حديد زهر رمادي	خطوطه قصيرة رفيعة جدا، وبعض الشرر فيه مثل شرر الصلب الكربوني، ولكن غير كامل الوضوح، واللون أحمر طوبي، ويميل خطوطه إلى الانحناء إلى أعلى عند نهايتها، ولا يحدث ترش.
حديد زهر أبيض	مماثل للصلب عالي الكربون، إلا أن خطوطه أدق بكثير وأقل شررا، ولون الخطوط قرب الحجر أحمر طوبي، وترشه قليل جدا.
حديد زهر عالي السليكون	لا تكاد خطوطه تظهر، بل يظهر وهج أحمر قرب الحجر.
معدن نيكلكروم (نيكل وكروم)	خطوطه دقيقة جدا لونها يميل إلى اللون الأحمر وهي قصيرة جدا، ولا يؤثر الأكسوجين كثيرا على هذه المادة.
حديد زهر ملدن (لدين)	خطوطه كثيرة عريضة، ويتولد فيه بعض الشرر أو الانفجارات ويسبب ذلك تشعبا، واللون أحمر برتقالي.
الحديد المطاوع	يشبه الصلب منخفض الكربون كثيرا، وخطوطه طويلة صفراء، وتضيء بالقرب من قرب نهايتها وتكاد تخلو

المعدن والتحليل	خواص الشرر
	من شرر الكربون ، كما تتشعب الخطوط تشعبا قليلا . ولا يحدث أى تریش .
الصلب المدرفل المثنى (٠,٤٠ ٪ كربون) (١,٧ ٪ تنجستن) (١,٠ ٪ كروم)	يشبه الحديد للطاوع . ولكن خطوطه أقصر بكثير ، وبها انفجارات قليلة قرب سطح الحجر وخطوطه حمراء دون تریش .
صلب مغناطيسى (٠,٦٥ ٪ كربون) (٥,٥ ٪ تنجستن)	خطوطه حمراء تتشعب ، وهو أصفر ويبدأ التشعب قرب الحجر ، ويستمر على طول الخطوط . يتولد شرر بعض الكربون فيحدث تشعبا كثيرا .
صلب رءوس المطارق للتساقطة وقوالب التشكيل (٠,٥٥ ٪ كربون) (٠,٦ ٪ كروم) (١,٥ ٪ نيكل)	يتطاير فيه بعض الشرر للميز . كما فى الصلب الكربونى الذى يحتوى نفس النسبة من الكربون .
صلب قوالب التشكيل على الساخن (٠,٦٥ ٪ كربون) (٣,٥ ٪ تنجستن) (٣,٧٥ ٪ كروم) (١,٠٠ ٪ فانيدوم)	خطوطه قصيرة ، وبها انفجارات صغيرة جدا ، واللون مائل للاحمرار والخطوط باهتة جدا .

المعدن والتحليل	خواص الشرر
الصلب سريع القطع (صلب الهواء) عالي الكروم وعالي التنجستن	مشابه للشرر المتولد في قوالب التشكيل على الساخن . وله خطوط لونها مائل للاحمرار ، تتبع مدارها خطوط منكسرة وانفجارات قليلة ، ويظهر أثره بسيط من الشرر المتولد من الكربون ، ولا يحدث التريش .

أسئلة للمراجعة

- ١ - ما الغرض من اختبارات وخص المطروقات ؟
- ٢ - اذكر أسماء بعض الوسائل المستعملة لفحص واختبار خواص المطروقات الميكانيكية .
- ٣ - اذكر بعض العيوب الشائعة في المطروقات .
- ٤ - كيف يمكن تجنب العيوب الختفية في الأجزاء التي يتم صنعها .
- ٥ - ماهي الخطوة الأولى في إنتاج مطروقات عالية الجودة ؟
- ٦ - ناقش أهمية اختبار الختامات المناسبة لمنتجات الحدادة .
- ٧ - ماهي الخواص الهامة التي يجب أن تتصف بها المواد المستعملة في الحدادة ؟
- ٨ - صف عملية فحص أسطح الأجزاء المطروقة .
- ٩ - صف وسيلة اختبار مطروقات الصلب بالتظهير بحامض ساخن .
- ١٠ - كيف يستخدم المحجر (الميكروسكوب) في فحص المطروقات ؟
- ١١ - اذكر أسماء بعض وسائل الاختبار غير الانهيارى المستعملة في فحص المطروقات .
- ١٢ - صف طريقة الاختبار المغناطيسى (الجنا فلا كسى) المستعملة في الكشف عن عيوب منتجات الحدادة .
- ١٣ - ماهي الشروط التي يجب أن تتوافر للتأكد من جودة المطروقات ؟
- ١٤ - اذكر أسماء بعض الوسائل المستعملة لتمييز أنواع الصلب ؟
- ١٥ - اشرح بإيجاز اختبار الشرر المستعمل لتعيين أنواع الصلب المستعملة .
- ١٦ - صف المكسر المستعمل بإيجاز في اختبارات الصلب .
- ١٧ - ماهي ميزات اختباري الشرر والمكسر ؟

الباب الثالث عشر


قوالب الحدادة وآلاتها

أهمية تصميم قوالب الحدادة وآلاتها بطريقة صحيحة

لقوالب وآلات الحدادة دور هام في تنفيذ مختلف عمليات الحدادة ، تنفيذاً سليماً . ولا تعتبر الحدادة طريقة عادية من طرق تشغيل للمعادن على الساخن ، لإنتاج الكتل والقضبان والأشكال الأخرى البسيطة بحسب ، بل هي أيضاً وسيلة تشغيل يشكّل المعدن بواسطتها بأشكال محددة الأبعاد ، بالضغط تبعاً لمواصفات وأبعاد مضبوطة .

ويؤثر في البنية ، الضغط المستمرين الدرافيل والمعدن المار بينهما في أثناء عمليات إنتاج كتل الصلب والقضبان ، مثل عمليات السحب بتصغير حبيبات المعدن وتطويع بنيته في اتجاه الدرفة . وتمثل عملية تشغيل المعدن على الساخن عند إنتاج المطروقات في قوالب بعمليتين : عملية طرق ، وعملية تداخل ، فلا تتشكل الكتلة أو القضيب بحسب ، إنما يوالى كذلك تصغير حبيباته . وينتج عن ذلك بنية كثيفة متينة في جميع أنحاء الجزء للشكل . وتتحول كتل المعدن ، وخاصة كتل الصلب إلى أجزاء هامة في مختلف الآليات ، مثل السيارات والطائرات والقاطرات ، وغير ذلك من الآليات الأخرى ، التي لها استعمالات مختلفة .

وتُنفَّذ جميع عمليات الحدادة على الساخن ، كما ذكر من قبل باستعمال قوالب بسيطة (مسطحة) أو قوالب تشكيل من النوع للمقوّل . وبين (شكل ١) قوالب مسطحة تستعمل في الحدادة البسيطة (اليدوية) ، وليس في هذه القوالب فجوات لتشكيل المعدن الساخن العجيني إلى الشكل والأبعاد المضبوطة الدقيقة ،

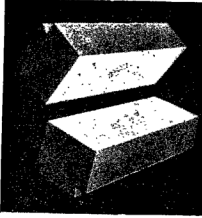

المطلوبة في كل الأحوال ، ولكنها
تطور للمعدن قليلا إلى ناحية الجودة
وينساب للمعدن في الاتجاهات
الجانبية ، تحت تأثير الضغط
بين جزئى القالب ، ويشكل المعدن
بتحريكه ليتلقى طرقات المطرقة
المتوالية .

(شكل ١) قوالب بسيطة أو مسطحة

وتستخدم قوالب التشكيل

من النوع المقفل لتشكيل المعدن بالضغط إلى الشكل والأبعاد المطلوبة ، وهذه
القوالب تجوأت مُشكَّلة على سطوحها ، كالمبينة فى البابين الخامس والسادس .
وتتحكم وسيلة الحدادة هذه كذلك ، فى اتجاه وكثافة انسياب ألياف بنية المعدن ،
ويظهر تحسن ملحوظ فى خواص المعدن وجودته تناسب حالات معينة من حالات
الاستخدام . وتنتج مطروقات فى قوالب التشكيل من النوع المقفل مختلفة الشكل
والحجم ، تتراوح فى وزنها فيما بين أوقيسات قليلة إلى مئات من الأرتال .
وقد تُستخدم القوالب المسطحة المستعملة فى الحدادة (اليدوية) فيما تستعمل فيه
قوالب التشكيل من النوع المقفل . ويمكن استخدام القوالب المسطحة فى إنتاج
مطروقات تتراوح فى الوزن فيما بين رطل واحد وأكثر من (٢٠٠ طن) . واستعمال
قوالب تشكيل من النوع المقفل وغير ذلك من آلات الحدادة المصممة تصميا
سائما ، عامل من العوامل الهامة فى تطوير جودة المعدن وفى تشكيل الجزء المطلوب
تشكيلا مضبوطا دقيقا ، وذلك فى أثناء عمليات الحدادة المتتابعة .

خطوات صنع قوالب التشكيل من النوع المقفل

يجب تصميم قوالب التشكيل من النوع المقفل ، لغرض تشكيل الجزء ،
وفى نفس الوقت لتطوير بنية المعدن وذلك لتقويته إلى أقصى الحدود ، حتى يُعتمد

عليه أثناء الاستخدام . وتتطلب هاتان الغايتان من المصمم أن ينظم الفراغات بحيث يتشكل المعدن إلى الشكل الهندسى المطلوب ، وتحدد بنية الصلب للتليفة ، وتساعد على تصغير حبيبات البنية . وتتصمم فراغات القوالب تصميما سليما بحيث تتحدد مساوئ خطوط انسياب بنية المعدن وكثافة حبيباتها ليكسبه أقصى مقاومة عند اللواضع التى تتعرض لأعلى الإجهادات . ويتحقق تطوير هذه العوامل للمقوية عادة ، فى أثناء أداء خطوات الحدادة الأولى ، وذلك عند تحديد الأمارف فى أثناء الخصر والضببط ، إلى أن ينتهى الجزء المشكل إلى الشكل النهائى دون كسر فى استمرارية البنية التليفة .


ويمكن الاكتفاء بمجموعة واحدة من القوالب لعمليات الحدادة الابتدائية ، وعمليات التشطيب ، كما ذكر فى البابين الخامس والسادس ، وذلك فى إنتاج الأجزاء الصغيرة والمتوسطة الحجم . بينما تلزم عدة أطقم من القوالب وأكثر من أداة واحدة من المعدات ، لانتهاء عمليات الحدادة الابتدائية وعمليات التشطيب فى حالة الأجزاء الكبيرة أو المعقدة . ويمكن تشكيل المطروقات الكبيرة أو غير المنتظمة تشكيلا ابتدائيا بوسائل الحدادة (اليدوية) ، وتترك خطوات الضبط والتشطيب النهائية لإجرائها فى قوالب تشكيل من النوع المقفول . وتشكل الفراغات فى كتل القوالب المصنوعة من صلب خاص سبق معاملته حراريا . وذلك بعد الانتهاء من تصميم القالب . وتطلب صناعة قوالب التشكيل من النوع المقفول ، معرفة تامة لسلوك المعادن فى أثناء تشغيلها على الساخن فى الحالة اللدنة أو العجينية ودراية فنية عن طريق الخبرة .

وتوضح الأشكال الآتية الخطوات الرئيسية لصنع مجموعة من قوالب التشكيل من النوع للمقفل لحدادة ذراع توصيل من الصلب بالحدادة للتساقطة ، ويلزم إعداد قوالب التشكيل من النوع للمقفل للحدادة ، بمكنات التشغيل والحدادة بالضبط إلى نفس هذه الخطوات تقريبا .


ويمكن تشكيل المطروقات بتفاوت صغير يقلل من مقدار عمليات التشغيل

بالمسكنات التي تتلو الحدادة ، ومن تكاليف التشطيب وذلك بواسطة ضبط فراغات كتل القوالب ، التي تمحدد حجم المطروقات وشكلها الخارجي . وتورد كتل القوالب الخام من صانعي كتل القوالب المتخصصين في هذا الميدان إلى مخازن كتل القوالب الملحقة بمصنع الحدادة . وتصنع كتل القوالب عادة من صلب سبائكى على الجودة ، وتراوح أوزانها فيما بين عدد قليل من الأرتال إلى عدة أطنان . وتخزن كتل القوالب في المخزن ، بطريقة يمكن معها استخدام المرافعات الميكانيكية العالية ، لنقلها إلى قسم العدد ، حيث تحفر فراغات القوالب وتشكل بواسطة عمال مهرة ، وتستخدم لذلك كثير من المسكنات والعمليات اليدوية في هذا العمل .

وأول عملية تشغيل بالمسكنات تجرى على كتل القوالب ، وهى ثقب ثقبين في جانبيين متقابلين لتركيب مقابض مناسبة ، لتسهيل وتيسير حمل ونقل هذه الكتل الثقيلة من مكان لآخر . ويبين (شكل ٢) عملية ثقب الثقوب في كتل القوالب .

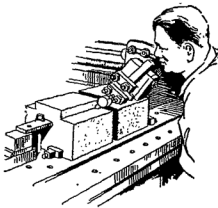

(شكل ٣) تشغيل السيقان في كتل القوالب على مكنة المكشطة العربة .

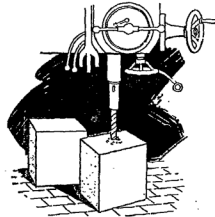


(شكل ٢)

ثقب ثقوب في كتل القوالب لتثبيت المقابض

وخطوة التشغيل الثانية ، هى تشغيل السيقان في كتل القوالب الخام على مكنة المكشطة العربة ، وذلك استعداداً لتثبيتها في مكنة الحدادة . ويتوقف أبعاد الساق على الأبعاد القياسية المستعملة في ورشة الحدادة المعينة ، التي تتناسب ومكنة الحدادة المطلوبة . ويبين (شكل ٣) هذه العملية . وتجري عملية أخرى على كتل

القوالب بعد تشغيل السيقان هذه ، بنفس مكنة المكشطة ، وهذه العملية هي عملية تسوية سطح كتلة القالب المقابل للساق ، لإنتاج سطح نظيف مستوى ، استعدادا لحفر الفراغات والتشكيلات التي بالقالب . وتلى هذه العملية عملية كشط جانبيين

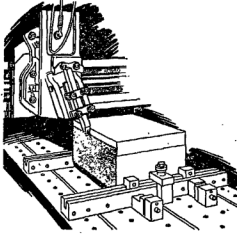

(شكل ٤)

في كل كتلة من كتل القالب في الاتجاه الداخلي من جانب الكتلة أسفل سطحها ، بحيث يكون زاوية قائمة بينهما ، زاوية قائمة بين كل منهما و سطح الكتلة . ويمكن ربط قياس جميع الأطوال عند حفر الفراغات من هذين الجانبين والسطح المكشوط ، كما في (شكل ٤) ، كما أن هذين الجانبين المكشوطين غرضا هاما آخر ، إذ يضبط بهما محورا القالبين عند تثبيتهما في مطرقة الحدادة .

مفر فراغات التسطيب

يوضع محدد قياس يحيط بفراغ التسطيب على سطح كتلة القالب المشغل




بالمكشطة ، فإذا لم يوجد محدد قياس لهذا الغرض ، يؤخذ محيط الفراغ من رسم المطروق أو رسم القالب ويوضع لون مناسب على سطح قالب التشكيل ، لإظهار علامات محيط المطروق ، وذلك بصنع سطح كتلة القالب بمحلول كبريتات النحاس (شكل ٥) رسم محيط فراغ التسطيب على سطح كتلة القالب

أو بأي محلول آخر مناسب . ويوقع مكان فراغ التشطيب في كل قالب عادة ، بحيث يقع مركز ثقل المنتج المطروق في وسط الرأس الساقط الهندسي ، أى في منتصف المسافة بين جانبي الرأس الساقط وواجهته وخلفه . وبين (شكل ٥) هذه العملية . وبين (شكل ٦) عملية حفر فراغ التشطيب على سطح كتلة قالب . وتستخدم لذلك أحدث وأدق أنواع مكينات التشغيل المصممة خصيصاً لهذا الغرض . ولتشغيل فراغ التشطيب بدقة أهمية كبرى ، إذ أنها تشكل المنتج المطروق بالعرض وبالعمق والسلك النهائي المضبوط . وتحفر المكينات الحديثة فراغات التشطيب بدقة يصل تفاوتها إلى أجزاء قليلة من ألف من البوصة . وتختلف وسائل حفر فراغات التشطيب ، باختلاف درجة تعقيد تصميم المطروق .



(شكل ٧) عمليات كشط وبرد وتلميع وتليح فراغات التشطيب

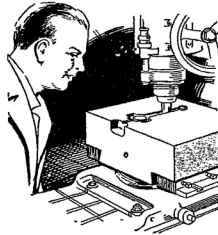


(شكل ٦) حفر فراغات التشطيب على سطح كتل القوالب

وتلى عملية التشغيل بالمكينات عمليات يدوية على (التازجة) ، مثل كشط وبرد وتلميع وتليح فراغات القالب وتشكيلاته . وبين (شكل ٧) عمليات تشغيل فراغ التشطيب يدوياً . ويجب التأكد من دقة جميع أبعاد فراغات التشطيب ، كما يجب تحضيئها وتلميعها لإزالة جميع آثار التشغيل بالآلات واحدة القطع ، حتى يمكن للمعدن الانسياب في فراغات القالب . بأقل مقاومة ، وتنتج الفراغات المحفورة بهذه الطريقة مطروقات بتفاوت قليل وبأقل كمية من التآكل الاحتكاكي .

تحضير مصوبات الرصاص

يثبت القالبان العلوى والسفلى معاً ، بحيث تنطبق محاورها بعد الانتهاء من عمليات تشكيل فراغات التشطيب. وذلك باستخدام الجوانب المتعامدة دليلين . ويصب معدن منصهر مثل الرصاص ، أو أى مركب آخر فى فراغات القالب ، عن طريق

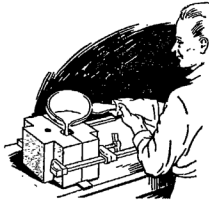

مصب مشغل بالمسكنات ، فى كل من كتلتى القالبين ، يمتد من جانبها الخارجى إلى فراغ التشطيب. ويسبك بهذه الوسيلة مصبوب من الرصاص يكون نموذجاً لشكل فراغات القوالب. ويطلق النموذج هذا . شكل المطروق


بعد تشكيله فى جميع فراغات القالب . (شكل ٨) صب الرصاص فى فراغ التشطيب ويبين (شكل ٨) عملية صب الرصاص فى فراغ التشطيب .

يراجع صانع القوالب أو المهندس المسئول عن جودة المنتج المطروق ، أبعاد مصبوب الرصاص ، للتحقق من دقته. كما يمكن أن يقوم كل من منتج أو مستعمل المطروقات ، بفحص مصبوب الرصاص قبل الموافقة النهائية على الإنتاج. وإذا وجدت بعض الأخطاء فى الأبعاد ، تشغل فراغات أبعاد التشطيب ، حتى تطابق المواصفات الموضوعة للمطروقات من حيث الشكل . ويُستخدم النموذج المصبوب هذا ، لتقدير وزن المطروق ، وذلك بضرب مقدار وزن النموذج للمصبوب من الرصاص ، فى معامل يتوقف على نوع المعدن الذى يشكله القالب بالحداة .

مقعر الفراغات الجبرئية

يبدأ فى حفر الفراغات الأخرى غير فراغات التشطيب ، بعد التأكد من مطابقة مصبوب الرصاص للمواصفات الموضوعة ، وبعد استخراج شهادة بذلك . وهذه (١٨) المعادن

الشهادة دليل على أن حفر فراغات التشطيب تم حسب المطلوب. ثم تحفر هذه الفراغات الأخرى في القوالب العديدة ، التي تلزم لإجراء عمليات تشكيل المعدن على الساخن المتوالية ، مثل عمليات الخصر وتحديد الأطراف والضغط . وهي المراحل التي يمر

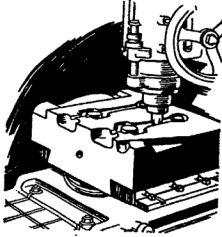


عليها المعدن ويبدأ في حالته الأولى وهو على شكل قضيب أو كتلة ، ثم عمليات الحدادة المتتابعة حتى يصبح المطروق معدا لانتهاة تشكيله في فراغات التشطيب . ويتوقف عدد الفراغات المهيئة التي تحفر في كتل القوالب ، على نوع المطروق . ويمكن حفر ، الفراغات

المبدئية في كتلة قالب آخر غير التي (شكل ٩) حفر الفراغات المبدئية في كتل القوالب بها فراغات التشطيب ، وخاصة عندما تلزم مجموعتان أو أكثر من كتل القوالب لتشكيل المطروق . وبين (شكل ٩) عملية حفر فراغات كتل القوالب للتشغيل المبدئي .

وتتوقف كمية تشغيل كتل القوالب على المسكنات ، بعد الحصول على النموذج المصنوب من الرصاص ، على عدد العمليات المبدئية ، اللازمة لتشكيل المطروق . ويختلف عدد العمليات تبعاً لدرجة تعقيد شكل المطروق . ويتوقف ترتيب تنابع عمليات الحدادة المبدئية على شكل وحجم المنتج ، وعلى الطرق الفنية المتبعة في ورشة الحدادة المعنية .

ويحتمل أن يبقى بعض المعدن زائداً عن المطلوب لملء فراغات التشطيب ، بعد تشكيل المطروق في هذه الفراغات . وقد يبدأ هذا المعدن الزائد أو الزائفة في الظهور ، في عملية الضغط ، إلا أن معظمه يتكون في أثناء عملية التشطيب ، عندما تستخدم كل قوة المطرقة في ضرب المطرقة . ويلزم حفر مجرى حول محيط

فراغ التشطيب ، ليخرج إليها المعدن الزائد . وتنتهى عمليات تشغيل قوالب المدادة بالمسكنات ، بانتهاء حفر هذا المجرى . وتحسب أبعاد هذا المجرى بحيث يترك فراغ يكفى للزعانف ، التى تُقطع عند تهذيب الأطراف بواسطة قوالب تهذيب خاصة تثبت فى مكبس ميكانيكى . ويبين (شكل ١٠) عملية حفر مجرى الزعانف حول فراغات التشطيب فى القالب .

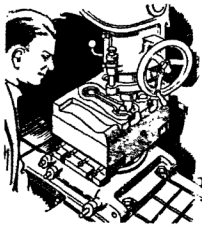


وتعاد القوالب بعد تشغيلها بالمسكنات إلى (التازجة) ، ويجرى عليها صانع القوالب عمليات يدوية إضافية ، مثل التجليخ أو التلميع لتشطيبها النهائى . كما يفحص جميع أوجه الفراغات المحفورة بعناية ، للتأكد من جودة سطوحها وخلوها من أى أجزاء غير مسطحة ، تعطل انسياب المعدن العجيني (اللدين) تحت الضغط ، أو تؤخر انسياب جميع أجزاء المعدن وهو ساخن ، لأن هذا



(شكل ١٢)

تفرز بمقوي التحديد فى سيقان القوالب

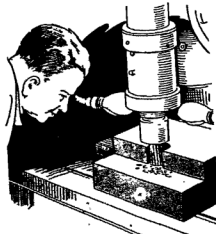


(شكل ١١)

تجليخ وتلميع نهائى لفراغات القوالب


الانسباب يزيد من جودة المنتج إلى أقصى الحدود . وبين (شكل ١١) إجراء هذه العمليات النهائية على (التازجة) .

وبين (شكل ١٢) عملية ثقب ثقب في الساق في كل كتل القوالب ، لتسهيل تحديد وضع القوالب في مطرفة الحدادة . وبهذا تنتهى آخر عملية تشغيل تجري على القوالب . ويمكن ثقب ثقب التحديد هذه في غالب الأحوال ، في مرحلة سابقة بعد تشغيل أسطح القوالب بالمكينات .

ويجرى غص نهائي لإتمام العمليات المتتابة قبل تثبيت القوالب في مكبس الحدادة . وتخصص فراغات التشكيل المبدئية بدقة للتأكد من جودة تشغيل المعدن على الساخن في هذه المراحل . ويضمن إجراء عملية التشغيل على الساخن بطريقة صحيحة تطوير جودة المعدن ، وهذه الجودة ، تؤثر طبعاً في كفاية استعمال المنتج المطروق . ولا يلزم إجراء أى معاملات حرارية أخرى على القوالب ، إذ أن كتل القوالب الخام التى ترسل إلى ورشة حفر القوالب تكون قد سبق وأجريت عليها المعاملات الحرارية اللازمة . وبين (شكل ١٣) عملية غص كتل القوالب النهائية بعد إتمام صنعها .

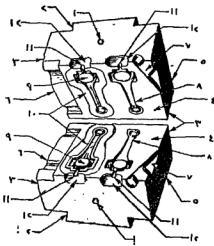

(شكل ١٤)
مجموعة كتل قوالب حدادة أذرع التوصيل

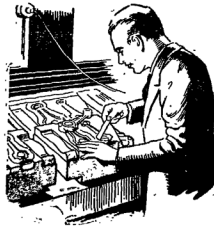

(شكل ١٣)
غص نهائي على القوالب

ويبين (شكل ١٤) مجموعة من القوالب المستعملة لتشكيل ذراع توصيل .
وتتلخص عناصر مجموعة القوالب فيما يلي :

- ١ - ثقبو المقابض .
- ٢ - السيقان .
- ٣ - الجوانب المتعامدة التي تقاس منها جميع الأبعاد اللازمة لحفر الفراغات على سطح كتل القوالب .
- ٤ - أسطح كتل القوالب .
- ٥ - ثقبو التحديد (المختفية والمتعامدة على السيقان) .
- ٦ - فراغ تحديد الأطراف .
- ٧ - فراغ الخصر .
- ٨ - فراغ الضبط .
- ٩ - فراغ التشطيب .
- ١٠ - مجرى الزعانف .
- ١١ - المصب .


١٢ - منخفض لإمساك المعدن باللقط ويمكن استخدام مثل هذه المجموعة من كتل القوالب لإنتاج الآلاف من أذرع التوصيل بالحدادة بنفس الحجم والشكل وبجودة وانتظام في بنية المعدن .

وتثبت القوالب بعد انتهاء صنعها في مطرقة متساقطة باللوح ، أو بالبخار ، بحيث يكون محور القالب العلوى على استقامة - القالب الأسفل تماما . وهذا هام جدا لتخفيض التآكل الاحتكاكى والإجهادات في القوالب - والمطارق ، إلى الحد الأدنى في أثناء عمليات الحدادة .

قوالب تشكيل من النوع المفتوح لطروقات المعادن غير الحديدية

تشغل مطروقات المعادن غير الحديدية مثل النحاس الأحمر وسبائك المختلفة ، كالنحاس الأصفر والبرنز ، وكذلك سبائك المعادن الخفيفة من الألومنيوم

والمغنسيوم، في قوالب تشكيل من النوع المقفل، بالحدادة المتساقطة، وكذلك بالحدادة بالمكناث، والحدادة بالمكابس. وتلزم لحدادة هذه المعادن المختلفة درجات حرارة مختلفة كما تختلف أساليب حدادة هذه المعادن والسبائك قليلا عن أساليب حدادة مطروقات الصلب. وتشبه خواص بنية مطروقات المعادن غير الحديدية، التي شكلت بقوالب التشكيل من النوع المقفل، خواص مطروقات الصلب. وتبين الأشكال الآتية بعض قوالب التشكيل من النوع المقفل، التي تستعمل في حدادة جزء من محرك طائرة من سبائك الألومنيوم. ويصنع عدد كبير من أجزاء الطائرات من سبائك الألومنيوم، التي تمتاز بالمتانة وخفة الوزن، بأساليب الحدادة. ويبين (شكل ١٥) منظرين لمطروق منته من الألومنيوم، وهو عبارة عن جزء من محرك طائرة.

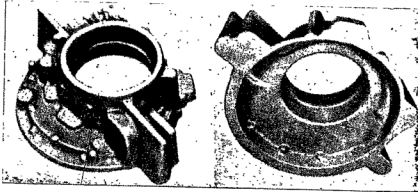

(شكل ١٥) منظران لجزء منته من محرك طائرة مصنوع من الألومنيوم بالحدادة

وفيا إلى وصف موجز لعمليات الحدادة المتتالية اللازمة لصنع هذا الجزء الذي يحتاج إلى قوالب من نوع خاص. وأبعاد الجزء المنتهى حوالى $(14\frac{1}{4})$ بوصة (قطرا و $5\frac{1}{2}$ بوصة) ارتفاعا.

وتلزم لحدادة هذا الجزء ثلاث مجموعات منفصلة من قوالب التشكيل من النوع المقفل، تثبت في مطرقة متساقطة. فتقطع الخامة اللازمة لصنع هذه القطعة من الألومنيوم، بطول يكفي لقطعة واحدة، كما هو مبين في (شكل ١٦). تسخن الخامة أولا إلى درجة حرارة الحدادة، ثم تكبس وتسطح بواسطة قوالب مسطحة.



(شكل ١٧)


قوالب الضبط الابتدائي المستعملة في حداة
جزء من محرك مصنوع من الألمنيوم



(شكل ١٦)


قطعة الخامة من الألمنيوم لحداودة جزء المحرك

ثم يُشكل المعدن ويوزع مبدئياً في قوالب ضبط ابتدائي ، كالمبينة في (شكل ١٧) ،
ويشكل الجزء بشكل محدد في قوالب ضبط ثابتة ، كالمبينة في (شكل ١٨) ، وينتهي

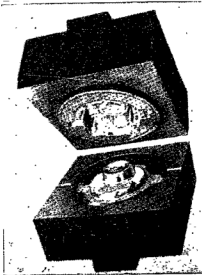

(شكل ١٩) قوالب التشطيب المستعملة في حداة

جزء من محرك ، مصنوع من الألمنيوم


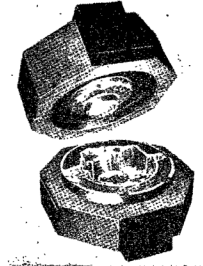


(شكل ١٨) قوالب الضبط الثانية المستعملة في حداة

جزء من محرك مصنوع من الألمنيوم

تشكيل القطعة في قوالب تشطيب كالمبينة في (شكل ١٩) .

وتُفتح عملية الضبط الأولى شكلاً خارجياً تقريباً كالمبين في (شكل ٢٠) . ثم يوزع المعدن بانتظام لملء الأجزاء الدقيقة التي في فراغ القالب في عمليات التشكيل التالية . وتساعد الدورانات والمنحنيات الكبيرة التي في فجوات القالب ، على انسياب المعدن انسياباً مستمراً في هذه المرحلة ، وبذلك لا ينقطع استمرار خطوط انسياب بنية المعدن في الشكل المنتهى . وتشغل القطعة إلى شكلها النهائي المبين في (شكل ٢١) عند ضغطها في قوالب الضبط الثانية ، إذ تشكل فيها السرر

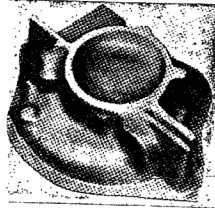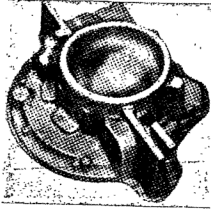

(شكل ٢٠) نتائج عملية الضبط الابتدائي (شكل ٢١) نتائج عملية الضبط الثانية والتفاوتات المختلفة . ويكتمل تكوين البنية واتجاه أليافها في هذه المرحلة . وبالرجوع إلى (شكل ١٥) يرى المطروق المشطب بعد إزالة الزعانف، وثقب الثقب الكبير في أثناء عملية تهذيب الأطراف . ويحدد الطرق على قوالب التشطيب النهائي ، الشكل المنتهى بأقل ما يمكن من تفاوت .

قوالب التشكيل وغيرها من الآلات والعدد المستعملة في الحدادة بالمكائن أو الحرارة بالكبس


سبق أن وضعنا في (شكلي ٧٥ و ٧٦) من الباب الثامن قوالب التشكيل بالحدادة ، والآلات المستعملة في مكائن الحدادة أو في الحدادة بالكبس . وصممت هذه

العدد والآلات لتشكيل ترس في مكائن الحدادة . ومن الواضح أنه تلزم لهذا النوع من الحدادة ، معرفة شاملة وخبرة باستعمال قوالب التشكيل وآلاتها ، عند رسم خطة تتابع عمليات التشكيل . فيستخدم في صنع هذا الترس قضيب مسخن من الصلب ، ويكبس كي يذقطره ، ويقصر طوله الأصلي ، ليناسب جرم وشكل المطروق المطلوب .

ويمكن تصميم قوالب التشكيل وآلات الحدادة المستعملة في الحدادة بالكبس لإجراء عمليات أخرى تختلف عن عمليات تكوين السرر والرؤوس العادية ، فيمكن استخدام قالب تشكيل يتحرك في اتجاه مستعرض ، كما يمكن استخدام آلة الرأس في الاتجاه الطولي في الضغط على المطروق في الاتجاهين في آن واحد أو بالتتابع . كما يمكن استخدام حركة القالب ، علاوة على الربط ، في عمليات الف والتني والقطع والتخريم وتهذيب الأطراف ، كما يمكن استخدام آلات الرأس المستعملة في الكبس ، في عمليات التخريم والبتق والشق وتهذيب الأطراف والتني والتشكيل الداخلي ، وغير ذلك من العمليات الأخرى ، اللازمة لتشكيل القطعة طبقاً للمواصفات .


قوالب التشكيل والآلات المستعملة في الحدادة بالكبس السريع

توضح (أشكال ١٠ و ١١ و ١٦) من الباب السابع القوالب والآلات المستعملة في هذا النوع من الحدادة ، كما توضح كذلك بعض المنتجات المطروقة بهذه الطريقة . وتستعمل في ذلك المكابس الميكانيكية والهيدرولية . إلا أن المكابس الميكانيكية أكثرها استعمالاً . وتستخدم طريقة الحدادة (بالكبس السريع) ، ضغوط عصر سريعة ، وذلك في إنتاج مطروقات من الصلب والأليومنيوم والنحاس الأحمر والنحاس الأصفر والمغنسيوم وغيرها من السبائك المعالجة . وتصمم قوالب تشكيل من النوع المقلد ، لأداء التشكيل في خطوات حدادة منتجات بأطوال دقيقة وأشكال خارجية مضبوطة . وتنسق عمليات الحدادة من حيث تتابعها ، وفقاً للخبرة العملية والمعرفة الشاملة لمختلف عمليات الحدادة ، واستعمال

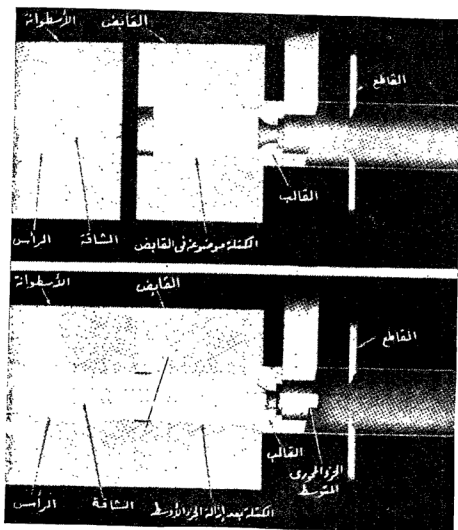

(١) الشكل العلوى (ب) الشكل الأسفل

(شكل ٢٢) بثق الأنايب
(ب) الشكل الأسفل

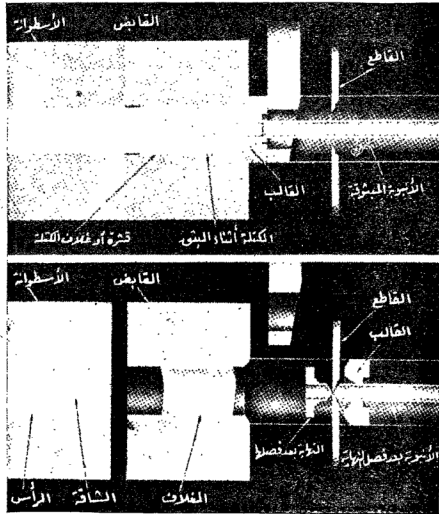

تابع (شكل ٢٢) بنق الأنابيب
(هـ) الشكل العلوى
(و) الشكل الأسفل

آلاتها ومعداتها لصنع مطروقات تطابق المواصفات . وتخرج المطروقات مضبوطة ، ولا يلزم لها إلا أقل ما يمكن من عمليات التشغيل على المكائن ، وغير ذلك من عمليات التشطيب ، إذا صممت قوالب التشكيل وآلاته تصميمًا جيدًا مما يحقق خفضًا في تكاليف الإنتاج واقتصادًا في المواد .

الآلات المستعملة في بنى الأنابيب غير الحديدية

تقوم شركة « ريفير » للنحاس الأحمر والنحاس الأصفر بنيو يورك ، ببنى أنابيب المكثفات من سبائك مناسبة ، أساسها النحاس الأحمر بالطريقة الآتية :

تستعمل مصبوبات إسطوانية مسمطة في الحدادة بهذه الطريقة ، بدلا من المصبوبات الأنبوبية . لأن عيوب السبائك في الأولى ، تقل عنها في الثانية . وتقطع هذه المصبوبات الإسطوانية المسمطة إلى أطوال قصيرة ، طول كل منها (١٠ بوصات) تقريبا ، وقطرها حوالي (٧ بوصات) . وتفحص كل الأسطح المقطوعة بدقة بعد القطع بالمنشار ، وقبل إجراء عملية البثق ، للتأكد من خلوها من أى أخطاء أو عيوب في سبائكها ، مثل فجوات أو مسام أو غير ذلك من عيوب . ويلاحظ أن عيوب السبائك هذه ، إن وجدت ، تتجمع في وسط القطعة الإسطوانية حول محورها . لذلك يزال هذا الجزء الداخلى ، الذى يحيط بالمحور على طول الإسطوانة المسمطة في أول عملية من عمليات البثق ، وبذلك يزال بما فيه من عيوب داخلية دقيقة ، قد لا تظهر بفحص المقطع بالعين المجردة . ويستخدم مكبس هيدرولى ضغطه (١٦٥٠ طنا) لبثق الأنبوبة من هذه الخامة ، وبذلك تبقى بعد عملية البثق قشرة إسطوانية تحتوى على جميع عيوب السطح ، التى قد تقع تحت السطح أو التى يحتمل وجودها في المصبوب الأصىلى .

ويبين (شكل ٢٢) (صفحة ٢٨٢ و صفحة ٢٨٣) الخطوات المختلفة المتبعة في بثق أنبوبة ، وكذلك الآلات اللازمة لإتمام العملية كما يجب . ويبين (١)

وضع الكتلة داخل القابض الذى يقبض على الخامة . ويبين (ب) طريقة تثبيت الخامة فى مكانها بواسطة رأس المطرقة ، بينما تبثق الشاقة بضغط الجزء المحورى المتوسط من الخامة ، الذى يحتوى على عيوب السباكة . ويبين (ج) رأس المطرقة وهى تضغط على المعدن الذى ينساب بين الشاقة والقالب ، بينما لا ينضغط سطح الكتلة الخشن ويبقى فى مكانه . ويبين (د) الجزء المبثوق المنتهى . ثم يقطع طرف الكتلة وتفصل الأنبوبة المبثوقة .

أسئلة للمراجعة

- ١ - بين أهمية تصميم قوالب الحدادة وآلاتها .
- ٢ - وضح بإيجاز خطوات العمل عند صنع قوالب تشكيل من النوع المقل .
- ٣ - اذكر أنواع الصلب المستعملة في صنع قوالب التشكيل من النوع المقل .
- ٤ - صف بإيجاز عمليات التشكيل المبدئية بالمكنات ، التي تجرى عند صنع القوالب (مثل ثقب ثقوب المقابض وكشط السيقان وكشط الأسطح وكشط الحواف المتعامدة) .
- ٥ - صف عملية حفر وتشطيب فراغات قوالب التشكيل من النوع المقل .
- ٦ - وضح عملية تحضير النموذج المصبوب من الرصاص .
- ٧ - صف خطوات العمل للتأكد من صحة نموذج الرصاص والغرض من هذه العملية .
- ٨ - اذكر أثر النموذج المصبوب من الرصاص في حفر الفراغات المبدئية في كتل القوالب .
- ٩ - ما كمية التشغيل الإضافي بالمكنات ، اللازم بعد صنع نموذج مضبوط مصبوب من الرصاص .
- ١٠ - ماهي عمليات التشطيب التي تجرى بعد تشغيل القوالب بالمكنات ؟
- ١١ - إلى أي مدى يكون الفحص النهائي قبل تثبيت القوالب في المكبس ؟
- ١٢ - اذكر عناصر كتلة القوالب الميمنة في (شكل ١٤) من هذا الباب ؟
- ١٣ - تكلم عن استعمال قوالب التشكيل من النوع المقل في إنتاج المطروقات غير الحديدية ؟

- ١٤ -- تكلم عن استعمال القوالب والآلات في الحدادة بالمكينات أو للحدادة بالكبس .
- ١٥ — صف القوالب والآلات المستعملة في حدادة الكبس السريع .
- ١٦ — صف الآلات المستعملة في بثق الأنابيب غير الحديدية .
- ١٧ — صف عمليات بثق الأنابيب غير الحديدية .
- ١٨ — صف تتابع عمليات البثق ، وكذلك الآلات اللازمة لبثق الأنابيب المبنية في (شكل ٢٢) من هذا الباب .

الباب الرابع عشر

تصميم منتجات الحدادة

ما يؤخذ في الاعتبار عند تصميم المطروقات والقواب

يتقيد كل من المصمم والنتج بشروط معينة محددة ، ليتمكننا من الحصول على أقصى قيمة من المنتجات المطروقة . وبطبيعة الحال ، يُعين ويُحدد شكل وحجم الخامة الأساسي ، بنفس الطريقة المستعملة في تعيين أي جزء آخر . كما تتحدد المواصفات ، من طبيعة الوحدة أو المجموع الذي يركب فيه الجزء المطروق بعد انتهائه . وكذلك ما يتطلبه الاستعمال من مقاومات ومطاوعات . وأخيرا يجب على المهندس للمصمم ، اعتبار أقصى مقاومات المعدن المطروق ، ليستفيد منها إلى أقصى حد ، وذلك عند اختيار أسلوب الحدادة ، لإنتاج الجزء بالشكل والحجم المطلوبين . كما يجب عليه اختيار أسهل الطرق والأساليب ، حتى يمكن تشغيل الجزء وإنهاؤه بسهولة ، وفقا للتصميم الموضوع .

ويلزم أن يكون المصمم ملما بالعوامل الأساسية التي تؤثر في عمليات الحدادة ، للإفادة من خواص المطروق الجيدة ، في وضع تصميمه من الناحية الميكانيكية . كما يجب على المصمم أو مهندس الحدادة أن يستخدم خبرته ومعلوماته في المراحل الأولى من التصميم ، وكذلك خلال جميع عمليات الإنتاج ، حتى يخرج الجزء مشطبا منتهايا . ويمكن الاستفادة إلى أقصى حد من خواص المعدن الفيزيائية ، باستخدام معلومات المصممين والمهندسين للتخصصين في التصميم والإنتاج . ويمكن تحقيق هذا دون إهمال الناحية الاقتصادية ، من حيث تكاليف عمليات الحدادة ، وكذلك

تكاليف العمليات التالية ، مثل عمليات التشغيل بالمكنات ، والمعاملة الحرارية ، وأزواج الأجزاء وتركيبها في مجعمتها .

وتصنع المطروقات بمختلف الأحجام والأشكال ، كما ذكر في الأبواب السابقة . وتستخدم القوالب لإنتاج أعداد كبيرة من المطروقات . وتشغل هذه القوالب من الصلب السبائكي ، فتشكل فيها الفراغات والتشكيلات اللازمة ، ويقسم مصممو القوالب في العادة هذه الفراغات بالتساوي تقريبا بين جزئي القالب الأعلى والأسفل في مستوى واحد ، وذلك لتسهيل قطع الزعانف . وقد لا يتيسر وضع الحد الفاصل في مستوى واحد ، لضرورة تسهيل توزيع المعدن ، وتوجيه الإنسياب لتكوين ألياف البنية إنسيابيا فيكون الحد الفاصل بين جزئي القالب الأعلى والأسفل في التصميمات والأشكال الصعبة في مستويين أو أكثر ، مع مراعاة اشتراطات التصميم التي يجب توافرها في قوالب التشكيل بالحدادة ، ويسمى هذا النوع من القوالب (القوالب للتداخلة) ، ويلزمها عمليات حفر معقدة ، لأنه يجب في هذه الحالة أن يقع الحد الفاصل في أكثر من مستوى واحد لتشكيل الجزء عن طريق عيئة المعدن ، بحيث ينساب ويكون بنية بألياف انسيابية في المطروق المشط . ويشطب القالب وتضبط فراغات التشكيل فيه بعمليات ضبط وكشط يدوية .

مدرى الرقعة (مغادير التفاوت والنساجم) في تصميمات الحدادة

يجب أن يكون في المطروق استدقاق في اتجاه السحب (سلبية) ، حتى يسهل إخراجها من فراغات قالب التشطيب . ولقد وجد بالخبرة العملية (أن ٧ درجات) تكفي للاستدقاق (سلبية) في السطوح الخارجية (و ١٠ درجات) تناسب الاستدقاق (أو السلبية) في السطوح الداخلية . وقد تتراوح هذه الزوايا فيما بين (١٠ و ١٥ درجة) تبعاً لنوع المعدن المستعمل وتصميم الجزء . وفي بعض الحالات ، تصمم المطروقات دون استدقاق أو سلبية في بعض سطوح أو أجزاء (١٩) المادون

من المنتج . فإذا لم يتيسر تشكيل هذه الأجزاء دون هذا الاستدقاق (السلبية) ، فإنه يلزم إجراء عمليات تشطيب خاصة ، كعمليات ضبط الأبعاد ، لإزالة الميل أو الاستدقاق (السلبية) ، بعد الانتهاء من عملية التشكيل بالحدادة ، وذلك طبعاً بعد أن يكون قد حسب مقدار المعدن المزال في هذه العمليات في أبعاد المطروق بعد خروجه من القوالب . لذلك كله ، يجب أن تتوافر الخبرة العملية والتجربة الفنية ليم تصميم للمطروقات في إطار هذه الاحتياجات .

ويلزم أن تدار الأركان والحواف الحادة والأركان ، بما فيه الكفاية وبأكبر ما يمكن أن يسمح به التصميم ، حتى يمكن للمعدن أن ينساب ، دون عائق . هذا وتسبب الأركان والزوايا والحواف الحادة عيوباً في الحدادة . كما أنها تسبب تآكل القالب من الاحتكاك ، فتزداد تكاليف العملية . وتحتاج المطروقات التي تلزم أن تحتوى على أركان حادة ، ودورانات صغيرة مقابلة لها في القوالب ، مما يزيد في صعوبة ملء فراغات القالب . وقد تسبب طرقات الحدادة تركيزاً للإجهادات عند هذه الدورانات الصغيرة ، فيحدث عندها شقوق . ويتميز التصميم الجيد بأنحاءات انسيابية طويلة ، ودورانات أركان كبيرة ، لإنتاج مطروقات سليمة اقتصادية .

ولقد شرح التفاوت القياسى للأبعاد المستعملة في الحدادة في قوالب التشكيل من النوع للمقول في الباب السادس عشر ، وجمعت « جمعية الحدادة المتساقطة بكليفلاند بولاية أوهايو » هذه المعلومات في نشرتها الخاصة .

مقدمة السطح ومطالب خاصة أخرى

تتأثر حالة سطح المطروق كثيراً بشكله ، ونوع المعدن ، وأساليب المعاملات الحرارية التي أجريت على المعدن قبل الحدادة ، وكذلك تغير حالته بتتابع عمليات الحدادة . ويجب مراعاة الدقة والعناية عند تصميم هذه القوالب لتشكيل مطروقات خاصة لها أسطح ناعمة ملمساء جداً ، كما يجب تخطيط جميع خطوات العمل تخطيطاً صحيحاً ، للحصول على النتائج المطلوبة ، كما يجب ذكر مواصفات الحدادة بوضوح تام ،

مع بيان الاشتراطات الخاصة في المطروقات ، مثل الوزن وجودة السطح ، والتوازن والاستقامة ، وتقارب مجال الصلادة ، والتفاوت في التركيب (السكباوى) ... إلخ .
وإلا يعتبر في حالة عدم ذكر هذا التفاوت ، أن التسامح التجارى ، وكذلك ما تعنيه الحالات المذكورة في الباب السادس عشر ، هى ما يجب إتباعه بالنسبة للمطروق .
وكما زادت المعطيات والبيانات عن المطروقات واستخدامها ، تيسر إنتاج الجزء حسب المطلوب .

الجيوب والفجوات والأضلاع وغير ذلك من الأجزاء الرقيقة

إذا طلب صنع مطروقات فيها جيوب وفجوات، ثم تصميم قوالب بها ارتفاعات مقابلة لتغيرات سطح شكل المطروق ، لإقلال انسياب المعدن ، وإذا كانت هذه الأجزاء رقيقة ، قد ترتفع درجة حرارتها عند التسخين إلى درجة حرارة أعلى بكثير من باقى أجزاء القالب ، وهذا يسبب تآكلها السريع ، مما يقلل عمق الجيوب في المطروقات . ولذلك يجب تصميم الانحناءات وزوايا الاستدقاق (السلبية) بمقادير كبيرة ما أمكن ، وذلك عندما يلزم وجود الجيوب والفجوات في المطروقات ، بحيث لا يؤثر كبرها في كفاية تصميم الجزء ، وكذلك لا تؤثر في جودة تركيب الجزء في المجمع الذى سيحتويه ، حتى يقوم بما يطلب فى أثناء الاستعمال ، ويحسن ثقب الثقوب وتفرغ الفجوات الصغيرة في المطروقات بعد إتمام عملية الحدادة .


ويلزم بطبيعة الحال ، للضلع والأجنحة والأجزاء العالية الرقيقة في المطروقات ، جيوب وفجوات مقابلة رقيقة في القوالب . ويبرد المعدن الساخن بسرعة بعد ملئه بجزء من جيوب القالب ، فإذا لم ينسب المعدن انسيابا كافيا فى أثناء فترة احتفاظها بحرارتها العالية ، لا يتم تشكيل الضلع والأجنحة فى المطروق ، كما يجب تقليل ارتفاع هذه الضلع وطولها إلى أقل الحدود ، وبقدر ما يسمح به التصميم الأصلى . ويجب استعمال دورانات كاملة ، وزوايا استدقاق جانبى كبيرة كلما أمكن ذلك .

ويحتمل أن يتآكل القالب بسرعة إذا كانت الأجزاء الدقيقة موازية لمستوى

الفصل في القالب ، وذلك لسرعة انخفاض درجة حرارة المعدن في مثل هذه المواضع ، وكذلك لصعوبة حدادة القطعة إلى الحجم المطلوب ، إذا لم ينسب المعدن البارد بسهولة في القوالب .

تصميم المطروقات

يبين (شكل ١) مثالا لتصميم مطروق من المطروقات شائعة الاستعمال . وتميز إصلاحات رسم الحدادة في المسقط الأفقي وفي المساقط الأخرى . ويلاحظ في رسم المقطع ، أن هذا المطروق يحتاج إلى مجموعة من القوالب المتداخلة ، التي سبق

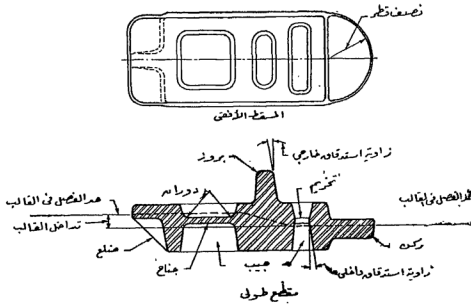

(شكل ١) تصميم جزء مطروق

شرحها في أول هذا الباب . ويلزم استعمال القوالب المتداخلة ، في هذه الحالة ، لأن الجيبين إلى اليسار في (شكل ١) ، يفصل بينهما ضلع أو جناح في مستوى يختلف عن حد الفصل المطلوب في الجزء الأيمن من القطعة . ويستحسن بطبيعة الحال الإبقاء على حد الفصل في مستوى واحد ما أمكن ، لتجنب الحاجة إلى قوالب متداخلة عند تصميم المطروقات .

الأساسى فى اعتبار عمليات الحدادة لم نتاج

لاستخدام الأجزاء المطروقة بميزات كثيرة ، ذكر بعضها بالتفصيل فى الأبواب السابقة . ومن أهم هذه الميزات خلو المطروقات الجيدة من العيوب الخفية أو الداخلية ، مما يقلل من عدد الأجزاء المعيبة ، التى ترفض أثناء الحدادة وفى أثناء أداء عمليات التشغيل التالية لها ، كما تزيد من الأمن فى استعمالها ، وترفع من كفاءتها فى أثناء الاستعمال إلى الحد الأقصى . ولاستخدام عمليات الحدادة ميزة أخرى هامة ، وهى تشغيل وإنتاج مطروقات متماثلة ، وخصوصا عند استخدام قوالب التشكيل من النوع المقفول ، ولإمكان التحكم فى جودة التشغيل خلال العمليات المتتابة ، ابتداء من المادة الخام إلى عملية التشطيب النهائية ، ويمكن استعمال قوالب التشكيل من النوع المقفول لتصميم أجزاء أبعادها صغيرة التفاوت ، فيمكن بذلك ، الاستغناء عن التشغيل التقريبي على المكينات ، وكذلك تقل عمليات التشطيب إلى الحد الأدنى .

ويعتمد اختبار المنتجات المطروقة على عوامل أساسية أهمها : مقاومة ومتانة المطروقات بعد تشكيلها ، واختيار وسيلة الحدادة السليمة التى تخرج بها المطروقات بحالة تمكنها من مواجهة حالات استخدام عنيفة . وتفضل الحدادة لإنتاج الأجزاء . ولو زادت تكاليفها على تكاليف أساليب الإنتاج الأخرى ، إذ أن الأجزاء التى تماثل المطروقات تمام التماثل ، وتشغل بوسائل أخرى لا تكون فى انتظام المطروقات ومتانتها ومقاومتها .

اعتبار المعادلات التى تناسب عمليات الحدادة

إن لاختبار الخانات المناسبة لعمليات الحدادة أهمية قصوى ، وخصوصا عند تصميم وتركيب مطروقات الحدادة . وكثيرا ما يصعب اختيار خامات مناسبة لتواجه المطالب التى يستلزمها الاستعمال . لذلك طور علم المعادن الحديث عدداً كبيراً من المعادن التى لها خواص فيزيائية متماثلة . وتستخدم عادة الاختبارات

العادية لتعيين الخواص الميكانيكية الكيماوية في هذه المعادن . فتجرى اختبارات الشد والصلادة ومقاومة الصدمات ، على قطع اختبار (عينات) ، مقطوعة في الاتجاه الطولى في أعمدة المرفق مثلا ، وتؤخذ لها صور مجهرية (متالوجرافية) بعد تحضير عيناتها بعناية ، وبعد معالجتها بحلول يتكون من (٤٪ حامض نريك و ٩٦ ٪ كحول) لتنظير البنية .

وتجرى اختبارات مقاومة الكلال على بعض المواد المستعملة في الحاددة ، لتعيين مدى تحملها لإجهادات الكلال . ويلزم لهذه الاختبارات أجهزة خاصة . وتؤثر إجهادات الشنى والحنى في مستوى واحد ، دون دوران في الجزء نفسه ، في أجزاء مثل أعمدة المرفق . وتستعمل أجهزة مصممة خصيصا لتسجيل نتائج الاختبار ، مثل مقاييس الانفعال وغيرها لتقدير الإجهادات في الجزء .

والمعادن الصالحة للحدادة كثيرة ، وتركيباتها الكيماوية عديدة . لذلك تستخدم المعادن الحديدية والمعادن غير الحديدية وسبائكها في مطروقات الحدادة . ويعتبر الصلب أهم معدن في مجموعة المعادن الحديدية ، التى تشكل بمختلف وسائل الحدادة . وينتخب نوع الصلب المناسب لهذه العمليات تبعا لتركيبه الكيماوى المرفق بواسطة المعهد الأمريكى للحديد والصلب مثلا : (رقم AISI) . كما ينتخب الصلب تبعا لخواصه ، وذلك بالاطلاع على بعض المواصفات القياسية ، مثل مواصفات الجمعية الأمريكية للمعادن (ASM) ، والجمعية الأمريكية لاختبار المواد (ASTM) ، والمواصفات الأخرى . ويحوى كتاب دليل المعادن (Metals Handbook) الذى نشرته « الجمعية الأمريكية للمعادن بكليفلاند بولاية أوهايو » ، معطيات وبيانات كثيرة عن المعادن المستعملة في الحدادة . ويستحسن بالرجوع إلى هذه المعطيات والبيانات ، التى فى هذا المصدر أو غيره من المصادر . وقد ذكرت في نهاية هذا الكتاب المذكور مراجع أخرى كثيرة . ويكتفى بهذا القدر من المعلومات عن المعادن المستعملة في الحاددة ، إذ أن تفصيلات هذا الموضوع تخرج عن نطاق هذا الكتاب .

أسئلة للمراجعة

- ١ - كيف يحدد الشكل والحجم الأساسى للخامة اللازمة للجزء المطروق ؟
- ٢ - وضع أثر تصميم الجزء المطلوب إنتاجه على جودة الجزء المطروق .
- ٣ - ماهى القوالب للتداخلة ؟
- ٤ - ما قيم زوايا الاستدقاق ومقادير التفاوت المستخدمة عادة فى المطروقات ؟
- ٥ - ما أبعاد الدورانات وأنصاف أقطارها التى يجب أن تكون عادة فى المطروقات ؟
- ٦ - ما العوامل التى تؤثر فى حالة سطح المطروقات ؟
- ٧ - ماهى الاحتياطات التى تتخذ فى قوالب الحدادة إذا لزم فى المطروقات وجود جيوب وجوات وأضلاع أو أجنحة وأجزاء رقيقة أخرى ؟
- ٨ - ناقش كيفية تعيين حدود الفصل فى قوالب الحدادة .
- ٩ - على أى أساس تنتخب عمليات الحدادة كوسيلة من وسائل الإنتاج ؟
- ١٠ - وضع أهمية اختيار المعدن المناسب للحدادة .
- ١١ - ماهى أنواع المعادن المستعملة فى عمليات الحدادة ؟

الباب الخامس عشر

الامن والسلامة في أثناء إجراء عمليات الحدادة

منع الإصابات

يجب اتخاذ احتياطات فعالة عند تنظيم المصنع ، ووضع حواجز واقية على المكنتات لحماية العمال في أثناء أداء عمليات الحدادة ، كما يجب اتخاذ احتياطات مماثلة عند نقل المهمات والآلات المستخدمة في مختلف عمليات الانتاج .

وترجع أسباب وقوع الحوادث مثل الحروق وما يشابهها ، إلى اتباع طرق خاطئة غير سليمة في تناول ونقل المعادن الساخنة . ويتسبب الإهمال عند تشغيل مطارق الحدادة ، وعند عدم توافر أجهزة الوقاية في إصابات خطيرة ، تصيب أطراف العمال كالأذرع والأيدي والأصابع . ويعرض العمال أعينهم إلى الإصابات إذا رفعوا عنها نظارات الوقاية الخاصة ، في أثناء تشغيل وتشكيل الأجزاء على الساخن . إذ أن احتمال وقوع الإصابات من إجراء المعدن الساخنة كبير ، وخصوصا في أثناء أداء عمليات التشغيل على الساخن .

لذلك تستخدم في أكثر المصانع الحديثة مختلف أنواع الحواجز الواقية لمنع الإصابات من جراء الأجزاء المتطايرة من المعدن في أثناء تشغيله ، ويجب بطبيعة الحال ، إرشاد وتدريب العمال على اتخاذ الاحتياطات الضرورية ، لتجنب إصابة أنفسهم أو زملائهم وهم في المصنع .

كما يجب تجهيز جميع المكنتات، والمعدات والأجهزة والآلات بوسائل الوقاية الفعالة لحماية العمال من الأجزاء المتحركة في المكنتات في أثناء التشغيل .

كما يجب استخدام معدات نقل المواد وتناولها ، مثل حصار نقل المواد للرفاعات المتحركة وغيرها من الآليات الرافعة ، مع اتخاذ الاحتياطات لسلامة العمال وحمايتهم من الإصابات ، وبمزيد جدا وضع علامات التحذير في مواضع ظاهرة ، قرب مواطن الخطر لمنع الحوادث ، كما أن لتعليق اللافتات والملصقات التي تلفت النظر أثراً كبيراً في نشر وعي الأمن والسلامة في أثناء العمل في المصانع والورش .

كما يجب أخذ الاحتياط من أضرار جميع أنواع الأعمدة العالية أو المثبتة تحت (الترج) مناضد التشغيل الرأسية منها أو المائلة . كما يلزم تغطية أجهزة القبض والتثبيت وموصلات الحركة ، والأطراف البارزة من الأعمدة والخوابير والمسامير واللولبيات وغيرها من الأجزاء الأخرى البارزة في القطع الدوارة ، بمحاجز واقية مناسبة . كما يجب تغطية التروس وأجهزة التوصيل الاحتكاكي ، وتروس الجنازير ، والجنازير نفسها ، تغطية كاملة لحماية العمال منها بأي وسيلة مناسبة . كما يجب الوفاة من السيور والطناير (الطارات الدوارة) ، وعجلات التوازن والحدافات ، وغيرها من معدات نقل القدرات الأخرى ، حتى لا يتيسر للعامل أن يتلامس معها في أثناء دورانها .

قواعد وقوانين الأمن والسلامة القومية المنبذة في الولايات المتحدة

تضامنت عدة مؤسسات إلى أقصى حدود التضامن ، وبذلت جهوداً عظيمة لتوطيد اتباع وسائل الأمن والسلامة في أثناء العمل ، لحماية العمال في مصانع الهدم ، ضد الحوادث . وفيما يلي بعض هذه المؤسسات :

جمعية التوحيد القياسي الأمريكية ، وإدارة العمل بالولايات المتحدة ، ومكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل ، والمجلس القومي المتحد للأمن والسلامة بشيكاغو ، والإدارات الاتحادية للرعاية العامة التابعة للولايات المختلفة ، ووكالات نشر وعي الأمن والسلامة التابعة لشركات التأمين الكبرى . وتشمل توصيات الأمن والسلامة أقساماً عديدة من مصانع الهدم ، منها قسم نقل المواد بحصائر النقل

الميكانيكية ، وغيرها من المعدات الإضافية ، وقسم الصناعة والتشغيل بمختلف مكنات الحدادة وآلاتها ، وقسم تنظيف وتنجز « تشطيب » المطروقات .

تدابير الأمن والسلامة

لا يتسع المجال لوصف جميع وسائل وتدابير الأمن والسلامة المستعملة في ورش الحدادة بالمصانع والمدارس وصفا مطولا ، وإنما يكفي هنا بالإشارة إلى بعض تدابير الأمن والسلامة الواسعة الانتشار ، التي صممت لحماية العمال والأشخاص الذين يتدربون تدريبا مهنيا .

تعتبر بعض الأعمال التي تؤدي في ورش المصانع والمدارس الفنية أعمالا يدوية ، وذلك مثل تشغيل أفران الغاز ، وتناول الأجزاء المطروقة . ويلزم أن يفهم العامل الذي تستلزم طبيعة عمله الاقتراب من المواد الخطرة ، مثل الأحماض وسيانيد البوتاسيوم وسيانيد الصوديوم ، والوقود السائل ، والمعادن المسخنة ، مبادئ وقواعد الأمن والسلام تفهيمًا جيدا ، بحيث يشعر بالمسئولية والخطورة التي يتعرض لها .

ويجب ألا تُشغل أفران الغاز دون إذن ، أو دون معرفة تامة بطريقة إشعالها وتشغيلها . كما يجب قراءة إرشادات تشغيل الأفران والآكوأر بعناية قبل تشغيلها . ويجب ألا تشغل الأفران إلا بحضور رئيس العمال أو المدرب المخصص لذلك إذا لزم الأمر . ويلزم وضع نظارات الوقاية ، وخاصة عند إشعال الأفران . وتوقد الأفران عادة ، بوضع ورقة مشتعلة في غرفة الاحتراق ، ثم يُفتح صمام الغاز الكبير ، مع اتخاذ جميع الاحتياطات التي تسكفل إقفال جميع الصمامات الأخرى ، ثم بعد ذلك تشعل الورقة ويدخل الهواء في أثناء احتراق الورقة ، ثم يتبعه دخول الغاز في أثناء استمرار احتراق الورقة في الهواء ، ولا يصح مطلقا إدخال الغاز قبل الهواء ، وإلا حدث انفجار في الفرن . وعند إطفاء الفرن ، يجب أولا قفل صمام الغاز ، ثم يُقفل بعد ذلك صمام الهواء . كما لا يصح أن يترك الفرن حتى يسخن

إلى درجة تزيد عند اللازم . ويجب بعد انتهاء العمل ، قفل صمامات الغاز ، ثم بعد ذلك قفل الصمام الرئيسي .

ويجب وضع علامات مميزة على المواد الساخنة ، خصوصاً إذا تركت على الأرض في أثناء نقل المطروقات من مكان لآخر ، وتستعمل ملاقط مناسبة للقبض على المعدن لمنعه من الانزلاق . ويقلل وقوع الحوادث بالعناية والاهتمام بهذه الأمور ، ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع وصول الماء إلى الزيت الساخن ، أو الرصاص للنصر ، أو إلى سيانيد البوتاسيوم ، في أثناء سقي المعدن في حمامات السقية ، ولا يصح أن يسخن الزيت أكثر من اللازم تجنباً لاشتعاله . كما يلزم عدم إغفال التدريب على طرق مقاومة حرائق الزيت وإطفائها .

ويجب أن تذكر دائماً أن السيانيد مادة سامة ، لذلك يجب الحرس والعناية التامة عند نقله من مكان لآخر . كما يجب إبعاد السيانيد من جميع أنواع الأحماض ، كما يلزم أيضاً أن تلبس قفازات الواقية وبخاصة أثناء نقله . ويجب تجنب ملامسته للجروح المفتوحة أو لمواضع التهابات الجلد ، كما يجب غسل الأيدي جيداً بماء جارٍ إذا لمس السيانيد باليد . وعاقبة الإهمال في استعمال السيانيد ، هي العمى أو الموت المحقق . ويجب تسخين السيانيد قبل وضعه في أحواضه لمنع تناثره (طرطشته) . وليس في استعمال السيانيد خوف من الحريق .

ويجب استعمال الوقود السائل بمنتهى الحذر ، ولا يصح غسل الأيدي بالبنزين أو بغيره من المواد الهائلة ، لأنها تسبب عدوى في أصغر الجروح . ويجب ألا يستعمل البنزين إلا في تنظيف الأجزاء فقط ، وألا يستعمل مطلقاً بالقرب من لهب مكشوف ، أو في حجرة مغلقة ، أو بالقرب من سطح ساخن . ويجب الاحتراس والحذر عند استعمال حراقات البنزين ومشاعلها ، كما يجب قراءة إرشادات الاستعمال وإتباعها بدقة . كما يجب تجنب استعمال وقود المحركات الذي يحتوي على الرصاص في هذه الحراقات والمشاعل ، كما لا يصح استعمال كمية من الهواء تزيد عن المطلوب في هذه الحراقات . ويلزم حفظ البنزين في صفايح خاصة مؤمنة ، بمقادير صغيرة

بقدر الاحتياج . ولقد أجمع كل من « مجلس الأمن والسلامة القومى بشيكاغو » ، « وإدارة العمل بالولايات المتحدة » ، « ومنظمات الأمن والسلامة للمهائلة » ، معطيات وبيانات مفيدة عن تدابير الأمن والسلام والاحتياطات التى يلزم اتخاذها فى هذه الأحوال . ونشرت هذه المعطيات والبيانات لتكون تحت الطلب على شكل منشورات دورية مثل منشور رقم (٤٥١) « قواعد الأمن والسلامة » ، فى عمليات الحدادة وعمليات تشكيل المعادن على الساخن ، بالمسك والضغط ونشرة مكتب إحصاء العمل وإدارة العمل بالولايات المتحدة .

أسئلة للمراجعة

- ١ — اذكر أهم مسببات الحوادث العادية في ورشة الحدادة .
- ٢ — بماذا يمكن منع إصابة العمال في ورشة الحدادة ؟
- ٣ — وضح مميزات استعمال معدات نقل المواد في ورشة الحدادة .
- ٤ — وضح عمل منظمات الأمّن والسلامة القومية التابعة للولايات المتحدة بالنسبة لورشة الحدادة .
- ٥ — ماهي تدابير الأمّن الواجب اتباعها عند تشغيل أفران الغاز في ورشة الحدادة وكذلك عند نقل الوقود السائل ؟
- ٦ — ماهي تدابير الأمّن الواجب اتباعها عند نقل الأحماض ؟
- ٧ — ماهي الاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقل الأجزاء في أثناء عمليات الحدادة ؟
- ٨ — وضح ما قدمه المجلس القومي للأمن من خدمات لحفظ الأمن في ورشة الحدادة .

الباب السادس عشر

الأساليب الفنية القياسية المتبعة للتشكيل بقوالب التشكيل

من النوع المقلد والتفاوت

مقدمة

في هذا الباب تعاريف قياسية ومواصفات عملية يقصد منها تلخيص ما ذكر في الأبواب السابقة عن الأساليب الفنية في الحدادة ، وكذلك استعراض للعمليات القياسية التي أقرتها الصناعة . وقد أقرت هذه التعاريف وهذه المواصفات ، جمعية الحدادة المتساوقة ونشرتها في كتابها (الأساليب الفنية القياسية للمستعملة في التشكيل بقوالب الحدادة والتفاوت فيها) . ونسرد هنا بعد موافقة أصحاب حقوق الطبع والنشر ، مع العلم بأن الأساليب الفنية والتفاوتات المذكورة خاصة بالمطروقات التي يقل وزنها عن (١٠٠ رطل) .

الأساليب الفنية

التعريف

المطروق هو الناتج بعد تشغيل المعدن اللدين (العجيني) ، بتشكيله إلى الشكل المطلوب بالضغط . وتشكل المطروقات الحديثة الماثلة في قوالب في المطارق المتساوقة أو في مكينات الحدادة أو مكابسها . وتطرق مطرقة الحدادة طرقات ضاغطة متقطعة ، بينما يولد كل من مكينة الحدادة ومكبسها ضغط عاصر . بينما يمكن تشكيل بعض معادن الحدادة ، ومنها بعض أنواع الصلب على البارد ، تشكل معظم المعادن بالحدادة على الساخن .

المميزات

أهم مميزات المطروقات هي ما في بنيتها التليفية للتينة . وتتولد هذه البنية باستطالة حبيبات الشبق المصبوب الأصلية ، في مكنة الدرفلة في أثناء درفلة القضبان المعدة للحدادة ، ويستمر تضاد الحبيبات في أثناء عمليات الحدادة . والبنية التليفية الكثيفة خواص تظهر في المطروقات ، لا يمكن الحصول عليها في المعادن إذا ضغطت هذه المعادن بأي وسيلة أخرى . ويمكن التحكم في اتجاه هذه الألياف أو (الانسياب الحبيبي) الذي ينشأ في المطروقات ، بحيث يزيد التسانة في المواضع المطلوبة في المطروق .

والخواص المميزة في المطروقات هي :

- ١ — بنية منتظمة خالية من الفجوات والبخيفة والسامية .
- ٢ — مقاومة كبيرة لكل وحدة من وحدات مساحة المقطع تحت تأثير الأحوال الإستاتية ، وكذلك مقاومة عالية للصدمات والإجهادات المفاجئة .
- ٣ — تشغيلية ممتازة عالية بالمسكنات . ويمكن القطع بها بسرعات قطع عالية ، وذلك للانتظام بنية المطروقات كما تزيد حياة حد القطع في عدده ، ولا يلزمه عندئذ إلا سن وشحذ أقل من المعتاد ، لأن المعدن المقطوع خال من الشوائب ، ويقل فيه النالف المرفوض من عمليات التشغيل بالمسكنات لتجانس المعدن المشغل .

مطروقات قوالب الفسكيل

تشكل مطروقات قوالب التشكيل باستعمال قوالب تشكيل والآلات اللازمة لإنتاج أجزاء مماثلة تمام التماثل بكيات كبيرة ، تغطي تكاليف صنع القوالب وآلات التشكيل . وتستعمل قوالب تشغيل بسيطة لإنتاج المطروقات بقوالب مكون كل منها من جزئين ، وتستعمل عادة مجموعات من القوالب لتشكيل الأجزاء المعقدة بأسيايب مستمر في بنيتها .

- ١ - تصنع المطروقات بالتساقط في المطارق المتساقطة أو المكابس التي تستخدم القوالب ذات الجزأين التي بها فراغات للتشكيل ، على خطوات .
- ٢ - وتشكل المطروقات للكبوسة عادة في مكائن حدادة بها مجموعة من القوالب ، تقبض على الجلم في أثناء خطوات التشكيل ، وبها أيضاً رأس لضغط المعدن وإدخاله في فراغات القالب .

المعادن التي تصلح للحدادة

المعادن التي تصلح للحدادة ، ولا يحصى منها الحديدية وغير الحديدية عددها وجيز . (وفي كتب الحدادة وعلم الفلزات شرح واف لوسائل معاملة المعادن التي تصلح للحدادة ، وكذلك شرح لخواصها) ، وفيما يلي تبويب عام لهذه المعادن .

١ - أنواع الصلب الكربوني .

- (أ) صلب منخفض الكربون : يحتوي على ما لا يزيد عن (٠.٢٥ ٪) ويصلح للمطروقات العادية ، وللأجزاء التي تلزم كربنتها (تغليفها) لتقاوم التآكل .
- (ب) صلب متوسط الكربون : يحتوي على كربون بنسبة مئوية فيما بين (٠.٣ ٪ إلى ٠.٥ ٪) ويصلح للمطروقات التي تتعرض للاستعمال العنيف . وتعامل عادة بعمليات المعاملة الحرارية .

(ح) صاب عالي الكربون : ويحتوي على كربون نسبته المئوية أعلى من (٠.٥ ٪) ويصلح للمطروقات التي يلزم فيها أسطح صلبة ، كما تصلح لصنع الآليات والمبلىكات ويلزم أن يعامل بعمليات المعاملة الحرارية .

- ٢ - أنواع الصلب السبائكي : يضاف عليها (منجنيز نيكل) . و (نيكل كروم) و (موليبدنيوم) و (كروم) أو (فانديوم) و (كروم) أو (موليبدنيوم وتنجستن) و (سليكون منجنيز) . وأنواع الصلب هذه

عبارة عن سبائك من الصلب الكربوني، يحتوي على عنصر أو أكثر من العناصر الأخرى الإضافية . وتستعمل مطروقات مصنوعة من هذه الأنواع من الصلب ، عندما تطلب منها متانة أو تحمل عال ... الخ . ويتوقف اختيار التركيب الكيماوي المناسب ، وكذلك نوع المعاملة الحرارية المناسبة ، على الاستعمال وما يتعرض له الجزء ، في حدود خبرة ومعرفة علماء الفلزات بالاستشارة المتبادلة بينهم وبين مهندسي الحدادة .

٣ - أنواع الصلب التي تصمد للتآكل والحرارة ، والتي لانصدأ : أنواع هذا الصلب المستعمل عادة للصمود للتآكل والحرارة والصدأ من أنواع الصلب السبائكي الجديد ، وبها نسبة عالية من الكروم أو النيكل أو كليهما ويتحدد التركيب الكيماوي المناسب بمقدار الصمود للتآكل . وتلصق أسطح المطروقات عادة للحصول على أكبر مقاومة للتآكل .

٤ - الحديد : تستعمل مطروقات الحديد المطاوع أو حديد الشبكات في المطروقات التي يلزم فيها عمق طويلة عالية . للحديد المطاوع مقاومة متوسطة للتآكل . وتنتمي مجموعة الحديد الذي يحتوي بعض النحاس الأحمر والصلب منخفض الكربون إلى هذا النوع .

٥ - أنواع النحاس الأحمر والنحاس الأصفر والبرز : وتصلح المطروقات من النحاس الأحمر ، لاستعمالات كثيرة في مجال الكهربيات ، ولسبائك النحاس الأحمر والنحاس الأصفر مقاومة متوسطة للتآكل ، كما أن لبعض أنواع البرز ، مقاومة عالية نسبياً ، ويصلح لمرتكزات الدوران وكراسي المحاور .

٦ - سبائك النيكل والنحاس الأحمر والنيكل : يمكن تشكيل النيكل الخالص بالحدادة . ولسبيكة النيكل والنحاس الأحمر المعروفة باسم «معدن مونيل» مجموعة من الخواص الجيدة مثل المقاومة والمتانة والصمود للتآكل .

٧ - السبائك الخفيفة (الألومنيوم والمغنسيوم) تزن السبائك الخفيفة

حوالى ثلث وزن الصلب لنفس الحجم ، وقد طورت بعض أنواعه حتى بلغت مقاومتها مبلغ مقاومة الصلب منخفض الكربون تقريبا ، وفي مجموعتي الأليومنيوم والمغنسيوم سبائك قابلة للحدادة .

المسابك الفنية في الحدادة التجارية القياسية :

تباع المطروقات المصنوعة في قوالب التشكيل من النوع المفتوح ، « بالقطعة » لا « بالوزن » . من المفهوم أن زعانف المطروقات تزال بعملية تهذيب الأطراف ، وأن المطروقات تكون خالية من العيوب الضارة ، دون الحاجة لذكر ذلك صراحة .

١ - الكمية : يسمح بتفاوت في الكمية المعينة في نطاق حدود قياسية فيما بين النقص والزيادة .

٢ - الحجم : تورد المطروقات في حدود التفاوت الحجمي القياسي إلا إذا نص على تفاوت أقل .

٣ - عملية تحديد الأبعاد : يمكن أن يكون التفاوت صغيرا إذا أُجريت عمليات إضافية لتحديد الأبعاد على الساخن أو على البارد حسب مقتضيات الأحوال .

٤ - جودة السطح : تورد المطروقات عادة، وإن لم يكن ذلك دائما ، نظيفة ، وذلك بتنظيفها في البراميل الدوارة ، أو بنقعها في محاليل وحوامض التنظيف ، أو برشها بالرمل أو غيره .

٥ - الاشتراطات الخاصة : يجب ذكر الاشتراطات الخاصة ، مثل نوع عمليات المعاملة الحرارية أو الاختبارات الخاصة بوضوح تام .

٦ - قوالب التشكيل : تستخدم قوالب وآلات التشكيل خاصة لإنتاج مطروقات القوالب . وتشمل تكاليف القوالب والآلات الأصلية ، تكاليف صيانتها، ولكن تزيد تكاليف استبدالها بعض تكاليف إضافية .

مقادير التفاوت

توصف مقادير التفاوت بأنها إما « خاصة » أو « عادية ». ومقادير التفاوت الخاصة ، هي التي تذكر على وجه التحديد في المواصفات . ويمكن ذكر جميع مقادير التفاوت أو بعضها بأى طريقة تناسب الحالة . وتنطبق مقادير التفاوت « الخاصة » على البعد المعين أو الجزء المذكور . وتطبق مقادير التفاوت « العادية » في جميع الحالات التي لا ينص فيها على مقادير تفاوت « خاصة » .

وتنقسم مقادير التفاوت العادية قسمين : « مواصفات تجارية » و « مواصفات دقيقة » . وتستخدم مقادير التفاوت التي « بالمواصفات التجارية » لأعمال الحدادة العادية . ويمكن النص على مقادير التفاوت « في المواصفات الدقيقة » عندما أوجنا نطلب منتجات دقيقة الأبعاد تلزمها عناية خاصة ، وتكاليفها عالية . ويمكن النص بلزوم « المواصفات الدقيقة » في حالة أو أكثر من حالات درجات الدقة الآلية . وتطبق « المواصفات التجارية » إذا لم ينص على مواصفات معينة .

درجات التفاوت (الرقم)

تطبق التفاوتات العادية على الأبواب الآتية :

١ - السمك (التخانة) .

٢ - العرض .

(أ) الانكماش وتآكل القالب .

(ب) انحراف الشكل .

(ح) الحجم بعد تهذيب الأطراف .

٣ - زاوية الاستدقاق « السلبية » .

٤ - الكمية .

٥ - الدورانات والأركان .

الباب رقم (١) مفاهيم تفاوت السمك (التفاوت)

يطبق التفاوت في السمك على سمك (تخانة) المطروق الكلى . كما تطبق على مطروقات المطارق المتساقطة بالنسبة إلى السمك (التخانة) في الاتجاه العمودى لحـد الفصل الرئيسى فى القوالب . كما تطبق فى مطروقات الكبس ، بالنسبة إلى السمك فى الاتجاه الموازى لحركة رأس الطرق . ولا يكون ذلك إلا بالنسبة للأبعاد المحيطية التى تولدها القوالب .

جدول رقم (٥)

مقادير تفاوت السمك (التخانة) « بالبوصة »

دقيقة		تجارية		إلى هذه الأوزان بالرطل
(+)	(-)	(+)	(-)	
٠,٠١٢	٠,٠٠٤	٠,٠٢٤	٠,٠٠٨	٠,٢
٠,٠١٥	٠,٠٠٥	٠,٠٢٧	٠,٠٠٩	٠,٤
٠,٠١٥	٠,٠٠٥	٠,٠٣٠	٠,٠١٠	٠,٦
٠,٠١٨	٠,٠٠٦	٠,٠٣٣	٠,٠١١	٠,٨
٠,٠١٨	٠,٠٠٦	٠,٠٣٦	٠,٠١٢	١,٠
٠,٠٢٤	٠,٠٠٨	٠,٠٤٥	٠,٠١٥	٢,٠
٠,٠٢٧	٠,٠٠٩	٠,٠٥١	٠,٠١٧	٣,٠
٠,٠٢٧	٠,٠٠٩	٠,٠٥٤	٠,٠١٨	٤,٠
٠,٠٣٠	٠,٠١٠	٠,٠٥٧	٠,٠١٩	٥,٠
٠,٠٣٣	٠,٠١١	٠,٠٦٦	٠,٠٢٢	١٠,٠
٠,٠٣٩	٠,٠١٣	٠,٠٧٨	٠,٠٢٦	٢٠,٠
٠,٠٤٥	٠,٠١٥	٠,٠٩٠	٠,٠٣٠	٣٠,٠
٠,٠٥١	٠,٠١٧	٠,١٠٢	٠,٠٣٤	٤٠,٠
٠,٠٥٧	٠,٠١٩	٠,١١٤	٠,٠٣٨	٥٠,٠
٠,٠٦٣	٠,٠٢١	٠,١٢٦	٠,٠٤٢	٦٠,٠
٠,٠٦٩	٠,٠٢٣	٠,١٣٨	٠,٠٤٦	٧٠,٠
٠,٠٧٥	٠,٠٢٥	٠,١٥٠	٠,٠٥٠	٨٠,٠
٠,٠٨١	٠,٠٢٧	٠,١٦٢	٠,٠٥٤	٩٠,٠
٠,٠٨٧	٠,٠٢٩	٠,١٧٤	٠,٠٥٨	١٠٠,٠

الباب رقم (٢) مقادير تفاوت العرض والطول

مقادير تفاوت العرض والطول متساوية ، وتطبق على عرض أو طول المطروق .
وتطبق في مطروقات المطارق المتساوية بالنسبة للعرض أو الطول في الاتجاه الموازي
للحد الفاصل الرئيسي في القوالب ، ولكن لا تكون إلا بالنسبة للأبعاد المحيطة
التي تشكلها القوالب ، وتطبق في مطروقات الكبس بالنسبة للعرض أو الطول
في الاتجاه العمودي لحركة رأس الطرق .

وتنقسم مقادير تفاوت العرض والطول ثلاثة أقسام .

الباب رقم (٢) ١ . مقادير تفاوت الانكماش وتآكل القالب

الباب رقم (٢) ب. مقادير التفاوتات

الباب رقم (٢) جـ . مقادير تفاوت الحجم بعد ترتيب الأطراف

الباب رقم (٢) ١ . مقادير تفاوت الانكماش وتآكل القوالب

تستخدم تفاوتات الانكماش وتآكل القوالب بالنسبة لجزء المطروق المشكل
بقالب واحد . ولا تطبق على بُعد يتعدى حد الفصل . وهي عبارة عن مجموع
مقادير تفاوت الانكماش ومقادير تفاوت تآكل القوالب المبينة في جدول
رقم (٦) . ولا تطبق مقادير تفاوت الانكماش ومقادير تفاوت تآكل القوالب
كل على حدة فلا يحسب إلا مجموع مقدارى التفاوت في كل منها . ولا تطبق
لتشمل الاستدقاق (السلبية) أو التبادلية .

الباب رقم (٢) ب) مقادير تفاوت انحراف الشكل

وانحراف الشكل هو مقدار تحرك نقطة في جزء المطروق المشكل في أحد
جزئى القالب ، بالنسبة لوضعه الصحيح في الجزء المطروق المشكل في جزء القالب

الآخر . ولا يشمل هذا الانحراف أى تحرك يسببه تغير سمك أو تخانة المطروق ، وإنما يقدر الانحراف بمقدار التحرك فى المستوى الموازى لحد الفصل الرئيسى فى القوالب . ومقادير تفاوت الانحراف فى الشكل مستقلة عن مقادير التفاوت الأخرى .

جدول رقم (٦) مقادير انكماش وتآكل القوالب

انكماش		زائد		تآكل القالب	
إلى الطول والعرض المبنية بالبوصة	تجارية	دقيقة	إلى الأوزان المبنية بالرطل	تجارية	دقيقة
(+) (-)	(+) (-)	(+) (-)		(+) (-)	(+) (-)
١	٠,٠٠٣	٠,٠٠٢	١	٠,٠٣٢	٠,٠١٦
٢	٠,٠٠٦	٠,٠٠٣	٣	٠,٠٣٥	٠,٠١٨
٣	٠,٠٠٩	٠,٠٠٥	٥	٠,٠٣٨	٠,٠١٩
٤	٠,٠١٢	٠,٠٠٦	٧	٠,٠٤١	٠,٠٢١
٥	٠,٠١٥	٠,٠٠٨	٩	٠,٠٤٤	٠,٠٢٢
٦	٠,٠١٨	٠,٠٠٩	١١	٠,٠٤٧	٠,٠٢٤
لكل بوصة أو أكثر يضاف	٠,٠٠٣	٠,٠٠١٥	لكل رطلين أو أكثر يضاف	٠,٠٠٣	٠,٠٠١٥
١٢	٠,٠٣٦	٠,٠١٨	٢١	٠,٠٦٢	٠,٠٣١
١٨	٠,٠٥٤	٠,٠٢٧	٣١	٠,٠٧٧	٠,٠٣٩
٢٤	٠,٠٧٢	٠,٠٣٦	٤١	٠,٠٩٢	٠,٠٤٦
٣٦	٠,١٠٨	٠,٠٥٤	٥١	٠,١٠٧	٠,٠٥٤

جدول رقم (٧) مقادير تفاوت انحراف الشكل (بالبوصة)

دقيقة	تجارية	إلى الأوزان المبينة (بالرطل)
٠,٠١٠	٠,٠١٥	١
٠,٠١٢	٠,٠١٨	٧
٠,٠١٤	٠,٠٢١	١٣
٠,٠١٦	٠,٠٢٤	١٩
٠,٠٠٢	٠,٠٠٣	لكل ٦ أرطال أو أكثر يضاف
٠,٠٢٢	٠,٠٣٣	٣٧
٠,٠٢٨	٠,٠٤٢	٥٥
٠,٠٣٦	٠,٠٥٤	٧٩
٠,٠٤٢	٠,٠٦٣	٩٧

الباب رقم (٢ ج) مقادير تفاوت الحجم بعد تهذيب الأطراف

لا يصح أن يكون الحجم بعد تهذيب أطرافه أكبر من ، أو أقل من ، حدود التغير في الأبعاد عند حد الفصل ، الذي تؤثر عليه مقادير التفاوت في زوايا الاستدقاق (السلبية) وكذلك في مقادير تفاوت الانكماش وتساكل القوالب .

الباب رقم (٣) مقادير التفاوت في زوايا الانحدار السلبية

مقادير التفاوت في زوايا الاستدقاق هي التغير المسموح به في زاوية الاستدقاق القياسية أو الاسمية .

جدول رقم (٨) مقادير التفاوت في زوايا الاستدقاق (السلبية)
في مطروقات الحدادة المتساقطة مقدرة (بالدرجات)

الزاوية الاسمية	التجارية الحد الأقصى	الدقيقة الحد الأقصى	
٥٧	٥١٠	٥٨	الخارجي
٥١٠	٥١٣	—	التقوب الداخلية والفجوات
٥٧	—	٥٨	الحدود التجارية
			الحدود الدقيقة

جدول رقم (٩)
مقادير التفاوت في زوايا الاستدقاق (السلبية) في مطروقات الكبس

الاستدقاق	الزاوية الاسمية	التجارية الحد الأقصى	الدقيقة الحد الأقصى
الخارجي	٣	٥	٤
التقوب الداخلية والفجوات	٥	٨	٧

الباب رقم (٤) مقادير التفاوت في الكميات

مقادير التفاوت في الكمية ، وهي الانحراف ناحية الزيادة ، أو ناحية النقص ، المسموح به في الكمية عند توريد كل أجزء من الكمية المذكورة في أمر التوريد . ويعتبر توريد كمية في حدود الكمية الزائدة أو الناقصة المسموح بها منفذا لأمر التوريد . ومقادير التفاوت التجارية وكذلك مقادير التفاوت الدقيقة متساوية في كلتا الحالتين .

جدول رقم (١٠) مقادير تفاوت السكية

السكية الناقصة	السكية الزائدة	عدد الأجزاء المذكورة في أسر التوريد
عدد الأجزاء	عدد الأجزاء	
صفر	١	١ — ٢
١	٢	٢ — ٥
١	٣	٦ — ١٩
٢	٤	٢٠ — ٢٩
٢	٥	٣٠ — ٣٩
٣	٦	٤٠ — ٤٩
٣	٧	٥٠ — ٥٩
٤	٨	٦٠ — ٦٩
٤	٩	٧٠ — ٧٩
٥	١٠	٨٠ — ٩٩
النسبة المئوية	النسبة المئوية	
٥,٠	١٠	١٠٠ — ١٩٩
٤,٥	٩	٢٠٠ — ٢٩٩
٤,٠	٨	٣٠٠ — ٥٩٩
٣,٥	٧	٦٠٠ — ١٢٤٩
النسبة المئوية	النسبة المئوية	
١,٣	٠,٦	١٢٥٠ — ٢٩٩٩
٠,٢	٠,٥	٣٠٠٠ — ٩٩٩٩
٠,٢	٠,٤	١٠٠٠٠ — ٣٩٩٩٩
٠,٠	٠,٣	٤٠٠٠٠ — ٢٩٩٩٩٩
٠,١	٠,٢	إلى ٣٠٠٠٠٠

الباب رقم (٥) مقادير التفاوت في الدورانات والأركان

تطبق مقادير التفاوت في الدورانات والأركان في جميع حالات الأسطح للتقاطعة ، حتى إذا كانت الرسومات ، أو النماذج تبين أركاناً حادة ، إلا إذا كانت هذه الرسومات . . أو النماذج تبين الدورانات (حتى إذا لم تعين الأبعاد الحقيقية) وتعين أركان بمقاسات أنصاف أقطارها أكبر من المقاسات القياسية التالية ، وتعتبر في هذه الحالة هذه المقاسات للمبينة الكبيرة ، هي المقاسات المطلوبة ، وتكون مقادير التفاوت « مقادير تفاوت خاصة » .

تطبق مقادير تفاوت الدورانات في الأركان والحواف الداخلية في جميع الحالات التي تتقاطع فيها الأسطح بزاوية تقل عن (١٨٠°) .

وتطبق مقادير تفاوت الزوايا والحواف الخارجية في جميع الحالات التي تتقاطع فيها الأسطح بزاوية من (١٨٠°) .

وعند تطبيق مقادير تفاوت الأركان في حالة تقاطع سطحين مستدقين (مساويين) ، يقدر التفاوت عند النهايات الضيقة لهذا التقاطع ، ويزيد نصف القطر في اتجاه النهاية السميكة . ويكون مجموع الزيادة في نصف القطر ، مساوياً بطول السطح (للمستدق المسلوب) بالبوصة ، مضروباً في المقاس لزاوية المسلوب الاسمية . وتكون أنصاف أقطار الدورانات أو الأركان أى قيمة لا تزيد عن القيم المبينة في جدول رقم (١١) .

حد الأوزان مقدر (بالرطل)	تجارية	دقيقة
٠,٣	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$
١,٠	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
٣,٠	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$
١٠,٠	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
٣٠,٠	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$
١٠٠,٠	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

المراجع

الكتب

The A B C's of Aluminum. Louisville, Ky.: Reynolds Metals Co., 1950.

Alcoa Aluminum Impact Extrusions. Pittsburgh: Aluminum Co. of America, 1948.

Alcoa Aluminum and Its Alloys. Pittsburgh: Aluminum Co. of America, 1947.

Cleaning Problems Solved in the Heat-Treating and Forging Industry. Mishawaka, Ind.: American Wheelabrator & Equipment Corp., 1947.

Delaware Controlled - Atmosphere Furnaces. Wilmington, Del.: Delaware Tool Steel Corp., 1945.

Designing with Aluminaum Extrusions. Louisville, Ky.: Reynolds Metals Co., 1949.

Die Blocks and Forgings. Chicago: A. Finkl & Sons Co.

Drop Forging Topics. Cleveland: Drop Forging Assn., 1947—48—49—50.

Fabrication of Lukens Clad Steels. Coatesville, Pa.: Lukens Steel Co., 1948.

Handbook of Welded Steel Tubing. Cleveland: Formed Steel Tube Institute, 1941.

Impact Die Forging (Pub. No. 4401—0). Chambersburg, Pa.: Chambersburg Engineering Co.

The Improvement of Metals by Forging. Cleveland: The Steel Improvement & Forge Co., 1944.

Induction Heating (Bull. 22—10 M—47) Cleveland: Tocco Division, The Ohio Crankshaft Co., 1947.

Johnson, C. G. Metallurgy (3d ed.) Chicago: American Technical Society, 1947.

Johnson, S., and Warby, J. Drop Forging Practice, 1937.

The Making, Shaping, and Treating of Steel (5th ed.) Pittsburgh: Carnegie-Illinois Steel Corp, 1941.

Manual of Open-Die Forgings. New York: Open-Die Forging Industry.

The Manufacture of Steel Tubular Products. Pittsburgh: The National Tube Co., 1944.

Metal Handbook. Cleveland: American Society for Metals, 1948.

Metal Progress. Cleveland: American Society for Metals, 1950.

Metal Quality. Cleveland: Drop Forging Assn., 1949.

Naujoks, W., and Fabel, D. C. Forging Handbook. American Society for Metals, 1939.

Pearson, C. E. The Extrusion of Metals. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1944.

Rolled and Forged Circular Products. Bethlehem, Pa.: Bethlehem Steel Co., 1946.

Rusinoff, S. E. Manufacturing Processes — Materials. Chicago: American Technical Society, 1949.

Rusinoff, S. E. Manufacturing Processes—Production: Chicago: American Technical Society, 1949.

Shot Peening. Mishawaka, Ind.: American Wheelabrator & Equipment Corp., 1947.

Teichert, E. J. The Manufacture and Fabrication of Steel, Vol. II. 1944.

Tool Engineering Handbook. New York: McGraw-Hill Book Co., 1949.

Tool-Steel Simplified. Reading, Pa.: The Carpenter Steel Co., 1948.

Tool-Steel Treaters' Guide. Bethlehem, Pa.: Bethlehem Steel Co., 1942.

Welding Handbook. American Welding Society, 1942.

The Working of Metals. Cleveland: American Society for Metals, 1937.

المقالات

•British Report on Drop Forging, • Journal of Metals (Nov., 1950), p. 1311 C.

“ Design of Forgings - Reference Data,” American Machinist (Aug. 21, 1950), p. 139.

Favre, A. E., and Drazeur, A. J. • Aluminum Die Forging Design for Quality and Economical Production, • Production Engineering (Aug. 1950), pp. 140—144.

•How Cleveland Pneumatic Heat - Treats Landing Gear Forgings, • Steel (Aug. 14, 1950), p. 102.

Maltz, J. and De Pierre, V. • Hot Forging of Commercial Titanium, • Metal Progress (Aug., 1950) pp. 189—191.

•Roll-Edging Forging Blanks Saves Steel, • Steel (Oct. 30, 1950), p. 61.

Sloan, J. J., and Denny, K. R. • Designing Low-Cost-Forgings, • Machine Design (Sept. 1950), pp. 154 — 156.

Sloan, J. J., and Denny, K. R. • Determining Practical Forging Cost, • Machine Design (Sept., 1950) pp. 151, 152

Spencer, L. F. • Forging Economies Through Die Design, • Iron Age. Part I (Sept. 7, 1950), pp. 99—103; Part II (Sept. 14, 1950), pp. 89—91.

Sutton, J. Bartlet, Gee, Edwin A., and De Long, William B. • Casting and Forging of Titanium, • Metal Progress (Oct., 1950), p. 716.

الكتالوجات

A. Finkl & Sons Co., Chicago, Ill.
The Ajax Manufacturing Co., Cleveland, Ohio.
Atlas Drop Forge Co., Lansing, Mich.
Bethlehem Steel Co., Bethlehem, Pa.
The Billings & Spencer Co., Hartford, Conn.
Carnegie - Illinois Steel Corp., Pittsburgh Pa.
C. C. Bradley & Son, Inc., Syracuse, N. Y.
Chambersburg Engineering Co., Chambersburg, Pa.
Dominion Forge & Stamping Co., Ltd., Walkerville, Ont.
Erie Foundry Co., Erie, Pa.
Heppenstall Co., Pittsburgh, Pa.
Jones & Laughlin Corp., Pittsburgh, Pa.
Kropp Forge Co., Chicago, Ill.
The National Machinery Co., Tiffin, Ohio
The Steel Improvement & Forge Co., Cleveland, Ohio
Wyman - Gordon Co., Harvey, Ill.

مجموعة من المصطلحات الفنية المستعملة في الحدادة

— A —

الصلب الشاذ : Abnormal steel

هو الصلب الذى لا يكون غلظا منتظم الصلادة بعد تغليفة أو كرينته .

الصلب الحامضى : Acid steel

صلب من أى نوع تعرض لتفاعل حامضى فى أثناء صهره مع بطانة القاع مثلا أو خبث الفرن .

التزمين أو التعمير : Aging

التغير المفاجىء فى خواص للمعدن الذى يحدث عند درجات الحرارة المنخفضة نسبياً بعد عملية المعاملة الحرارية النهائية أو بعد عملية التشغيل على البارد النهائية . ويتجه نحو التعمير إلى استعادة استقرار حقيقى للمعدن وفى أبعاده من أى حالة غير مستقرة بسبب عملية سابقة .

صلب يتصلد فى الهواء : Air — hardening steel

صلب لا يحتاج للسقية فى سائل بعد تسخينه إلى درجة حرارة عالية لغرض تصلبه وتقسيته ، بل يتصلد بتبريده فى الهواء من درجة حرارة أعلى من حد النطاق الحرج .

السبكة : Alloy

مادة فلزية (معدنية) تتركب من عنصرين أو أكثر يتفاوت بعضها فى بعض تذاوبا تاما أو غير تام وهى فى حالة السيولة .

الصلب السبائكى : Alloy steel

صلب يحوى علاوة على الحديد والكربون والنتجنيز ، وهى العناصر العادية ، وعلى عنصر أو أكثر ، بكمية تكفى لتوليد خواص إضافية مرغوب فيها ولا تعتبر (٢١) (ألمادن)

كميات العناصر الصغيرة والشوائب مثل الكبريت والسليكون والفوسفور والألمنيوم الموجودة عادة في أى نوع من أنواع الصلب من عناصر السبيكة . وإذا أضيف المنجنيز بكمية مناسبة إلى الصلب يعتبر الصلب (صلب سبائكي) .

التخمير : Annealing

تسخين الصلب إلى درجة حرارة أعلى من نطاقه الحرج ثم إبقاؤه عند هذه الدرجة لمدة تكفى لتسخينه كله ، ثم تبريده بعد ذلك . ويمكن تبريد الصلب ببطء في الأفران أو بدفنه في رماد جاف أو جير ، فتزيل هذه العملية الإجهادات الناتجة من التشغيل ويصبح الصلب لنا بعد التخمير .

السندان : Anvil

كتلة الحديد أو الصلب التى يوضع عليها المعدن لطرقه عند التشغيل بالحدادة .

غطاء آد السندان : Anvil capor sow Plock

كتلة من الصلب المصلد (اللقى) توضع بين السندان وقالب الحدادة لتقليل التأكل على السندان .

الصلب الأوستينيى : Austenitic steel

صلب يحتوى على عناصر سبائكية تولد فيه بنية بلورية أو أوستينيئية تجعله غير مغناطيسى عند درجة الحرارة العادية .

العمليات الإضافية : Auxiliary operaiond

عمليات إضافية تسمى على الظروف لتشكيلها وتكوين سطوح لها وتولد خواص فيها ، لا يحصل عليها في عمليات الحدادة العادية .

— B —

الصلب القاعدى : Basis steel

صلب يصنع بأى وسيلة صهر في أفران لها بطانة قاعدية أو يكون الخبث للتولد عن صهره تفاعلة قاعدى .

Bender

اللتاية :

موضع في القالب يشكل فيه المعدن بحيث يكون محور التشكيل الطولي في مسترين أو أكثر .

Bessemer steel

صلب « بسمر » :

صلب مصنوع بطريقة « بسمر » وذلك بضغط الهواء وإمراره خلال حديد خام منصهر في إناء مناسب .

Billet

شبق أو كتلة معدنية :

شبق معدنية نصف مشطبة بالدرفلة على الساخن لها مقطع مستطيل تتراوح مساحته فيما بين (٤ ، ٣٦ بوصة مربعة) بشرط أن يكون العرض أكبر من ضعف السمك . وإذا زادت مساحة المقطع عن ٣٦ بوصة مربعة تسمى كتلة كبيرة ، وإن لم يتفق الرأى على هذه التسمية وإذا قلت مساحة المقطع عن ٤ بوصات مربعة تسمى عادة قضبان أو أسياخ .

Blast Cleaning

التنظيف بالرش :

عملية إزالة طبقة الأكسيد المتكونة على المطروقات برش حبيبات أو كرات معدنية صغيرة صلبة على سطحها بسرعة عظيمة لتنظيفها .

Blocking

الضبط :

عملية حدادة لضبط الشكل العام للمطروق قبل تحديد شكله النهائي الدقيق .

Blocking impression

فراغ الضبط :

الفراغ الذى يضبط الشكل العام للمطروق .

Bloom

كتلة كبيرة :

شبق نصف مشطب بالدرفلة على الساخن له مقطع يساوى ٣٦ بوصة مربعة أو أكبر .

Blooming mill

مكنة درفلة الكتل الكبيرة :

مكنة درفلة الدرفلة الشبكات المعدنية وتحويلها إلى كتل كبيرة أو كتل مستطيلة أو قضبان وأسياخ (ومسطحات) وخصوص .

Blow

الطرفة :

الطرفة المفاجئة أو الصدمة أو أى ضغط آخر يحدثه الأجزاء المتحركة فى أى وحدة من وحدات الحدادة .

Blow holes

بمخخة (فجوات داخلية) :

فجوة تحدث فى أثناء تجمد المعدن بسبب انحباس الغاز فى المعدن أثناء تجمده ويبقى فى هيئة فجوات أو جيوب صغيرة .

Board drop hammer

مطرقة متساقطة بال لوح :

مطرقة متساقطة تعمل بالجاذبية الأرضية أجزاؤها المتحركة مثبتة فى لوح .

Boiler steel (الغلايات) (المراجل) :

إصطلاح لا يستعمل الآن إلا نادراً يقصد منه أنواع الصلب منخفض الكربون . يجب ألا تستعمل هذه التسمية لوصف أنواع الصلب المستخدمة فى الحدادة لوجود تعريفات أدق .

Boss

سرة :

بروز على سطح المطروق يكون غالباً إسطوانى الشكل .

Box annealing

تخمير فى الصناديق :

عملية تخمير الصلب فى صندوق محكم الغلق لحماية السطح من الأكسدة .

Brinell hardness

الصلادة البرينيلية :

مقدار صلادة المعدن مقدرة بأرقام قياسية تنتج من حاصل قسمة الحمل المؤثر على كرة من الصلب توضع على السطح المراد قياس صلابته ومساحة أثر الكرة على السطح .

Burnt steel

الصلب المحروق :

صلب سخن حتى اقترَب من درجة حرارة الانصهار خُذْتُ في بَيْتِه تلف دائم ولا يمكن معه استعادته لأصله لإجراء المعاملات الحرارية عليه .

— C —

Carbon steel

الصلب الكربوني :

صلب تعتمد خواصه الفيزيائية والميكانيكية أساساً على نسبة وجود الكربون فيه .

Carburizatiini

الكربنة :

إضافة الكربون إلى الصلب منخفض الكربون بتسخينه إلى درجة أعلى من النطاق الحرج ملامساً مادة كربونية . وتزيد نسبة الكربون في السطح الخارجي وعند إجراء عمليات المعاملة الحرارية يصبح السطح الخارجي أصلد من الجزء الداخلي .

Case — hardening

التغليف :

عملية من عمليات المعاملات الحرارية أو مجموعة من عمليات يصلد بإجرائها سطح سبيكة أساسها الحديد إلى درجة أكبر بكثير من الجزء الداخلي وذلك بتغيير مكوناته . والوسائل المتبعة في ذلك هي الكرينة والسبندة والمتردة .

Sheck

الشرح :

شرح في فراخ القالب ينشأ عادة عند الأركان يرجع سببها إلى تركيز إجهادات الحدادة عند رأس زوايا الأركان والحواف .

Clean

تنظيف :

عملية إزالة طبقة الأكسيد أو القشور عن سطح المطروقات .

Cogging

تكتيل :

عملية تشكيل الشبكات إلى كتل مستطيلة بوساطة مطرقة أو مكبس مكنة درفلة .

Coining

السك :

عملية توجيه ضغط عال في مكبس سك على السطح لتشكيله بدقة متفاوت صغير في أبعاده وبأسطح ناعمة ملساء . ويستحسن استعمال اصطلاح تحديد الشكل بدلا من اصطلاح (السك) .

Coining dies

قوالب السك :

القوالب المستعملة في إجراء عمليات السك أو تحديد الشكل .

Cold shut

تلاحم داخلي بارد :

- ١ - جزء من سطح قطعة من المعدن غير متماص مع الكتلة الرئيسية ويحدد هذا عادة عند درفلة أو تشكيل جزء معدني بالحدادة منفصل أو غير تام الانفصال في المعدن الأصلي كالذي ينتشر على أسطح الشقوق أو التواءات الميكانيكية .
- ٢ - تجمد السطح العلوي للضيق قبل امتلاء القوالب بسبب عدم استمرار عملية صب المعدن بانتظام .

٣ - أجزاء أو زعانف تتولد من انحصار جزء من المعدن بين قوالب التشكيل أو الدرافيل عند درفلة أو تشكيل الكتل المستطيلة أو الأعمدة فإذا أديرت القطعة لترتيبها في عملية الدرفلة أو التشكيل الثانية تنطوي هذه الزعانف . وتضغط الزعانف في سطوح المطروقات وتلحم عليها فلايسهل رؤيتها بالعين المجردة ولا تكتشف إلا بالفحص المغنطيسي وإذا تركت في المطروق تسبب ضعف مقاومته في مواضع هذا التلاحم .

Cold working

التشغيل على البارد :

تغير لدين (عجين) دائم في المعدن عند درجة حرارة أقل من درجة الحرارة التي تستعيد فيه بولورته وعند درجة حرارة منخفضة إلى درجة تتولد عندها صلادة اجهاد .

الوزن المستهلك : Consumed - weight

وزن الختام المستعمل مقسما على عدد المطروقات التي قبلها الشاري ويدخل في حساب وزن المعدن كل النفايات والبقايا والمواد والقطع المرفوضة لأي سبب من الأسباب .

درجة الحرارة الحرجة : Critical temperature

درجة الحرارة التي يحدث عندها تغير « اللوتروبي » (تغير في البنية) في المعدن .

الأحدة القاطعة : Cutoffs

زوج من الأحدة القاطعة إما مغرزة في ركنين من أركان جزئي قالب الحدادة أو مثبتة داخل القوالب تستعمل في فصل المطروقات من قضيب الخامة بعد طرقه وتهذيب الأطراف .

الوزن المقطوع : Cut weight

وزن الختام اللازم الذي يدخل المكنة لإنتاج مطروق واحد ويساوي الوزن الخالص مضافا إليه وزن الزعانف والزوائد الأخرى والقشور المتولدة والمزالة .

- D -

القالب : Die

كتلة من الصلب مشغلة بها فراغات لتشكيل المطروقات . ويصنع القالب عادة من جزئين كل جزء يكمل الآخر وفي كل من جزئي القالب فراغات مشكلة .

مطروقات القوالب : Die forgings

مطروقات تشكل في القوالب ومنها المطروقات المتساقطة والمطروقات المكبوسة

تحريك القالب : Die shift

تحريك جزئي القالب واحد بالنسبة للآخر عن موضع تطابقهما الصحيح .

الاستدقاق (السلبية) : Draft

ميل جوانب القوالب الجانبية لتيسير سحب المطروقات من القوالب ويسمى الميل فى معدن المطروق الناضئ من ميل جوانب القوالب أيضاً بهذا الاسم .

زاوية الاستدقاق (السلبية) : Draft angle

تقدر زاوية الاستدقاق بالدرجات .

المراجعة : Drawing

إعادة تسخين القطعة بعد تسقيتها وتصليدها بالتسخين والسقية إلى درجة حرارة أقل من الحد الأدنى للنطاق المخرج .

مطروق متساقط : Drop forging

مطروق شكل بالمطرقة متساقطة .

— E —

موزع : Edger

جزء معين من القالب يوزع المعدن ويعطى شكل المطروق العام .

الاستطالة : Elongation

الزيادة الدائمة فى طول قعة الاختبار قبل الانكسار مباشرة بقدر عادة بالنسبة المثوية بنسبة إلى الطول الأصلى .

حد التحمل : Endurance limit

أقصى إجهاد يتحمل المعدن دونه عدد لانهاى من دورات الاجهاد دون أن ينكسر . ويحدث الكسر عند إجهادات أعلى من هذا الحد الأقصى نتيجة لتولد الشقوق وامتدادها المتشخات .

— F —

كلال المعدن : Fatigue

انكسار المعدن بسبب شرخ يزداد تحت تأثير تكرار الإجهادات .

Fatigue limit

حد الكلال :

يستعمل هذا الاصطلاح عادة مرادفاً لحد التحمل .

Fider

التليف :

خاصية من خواص المعادن المشكل بإلنسياب المعجن اللدن بما في ذلك المطروقات فيصبح لها شكل مليف خشبي عند الكسر دلالة على وجود خواص اتجاهية . ويتولد التليف في البنية من امتداد مكونات المعدن في اتجاه التشغيل .

Fillet

الدوران :

نصف القطر الداخلى عند تقابل الأسطح . مثل أنصاف دورانات أقطار أركان فراغات قوالب الحدادة .

Finsor Flash

الزعانف :

المعدن الزائد عما يلزم لملء الفراغات المضبوطة في جزئى القالب بعد انطباقها فيخرج على شكل رقائى أو زعانف رفيعة عند حد الفصل بين جزئى القالب .

Final Yield

الحصيلة النهائية :

حاصل قسمة وزن المنتج النهائى الصافى على الوزن الخام للمستعمل .

Flash pan

مخرج الزعانف :

جزء من القالب يشغل بالمكينات يسمح بانبثاق كمية للمعدن الزائد من فراغات القالب .

Forging

مطروقات :

منتجات تشغيل المعدن اللدن (العجن) بتشكيله إلى الشكل المطلوب بالضبط وتشكل المطروقات في قوالب في مطارق متساقطة أو مكينات الحدادة أو مكابس الحدادة . وتوالى المطارق المتساقطة طرقاتها بالتوالى . أما مكينات الحدادة ومكابس الحدادة فيضغط ضغطاً عاصراً . وبينما يمكن حدادة بعض المعادن ومنها الصلب

على البارد فإن معظم المعادن التى تشغل بعمليات الحدادة فتسخن قبل التشكيل
لتصير لدنية مجينة قبل التشكيل .

صلب معدل للحدادة : Forging quality steel

صلب أجريت عليه عمليات خاصة لإزالة عيوب فى المطروقات .

انفعال الحدادة : Forging Strain

إجهاد داخلى أو انفعال ينشأ فى المعدن نتيجة لعمليات الحدادة . ويمكن
إزالته بعمليات التجمد أو الاستبدال .

اختبار المكسرة : Fracture test

اختبار قطعة من المعدن بكسرها للكشف عن عيوبها الداخلية للتعرف
على بنية المعدن بفحص سطح المكسر .

بلص ملفوف : Fuller

جزء القالب المستخدم فى تقليل مقطع الخامة .

— G —

تجميع الخامة : Gathering stock

أى عملية تستخدم فى زيادة مقطع الخامة عن المقطع الأصلى .

حببية : Grain

بللورات المعدن التى تكون بنيته .

الانسياب الحبيبي : Grain Flow

اتجاه خطوط الانسياب فى المطروق .

الحجم الحبيبي : Grain size

حجم بللورات المعدن عند قياسها بطريقة قياسية .

الوزن الاجالى : Gross weight

وزن المعدن اللازم لإنتاج مطروق واحد ويمكن أن يعنى الوزن المقطوع أو الوزن المستهلك .

المجرى : Gutter

جزء من القالب يشغل بالمسكنات لاستقبال المعدن الزائد الذى ينبثق من مخرج الزعانف .

— H —

تقوب المقابض : Handling hooks

تقوب تثقب فى سطحين متقابلين فى كتل القوالب ليكن رفعها ونقلها باستخدام مرافع (ونش) .

التصليد (التقسية) : Hardening

وسيلة لزيادة صلادة المعدن بالتحكم فى التسخين والتبريد .

الصلادة : Hardness

مقاومة المعدن للتغير فى الشكل تحت تأثير قوة ميكانيكية ويدل هذا المصطلح على رم الصلادة الذى تقاس الصلادة به عن طريق اختبارات الصلادة المختلفة .

التسخينة أو الدفعة : Heat

كمية الخامات التى توضع فى فرن الحدادة دفعة واحدة لتسخينها فى وقت واحد . وكذلك درجة حرارة المعدن أو عملية زيادة درجة حرارة المعدن لأداء عمليات المعاملات الحرارية .

صهرة الصلب : Heat of steel

كمية الصلب المصنوع فى صهرة واحدة .

المعاملة الحرارية : Heat treatment

أى عملية أو عمليات تسخين للمعدن وتبريده لإظهار خواص معينة .

مطرقة برافعة : Helve hammer

مطرقة ميكانيكية تدار بتحريك ذراع تستخدم في أداء الأعمال الخفيفة وصناعة الآلات والعمليات الإضافية .

التشغيل على الساخن : Hot working

تشغيل المعدن ميكانيكياً عند درجة حرارة أعلى من درجة الحرارة التي يستفيد منها بتلوره .

صلب التشغيل على الساخن : Hot working steel

صنع خصيصاً لاستعماله في القوالب والآلات التي تشغل المعدن على الساخن .

السرة (البروز) : Hub

بروز في وسط المطروق يكون جزء من بدنه .
— I —

فراغات التشكيل : Impression

الجزء المحفور في القوالب بالمكائن لتشكيل القطعة المطروقة .

الشوائب المدفنة : Inclusion

شوائب في المعدن على شكل خليط مثل الأكسيدات والكبريتات والسيليكات مدفنة داخل معدن .

الشبق : Ingot

مصبوب من الصلب بعد لعمليات الدرفلة أو الحدادة .

لقمة : Insert

جزء من الصلب من أجزاء قالب التشكيل منفصل عنه ويمكن إخراجه من القالب ويستخدم لملء فراغ أو لاستبدال جزء من القالب بقطعة ماثلة من نوع نوع أنسب من الصلب في موضع معين من مواضع تشكيل فراغات القالب .

Insert die

قالب ملحق :

قالب صغير به الفراغ اللازم للطروق ويثبت في قالب رئيسي .

Inspection

التفتيش :

عملية فحص المطروقات للكشف عن عيوبها أو عن صحة مطابقتها للمواصفات القياسية والفحص الكيموي هو تعيين التحليل الكيموي للمعدن ، وفحص الخواص الفيزيائية هو تعيين مقاومة المعدن لتغيير في الشكل تحت تأثير القوى بأشكالها المختلفة . واختيار الصلادة هو تعيين درجة صلادة المعدن بالنسبة لصلادة قاسية بإحدى طرق الاختبار المختلفة . والفحص على البارد . هو فحص المطروقات بالعين المجردة للكشف عن العيوب الظاهرة في الأبعاد والوزن وجودة السطح . والفحص على الساخن هو فحص المطروقات بالنظر للكشف عن الأخطاء عندما تكون المطروقات ساخنة .

Iron

التسوية :

عملية ضغط تستعمل للحصول على اتخاذ واستقامة مضبوطة لإجراء المطروقات المختلفة أو لتحسين حالة السطح .

Lap

الانطراءات :

عيب من عيوب السطح في المطروقات سببه إنشاء المعدن في طبقات رقيقة على السطح .

Layout

توقيع خطوط التشغيل (الشنكار) :

نقل أبعاد الرسم إلى نماذج النسخ أو القوالب لحفر فراغاتها . أو لفحص المطروق أو النموذج المصبوب من الرصاص للتأكد من أبعاده تطابق المواصفات .

Leab Cast

النموذج المصبوب من الرصاص :

قطعة مطابقة لفراغات القالب تصنع من الرصاص أو من سبيكة من سبائك

الرصاص يضم جزئى القالب واحداً على الآخر وصب المعدن المنصهر فى فراغاته
وتصب عادة فى قوالب التشطيب النهائية .

Lock

الانحراف :

تغير أو انحراف فى تطابق مستويات الأسطح المتقابلة فى القوالب . والانحراف
المركب هو ما فيه أكثر من انحراف واحد فى الأسطح المتقابلة . ومانع الانحراف
هو الترتيب الذى تجهز به فى القالب لمنع انحراف جزئية عن الآخر .

— M —

Mechinability

التشغيلية بالمكنات :

جودة وسهولة تشغيل المعدن على المكنات بالمقارنة بمعدن قياس معين .

Machine Forging

الحدادة بالمكنات :

عملية الحدادة باستخدام مكنات الحدادة ويكون عاليا بإدخال المعدن
فى فراغات القالب بضغط كباس متحرك تضغط المعدن ويظل القالب فى مكانه أثناء
عملية الضغط .

Macrostructure

البنية كما ترى بالعين المجردة :

إظهار بنية أو حالة المعادن الداخلية بتشغيل سطح عينة بالمكنات ومعالجته
بالحامض لإظهارها ثم فحصها بالعين المجردة أو تحت عدسة تكبير تكبيرها محدود .

Magnafluxing

المجنافلكسى (خطوط المجال المغناطيسى) :

وسيلة لفحص مطروقات الصلب دون كسره ويستخدم لأداء هذا الفحص
معدات خاصة لكشف عن العيوب التى تقع تحت السطح وتعين مواضعها عن
طريق المجال المغناطيسى .

Matched edges

سطحا القياس ومرابطه :

السطحان المتعامدان المشغلان بالمكنات عند مستوى الفصل فى القوالب
ومنهما تربط قياسات جميع الأبعاد .

خطا القياس ومرابطة : Match Lines

خطان متعامدان على السطحين المتعامدين في كتلة قالب الحدادة ومنها تقاس وتربط جميع الأبعاد .

الخواص الميكانيكية : Mechanical Properties

مقاومة المعادن والمواد الأخرى لفعل قوة مؤثرة مثل قوة الشد وغيرها وتقدير مدى التحمل وما يشابهه .

التشغيل الميكانيكي : Mechanical working

تعريض المعدن لضغط الدرافيل أو المطارق أو المكابس لتغيير شكله أو خواصه الفيزيائية .

البنية المهيجرة (الميكروسكوبية) : Microstructure

السطح ومعالجته بالخامض لإظهار تراكيب البنية ثم فحصه تحت ميكروسكوب أو مكبر درجة تكبير عالية .

الانحراف : Mismatch

عدم تطابق جزأى قالب الحدادة وانحراف أحدهما عن الآخر

معامل المرونة : Modulus of elasticity

النسبة بين الإجهاد والانفعال في نطاق حد المرونة .

وزن القضيبي الإجمالي : Multiple bar weight

وزن الخامة للمقطوعة مضافا إليه الوزن المضيع في القطع بالمنشار أو باللهب . وربما تضاف الروائد الصغيرة للمقطوعة من أطراف القضبان أو الإضافي إلى هذا الوزن .

— N —

الوزن الصافي : Net Weight

متوسط وزن المطروقات المشكلة في قالب واحد . ويساوى وزن المعدن

الذى يملأ فراغات القالب مضاعفاً إليه مقدار التأكل فى القالب ومقادير تفاوت الحجم .

Normalizing

الاستعداد :

تسخين الصلب إلى درجة ١٠٠° ف تقريباً فوق النطاق الحرج ثم إبقاءه عند هذه الدرجة مدة معينة ثم تبريده إلى ما دون هذا النطاق فى الهواء الساكن فى درجة الحرارة العادية .

— 0 —

Open—hearth steel

صلب الفرن المفتوح :

صلب مصنوع فى الفرن المفتوح حيث يصهر الحديد الزهر والصلب الخردة أو الحديد الخام بنسب معينة ومعه عامل تصهير مساعد مناسب .

Over heating

التسخين الزائد :

تسخين الصلب إلى درجات حرارة عالية حتى تكبر حجم الحبيبات وتتأثر بذلك خواص المعدن .

— P —

Pad

التطبيق :

عملية ضغط للحصول على انطباق محاور أجزاء مختلفة فى المطروقات أو لتحسين حالة السطح .

Parting pline

حفظ الفصل :

تقاطع مستوى الفصل وفراغات القالب وخط الزعانف فى المطروق .

Parting plane

حد الفصل :

المستوى الفاصل بين جزأى قالب الحدادة .

Physical properties

الخواص الفيزيائية :

خواص مثل الوزن النوعى وقابلية التوصيل للكهرباء ومعامل التمدد بالحرارة .

التقع في الحواض (التعطيس بها) : Pickling

معاملة كيميوية لإزالة القشور عن سطح المعدن .

تسوية وصقل الأطراف : Planish

درفلة المطروق أو جزء منه في زوج من القوالب لإزالة خط تهذيب الأطراف أو للحصول على مقادير تفاوت دقيقة وهي عادة عملية ضغط أو طرق على البارد أو عند درجة حرارة منخفضة في بعض الحالات .

مجموعة المطروق : Platter

الوزن الكامل للخامة تحت الطريقة بما فيه وزن الزعاف ونهاية الخامة وموضع قبض اللقط لكل المطروقات المشغلة في وقت واحد .

مطروق بالضغط : Press forging

مطروق صنع في مكبس ميكانيكي أو هيدرولي .

النموذج (البروفة) : Proof

نسخة مطابقة لشكل فراغات القالب ، يصنع عادة بصب رصاص منصهر في فراغات قالب التشطيب بعد ضم جزئي القالب واحد على الآخر .

التخريم : Punch

عملية تفريغ للتقوب في مطروق استعداداً لثقبه .

— R —

رأس الطرق : Ram

الجزء المتحرك أو الساقط في المطرقة أو المكبس الذي يثبت فيه أحد جزئي القالب . ويطلق أيضاً على القالب العلوي المسطح في المطرقة البخارية .

القصافة الساخنة : Red shortness

قصافة المعدن عند درجة حرارة الاحمرار .

جو مختزل : Reducing atmosphere

حالة الاحتراق في الفرن عندما يقل الأكسجين وتنعدم زيادته عن المطلوب للاحتراق الكامل .

النقص في مساحة المقطع : Reduction of area

الفرق بين مساحة مقطع قطعة الاختبار قبل إجراء تجربة الشد ومساحة أصغر مقطع عند المكسر .

إعادة الطرق : Restriking

ضرب المطروق الذي هذبت أطرافه بطريقة إضافية في القوالب لتطبيق محاور أجزائه المختلفة .

طرق الضغط بعد المراجعة : Restriking o, fraw

إعادة طرق المطروق الذي هذبت أطرافه عند درجة حرارة المراجعة أثناء المعاملة الحرارية للحصول على تطابق دقيق .

صلادة « روكيل » : Rockwell hardness

وسيلة لقياس الصلادة النسبية على جهاز « روكويل » للصلادة ويعبر عن مقدار الاحتراق الناشئ بين تأثير حمل على طرف مدبب يوضع على السطح المراد معرفة صلابته ويدل على صلادة المعدن ويقرأ رقم الصلادة على مبين بعقرب على قرص مدرج .

اللف : Roller

عملية تحضيرية في قالب من قوالب الحرارة المتساقطة مصمم لتشكيل عمود الحدادة الخام إلى أشكال مختلفة بحيث يوزع المعدن بطريقة منتظمة لتمام الحدادة في قوالب الحدادة المتساقطة .

محدد الأطراف : Rolling edger

موقف ودرفيل معا يستخدمان لتوزيع المعدن استعداداً لمعالجة الحدادة في قوالب الحدادة المتساقطة .

معدن مخزن : Rubtured

قطعة من خام الحدادة شغلت أو طرقت بشدة تسببت في تشققات في تليفات بنية المعدن . ويكون هذا خاصة في الأجزاء الرقيقة .

— S —

الرش بالرمل : Sandblast

استخدام تيار هوائى مضغوط ورمل لتنظيف المطروقات فيتصادم الرمل بسرعة عالية مع السطح المراد تنظيفه .

القشور : Scales

طبقة الأكسيد المتكونة على المعدن الساخن بالتفاعل الكيموى بين سطح المعدن واكسجين الهواء .

نقرة القشرة : Scale pit

منخفض على سطح المطروق يتكون نتيجة للقشور التى على القوالب أثناء عمليات الحدادة .

موضع التشغيل فى الحامة : Scarf

منطقة فى قطعة المعدن مشكلة معدة للحدادة .

اختبار « سليروسكوب » للصلادة : Sclerscope hardness test

اختبار صلادة المعادن بقياس مقدار ارتداد ثقب له نهاية من الماس عند اسقاطه من ارتفاع معين على السطح المراد قياس صلابته .

خط تلاحم منفصل : Seam

شد فى سطح المطروق . ويسمى شد أو شق شعري إذا كان رقيقاً جداً .

الساق : Shank

ماسك لتثبيت آلة القطع أثناء الاستعمال .

وزن الشكل : Shape weight

وزن المادة الذى يملأ الحجم الهندسى بالأبعاد الموصوفة .

المرتکز : Shoe

ناسك يستخدم كمرتکز للجزء الثابت من قوالب تهذيب الأطراف أو الحدادة .

رش الكريات : Shotblact

تنظيف المطروقات ورشها بكریات صلبة من الصلب فيتصادم مع السطح وتزيل قشوره وذلك باطلاقها على أسطح المطروقات بالقوة المركزة الطاردة .

الانكماش : Shrinkage

انكماش المعدن نتيجة للتبريد .

حفر الفراغات : Sink

عملية حفر فراغات قوالب التشكيل باستعمال مكينات التشغيل وهى عملية فنية عالية التخصص .

ضبط : Size

عملية تجرى باستخدام المكبس للحصول على تفاوت أدق فى أجزاء المطروق .

مسطح شبق معدنى : Slap

نصف سطح بالدرفلة حتى صار عرضه أقل من ١٠ بوصات ولا تقل مساحة مقطعه عن ١٦ بوصة مربعة .

نواة : Slug

أى قطعة صغيرة أو طاوور أخرج من المعدن .

الحدادة البسيطة : Smith forging

اصطلاح عام يستعمل للحدادة اليدوية على السندان ، وكذلك الحدادة بالمطارق الميكانيكية وباستخدام قوالب مسطحة .

حرارة الاستنفاع : Soaking heat

ترك المعدن عند درجة حرارة معينة لمدة معينة بتسخين المعدن كله في درجة حرارة منتظمة .

الصلب اللين : Soft steel

إصطلاح لا يستعمل الآن ويقصد به الصلب منخفض الكربون .

المدخل :

مكان في القالب يشغل بالمكائنات يوصل فراغات القالب أو توصيل فيما أو بين فراغات خاصة الحدادة .

مطرقة لحام الأطراف : Seam hammer

مطرقة ميكانيكية تستعمل في صناعة مطروقات القوالب المسطحة .

خامة : Stock

قطعة من المعدن مقطوعة ومعدة لتشغيل عدد معين من المطروقات :

توطيب : Straigten

تنقيص في مقدار عدم انطباق محاور أجزاء المطروق .

بنية : Structure

تشكيلات التراكيب الداخلية في المعدن أثناء المراحل المختلفة في المعدن أو السبيكة .

دققة السطوح : Surfacepeening

كريات صلبة على المطروقات لإطالة عمر السكلال في المطروقات .

لف الخامة : Swage

عملية إنقاص أو تغيير مساحة مقطع أو قطر المعدن بتدوير الخامة تحت طرقات سريعة .

— T —

المراجعة : Tempering

إعادة التسخين بعد التصليد والتقسيم لدرجة حرارة أدنى من النطاق الحرج ثم التبريد بأى سرعة مناسبة .

نموذج لنسخ : Template

محدد قياس أو قطعة من ألواح المعادن محددة بالرسم تستعمل فى نقل أو فحص أبعاد المطروقات أو القوالب .

خواص مقاومة الشد : Tensile properties

الخواص التى تقدر عن طريق اختبار الشد على عينة مثل مقاومة الشد والاستطالة والنقص فى مساحة المقطع ونقطة الخضوع .

مقاومة الشد : Tensile Strength

إجهاد الشد، وهو أقصى حمل يسجل أثناء تجربة الشد مقسوما على مساحة المقطع .

التفاوت : Tolerance

الانحراف المسموح به عن المواصفات .

مقبض اللقط : Tonghold

المكان الذى يمسك منه العامل قطعة الخام باستعمال اللقط أثناء عملية الحدادة .

اللقط : Tongs

قابض معدنى لتناول الأجزاء المعدنية على الساخن أو على البارد .

تهذيب الأطراف : Trim

إزالة الزوائد أو المعدن الزائد من المطروقات .

مرتكز تهذيب الأطراف : Trimmer

الماسك التى يرتكز عليه المهذب .

التنظيف في البراميل الدوارة : Tumbling

عملية إزالة القشور من المطروقات بهزها ورجها بعضها مع بعض مع قطع صغيرة ونشارة الخشب ومواد حاكّة في اسطوانة برميل دوارة .

نموذج ضبط القوالب : Type

كتلة مصلدة مشغلة بالمكائن نموذجاً لجزء من المطروق المطلوب تضغط في فراغات القالب لتحديد شكله تحديداً دقيقاً .

— U —

رفرفة : Undercut

أجزاء تنحسر في فراغات في القالب ويمتنع عن الخروج منه دون اعوجاج أو نشر إذا أدخلت فيه والمعدن ساخن .

نقص الامتلاء : Underfill

جزء من المطروق لا يتخذ شكله الحقيقي بسبب نقص المعدن وعدم كفايته لملء الفراغات .

مطروقات الكبس : Upset forging

مطروقات تصنع بوضع المعدن في القالب بحيث يكون اتجاه بنيتة المائلة في اتجاه عمودي لسطح القالب .

كبس تنقيص الطول : Upsetting

عملية تشغيل المعدن بإيقاص طوله فيزداد تبعاً لذلك سمكه وعرضه .

— W —

الحام : Weld

عملية وصل أجزاء معدنية باستخدام الحرارة .

— Y —

Yield

الحصيلة :

حاصل قسمة الوزن الصافي أو وزن الشكل على الوزن الإجمالي .

Yield point

نقطة الخضوع :

الإجهاد عند النقطة التي تحدث عندها استطالة واضحة دون زيادة مقابلة في الحمل.

ملحق به بعض الجداول المفيدة
للكسور العشرية المساوية للكسور الاعتيادية للبوصة

الكسر العشري	الكسر العشري	الكسر العشري	الكسر العشري	الكسر العشري	الكسر العشري	الكسر العشري	
,٧٦٥٦٢٥	$\frac{3}{4}$,٥٠١١٦٢٥	$\frac{3}{4}$,٢٦٥٦٢٥	$\frac{1}{4}$,٠١٥٦٢٥	$\frac{1}{4}$
,٧٨١٢٥	$\frac{3}{4}$,٥٣١٢٥	$\frac{1}{4}$,٢٨١٢٥	$\frac{1}{4}$,٠٣١٢٥	$\frac{1}{4}$
,٧٩٦٨٧٥	$\frac{3}{4}$,٥٤٦٨٧٥	$\frac{3}{4}$,٢٩٦٨٧٥	$\frac{1}{4}$,٠٤٦٨٧٥	$\frac{3}{4}$
,٨١٢٥	$\frac{1}{4}$,٥٦٢٥	$\frac{1}{4}$,٣١٢٥	$\frac{1}{4}$,٠٦٢٥	$\frac{1}{4}$
,٨٢٨١٢٥	$\frac{3}{4}$,٥٧٨١٢٥	$\frac{3}{4}$,٣٢٨١٢٥	$\frac{1}{4}$,٠٧٨١٢٥	$\frac{1}{4}$
,٨٤٣٧٥	$\frac{3}{4}$,٥٩٣٧٥	$\frac{1}{4}$,٣٤٣٧٥	$\frac{1}{4}$,٠٩٣٧٥	$\frac{3}{4}$
,٨٥٩٣٧٥	$\frac{3}{4}$,٦٠٩٣٧٥	$\frac{3}{4}$,٣٥٩٣٧٥	$\frac{3}{4}$,١٠٩٣٧٥	$\frac{3}{4}$
,٨٧٥	$\frac{1}{4}$,٦٢٥	$\frac{1}{4}$,٣٧٥	$\frac{1}{4}$,١٢٥	$\frac{1}{4}$
,٨٩٠٦٢٥	$\frac{3}{4}$,٦٤٠٦٢٥	$\frac{1}{4}$,٣٩٠٦٢٥	$\frac{3}{4}$,١٤٠٦٢٥	$\frac{1}{4}$
,٩٠٦٢٥	$\frac{3}{4}$,٦٥٦٢٥	$\frac{3}{4}$,٤٠٦٢٥	$\frac{1}{4}$,١٥٦٢٥	$\frac{3}{4}$
,٩٢١٨٧٥	$\frac{3}{4}$,٦٧١٨٧٥	$\frac{3}{4}$,٤٢١٨٧٥	$\frac{3}{4}$,١٧١٨٧٥	$\frac{1}{4}$
,٩٣٧٥	$\frac{1}{4}$,٦٨٧٥	$\frac{1}{4}$,٤٣٧٥	$\frac{1}{4}$,١٨٧٥	$\frac{1}{4}$
,٩٥٣١٢٥	$\frac{1}{4}$,٧٠٣١٢٥	$\frac{3}{4}$,٤٥٣١٢٥	$\frac{3}{4}$,٢٠٣١٢٥	$\frac{1}{4}$
,٩٦٨٧٥	$\frac{3}{4}$,٧١٨٧٥	$\frac{3}{4}$,٤٦٨٧٥	$\frac{3}{4}$,٢١٨٧٥	$\frac{3}{4}$
,٩٨٤٣٩٥	$\frac{3}{4}$,٧٣٤٣٩٥	$\frac{3}{4}$,٤٨٤٣٩٥	$\frac{3}{4}$,٢٣٤٣٩٥	$\frac{1}{4}$
		,٧٥	$\frac{1}{4}$,٥٠	$\frac{1}{4}$,٢٥	$\frac{1}{4}$

أوزان القوالب وأوزان المطارق

متوسط أوزان القوالب المستعملة مع مطارق متساوية باللوح ومطارق متساوية بخارية مختلفة الأحجام .

مطارق بخارية		مطارق باللوح	
وزن القالب	وزن المطرقة	وزن القالب	وزن المطرقة
٣٠٠	٨٠٠	٥٠	٦٠٠
٤٠٠	١٠٠٠	١١٠	٨٠٠
٥٠٠	١٢٠٠	١٧٠	١٠٠٠
٦٠٠	١٥٠٠	٢٣٠	١٢٠٠
٧٥٠	٢٠٠٠	٣٢٠	١٥٠٠
٩٥٠	٢٥٠٠	٣٥٠	١٦٠٠
١١٠٠	٣٠٠٠	٤١٠	١٨٠٠
١٣٠٠	٣٥٠٠	٤٧٠	٢٠٠٠
١٥٠٠	٤٠٠٠	٦٣٠	٢٥٠٠
١٩٠٠	٥٠٠٠	٨٠٠	٣٠٠٠
١٤٠٠	٦٠٠٠	٩٦٠	٣٥٠٠
٣٤٠٠	٨٠٠٠	١١٣٠	٤٠٠٠
٤٥٠٠	١٠٠٠٠	١٣٣٠	٥٠٠٠
٥٦٠٠	١٢٠٠٠		
٨٠٠٠	١٦٠٠٠		

درجات حرارة الحدادة

لأنواع الصلب المختلفة

درجة الحرارة في °	المرتبة	درجة الحرارة في °	المرتبة
٢٠٥٠	٤٦١٥	٢٢٥٠	١٠١٥
٢٣٠٠	٤٦٤٠	٢٢٠٠	١٠٤٠
٢٣٠٠	٤٨٢٠	٢٣٠٠	٢٣١٧
٢٣٠٠	٥١٢٠	٢٢٠٠	٢٣٤٠
٢٢٠٠	٥١٤٠	٢٣٠٠	٢٥١٢
٢٢٥٠	٦١٢٠	٢٢٥٠	٢١١٥
٢٢٥٠	٦ ٥٠	٢٢٥٠	٣١٤٠
٢٠٥٠	٨٦٢٠	٢٢٠٠	٣٢٤٠
٢٢٠٠	٨٦٤٠	٢٢١٠	٣٣١٢
٢٢٠٠	٨٧٢٠	٢٢٠٠	٤١٣٥
٢٢٠٠	٨٧٤٠	٢٣٠٠	٤٣٢٠
٢٤٠٠		٢٣٠٠	٤٣٤٠

منحنى تسابك وانصهار الحديد والكربون :

لا يمثل منحنى تسابك وانصهار الحديد والكربون (منحنى التوازن) تجمد سبائك الحديد والكربون فحسب ، ولكنه يبين التغيرات التي تحدث بعد التجمد والتبريد إلى درجة الحرارة العادية . ويساعد هذا المنحنى وأمثاله على حسن اختيار نطاقات درجات الحرارة التي يؤخذ عندها المعدن المنصهر من الفرن، وكذلك نطاقات الحرارة التي تشغل فيها على الساخن وتجري على السبائك فيها عمليات المعالجات الحرارية . وذلك لاختلاف أنواع سبائك الحديد والكربون .

ويؤثر وجود أى عنصر من العناصر الأخرى فى السبيكة على مواضع درجات الحرارة الحرجة ، ولما كان الصلب يحتوى على عناصر غير الحديد والكربون ،

يلزم وضع تأثير خصائصها وميزاتها وكمياتها الموجودة في السبيكة موضع الاعتبار عند استعمال هذا المنحنى استملاً صحيحاً .

ويمثل الجزء العلوى من المنحنى حالات تجمد سبائك الحديد والكربون . ويحدث تجمد المعدن إذا انخفضت درجة حرارته تحت الخط التخليى الذى يسمى « خط التسيل » . ويتم التجمد عندما تنخفض درجة الحرارة عن الخط التخليى المسمى « خط التجمد » . ويستمر انخفاض درجة حرارة المعدن وتأخذ مكونات بنيته في التبلور ويتغير هذا التبلور في المواضع التى يطلق عليها درجات الحرارة الحرجة وتظهر في المنحنى عند (أ_١) و (أ_٢) و (أ_٣) و (أ_٤) .

وينقسم هذا المنحنى عدة أقسام تعتمد على نسبة الكربون المثوية في السبيكة . وهى ما فوق (الأصهرى) ويحتوى على ٤,٣٪ كربون أو أكثر وما تحت (الأصهرى) ويحتوى على أقل من (٣-٤٪) كربون وأكثر من (٢,٠٠٪) كربون وما فوق « الأصهرى الأصغر » ويحتوى على أقل من ٢,٠٠٪ كربون وأكثر من ٨,٠٪ كربون وما تحت « الأصهرى الأصغر » ويحتوى على أقل من ٨,٠٪ كربون . وتقع أغلب أنواع صلب الحدادة في قسم ما تحت « الأصهرى الأصغر » .

ومن الممكن عن طريق منحنى تسابك وانصهار الحديد والكربون تحديد درجات الحرارة بنيات الصلب إذا عرفت نسبة الكربون فيه . وهكذا يصبح هذا المنحنى أداة عملية لتحديد درجات الحرارة الحرجة لأى مرتبة من مرتب الصلب الكربونى التى يحدث عندها أى وجه من أوجه اختلاف البنية بالمعاملات الحرارية .

زوايا الاستدقاق (السلبية)

العمق	°١	°٢	°٣	°٥	°٧	°١٠	°١٢	°١٥
$\frac{1}{4}$,٠٠٠٥	,٠٠١١	,٠٠١٦	,٠٠٢٧	,٠٠٣٨	,٠٠٥٥	,٠٠٦٦	,٠٠٨
$\frac{1}{4}$,٠٠١١	,٠٠٢٢	,٠٠٣٣	,٠٠٥٥	,٠٠٧٧	,٠٠١١	,٠٠١٣	,٠٠١٧
$\frac{1}{4}$,٠٠١٦	,٠٠٣٣	,٠٠٤٩	,٠٠٨	,٠٠١٥	,٠٠١٦٥	,٠٢٠	,٢٥
$\frac{1}{4}$,٠٠٢٢	,٠٠٤٤	,٠٠٦٦	,٠١٠٩	,٠١٥	,٠١٢	,٠٢٧	,٠٢٣
$\frac{1}{4}$,٠٠٣٣	,٠٠٦٥	,٠٠٩٨	,٠١٦	,٠٢٣	,٠٢٣	,٠٤٠	,٥٠
$\frac{1}{4}$,٠٠٤٤	,٠٠٨٧	,٠١٣	,٠٢٢	,٠٣١	,٠٤٤	,٥٣	,٦٧
$\frac{1}{4}$,٠٠٥٥	,٠١١	,٠١٦	,٠٢٧	,٠٣٨	,٠٥٥	,٦٦	,٨٤
$\frac{1}{4}$,٠٠٦٥	,٠١٣	,٠٢٠	,٠٣٣	,٠٤٦	,٠٦٦	,٨٠	,١٠٠
$\frac{1}{4}$,٠٠٧٦	,٠١٥	,٠٢٣	,٠٣٨	,٠٥٤	,٠٧٧	,٩٣	,١١٧
$\frac{1}{4}$,٠٠٨٧	,٠١٧	,٠٢٦	,٠٤٤	,٠٦١	,٠٨٨	,١٠٦	,٣٤
$\frac{1}{4}$,٠١١	,٠٢٢	,٠٣٣	,٠٥٥	,٠٧٧	,١١٠	,١٣٣	,١٦٧
$\frac{1}{4}$,٠١٣	,٠٢٦	,٠٣٩	,٠٦٦	,٠٩٢	,١٣٢	,١٥٩	,٢٠١
$\frac{1}{4}$,٠١٥	,٠٣١	,٠٤٦	,٠٧٧	,١٠٧	,١٥٤	,١٨٦	,٢٣٤
$\frac{1}{4}$,٠١٧	,٠٣٥	,٠٤٢	,٠٨٧	,١٢٣	,١٧٦	,٢١٣	,٢٦٨
العمق	°١	°٢	°٣	°٥	°٧	°١٠	°١٢	°١٥

الفهرس

(١)

فرن يعمل بالزيت ٢٢٨
درجات الحرارة داخل الافران ٤٥ ، ٤٦
افران مجهزة بتقانات تلقائية ١٠٥
الات
الات المستعملة في بثق الانابيب غير الحديدية
٢٨٤ ، ٢٨٥
حدادة قلم خراطة تسوية جانبية ٥٦
آلات يدوية ٢٨-٤١
الات المستعملة في الحدادة بالكبس السريع
٢٨٤
آلات المطارق الميكانيكية ٧٠-٧٥
قوالب وآلات الحدادة بالكبس ١٦٥ ، ١٦٦
١٧٠- ، ٢٧٩
الواح الصلب المكس (المكك) ١٩٧
ألوان الاكاسيد على الصلب الساخن ٢٢٥
آلياف الصلب ٢٣-٢٥
اليومنيوم ١٦٠ ، ١٨٩ ، ١٩٠ ، ٢٣٢-٢٣٧
٢٧٧ - ٢٧٨ ، ٣٠٥
الانابيب او المواسير الملحومة ١٩٨ - ٢٠٢
الانبوبية ١٧-٢٥٣
الانسياب الحبيبي ٧٩
الانفصالية ١٧ ، ١٨ ، ٢٣ ، ٢٤٨ ، ٢٥٣
الانفصالية في البنية الدندرية ١٧ ، ٢٣
الانكماش ٣٠٧ ، ٣٠٨

(ب)

بثق المعادن ١٨٧ - ١٩٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٥
بثق المعادن على البارد ١٩٠ - ١٩٤
بثق المعادن على الساخن ١٨٧ ، ١٩٠
بلمن سوكة ٤١
بلمن ملف ٣٨ ، ٤١ ، ٧١ ، ٧٤
ب بيرومت ٤٥ ، ٣٦ ، ٢١٧ ، ٢٤٢ ، ٢٤٣

(ت)

التلثني ٢٥٢ ، ٢٥٣
تجاويف ١١٨-١٢١ ، ٢٩٠ ، ٢٩١
التخريم الهيدرولي على الساخن ١٨٥-١٨٧
تخمير ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٣٤ ، ٢٣٦ ، ٢٤٣

الاجزاء الرقيقة ٢٦٧ ، ٢٩٠
اجهادات ١١ ، ١٢
اجهزة تحكم كهروموتى (فولو الكتري)
١٠٧ ، ١٠٦
اختبار (الجنافلاكس) ٢١٧ ، ٢٥٤ ، ١٥٥
اختبار الشرر ٢٥٦ ، ٢٦٤
اختبار فحص الكسر ٢٥٩ ، ٢٦٥
اختبار وفحص ٢٤٦ - ٢٦٦
اختبار وفحص المطروقات ٨١ ، ٨٢ ، ١١٧
٢٤٦-٢٦٦
اختبارات اظهار البنية بالخاص الساخن
٢٥٠ ، ٢٥٣
اختبارات التعب والكلال ٢٩٢ ، ٢٩٤
اختبارات غير انهارية ٢٥٤ ، ٢٥٥
ازالة طبقة الاكسيد ٢٠٦ ، ٢٠٨
الاساليب الفنية في الحدادة التجارية ٣٠٥
٣٠٦
الاساليب الفنية المستخدمة في تشكيل
الكبس على الساخن ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٧٠
١٧٢-

استبدال بنية مطروقات الصلب ٢٢١

الاسفنجية (بخيضة) ١٧ ، ١٨

اضلاع ٢٩٠ ، ٢٩٢

اعادة الطرق ٣١٢

الافران

فرن متواصل يعمل تلقائيا ١٠٥
افران الدفعات ١٠٤ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨
فرن مجهز بخصيرة تغذية ١٠٤
افران متواصلة ١٠٥ ، ١٠٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨
افران كهربائية ٢١-٢٣ ، ٢٣٨
فرن يعمل بالنافز ٢٣٨ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨
افران تصليد ٢٢٤
افران المعاملة الصرازية ١٠١-١٠٨ ، ٢٣٧-
٢٤٠
فرن بيجو هيدروجيني ٢٤٠

- ندابير الامن والسلامة ٢٩٦-٣٠٠
- الترس**
- خامة ترس ١٤٧-١٤٩
- ترس مجمع ١٦٨ ، ١٦٩
- التساقط**
- الحدادة المتساقطة بالقوالب ١٢ ، ١٣ ، ١٧٦ ، ١٢٤
- طريقة الصدمات أو البثق الى أعلى ١٩٣ ، ١٩٤
- النسخين في أحواض (حمامات) بهسا
- سوائل ٢٤٠-٢٤٥
- النسخين للحدادة ٤٣ ، ٤٤ ، ٢١٩-٢٤٥
- تشطيط المطروقات ١٢٠ ، ٢٠٦-٢١٨
- النشغيل على الياحد ٢٣٤-٢٣٦
- النشغيل المعادن على الساخن ٢٥-٣١ ، ١٦١ ، ١٦٣ ، ٢٣٤ ، ٢٤٨
- تشققات ٢٥٣
- تشكيل الاسطح المائلة ٧٢ ، ٧٣
- تشكيل الآلات القاطعة بالحدادة اليدوية ٥٦ ، ٦١-
- تشكيل توصيلة مربة بالحدادة ١٢٤
- تشكيل فزاع توصيل بالحدادة ٨٥ - ٨٩ ، ١١٢-١١٨ ، ٢٧٥
- تشكيل الصلب بالدوران السريع بالنشغيل على الساخن ١٩٤-١٩٧
- تشكيل القطع التي بها بروزات ونقوش بالحدادة ١٢٩ - ١٣١
- تشكيل كريات كراسي دوران بالحدادة ١٢٥ ، ١٢٦
- تشكيل المراسير غير المحومة على الساخن ٢٠٨ ، ٢١٠
- التصليد**
- تصليد سبائك الالومنيوم ٢٣٤-٢٣٧
- فرن تصليد ٢٢٤
- التصليد الترسى ٢٣٦ ، ٢٢٧
- تصليد مطروقات الصلب ٢٢١ ، ٢٢٤ ، ٢٢٦-٢٣١
- التصليد بالهلب ٢٣٠-٢٣١
- التصليد بالحث الكهربى ٢٢٦ - ٢٣٠
- تصميم المطروقات والقوالب ٢٦٧ ، ٢٦٨ ، ٢٨٨-٢٩٥
- تصميم منتجات للحدادة ٢٨٨ - ٢٩٥
- التنطيس والتحميض ٢٠٨ ، ٢٠٩
- التفاوتات ٢٠٦-٢١٠
- تفاوت الحجم بعد تهذيب الاطراف ٢٠٨
- تفاوت السمك ٢٠٦ ، ٢٠٧
- تناقص الكربون في الصلب ٢٤٨
- التنظيف بالرش ٢٠٨ ، ٢٠٩
- تنظيف المطروقات ٢٠٦-٢١٨
- التهذيب ١١٦ ، ١١٨ ، ١٢٠ ، ١٢٩ ، ١٣١ ، ٢٠٠
- توصيلة حركة الدوران ٢٧
- (ج)**
- جهاز طارد يعمل تلقائيا (أوتوماتيا) ١٦٣ ، ١٦٦-
- جودة السطح ٢٩٠-٣٠٥
- جيوب ١١٨-١٢١ ، ٢٩٠ ، ٢٩١
- (ح)**
- حد الفصل في القالب ٢٩١ ، ٢٩٣
- حد المرونة ١٢
- الحدادة**
- الحدادة في العصور القديمة ٦٠-٦١ ، ٣٧ ، ٤٠ ، ٤٣-
- تنظيف وتشطيط المطروقات ٢٠٦-٢١٨
- قوالب وآلات الحدادة ٢٦٧-٢٨٧
- الحدادة المتساقطة ٦-٨ ، ٧٦-١١١ ، ٢١٣ ، ٣٠٤
- الحدادة اليدوية ٦-٨ ، ٢٧-٦١
- النسخين للحدادة ٤٣ ، ٤٤ ، ٢١٩ - ٢٤٥
- الحدادة بالطرق التساقط ١٢ ، ١٣ ، ٧٦-١٢٣
- فحص واختبار المطروقات ٨١ ، ٨٢ ، ٢١٧ ، ٢٤٦ - ٢٦٦
- الحدادة بالكثبات أو بالكبس ٦-٨ ، ١٦١-١٨٠ ، ٢٧٩ ، ٣٠٤
- وسائل الحدادة ١٨٢-٢٠٤
- الحدادة في الاقتاج الحديث ٦-٨
- الحدادة بالمطارق الميكانيكية ٦٢-٧٥
- الحدادة بالكابس بالتعريف ٤٩ ، ٥٠ ، ٦-٨ ، ١٣٤ ، ١٦٠ ، ٢٧٩ ، ٢٨٤
- تصميم منتجات الحدادة ٢٨٨ ، ٢٩٥
- الامن والسلامة في أثناء اجراء عمليات الحدادة ٢٩٦-٣٠١

سحب آفراس من المعدن ١٨٥-١٨٧
 سحب المادن ٤٨ ، ١٨٥-١٨٧ ، ١٩٨ ،
 ٢٢٤ ، ٢٢٥
 سحب المادن على البارد ، تعريف ١٩٨
 سحب المادن على الساخن ١٨٥-١٨٧
 السك ، تحديد الشكل ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٧٩ ،
 ١٨٠ ، ٢١٣ ، ٣٠٥
 سنيك مستدير (٤١) ، ٤٢
 سندان (سندان) ٤٠ ، ٩٩
 السيمينتيت ، تعريفه ٢٢٤
 (سيندة) ٢٣٢
 (ش)
 شبيقات الصلب ١٤-٢١ ، ٢٤٨
 شبيقات أو كتل معدنية ٣١ ، ١٩٧ ، ٢٦٧
 « شبيمة » ٢٣٤
 (ص)
 الصدا ٢٥٢
 صدم السطح بكريات من المعدن ٢١١-٢١٢
 صلادة المواد ١٢
الصلب
 انابيب الصلب الملحومة ١٩٨-٢٠٢
 تويب أنواع الصلب ٢٤ ، ٢٥
 تشكيل الصلب بالدوران السريع بالتشغيل
 على الساخن ١٩٤-١٩٧
 التعرف على انواع الصلب المختلفة ٢٥٥-
 ٢٦٥
 تنافس الكربون في الصلب ٢٤٨
 درفلة الصلب على الساخن ٢٥-٢١
 صلب اسفنجي ١٩
 صلب سبيائك ٣٠٤ ، ٣٠٥
 صلب كربوني ٣٠٤
 صلب مفتول ١٩
 صلب مكس (مكلد) ١٩٧
 صلب لا يصدأ ٣٠٥
 صناعة الصلب ٢١-٢٤
 خطوط انسياب الياف الصلب ٣٣-٣٥
 قوالب تشكيل كرات الصلب ١٢٥ ، ١٢٦
 كتل الصلب ١٩٧ ، ٢٦٧
 لون الاكاسيد على الصلب الساخن ٢٢٥
 صور متالوجرافية ٢٩٢

الاساليب الفنية القياسية المتبعة للتشكيل
 بقوالب التشكيل والتفاوت فيها ٣٠٢-
 ٣١٠
 مجموعة من المصطلحات الفنية المستعملة في
 الحدادة ٣٢١-٣٤٥
 الحدادة على البارد ١٧٤-١٧٨
 حدادة الضغط على البارد ١٥٧ ، ١٥٨
 حدادة قطع غير منتظمة الشكل ١٢٦-١٢٩ ،
 ٣٠٥
 حدادة معدن مستدير المقطع ٤٩
 حدادة قلم خراطة نسوية جانبية ٥٩
 حدادة دقيقة ٢١٥-٢١٧
 حدود الفصل ٢٩١ ، ٢٩٢
 الحديد ٣٠٥
 الحديد الخام ٢١
 حفرات الاستنقاغ الحراري ٣١
 حمامات رصاص مصهور ٢٤٠
 حمامات زيت ٢٤٠
 حمامات السوائل ٢٤٠-٢٤٥
 حمامات ملح ٢٤١
 (خ)
 خبث ٢١ ، ١٣٤
 (د)
 درجات حرارة الحدادة ٤٤-٤٦ ، ١٠٨ ،
 ٢٤٣ ، ٢١٧
 درفلة الصلب على الساخن ٢٥-٢١
 درفلة المادن المسخنة ٢٥-٢١
 دورانات ٢٨٩ ، ٣١٠
 دورانات في المطروقات ٢٨٩
 (ر)
 الرأس الدافعة ، تعريف ١٦١
 الوج والهز في براميل التنظيف ٢٠٨ ، ٢٠٩٤
 الرش بالرمل ٢٠٩
 الرش بكرات معدنية صغيرة ٢٠٩
 (ز)
 الزمائف ٨٥ ، ١١٦ ، ١١٨ ، ١٢٠ ، ١٢٩ ،
 ١٣١ ، ٢٠٠
 (س)
 سبيائك ٢١٣ ، ٢٣٤-٢٣٧ ، ٢٨٨ ، ٣٠٤ ،
 ٣٠٥
 السبالة الدقيقة ٢١٥

قلم خراطه شكل بالحدادة بحد قطع مصنوع
من الماس ٥٨
قواعد وقوانين الامن والسلامة القومية المتبعة
في الولايات المتحدة ٢٩٨، ٢٩٧
القسوالب

استعمال القوالب ٣٠٦، ٣٠٥
تصميم المطروقات والقوالب ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٨٨
٢٩٥

سلب سيالتي للقوالب ٢٨٨
فراغات تحديد النهايات او الاطراف في
القوالب ١٢٤

نراغات التشطيب في القوالب ١٢٢، ١٢١، ١١٦
١٢٥، ١٢٨، ١٣١، ٢٧٠، ٢٧٢
فراغات القوالب ٣١٠، ٣٠٢، ١٥١، ١٥٠
قوالب اسطوانية ١٨٤

قالب تحديد النهايات او الاطراف ، تعريف
٨٥

قوالب تشكيل ١٢١، ١٢٢، ١٣٧، ٢٦٦ -
٢٧٧

قوالب تشكيل من النوع المغزل ٥٤٤، ٨٤-٨٨،
١١٩، ١٢٤، ١٢٨، ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٦،
١٣٨، ١٤٧، ٢٦٨ - ٢٧٠، ٢٧٧،
٢٧٩

قوالب التشكيل المستعملة في الكبس السريع
٢٨٤، ٢٧٩

قوالب تستيل كريات الصلب ١٢٥، ١٢٦
قوالب التشطيب ، تعريف ٨٥

قوالب التهليب ١١٨، ١٢٠، ١٢٢، ١٣١
قوالب الحدادة بالكيس ١٦٥، ١٦٦ - ١٧٠،
٢٧٩

قوالب ضبط ١١٢، ١١٩، ١٢٠، ١٢٨ ،
١٣٠، ٢٧٧، ٢٧٨

قوالب مجزاة ١٨٢، ١٨٤
قوالب متداخلة ٢٨٩

قوالب مسطحة ١٣٤، ١٣٦، ٢٦٧، ٢٦٨
قوالب نصف اسطوانية ١٨٤

مقايير تفاوت تاكل القوالب ٣٠٧، ٣٠٨
(ك)

كسر ٢٥٣، ٢٥٢

كور الحداد ٤٣٤، ٤٤١

(ل)

اللحام بالحدادة اليدوية ٥٣ - ٥٦
عمليات اللحام ١٦٨

(س)

ضبط ١٥٧، ١٥٨، ١٧٦، ١٨٠، ١٩٨ ،
٢٠٥

(ط)

طريقة « بسم » ٢٣، ٢٤
طريقة تغذية العمود ١٦٣-١٦٦

طريقة « توكو » ٢٢٦

طريقة الفرن المفتوح ٢١، ٢٢

طريقة « هوكر » ١٩٢، ١٩٣

(ع)

عدد وأدوات بأيد مرنة ٧٢، ٧٣

عمليات تخريم ٤١، ٤٢، ١٠٨، ١٢٠

عملية التسطيح ١١٢-١٣٠

عملية تكوير حبيبات البنية ٢٢٤

عملية دوفلة ٢٥-٣١، ١١٢-١١٣، ١١٩ ،
١٢٠

عملية رش أذرع توصيل بالكريات ١٨٢-٢١٣

عملية اللف ٤١، ٤٨، ٧٢، ٧٣، ٧٤ ،
١١٣

عملية لف وتدوير ٥٠ : ١٧٨-١٨٠، ٢٠٢

ميوب المطروقات ٢٤٧، ٢٤٨

ميون كهربائية ١٠٦، ١٠٧

(غ)

الغريت (الحديد اللين) ، تعريف ٢٣٤

(ف)

الفحص بالعين المجردة او بعدسة تكبير صغيرة
٢٥٠

الفحص بالمجهر (الميكروسكوب) ٢٥٠ ،
٢٥٤

فراغات تحديد النهايات أو الاطراف في القوالب
١٢٤

فراغات التشطيب ١١٦، ١٢١، ١٢٢ - ١٢٥،
١٢٨-١٣١، ٢٧٠، ٢٧٢

فراغات كتل القوالب ٢٧٣ - ٢٧٧

فن من الفنون الميكانيكية القديمة ٤-٤

(ق)

القشور ٢٧٠، ٢٧٢، ٢٧٣

القشور على المطروقات ١٦٠، ٢٠٦، ٢٠٨ ،
٢٥٢

تعبان لملل مجارى أو حوز ٧٤، ٧٥

- لمحار بالصور ١٩٨
لمحار الشفة على الشفة ١٩٨ ، ٢٠٠ ، ٢٠١
اللمحات ٢٥٣
لدونه (معجونية) المادن ٤٤١
اللف على البار ١٧٨-١٨٠
لف المادن على الساخن ٢٠٢
لقط ٤٠
لون طبقة الاكسيد على الصلب المسخن ٢٢٥
الى ١٢
(م)
ماتة المواد ١٣
مجارى او جزور ٧٤ ، ٧٥ ، ٩٣ ، ٩٩ ، ١١٢
مجرى او فراغ الزوائد ، تعريف ٢٧٤٨٥
مجموعة من المصطلحات الفنية المتعلقة في
الجدادة ٣٢٢ ، ٣٤٨
مدى البدة (التفاوت والتسامح) في
التصميم ٢٨٩ ، ٢٩٠
مدى البدة (التفاوت والتسامح) في
الاستدقاق ٢٨٩
المراجع ٣١٦-٣٢٠
المراجعة ٦١ ، ١٦٦ ، ٢٢٤ ، ٢٢٥
الوان المراجعة ٢٢٥ ، ٢٢٦
مرفاع مجهز بمرافق متحرك ومرفاع متحرك ١٠٩
المسامية ٢٥٣
مسند دافع هيدرولى ١٨٧
مشغولات مصنوعة بالضغط في قوالب ١٥٦
١٥٧
مصب ٢٧٢
مصبوبات الرصاص ٢٧٢ ، ٢٧٣
مطارق بخارية ٦٤ ، ٦٦ ، ٧٧ ، ٨٣ ، ٨٤
مطارق تعمل بالهواء المضغوط ٦٦ - ٦٨
مطارق حدادة ٤٠
المطارق المتساقطة البخارية ٨٣٧ ، ٩٣٠ ، ٩٩ ، ١٠٠
مطارق ميكانيكية ٣ ، ٦ ، ٦٢-٧٥
مطرقة تعمل بالهواء المضغوط ٦٦-٦٨
طاقة الطرقة وائر التشكيل في عملية الحدادة ٩٧-١٠٠
- مطرقة متساقطة باللوح ٨٨٨٢٩٨٢٩٧٧ - ٩٤
مطرقة متساقطة انتاج شركة « سيكو » ٩٢
مطرقة متساقطة ٨٢-٨٤
مطرقة متساقطة تعمل بالجابية ٩٣ ، ٩٩ ، ١٠٠
مطرقة الحدادة اليدوية ٣٨
مطرقة برافعة ٦٤
مطرقة ميكانيكية ٦٢٣-٦٢٤-٧٥
مجموعة مطارق - اطمق مطارق ٤١
مطرقة بخارية ٦٤ - ٦٦ ، ٧٧ ، ٨٣ ، ٨٤
مطرقة متساقطة بخارية ٧ ، ٨٣ ، ٩٣ ، ٩٧ ، ١٠٠ ، ٩٩
مطرقة لمحار ١٨٩
مطروقات البرونز ٢٠٥
مطروقات الحدادة بالكبس ٥ - ٨ ، ١٦١ -
١٨٠ ، ٢٧٩ ، ٢٠٤
مطروقات الحدادة المتساقطة ٨٥-٧٦-١١١
٢١٣ ، ٢٠٤
المطروقات الساخنة ٢٩٨
مطروقات الصلب
تخمين مطروقات الصلب ٢٢٠، ٢٢١
تصليد مطروقات الصلب ٢٢١-٢٢٤ ، ٢٢٦-
٢٣١
اختبار اظهار بنية مطروقات الصلب بالحامض
الساخن ٢٥٣
استعداد بنية مطروقات الصلب ٢٢١
فحص مطروقات الصلب ٢٤٨ - ٢٥٢
مراجعة مطروقات الصلب ٢٢٤ ، ٢٢٥
معالجة مطروقات الصلب حراريا ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٣١ - ٢٣٤
المطروقات غير الحديدية ١٥٤ - ١٥٧ ، ٢٣٤-
٢٨٥، ٢٧٧، ٢٣٧
مطروقات غير حديدية مشغلة بالضغط على
الساخن ١٥٤-١٥٧
مطروقات قوالب التشكيل ١١٦، ١٢١، ١٢٢ ،
١٢٤-١٣١ ، ١٥٠-١٥١ ، ٢٧٠-٢٧٢، ٢٠٢
- ٣١٠
مطروقات القوالب من النوع المفتوح ١٣٤ -
١٤١
مطروقات النحاس الاحمر ٣٠٥
مطروقات النحاس الاصفر ٣٠٥

١٩٨
٢٠٠ ، ٢٠١
٢٥٣
٤٤١
١٧٨-١٨٠
٢٠٢
٤٠
٢٢٥
١٢

(م)

١٣
٩٩ ، ٩٣ ، ٧٥ ، ٧٤ ، ١١٢
٢٧٤٨٥
٣٤٨ ، ٣٢٢
٢٨٩ ، ٢٩٠
٢٨٩
٣١٦-٣٢٠
٦١ ، ١٦٦ ، ٢٢٤ ، ٢٢٥
٢٢٦ ، ٢٢٥
١٠٩
٢٥٣
١٨٧
١٥٦
١٥٧
٢٧٢
٢٧٢ ، ٢٧٣
٦٤ ، ٦٦ ، ٧٧ ، ٨٣ ، ٨٤
٦٦ - ٦٨
٤٠
٨٣٧ ، ٩٣٠ ، ٩٩ ، ١٠٠
٦٢-٧٥ ، ٣
٦٦-٦٨
٩٧-١٠٠

المكبس	المعامل الحرارية المحلولية ٢٣٦
مكبس بنق ١٨٨ ، ١٨٩	معدات نقل المواد وتناولها ١٠٩٠٨
مكبس تخريم هيدرولي ١٨٧	المعدن (الفلز)
مكبس تهذيب ١٠٨ ، ١٢٩ ، ١٣١	بنق المعدن ١٨٧ ، ١٩٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٥
مكبس الحدادة بالضغط ٥ - ١٦٠٠١٢٤٨	تخريم المعدن هيدرولي على الساخن ١٨٥ -
٢٨٤ ، ٢٧٩	١٨٧
مكبس حدادة هيدرولي ١٤١ - ١٤٦ ، ١٥٧	تضمير المعدن ٢٤٣
١٥٨	تشغيل المعدن على الساخن ٢٥-١٦٣١٦١٢٣
الكتابات	٢٤٨ ، ٢٤٣
الحدادة بالكنتات او بالكبس على الساخن	خامة (من المعدن) ١١٩ ، ١٢١ - ١٢٥ ، ١٢٨
٣٠٤	١٢٩
مكنة انتاج شركة « أجاس » ١٤٢ ، ١٥١	حجم المعدن ٥٠ ، ٥١
١٨٣ ، ١٦٤ ، ١٦٣	درجة حرارة درفلة المعدن ٢٥ - ٣١
مكنة الثني والحنى الثقيلة ٢٠٣ - ٢٠٤	درفلة المعدن ٤٨ ، ١٨٥ - ١٨٧ ، ١٩٨
مكنة حدادة بدرافيل ١٨٢ ، ١٨٣ ، ١٨٥	٢٢٤ ، ٢٢٥
مكنات الحدادة بالكبس بالتغذية الاوتوماتية	لدونة (معجونية) المعدن ٤٤١
١٧٢	لف المعادن على الساخن ٢٠٢
مكنة الرش بالقوة المركزية الطاردة ٢٠٩	معدن قابل للتشكيل بالحدادة ٢٩٥ ، ٣٠٤
٢١٠	٣٠٥
مهندس الحدادة ٧	معدن محروق ٢٤٨
مواد مساعدة ٥٤	مقاومة الشد ١١٤٠
مواسير غير ملحومة ٢٠٨ ، ٢١٠	المعدن بعد تشكيكه بالثني ٢٢٣ ، ٢٢٣
المواسير والانابيب ٢٠٨ - ٢١٣	اجهاد الثني ١٢
(ن)	المنسيوم ، استعماله ٣٠٥
النتردة ٢٣٢ ، ٢٣٤	مقادير التفاوت الدورانات والاركان ٣١٠
النكل وسبائك النكل ، والنحاس الاحمر	مقادير التفاوت في الكميات ٣٠٩ ، ٣١٠
٣٠٥	مقاطع ٧٠-٧٣ ، ٥٧٤٠
(و)	مقاومة الشد ١٠ ، ١١
وقود سائل ٢١٧ ، ٢٩٩	مقياس درجة الحرارة المزوجة الحرارية
وتش نقالى - متحرك ١٣	الكهربائية ٤٥ ، ٤٦
	مكابس الحدادة الميكانيكية والهيدرولية ١٤١ -
	١٥٨٤ ، ١٥٧ ، ١٤٦

مطابع دار القلم بالقاهرة

 
هَذَا الْكِتَابُ

أدى التقدم السريع فى الصناعة وإنتاج الآلات إلى التغاضى عن المؤلفات السالفة فى ذلك الميدان . فقد كان من أثر التقدم الفنى أن ازداد الإنتاج وإمكاناته بتكاليف قليلة ، كما اتسعت الفرصة أمام الصناع والعاملين فى ميدان الصناعة .

وهذا الكتاب يبحث فى أنواع الحدادة على اختلاف أشكالها ويقدم للباحثين والمتخصصين والصناع والعاملين فى ذلك الميدان خدمة جليلة هم فى أمس الحاجة إليها ، ويزودهم بالشرح والرسومات والصور المفصلة القيمة التى أعدت خصيصاً لتوفير الدقة والوضوح لهم .



Bibliotheca Alexandrina



0572629



١٩٦٢ م

المن ٦٠